



BEWERTUNGSGUTACHTEN

F400123227

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT Fahrzeugbewertung
Sachverständiger Der Sachverständige
Besichtigungsdatum 12.02.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.
Reparaturkosten gesamt 22.190,83 EUR
Davon überdurchschnittlich 9.925,29 EUR

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 13.03.2026 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:

Wiederbeschaffungswert inkl. MwSt.

4.100,00 EUR

Anhang:
12 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Besteuerungsart:
Bewertungsdatum 12.02.2026



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	3 Gran Turismo (F34)(2013->) / 330 d xDrive
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBA3Z51020D398414
KBA-Nummer	0005/BUG
Erste Zulassung	20.06.2014
Hubraum / Leistung	2.993 cm³ / 190 kW (258 PS)
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.745 / 2.315 / 570 kg
Länge / Breite / Höhe	4.824 / 1.828 / 1.508 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Halter	unbekannt
Laufleistung abgelesen	162.896 km
Farbe	MINERALGRAU METALLIC
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	225/45 R19 92W SportContact 5 SSR * FR
2	Continental	255/40 R19 96W SportContact 5 SSR * FR

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
5	5

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Aktiver Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Check-Control-System, Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Nebelscheinwerfer, Nichtraucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Stoßfänger Wagenfarbe, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Ablage-Paket, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion, HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innovations-Paket, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Navigations-Paket ConnectedDrive, Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rückfahrkamera, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitzheizung vorn, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), Sport-Paket M / M-Technic, Variable Sportlenkung

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
----------	-------------	-----	--------------

Pflichtaufnahmen

Übersichtsaufnahme vorn links

Ohne Befund

Übersichtsaufnahme vorn
rechts

Ohne Befund

Übersichtsaufnahme hinten
rechts

Ohne Befund

Übersichtsaufnahme hinten
links

Ohne Befund




Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Km-Stand			Ohne Befund	●



Tacho bei laufendem Motor			Motorlauf nicht durchführbar	●
---------------------------	--	--	------------------------------	---

Fahrzeugschlüssel			Ein Fahrzeugschlüssel fehlt, erneuern	●
-------------------	--	--	---------------------------------------	---

Fahrgestellnummer			Ohne Befund	●
-------------------	--	--	-------------	---

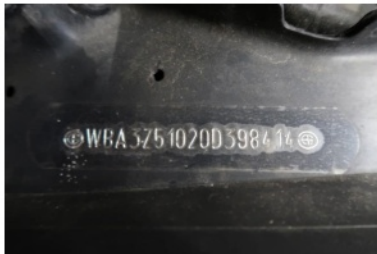


Servicenachweis			Servicenachweise nicht vollständig vorhanden	●
-----------------	--	--	--	---



Reifenreparaturset TIREFIT			Rep.-Kit fehlt, erneuern	●
----------------------------	--	--	--------------------------	---

Karosserie außen / Beleuchtung

Tür vorn links	120,00	120,00	Tür vorn links Schrammspuren an Kante, Smartrepair	●
----------------	--------	--------	--	---

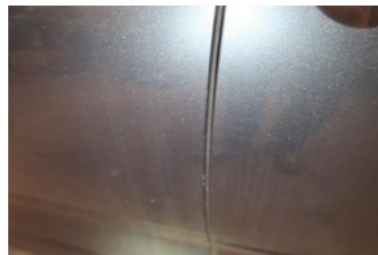

Tür hinten links

1.132,55

328,44

Tür hinten links Schrammspuren > 20mm, lackieren



Seitenwand links

80,00

80,00

Seitenteil links oberflächliche Schrammspuren, anschleifen und polieren



Heckklappe

1.505,50

436,60

Heckklappe Delle mit Schrammspuren, inst



Stoßfänger hinten

2.094,68

607,46

Stoßfängerverkleidung hinten gebrochen, erneuern Schadenausweitung möglich - ggf. weitere Kosten nach Prüfung



Seitenwand rechts

80,00

80,00

Seitenteil rechts oberflächliche Schrammspuren, anschleifen und polieren



Dachholm rechts

1.611,46

467,32

Dachholm rechts Delle mit Schrammspuren, inst



Tür hinten rechts

80,00

80,00

Tür hinten rechts oberflächliche Schrammspuren, anschleifen und polieren




Tür vorn rechts

120,00

34,80

Tür vorn rechts Schrammspuren an Kante, Smartrepair

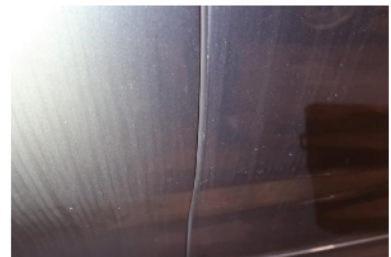

Kotflügel vorn rechts

1.224,75

355,18

Kotflügel rechts Schrammspuren > 20mm, lackieren



Stoßfänger vorne

1.860,77

539,62

Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen, erneuern



Frontscheibe

1.233,62

357,75

Frontscheibe Steinschläge > 2mm im Sichtbereich, erneuern



Dach

1.639,05

475,32

Dach Delle Schrammspuren > 20mm, lackieren



Innen-/Kofferraum

Tür innen vorn links

792,26

229,76

Türverkleidung vorn links gebrochen/ Schrammspuren mit Materialabtrag, erneuern




Innenraum vorn links

674,78

195,69

Lenkrad übermäßig starke Abnutzungsspuren, erneuern

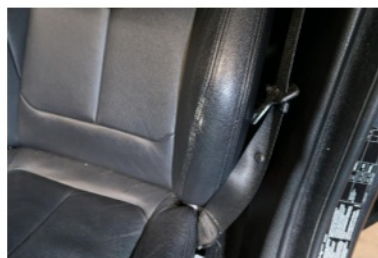

Tür innen hinten links

175,84

120,00

Türverkleidung hinten links Schrammspuren, teilweise erneuern und aufbereiten



Tür innen hinten rechts

167,00

120,00

Türverkleidung hinten rechts Schrammspuren, teilweise erneuern und aufbereiten



Heckklappenverkleidung

386,83

112,18

Heckklappenverkleidung Schrammspuren mit Materialabtrag, erneuern, Heckklappenverkleidung Schrammspuren mit Materialabtrag, erneuern



Kofferraumabdeckung oben

352,55

102,24

Kofferraumabdeckung oben fehlt teilweise, erneuern



Fahrzeug auf Hebebühne

Felge vorn links

591,07

171,41

Felge vorn links Schrammspuren mit Materialabtrag, erneuern



Bremse vorn links



Reifen hinten links

362,43

362,43 Reifen hinten links Ausbruch an Reifenflanke, erneuern



Felge hinten links

659,81

191,34 Felge hinten links Schrammspuren mit Materialabtrag, erneuern




Bremse hinten links



Felge hinten rechts

659,81

191,34 Felge hinten rechts Schrammspuren mit Materialabtrag, aufbereiten

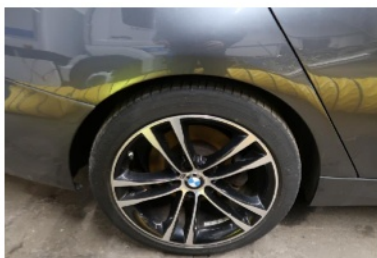

Bremse hinten rechts



Schweller rechts

80,00

80,00

Schweller rechts oberflächliche Schrammspuren, anschleifen und polieren




Felge vorn rechts

591,07

171,41

Felge vorn rechts Schrammspuren mit Materialabtrag, erneuern

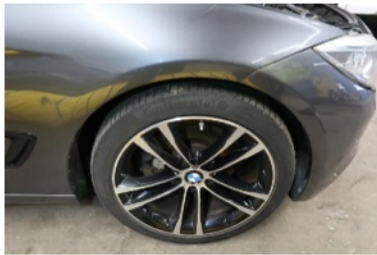

Bremse vorn rechts



Motoraum/Kundendienst/HU

Fehlerspeicherabfrage

500,00

500,00

Diverse Fehler hinterlegt - unter anderem Klimaanlage - Abschaltung wegen Unterdruck und Fußgängerschutz vorn mittig. Prüfen - Schadenerweiterungen nach Prüfung möglich



Wertminderung

2.000,00

2.000,00

Aufgrund der behobenen Schadens wurde eine Wertminderung in genannter Höhe festgesetzt



Erhöhte Lackschichtdicke

Erhöhte Lackschichtdicke an der Seitenwand hinten links festgestellt, 233 µm Erhöhte Lackschichtdicke an der Seitenwand hinten rechts festgestellt, 1.019 µm Erhöhte Lackschichtdicke an der Tür hinten rechts festgestellt, 385 µm Erhöhte Lackschichtdicke an der Tür vorn rechts festgestellt, 1.033 µm Erhöhte Lackschichtdicke am Kotflügel vorn rechts festgestellt, 524 µm



Kundendienst	1.250,00	1.250,00	Kundendienst fällig, durchführen: - Bremsflüssigkeitswechsel seit 06/2021 - Motorölservice seit 10/2022 oder vor 6.000 km - Fahrzeugcheck seit 10/2022 oder vor 6.000 km Kosten sind überschlägig berücksichtigt	
--------------	----------	----------	--	--



HU/AU/SP §57B	165,00	165,00	HU/AU fällig, durchführen	
---------------	--------	--------	---------------------------	--

Sonderfeststellungen	Es lag nur ein Fahrzeugschlüssel vor. Es stand keine Hebebühne zur Verfügung. Eine Untersuchung mit einem Lackschichtdickenmessgerät ergab eine Schichtdicke zwischen 70 und 1.033 µm. Motorprobelauf konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden. Eine Probefahrt konnte nicht durchgeführt werden. Fahrzeugaußenhaut verschmutzt, die Besichtigung konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden. Besichtigt durch [REDACTED]			
----------------------	---	--	--	--

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	22.190,83
Davon überdurchschnittlich	EUR	9.925,29