

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Obergerichtsvollzieherin Giese
Lindenweg 69
30966 Hemmingen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover



Bewertungsgutachten


Kennzeichen		FIN	
Aktenzeichen	22 DR II 1127/25		
Auftraggeber	Obergerichtsvollzieherin Giese,		
Ihr Auftrag vom	22.07.2025, per e-Mail durch Frau Giese		
Besichtigung	27.10.2025 um 10:15 Uhr		

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.10.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		800,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

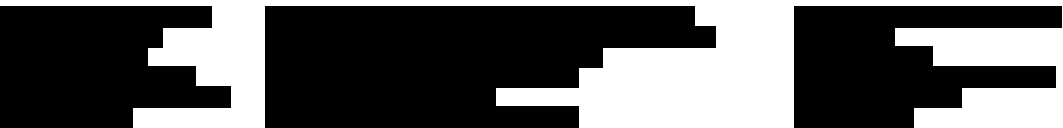

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 22.07.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Giese. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.10.2025.

Besichtigung

Text

Die Besichtigung erfolgte am 27.10.2025 um 10:15 Uhr durch Herrn [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
0 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Konformitätserklärung

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Fondtür links großflächig gespachtelt und nachlackiert

Die einzelnen gemessenen Lackschichtdicken können dem beigefügten Protokoll entnommen werden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
22.12.2009

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

04 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	C -Klasse T-Modell (BM 204)(09.2007->) / C 350 CDI DPF T Avantgarde
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1313 / BMS
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackierung	197
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	170 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	300.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 Y	Continental / SportContact 5 AO FR	S /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Continental / SportContact 5 AO FR	S /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 Y	Continental / SportContact 5 AO FR	S /O	4 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 Y	Continental / SportContact 5 AO FR	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player), Ausstattung BlueEfficiency, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, Kraftstofftank: vergrößert, LM-Felgen 7,5x17 (12-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Motor 3,0 Ltr. - 170 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Reifen 225/45 R17 .W, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Verglasung getönt, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Diebstahlschutz-Paket, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Multikontursitze vorn, Niveauregulierung, PRE-SAFE-System, Parameterlenkung, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Reserverad als Notrad, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig verschrammt und eingerissen, erneuern (Bild 7, 8, 14); Tagfahrleuchte Glas gebrochen, erneuern (Bild 9, 10); Motorhaube zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12); Stoßfängerverkleidung Chromleiste vorne rechts unten gebrochen, erneuern (Bild 13); Kühlergrill lose, prüfen Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19); Ansaugschlauch / Luftführung im Bereich Schloßträger lose, teilweise geklebt, erneuern (Bild 18, 20); Bremsflüssigkeitspegel bei Minimum Markierung, erneuern (Bild 21); Bremsbelag vorne ungleich verschlissen, Bremsbelag rechts unter Verschleißmaß inkl. Bremsscheiben, erneuern; Außenspiegel rechts Gehäuse gebrochen inkl. Fahrtrichtungsanzeiger seitlich rechts, erneuern (Bild 23); Seitenwand hinten links großflächig deformiert, erneuern (Bild 30); Seitenscheibe hinten links Kofferraum gesprungen, erneuern (Bild 31); Seitenwand hinten links Kniestück massiv eingedrückt, erneuern; Leichtmetallfelge hinten links verschrammt inkl. Reifen und Vermessung, erneuern (Bild 40, 41); Fondtür links großflächig eingedellt, erneuern (Bild 35, 36); Leichtmetallfelge vorne links Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 38, 39); Leichtmetallfelge vorne rechts Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 24, 25, 26); Leichtmetallfelge hinten rechts Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 42, 43); Stoßfängerverkleidung Kamera in Stoßfängerverkleidung nachgerüstet, Funktion konnte nicht überprüft werden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 27, 28); Dachholm links mehrfach eingedellt, erneuern (Bild 32, 33); Fondtür rechts mehrfach eingedellt, instandsetzen; Zierleiste Dach Chromleiste links verschrammt, erneuern (Bild 34); Außenspiegel links Gehäuse gebrochen, erneuern (Bild 37); Handschufach Dekorleiste gebrochen, erneuern (Bild 16, 17); Abdeckung Windlauf rechts Lackabplatzer, smart repair (Bild 22).

Fehlende Teile

Abdeckung Scheinwerferreinigungsanlage rechts, Schlüssel fehlen, Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II fehlen, Wartung fällig, Hauptuntersuchung nach §29 StVZO fällig

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Lackschichtdickenmessprotokoll
Restwertangebot
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.12.2009	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	C -Klasse T-Modell (BM 204)(09.2007->) / C 350 CDI DPF T Avantgarde
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.		HSN / TSN	1313 / BMS
DAT Europa-Code®	015700620470002	DAT Marktindex	DE001 4806
Laufleistung geschätzt	300000 km	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	6 / V-Motor
Leistung (kW)	170	Hubraum (ccm)	2987
Schadstoffklasse:	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK / 197

Bewertung zum Stichtag 27.10.2025 (Besichtigung 27.10.2025)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	46.737,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	10.228,05 EUR
Listenneupreis gesamt	56.965,05 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	6.436,71 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 278000	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 300000 / 22000	
Laufleistungskorrektur	- 404,23 EUR
Erstzulassungskorrektur	+ 57,00 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	6.089,48 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 184,06 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	6.273,55 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	- 120,84 EUR
Zwischensumme I	6.152,71 EUR
Zwischensumme II	6.152,71 EUR
Reparaturkosten (mit 3.205,33 EUR MwSt.)	- 20.075,50 EUR
Fehlende Teile (mit 304,96 EUR MwSt.)	- 1.910,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 0,00 EUR MwSt.)	0,00 EUR
Handelsspanne (mit 0,00 EUR MwSt.)	- 0,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 0,00 EUR MwSt.)	0,00 EUR



Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	928,20*			12,94
18619	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	1.487,50*			20,74
1109	Diebstahlschutz-Paket	476,00*			6,64
36100	Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	464,10*			6,47
1706	Memory-Paket	1.487,50*			62,21
11000	Metallic-Lackierung	916,30*			12,77
32010	Multikontursitze vorn	464,10*			6,47
42805	Niveauregulierung	833,00*			11,61
69709	Parameterlenkung	238,00*			3,32
25800	Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	833,00*			11,61
37205	PRE-SAFE-System	392,70*			5,47
68707	Reserverad als Notrad	65,45*			0,92
19107	Scheibenwaschanlage beheizt	202,30*			2,82
19101	Scheibenwischer mit Regensensor	130,90*			1,82
29500	Sitzheizung vorn	380,80*			5,31
2610	Spiegel-Paket	511,70*			7,13
24819	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig	416,50*			5,81
Summe Sonderausstattung		10.228,05			184,06 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig verschrammt und eingerissen, erneuern (Bild 7, 8, 14)	1.600	100	-1.600,00
2. Tagfahrleuchte Glas gebrochen, erneuern (Bild 9, 10)	350	100	-350,00
3. Motorhaube zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)	1.300	35	-455,00
4. Stoßfängerverkleidung Chromleiste vorne rechts unten gebrochen, erneuern (Bild 13)	80	100	-80,00
5. Kühlergrill lose, prüfen Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19)	50	100	-50,00
6. Ansaugschlauch / Luftführung im Bereich Schloßträger lose, teilweise geklebt, erneuern (Bild 18, 20)	200	100	-200,00
7. Bremsflüssigkeitspegel bei Minimum Markierung, erneuern (Bild 21)	230	35	-80,50
8. Bremsbelag vorne ungleich verschlissen, Bremsbelag rechts unter Verschleißmaß inkl. Bremsscheiben, erneuern	950	35	-332,50
9. Außenspiegel rechts Gehäuse gebrochen inkl. Fahrtrichtungsanzeiger seitlich rechts, erneuern (Bild 23)	300	100	-300,00
10. Seitenwand hinten links großflächig deformiert, erneuern (Bild 30)	7.600	100	-7.600,00
11. Seitenscheibe hinten links Kofferraum gesprungen, erneuern (Bild 31)	900	100	-900,00
12. Seitenwand hinten links Kniestück massiv eingedrückt, erneuern	5.200	35	-1.820,00
13. Leichtmetallfelge hinten links verschrammt			

inkl. Reifen und Vermessung, erneuern (Bild 40, 41)	900	35	-315,00	
14. Fondtür links großflächig eingedellt, erneuern (Bild 35, 36)	3.100	100	-3.100,00	
15. Leichtmetallfelge vorne links Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 38, 39)	200	100	-200,00	
16. Leichtmetallfelge vorne rechts Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 24, 25, 26)	200	100	-200,00	
17. Leichtmetallfelge hinten rechts Felgenhorn verschrammt, smart repair (Bild 42, 43)	200	35	-70,00	
18. Stoßfängerverkleidung Kamera in Stoßfängerverkleidung nachgerüstet, Funktion konnte nicht überprüft werden, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 27, 28)	50	100	-50,00	
19. Dachholm links mehrfach eingedellt, erneuern (Bild 32, 33)	1.000	100	-1.000,00	
20. Fondtür rechts mehrfach eingedellt, instandsetzen	700	35	-245,00	
21. Zierleiste Dach Chromleiste links verschrammt, erneuern (Bild 34)	300	100	-300,00	
22. Außenspiegel links Gehäuse gebrochen, erneuern (Bild 37)	300	100	-300,00	
23. Handschufach Dekorleiste gebrochen, erneuern (Bild 16, 17)	650	35	-227,50	
24. Abdeckung Windlauf rechts Lackabplatzer, smart repair (Bild 22)	300	100	-300,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	26.660			-20.075,50 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Abdeckung Scheinwerferreinigungsanlage rechts	100	100	-100,00	
2. Schlüssel fehlen	550	100	-550,00	
3. Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II fehlen	100	100	-100,00	
4. Wartung fällig	1.000	100	-1.000,00	
5. Hauptuntersuchung nach §29 StVZO fällig	160	100	-160,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	1.910			-1.910,00 EUR

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Übersicht Fondbereich



Bild 6 : Übersicht Kofferraum durch geöffnete Fondtür rechts

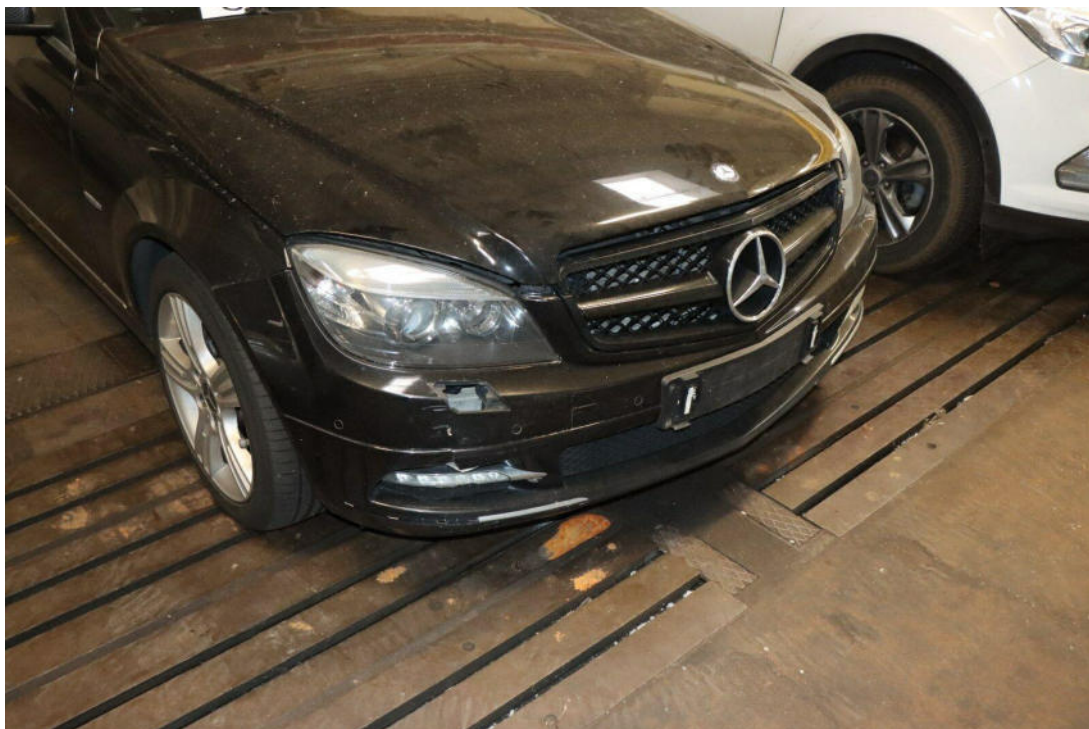


Bild 7 : Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig verschrammt und eingerissen

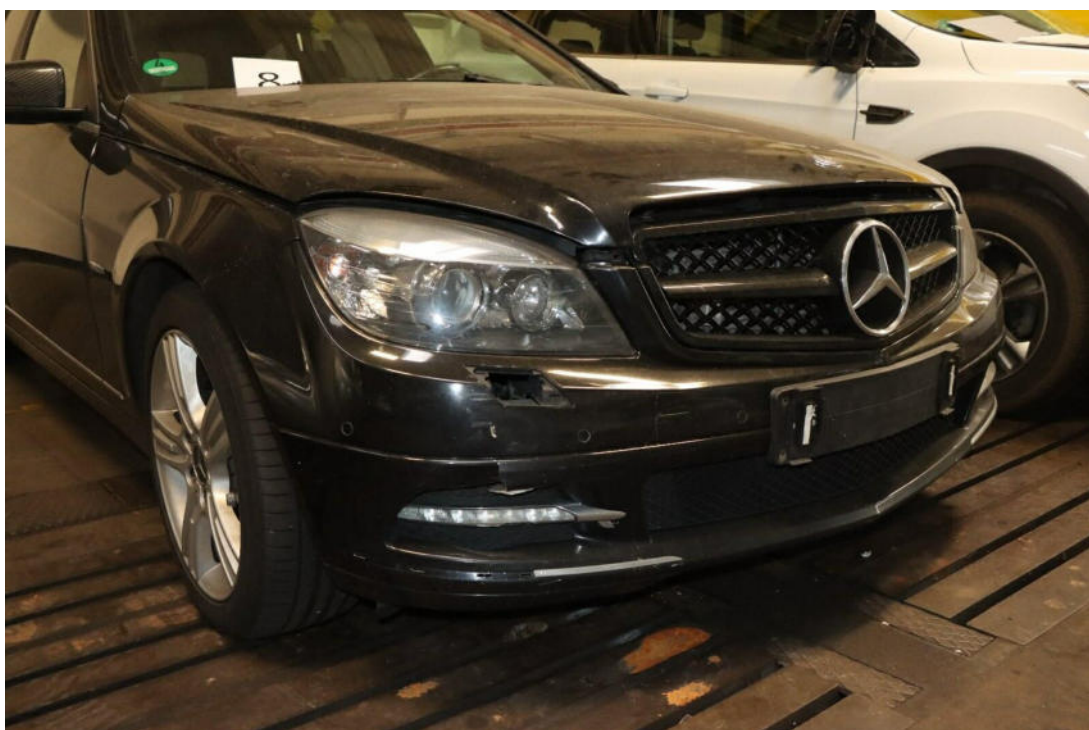


Bild 8 : Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig verschrammt und eingerissen



Bild 9 : Tagfahrleuchte Glas gebrochen



Bild 10 : Tagfahrleuchte Glas gebrochen



Bild 11 : Motorhaube zerkratzt



Bild 12 : Motorhaube zerkratzt



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung Chromleiste vorne rechts unten gebrochen



Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne rechtsseitig verschrammt und eingerissen



Bild 15 : Abdeckung Scheinwerferreinigungsanlage rechts fehlt



Bild 16 : Handschufach Dekorleiste gebrochen



Bild 17 : Handschufach Dekorleiste gebrochen

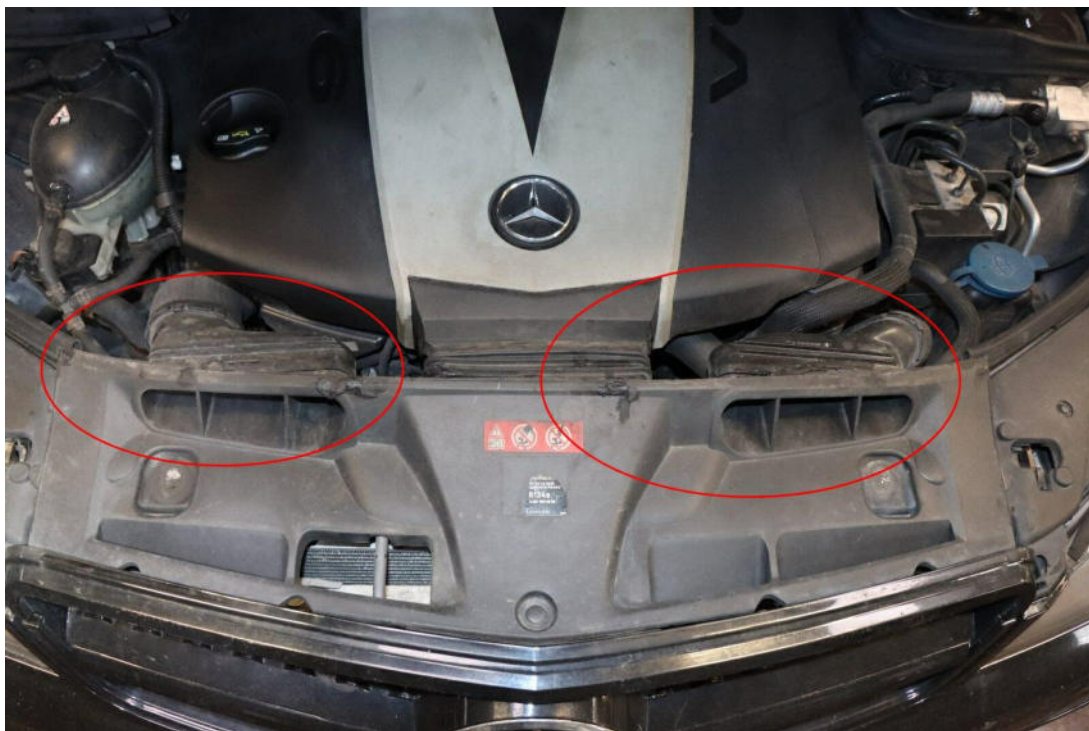


Bild 18 : Ansaugschlauch / Luftführung im Bereich Schloßträger lose, teilweise geklebt



Bild 19 : Kühlergrill lose, prüfen Schadenerweiterung möglich



Bild 20 : Ansaugschlauch / Luftführung im Bereich Schloßträger lose, teilweise geklebt

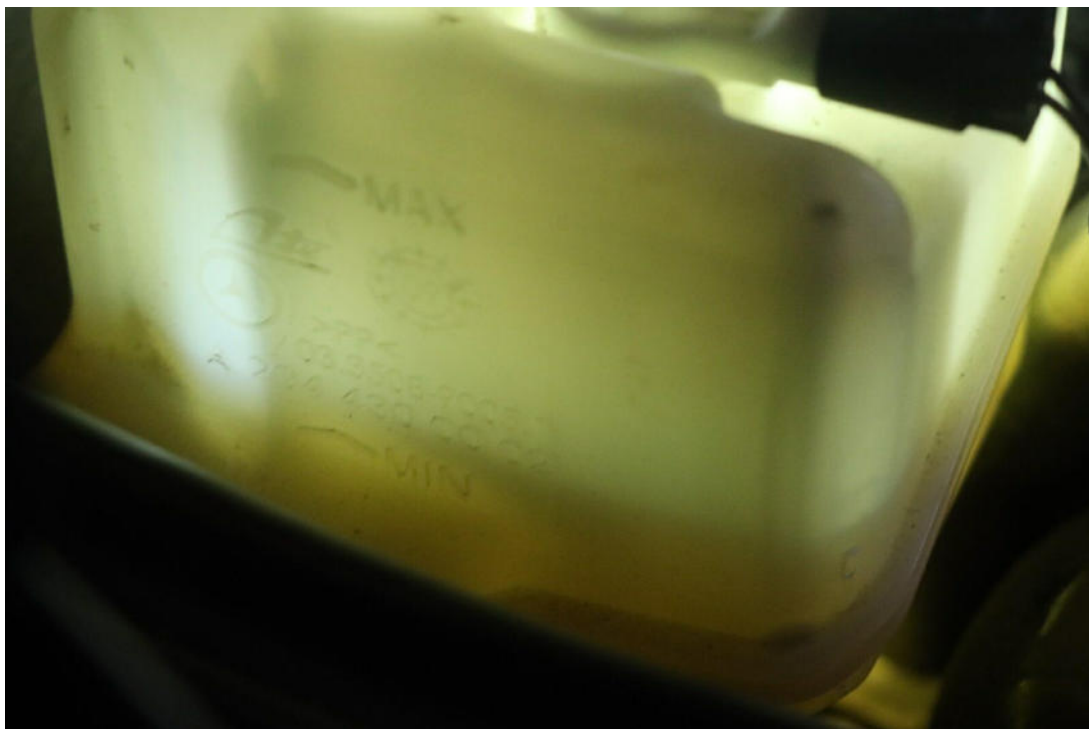


Bild 21 : Bremsflüssigkeitspegel bei Minimum Markierung



Bild 22 : Abdeckung Windlauf rechts Lackabplatzer



Bild 23 : Außenspiegel rechts Gehäuse gebrochen inkl. Fahrtrichtungsanzeiger seitlich rechts



Bild 24 : Leichtmetallfelge vorne rechts Felgenhorn verschrammt



Bild 25 : Leichtmetallfelge vorne rechts Felgenhorn verschrammt



Bild 26 : Leichtmetallfelge vorne rechts Felgenhorn verschrammt



Bild 27 : Stoßfängerverkleidung Kamera in Stoßfängerverkleidung nachgerüstet, Funktion konnte nicht überprüft werden

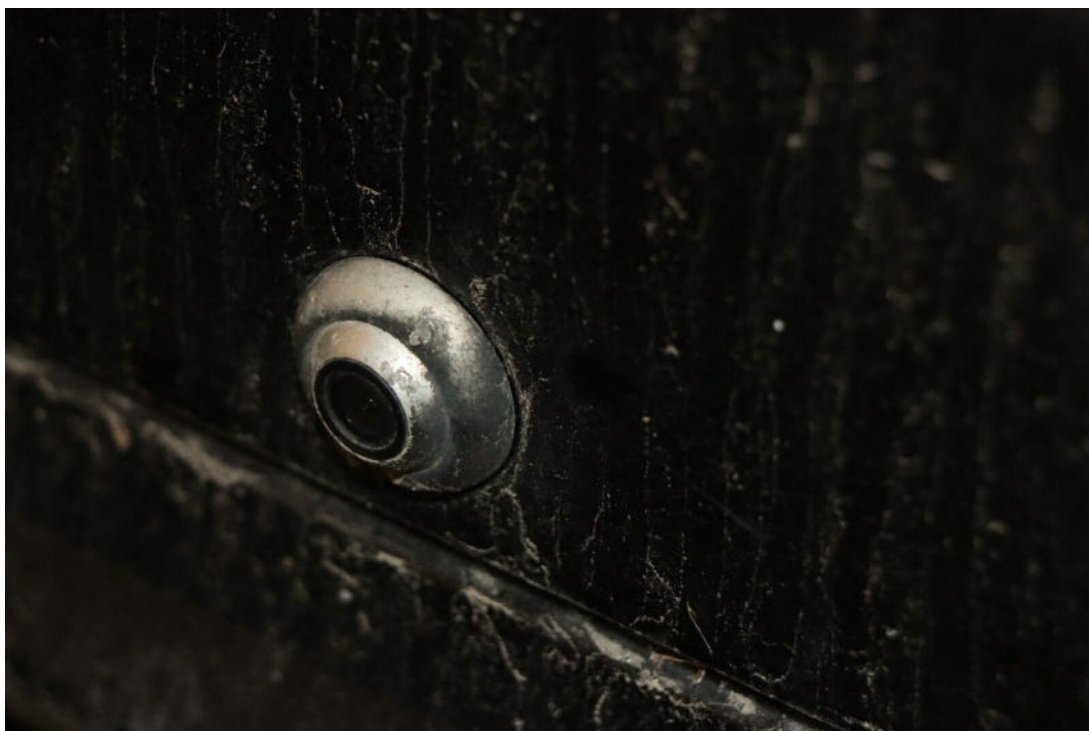


Bild 28 : Stoßfängerverkleidung Kamera in Stoßfängerverkleidung nachgerüstet, Funktion konnte nicht überprüft werden



Bild 29 : Übersicht Dachbereich



Bild 30 : Seitenwand hinten links großflächig deformiert

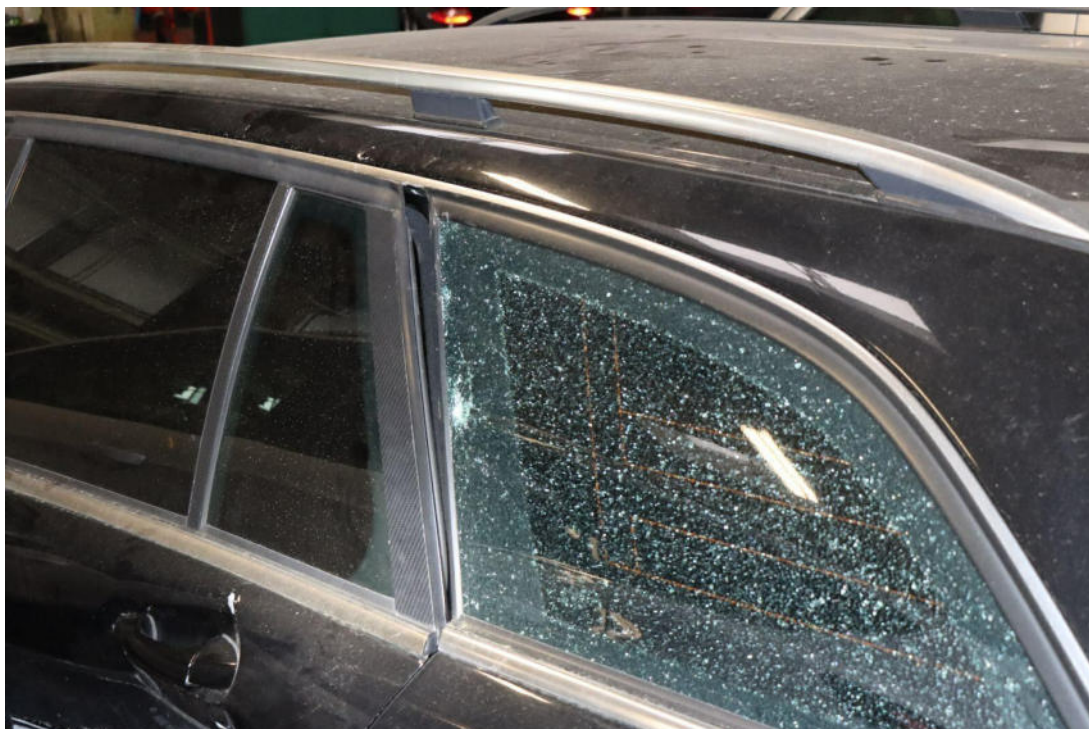


Bild 31 : Seitenscheibe hinten links Kofferraum gesprungen



Bild 32 : Dachholm links mehrfach eingedellt

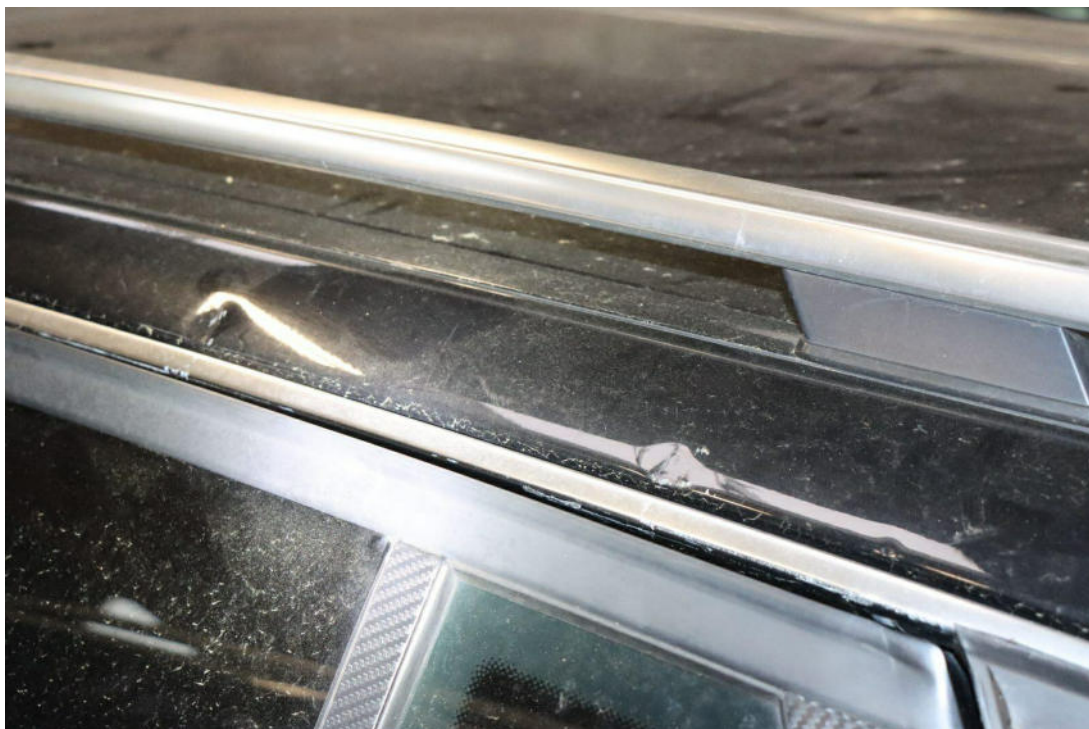


Bild 33 : Dachholm links mehrfach eingedellt



Bild 34 : Zierleiste Dach Chromleiste links verschrammt



Bild 35 : Fondtür links großflächig eingedellt



Bild 36 : Fondtür links großflächig eingedellt



Bild 37 : Außenspiegel links Gehäuse gebrochen



Bild 38 : Leichtmetallfelge vorne links Felgenhorn verschrammt



Bild 39 : Leichtmetallfelge vorne links Felgenhorn verschrammt

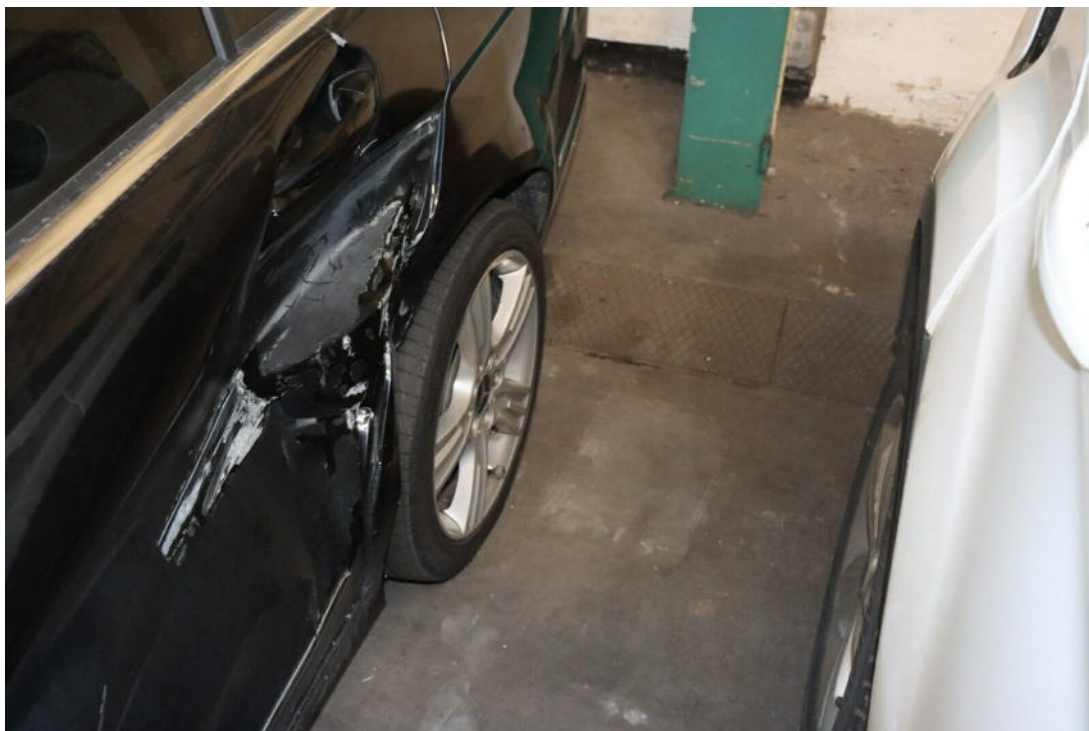


Bild 40 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt inkl. Reifen und Vermessung



Bild 41 : Leichtmetallfelge hinten links verschrammt inkl. Reifen und Vermessung



Bild 42 : Leichtmetallfelge hinten rechts Felgenhorn verschrammt



Bild 43 : Leichtmetallfelge hinten rechts Felgenhorn verschrammt

BERICHT



ALLGEMEINE DATEN

Name des Rapports	C 350 CDI StA Hannover Gerichtsv
Mess-Datum	2025-10-28 10:54:43
Datum der Bearbeitung	2025-10-28 10:54:43
Seriennummer	40899 PRO CARBON
Maßeinheit	µm

ANGABEN ZUM FAHRZEUG

Typ	KOMBI
Marke	Mercedes
Modell	C 350 CDU
Hubraum [ccm]	-
Nennleistung [kW]	-
Fahrgestell-Nr.	[REDACTED]
Kraftstoffart	Diesel
Baujahr	2009


KOMMENTAR

-

ABMESSUNGEN

"-" bedeutet überspringte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs

SAPL: allgemeine interpretation, karosserie aussen

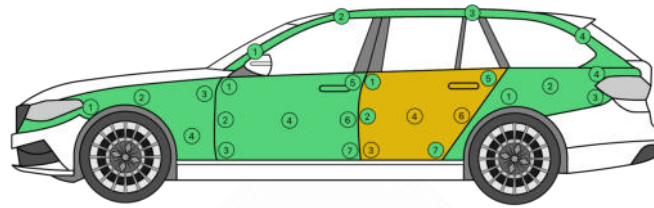

KOTFLÜGEL VORNE LINKS

Grundwerkstoff	Al
Min	94
Max	129
Mittel	108
1.	96
2.	113
3.	129
4.	94

TÜR VORNE LINKS

Grundwerkstoff	Fe
Min	92
Max	122
Mittel	111
1.	122
2.	120
3.	109
4.	116
5.	113
6.	107
7.	92

TÜR HINTEN LINKS


Grundwerkstoff	Fe+Zn
Min	94
Max	223
Mittel	155
1.	100
2.	160
3.	217
4.	223
5.	94
6.	191
7.	103

DACHHOLM LINKS

Grundwerkstoff	Fe
Min	79
Max	110
Mittel	96
1.	110
2.	79
3.	101
4.	92

KOTFLÜGEL HINTEN LINKS

Grundwerkstoff	Fe
Min	73
Max	96
Mittel	84
1.	87
2.	79
3.	73
4.	96

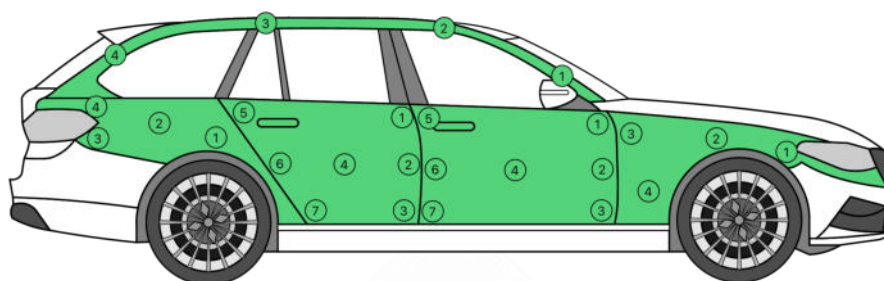

KOTFLÜGEL HINTEN RECHTS

Grundwerkstoff	Fe
Min	75
Max	99
Mittel	85
1.	89
2.	76
3.	75
4.	99

DACHHOLM RECHTS

Grundwerkstoff	Fe
Min	82
Max	140
Mittel	104
1.	99
2.	82
3.	140
4.	96

TÜR HINTEN RECHTS


Grundwerkstoff	Fe+Zn
Min	79
Max	106
Mittel	92
1.	96
2.	106
3.	79
4.	98
5.	87
6.	91
7.	87

TÜR VORNE RECHTS

Grundwerkstoff	Fe
Min	87
Max	123
Mittel	107
1.	123
2.	112
3.	102
4.	112
5.	104
6.	110
7.	87

KOTFLÜGEL VORNE RECHTS

Grundwerkstoff	Al
Min	81
Max	137
Mittel	105
1.	99
2.	102
3.	137
4.	81

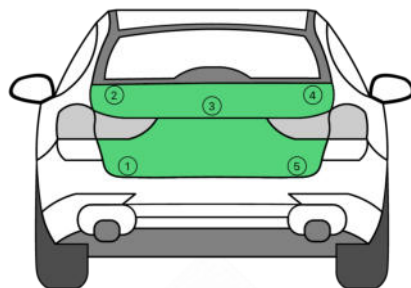

KOFFERRAUMKLAPPE

Grundwerkstoff Fe+Zn

Min 79

Max 85

Mittel 81


1. 80

2. 84

3. 85

4. 79

5. 79

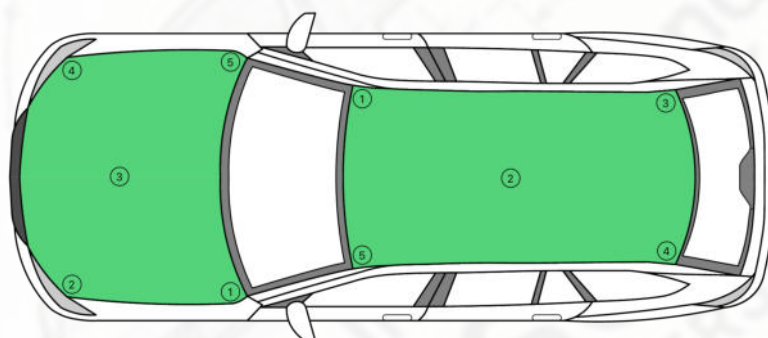

MOTORHAUBE

Grundwerkstoff Fe+Zn

Min 90

Max 116

Mittel 103

1. 97

2. 116

3. 109

4. 105

5. 90

DACH

Grundwerkstoff Fe+Zn

Min 96

Max 103

Mittel 100

1. 96

2. 98


3. 101

4. 103

5. 103


ABMESSUNGEN

SAPL: allgemeine interpretation, karosserie innen

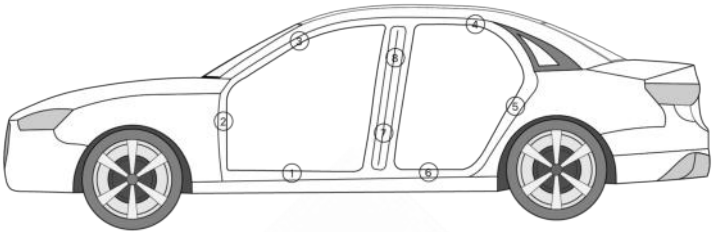


LINKE SEITE

Grundwerkstoff	-
Min	-
Max	-
Mittel	-
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

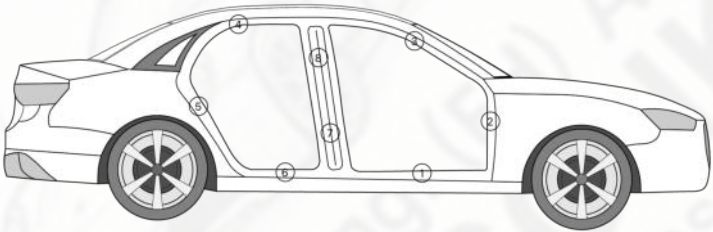

RECHTE SEITE

Grundwerkstoff	-
Min	-
Max	-
Mittel	-
1.	-
2.	-
3.	-
4.	-
5.	-

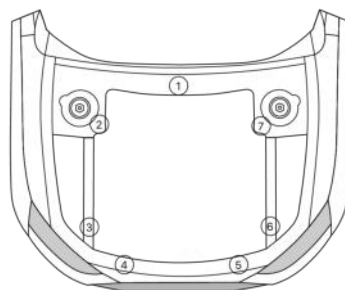

MOTORRAUM

Grundwerkstoff -

Min -

Max -

Mittel -


1. - 6. -

2. - 7. -

3. -

4. -

5. -

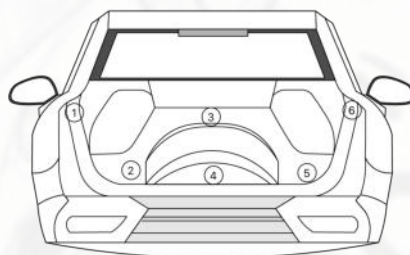

KOFFERRAUM

Grundwerkstoff -

Min -

Max -

Mittel -

1. - 6. -

2. -

3. -

4. -

5. -

REIFEN

	Hersteller	Jahreszeit	Größe	Messpunkte	Messpunkte
Links vorne	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Rechts vorne	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Links hinten	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Rechts hinten	-	-	-/-/-	-mm	-mm

