

[REDACTED]

Besichtigungsdatum: 15.12.2025

[REDACTED]

Protokoll-Nummer: [REDACTED]

89257 Illertissen

Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service

**Expertise PKW****Vertragsnummer:** [REDACTED]**FIN:** [REDACTED]**Kennzeichen:** [REDACTED]**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	BMW	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	0005 000
Typ / Modell	550 i	Hubraum (ccm) / Zylinder	4395 / V 8
Aufbau / Ausführung	PKW / Limousine	Motorleistung (kW)	300
Anzahl der Türen	5	Getriebe	autom. / 8-Stufen
Farbe	grau-met.	Kraftstoff	Benzin
Antriebsart	Heckantrieb	Leergewicht (kg)	1.980
Erstzulassung	30.03.2012	Gesamtgewicht (kg)	2.450
Laufleistung abgelesen (km)	151.036	Radstand (mm)	2.968
Gesamtaufleistung (km)	-	Schadstoffeinstufung	Euro 5
Anzahl der Besitzer	6	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	05.26 / 05.26	Federung	

**Reifen:**

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	235/35 R20 92Y	Vredestein	6 / 6
2	285/30 R20 99Y	Radar	3 / 3

Reserverad

**Wertrelevante Ausstattung:**

Lederpolster, Audio-Navigationssystem Professional, Park-Distance Control mit Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne und hinten, Sitze vorne el. verstellbar, Sportpaket M-Technik, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), RDKS, Bi-Xenon Scheinwerfer, Sport-Auspuffanlage, Fahrwerksteiferlegung, Scheiben ab B-Säule abgedunkelt,

**Fahrzeugwert**

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten

Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt

Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

**Händler-Verkaufswert****8.800 €**

**Sachverständige Feststellungen**

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Hubmittel/Grube

Sonstiges

Fahrzeugdokumente Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

**Wertmindernde Faktoren**

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung fällig, durchführen	800 €	800 €
2 Sonstiges	Innenraum stark verschmutzt, reinigen, aufbereiten	250 €	250 €
3 Rad/Reifen	Reifen hinten innen verschlissen, 2x erneuern	460 €	230 €
4 Rad/Reifen	Reifen vorne rechts Flanke verschürft, gerissen, erneuern	160 €	80 €
5 Rad/Reifen	LM-Felge vorne rechts und hinten links verschürft, Smart Repair	240 €	240 €
6 Rad/Reifen	LM-Felgen 19" Original fehlen, Wertminderung	400 €	400 €
7 Karosserie	Tür vorne rechts und hinten rechts und links verkratzt, lackieren	3.000 €	900 €
8 Karosserie	Kotflügel vorne rechts Fehlstand, instandsetzen	800 €	240 €
9 Karosserie	Stoßfänger vorne rechts verkratzt, Smart Repair	200 €	200 €
10 Innenraum	Deckel Staufach links gebrochen, erneuern	60 €	50 €
11 Verglasung	Beklebt, beschriftet, neutralisieren	50 €	50 €
12 Ausrüstung	Bordbuchmappe kpl. und Bordwerkzeug fehlen, ersetzen	250 €	250 €
13 Karosserie	Türdichtung hinten links gerissen, erneuern	260 €	80 €
14			
15 Info	Erhöhte Lackschichtdicke im Bereich Dachholm links, Kotflügel links		
16	und rechts, Motorhaube, Tür vorne rechts, Seitenwand links und		
17	rechts und Heckdeckel festgestellt, fachgerechte Reparaturausführung		
18			
19			
20			
21			
22			
23			

**Schadenzusammenfassung****Schadenklasse**

Beschädigungen 6.930 € 3.770 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (incl. Mwst.) 6.930 € 3.770 €

**Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:**

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußereren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht FIN



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Navigation



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Innenraum verschmutzt



Reifen hinten innen verschlissen



Reifen vorne rechts Flanke verschürft



LM-Felge vorne rechts verschürft



LM-Felge hinten links verschürft



Tür hinten links verkratzt



Tür hinten rechts verkratzt



Tür vorne rechts verkratzt



Kotflügel vorne rechts Fehlstellung



Stoßfänger vorne rechts verkratzt



Deckel Staufach links gebrochen



Dichtung Tür hinten links gerissen