

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 01.08.2025

Besichtigungsdatum: 21.07.2025

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW

Vertragsnummer:

FIN:

Kennzeichen:

**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Tesla	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	
Typ / Modell	Model 3 Long Range	Hubraum (ccm) / Zylinder	75
Aufbau / Ausführung	PKW / Limousine	Motorleistung (kW)	-
Anzahl der Türen	5	Getriebe	Getriebe E-Fahrzeuge
Farbe	blau	Motorhersteller	Elektro
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	-
Erstzulassung	01.07.2019	Gesamtgewicht (kg)	2.305
Laufleistung abgelesen (km)	80.206	Radstand (mm)	2.875
Gesamtlaufleistung (km)	-	SchadstoffEinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	- / -	Federung	Schraubfedern

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	235/45 ZR 18 98Y	Michlein Sommer	4 / 4
2	235/45 ZR 18 98Y	Michlein Sommer	3 / 3

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Dual Motor, Auffahrwarnsystem, ACC mit Frontradar-Assistent, autonomer Notbrems-Assistent, Glasdach fest, el. Hackklappe, Lenkrad beheizt, Rückfahrkamera, Ledersitze beheizt, Zentralverriegelung/Startanlage Keyless-Entry

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
16.500 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 01.08.2025



Auto Service

Besichtigungsdatum 21.07.2025

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf durchgeführt.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend, ohne Hubmittel
Sonstiges	Achtung keine Fahrzeugpapiere vorhanden. Seite links/Heckklappe nachlackiert.

Fahrzeugdokumente:

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	400 €	400 €
2	Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen	200 €	200 €
3	Sonstiges	Zulassungspapiere ausstellen	500 €	500 €
4	Rad/Reifen	3x Leichtmetallfelge verschürft, erneuern	1.320 €	460 €
5	Rad/Reifen	1x Leichtmetallfelge fehlt, ersetzen	440 €	440 €
6	Rad/Reifen	Reifen HL Flanke beschädigt/HR in Kürze verschlissen, erneuern	400 €	200 €
7	Rad/Reifen	4x Radzierbelnde gebrochen/verkratzt, erneuern	120 €	40 €
8	Karosserie	Stoßfänger vorne unten verschürft, Smart Repair	210 €	210 €
9	Karosserie	Tür hinten rechts Dellen, sanft inst.	240 €	240 €
10	Karosserie	Kotflügel links Delle, sanft inst.	80 €	80 €

11

12 Info Frontbereich Steinschläge, Gebrauchsspur kein Abzug

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 3.910 € 2.770 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (incl. Mwst.)	3.910 €	2.770 €
----------------------------------	----------------	----------------

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:


Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufeleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild

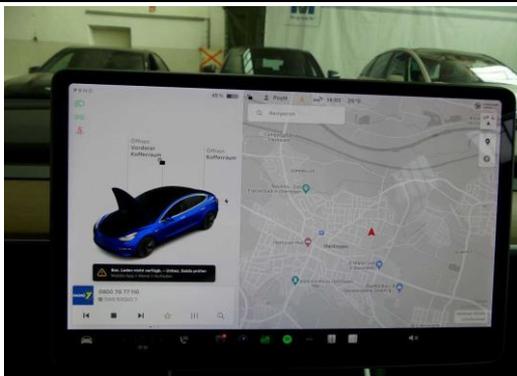

Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Kofferraum



Felge verschürft



Felge verschürft



Reifen Flanke beschädigt



Radzierblende gebrochen



Stoßfänger verschürft



Tür Dellen



Tür Dellen



Kotflügel Delle

