

TÜV SÜD Auto Service GmbH

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 01.08.2025



Auto Service

Besichtigungsdatum: 21.07.2025

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:

Expertise PKW

Vertragsnummer:

FIN:

Kennzeichen:

**Angaben zum Fahrzeug:**

Hersteller	Tesla	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	1480 AAO 000374
Typ / Modell	Model X 75D	Hubraum (ccm) / Zylinder	75
Aufbau / Ausführung	PKW / Limousine	Motorleistung (kW)	158/244
Anzahl der Türen	5	Getriebe	Getriebe E-Fahrzeug
Farbe	weiß	Motorhersteller	Elektro
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.523
Erstzulassung	27.03.2018	Gesamtgewicht (kg)	2.985
Laufleistung abgelesen (km)	105.430	Radstand (mm)	2.965
Gesamtlaufleistung (km)	-	Schadstoffeinstufung	459/2012
Anzahl der Besitzer	1	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	- / -	Federung	Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	255/45 R20 105Y	Michelin Sommerreifen	4 / 4
2	275/45 R20 110Y	Michelin Sommerreifen	4 / 4

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

6. Sitzplätze, Radio DAB, Navigationssystem, Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorne/hinten, LED Scheinwerfer, Panoramaglasdach, el. Sitze Leder beheizt, aktiver Heckspoiler, Park Assistent inkl. autom. Einparken, Spurhalteassistent, Flügeltüren hinten, el. Heckklappe, Klimaautomatik, RDKS, Schlüssellooses Türentriegeln, Schnellladevorrichtung Supercharger

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten

Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt

Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert**21.000 €**



Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Rangierfahrt nicht möglich.
Motorprobelauf	Motorprobelauf nicht möglich.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei km durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	bedingt Zugang/Schmutz, ohne Hubmittel
Sonstiges	Hochvoltbatterie leer, keine Probelauf möglich, Folgekosten möglich.
Fahrzeugdokumente:	Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1	Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	400 €	400 €
2	Sonstiges	HU kein Nachweis, durchführen	200 €	200 €
3	Elektrik	12 Volt Batterie tiefentladen, erneuern	400 €	200 €
4	Karosserie	Fehlermeldung Türen/VR,HL,HR öffnet nicht, Diag. Durchf. (Folgek. möglich)	300 €	300 €
5	Karosserie	Stoßfänger vorne Fehlstellung/verkratzt/Steinschläge, inst./lackieren	980 €	290 €
6	Karosserie	Zierleiste Heckspoiler Korrosion, erneuern	320 €	100 €
7	Karosserie	Tür HR/HL Spaltmaße falsch, einstellen	300 €	90 €
8	Karosserie	Heckdeckel Dichtmasse tritt aus, entfernen	100 €	30 €
9	Karosserie	Spiegelkappe links verkratzt, lackieren	320 €	100 €
10	Innenraum	Verkleidung Heckdeckel innen verkratzt, Smart Repair	200 €	200 €
11				
12	Info	Frontschiebe leicht Steinschläge, Gebrauchsspur kein Abzug		
13		2x Nabendeckel Korrosion, Gebrauchsspur, kein Abzug		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	3.520 €	1.910 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (incl. Mwst.)	3.520 €	1.910 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauffleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Ansicht hinten rechts



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Instrumenteneinheit



Ansicht Kofferraum



Stoßfänger Fehlstellung



Stoßfänger verkratzt



Stoßfänger verkratzt



Zierleiste Spoiler Korrosion




Zierleiste Spoiler Korrosion



Tür hinten Spaltmaße



Tür hinten Spaltmaße

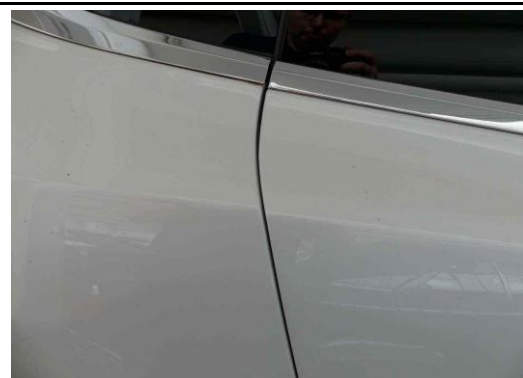

Tür hinten Spaltmaße

TÜV SÜD Auto Service GmbH

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Besichtigungsort

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Erstellungsdatum:

01.08.2025

Besichtigungsdatum:

21.07.2025

Protokoll-Nummer:

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Sachverständiger:

■■■■■■■■■■



Auto Service



Heckdeckel Dichtmaße tritt aus



Spiegelkappe verkratzt



Innenverkleidung Heckdeckel verkratzt

