

Urkunde



DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Bewertungsverfahren ermittelt auf

10.950 EUR

Wert in Buchstaben

ZEHNТАUSENDNEUNHUNDERTFÜNFZIG EURO

HÄNDLERVERKAUFSWERT

Der Händlerverkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Bewertungsverfahren ermittelt auf

12.825 EUR

Wert in Buchstaben

ZWÖLFTAUSENDACHTHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	CLA Shooting Brake (BM 117)(12.2014->), CLA 45 AMG , 4Matic, 2018 - 2019
Leistung	280 kW / 381 PS
Hubraum	1991 ccm
Motorart	Benzin
Getriebe	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
Erstzulassung	13.09.2018
Laufleistung (abgelesen)	153.017 km
DAT Europa-Code®	
VIN	
Amtl. Kennzeichen	
KBA-Schlüssel	1313/ESO
Aufbauart	Kombi
Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Dieses DAT-Bewertungsgutachten wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Radeck & Grimmell GmbH
Grünberger Str. 136
35394 Gießen

Urkundennummer
Gutachtennummer
Wertfeststellung am
Wertfeststellung zum
Datenstand

1060058-5JHSEJENF50/000
1/033150YD26
16.06.2026
11.06.2026
06/2026

Dieser Wert versteht sich als Endwert

Anwendung der Differenzbesteuerung nach § 125a UStG



Ing.-Büro Radeck & Grimmell GmbH
KRAFTFAHRZEUGSACHVERSTÄNDIGE
Tel. (06 41) 93 28 30 - Fax 932 83 83
35394 Gießen, Grünberger Straße 136

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1060058-5JHSEJENF50/000



PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung
----------	-------------	-----	--------------

Allgemeinzustand

Allgemein



Dokumentation

Zulassungsbescheinigung

Kopie der Zulassungsbescheinigung 1 lag vor.

Fahrzeugbrief / Fahrzeugschein

Der Fahrzeugschein lag in Kopie vor

Fahrzeugschlüssel

400,00

400,00

Ersatzschlüssel fehlt.


Karosserie außen

Stoßfänger vorne

400,00

400,00

Zierblende gebrochen - erneuern

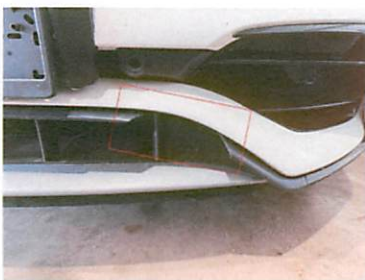


Frontscheibe

1.300,00

1.300,00

Steinschlag - erneuern

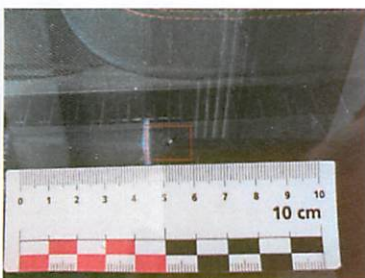

Stoßfänger hinten

1.900,00 1.900,00 Beschädigt - erneuern



Fahrzeug innen

Innenraum allgemein



Armaturenbrett



Lenkrad




Mittelkonsole



Sitz vorn links 700,00 150,00 Sitzbezug beschädigt - erneuern



Sitz vorn rechts 100,00 100,00 Sitzbezug verschmutzt - Reinigung erforderlich

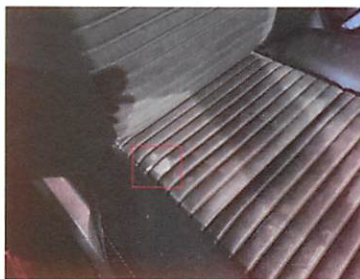

2. Verkleidungen Innenraum 300,00 100,00 Verkleidung C-Säule hinten links verschrammt - erneuern



Reifen und Räder

Alu-Felge vorne links	1.200,00	300,00	Verschrammt - erneuern	
-----------------------	----------	--------	------------------------	--



Alu-Felge vorne rechts	1.200,00	200,00	Verschrammt - erneuern	
------------------------	----------	--------	------------------------	--



Alu-Felge hinten links	1.200,00	150,00	Verschrammt - erneuern	
------------------------	----------	--------	------------------------	--





Alu-Felge hinten rechts	1.200,00	200,00	Verschrammt - erneuern	
-------------------------	----------	--------	------------------------	--



Prüfungen

Motor

ölfeucht (Gebrauchsspur)

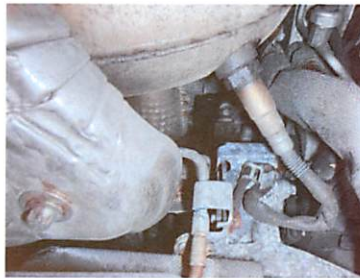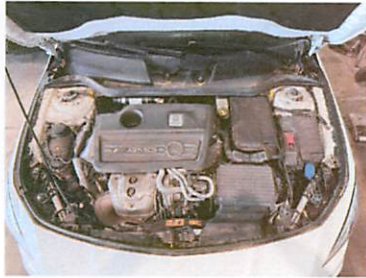

Bremsanlage

2.000,00

2.000,00

Bremsscheiben und Bremsbeläge
vorne verschlissen - erneuern Tragbild
Bremscheiben hinten mangelhaft - erneuern



Türverkleidungen

800,00

150,00

Türverkleidung hinten rechts verschrammt -
erneuern



Abgasanlage

600,00

600,00

Flexrohr deformiert - erneuern



Rangierfahrt	durchgeführt			
Probefahrt	nicht durchgeführt - Fahrzeug abgemeldet			
nächste HU	150,00	150,00	Hauptuntersuchung laut Aktenlage seit 03.2026 fällig - durchführen	

Letzte Inspektion



Lackschichtdicke	Erhöhte Lackschichtdicke am Seitenteil hinten links - Wertminderung	
------------------	---	--



Hebebühne	nicht vorhanden	
-----------	-----------------	--

Sonstiges

Besichtigungsbedingungen	Es stand keine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden.	
--------------------------	--	--

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	13.450,00
Davon überdurchschnittlich	EUR	8.100,00
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR	8.100,00
Wertminderung (netto)	EUR	300,00