

DEKRA-Nr: 0414 / 010214 / 2023 / B062902000050

vom 05.07.2023

DEKRA Automobil GmbH An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

Sven Neth

27570 Bremerhaven

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bremerhaven An der Feuerwache 2 27570 Bremerhaven Telefon 0471 / 92446-0 Fax 0471 / 92446-30 E-Mail bremerhaven.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:

Vielen Dank für Ihren Auftrag





Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.06.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Neth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.07.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.07.2023 um 10:00 Uhr durch Herrn bei POLIZEI Bremerhaven, 27570 Bremerhaven, im Beisein von Herrn

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die Identifizierung des Fahrzeuges wurde anhand der Fz.-Ident.-Nr. durchgeführt. Die abgelesene FIN wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fahrzeug-Ident.Nr

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen Tag der Erstzulassung FIN 083503 2004

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart Hersteller Typ / Verkaufsbezeichnung Aufbauart HSN / TSN Personenkraftwagen VW Golf V / trendline Limousine 0603 / 743



vom 05.07.2023

DEKRA-Nr: 0414 / 010214 / 2023 / B062902000050

Fahrzeug-Ident.-Nr. WVWZZZ1KZ4W083503

Türen Sitzplätze

Farbe sagegreen-Metallic (A6Q)

Energiequelle / Kraftstoff Benzin

Leistung / Hubraum 75 kW / 1595 cm³

Schadstoffklasse EURO 4
Felgen Leichtmetall
Km-Stand abgelesen 203.015

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts 2 links rechts Pannenset	205 / 50 R 17 93 W 205 / 50 R 17 93 W 205 / 50 R 17 93 W 205 / 50 R 17 93 W	Lassa / driveways Lassa / driveways Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL Hankook / Ventus Prime3 K125 FSL	\$ /O \$ /O \$ /O \$ /O	6 mm 6 mm 3 mm 3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Ablagen Golf, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem inkl. Seitenairbags vorn, Anhängevorrichtung, abnehmbar, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Becherhalter 2 vorn und 1 hinten, Blinkleuchten seitlich in die Außenspiegel integriert, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheiben-Wasch-Wisch-Anlage, Innenleuchte mit Abschaltverzögerung, Karosserie verzinkt, Kindersicherung an den hinteren Türen, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lackierung: Uni, Lackierung: metallic, Lenksäule höhen- und längseinstellbar, Leseleuchten 2 vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Nichtraucherausführung, Polster: Stoff, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitz: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Staub- und Pollenfilter, Stoßfänger in Wagenfarbe, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Fahrzeugpapiere fehlen, erneuern; 2 Schlüssel fehlen, erneuern; Elektrik im Innenraum manipuliert, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Bremsanlage korrodiert, erneuern; Scheinwerfer rechts verschrammt, erneuern; Stossfänger vorn gestaucht, erneuern; Stossfänger hinten verschrammt und verschoben, instandsetzen; Diverse Kontrolleuchten erlöschen nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Räder Lackierung beschädigt, erneuern; Kotflügel vorne rechts, korrodiert, lackieren mit Lackaufbau; Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau; Tür vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren; Motorhaube Lackierung, verschrammt, lackieren; Lackvorbereitung;



Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0414 / 010214 / 2023 / B062902000050

vom 05.07.2023



Bild 1: Diagonale vorn



Bild 2: Diagonale hinten



DEKRA-Nr: 0414 / 010214 / 2023 / B062902000050

vom 05.07.2023

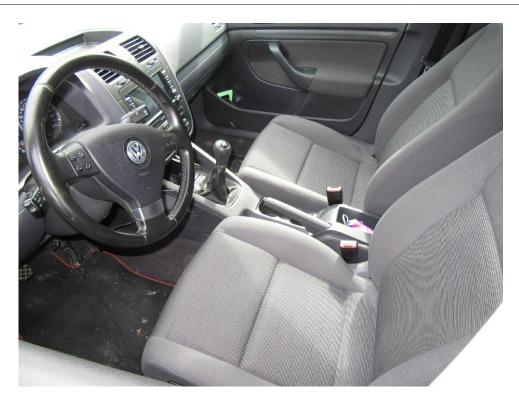


Bild 3: Innenraum



Bild 4: Kombiinstrument



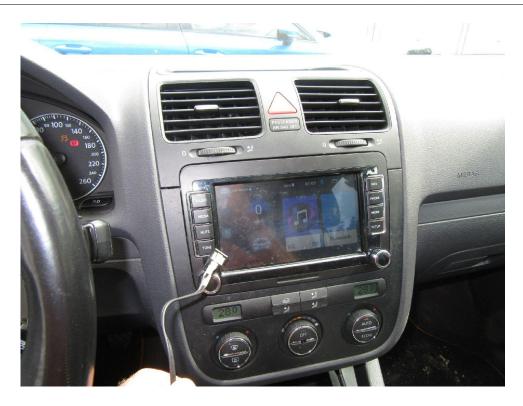


Bild 5: Fahrzeugelektrik manipuliert



Bild 6: Stossfänger und Scheinwerfer beschädigt



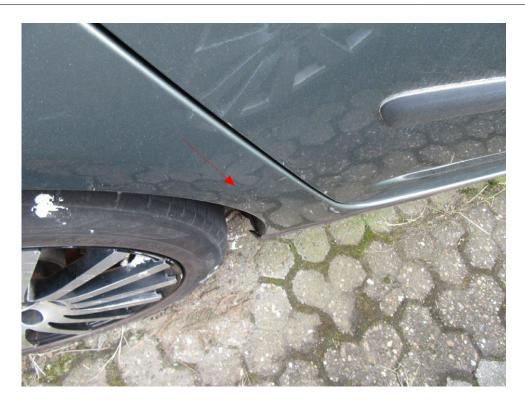


Bild 7: Seitenwand rechts eingedellt



Bild 8: Räder Lackierung beschädigt