



Fahrzeugbewertung



Akte BUXUN-26197

Vom 17.09.2026

Hyundai i30 (PD)

Auftraggeber

**Amtsgericht Buxtehude Obergerichtsvollzieherin
Frau Josephine Milke**

Marktwert
steuerneutral

5.700 €

ohne MwSt.

Stichtag 16.09.2026

Sachverständiger

Uwe Nehring

Dipl.Ing. Kfz-Sachverständiger



Ing. Büro Nehring & Krause – Rudolf-Diesel Straße 2 – 21614 Buxtehude

Amtsgericht Buxtehude Obergerichtsvollzieherin
 Frau Josephine Milke
 Lüneburger Schanze 18
 21614 Buxtehude

Buxtehude, 17.09.2026

**Fahrzeug nicht
 zugelassen**

Aktenzeichen



Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort Telefon E-Mail	Amtsgericht Buxtehude Obergerichtsvollzieherin Frau Josephine Milke Lüneburger Schanze 18 21614 Buxtehude Tel. 0162/3969730 milke@gvzentrale.de
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	16.09.2026 Apensener Str. 12, 21614 Buxtehude Uwe Nehring Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	16.09.2026 Auftraggeber persönlich

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Hyundai
Modell/Haupttyp	i30 (PD)
Untertyp	Passion +
Baujahr	2018
Erstzulassung	30.05.2018
Letzte Zulassung	30.05.2018
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	TMAH3511AJJ [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	1349/AEL
Antriebsart	Benzin / 3-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung / Hubraum	88 kW / 998 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (EU6)

Zustand

Allgemeinzustand	ungepflegt
Karosseriezustand	normal
Innenraumzustand	leichte Schimmelbildung
Lackzustand	normal
Lack	Engine Red / SOL Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Laufleistung abgelesen	113.873 km
Nächste HU	05/2025



Ausstattung

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 4 Lautsprecher | ✓ Karosserie: 5-türig |
| ✓ Abbiegelicht | ✓ Klimaautomatik 2-Zonen |
| ✓ Airbag Beifahrerseite | ✓ Kopf-Airbag-System |
| ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar | ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| ✓ Airbag Fahrerseite | ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| ✓ Alarmanlage | ✓ Lenkrad heizbar |
| ✓ Anti-Blockier-System (ABS) | ✓ Lenkrad mit Schaltwippen |
| ✓ Audio-Navigationssystem | ✓ Leseleuchte |
| ✓ Audiosystem: Radio RDS | ✓ LM-Felgen |
| ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar | ✓ Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter |
| ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | ✓ Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| ✓ Außenspiegel lackiert | ✓ Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT |
| ✓ Außenspiegel schwarz | ✓ Projektor-Nebelscheinwerfer |
| ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | ✓ Radioempfang digital (DAB) |
| ✓ Bordcomputer | ✓ Reifen 225/45 R17 ..W |
| ✓ Bremsassistent | ✓ Reifen-Reparaturkit |
| ✓ Dachhimmel schwarz | ✓ Reifendruck-Kontrollsystem |
| ✓ Einparkhilfe hinten | ✓ Rückfahrkamera |
| ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor | ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| ✓ Elektr. Bremskraftverteilung | ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent | ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| ✓ Exterieurumfänge lackiert | ✓ Scheinwerfer LED |
| ✓ Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) | ✓ Seitenairbag vorn |
| ✓ Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent | ✓ Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt |
| ✓ Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) | ✓ Servolenkung |
| ✓ Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe | ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar |
| ✓ Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) | ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| ✓ Fahrassistent-System: Fernlichtassistent | ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| ✓ Fahrassistent-System: Verkehrsschildassistent | ✓ Sitzheizung vorn |
| ✓ Farbdisplay (5,0 Zoll) | ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| ✓ Fensterheber elektrisch vorn | ✓ Sondermodell Passion + |
| ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth | ✓ Sonnenblenden mit Spiegel |
| ✓ Frontscheibe mit Bandfilter oben | ✓ Start/Stop-Anlage |
| ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) | ✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo | ✓ Stoßfänger vorn mit Projektor-Nebelscheinwerfer |
| ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | ✓ Tagfahrlicht LED |
| ✓ Getränkehalter vorn | ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe |
| ✓ Getriebe 6-Gang | ✓ USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
| ✓ Heckleuchten LED | ✓ Verglasung getönt |
| ✓ Heckscheibe heizbar | ✓ Wegfahrsperre (elektronisch) |
| ✓ Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte | ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | ✓ Zündschloss beleuchtet |




Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

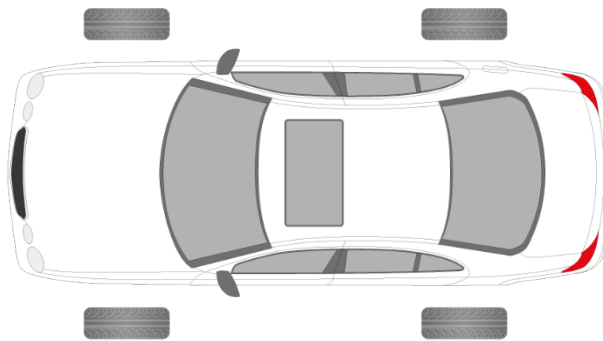

Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 17
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 17
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

Reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug wurden folgende Vorschäden festgestellt und anhand von Fotos dokumentiert:

- Tür v.l. lackiert


Nicht reparierte Vorschäden

Am Fahrzeug wurden folgende Altschäden festgestellt und mithilfe von Fotos dokumentiert:

- Tür h.r. und Seitenwand verformt
- Felgen vorne und hinten teilweise korrodiert




Lackschichtdicke

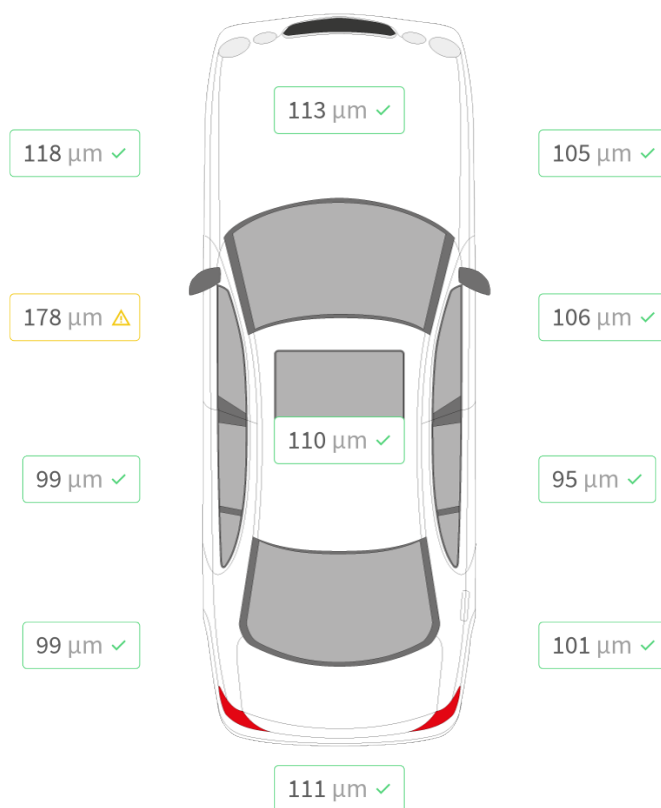

Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	118 ✓
Motorhaube	113 ✓
Kotflügel rechts	105 ✓
Fahrertür	178 ⚠
Beifahrertür	106 ✓
Fondtür links	99 ✓
Dach	110 ✓
Fondtür rechts	95 ✓
Seitenwand links	99 ✓
Seitenwand rechts	101 ✓
Hinten mittig	111 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

Anstoß-/Schadenbereich

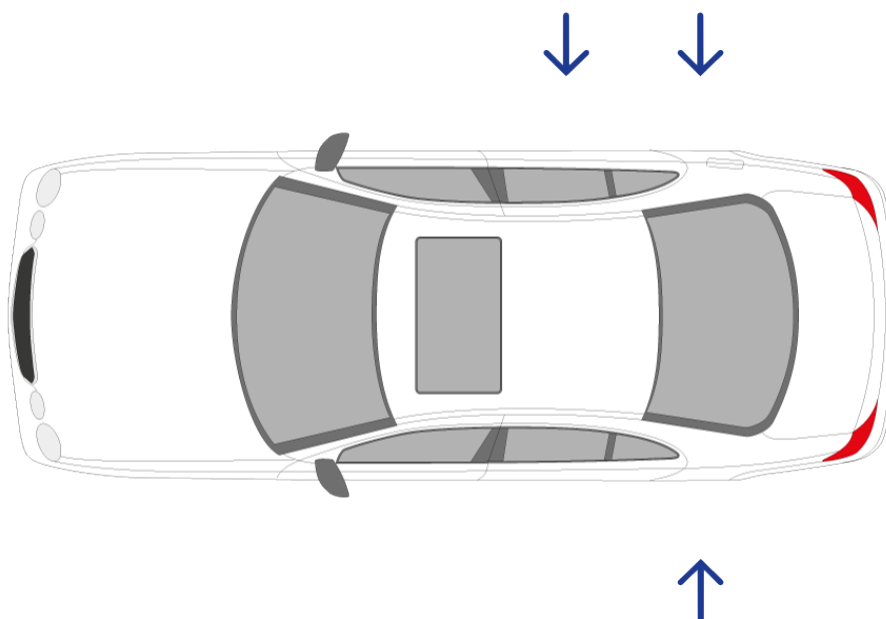

Ermittlung Fahrzeugwert

Der Grundwert des Fahrzeugs wurde basierend auf einer eigenen Wertermittlung ermittelt.

Instandsetzungskosten: Unfallschaden, Aufbereitung und Kundendienst Unrepariert	- 2.400 €
Summe Ab- & Aufwertungen	-2.400 €
Grundwert (Händler-Verkaufspreis, brutto)	8.100 €
Ab- & Aufwertungen	-2.400 €
Marktwert (steuerneutral)	5.700 €

Gutachtenfertigung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 14 Seiten
- 12 Fotos

Buxtehude, den 17.09.2026

Der Sachverständige



Uwe Nehring

Dipl.Ing. Kfz-Sachverständiger


Fotoanlage

Foto 1



Fahrzeugansicht vorne rechts

Foto 2

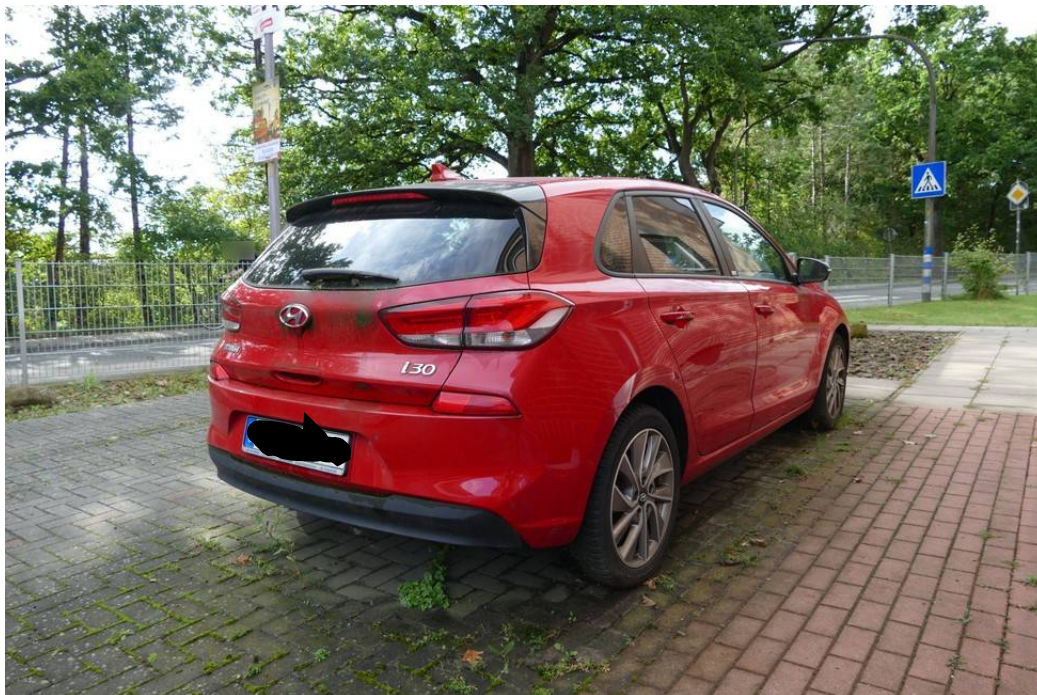

Fahrzeugansicht hinten rechts

Foto 3



Fahrzeugansicht vorne links

Foto 4



Fahrzeugansicht hinten links

Foto 5



Innenansicht Fahrerseite

Foto 6



Innenansicht Beifahrerseite



Foto 7



Innenansicht Fahrerseite hinten

Foto 8



Ansicht Kofferraum



Foto 9




Kilometerstand

Foto 10



Fahrzeugidentifikationsnummer

Foto 11

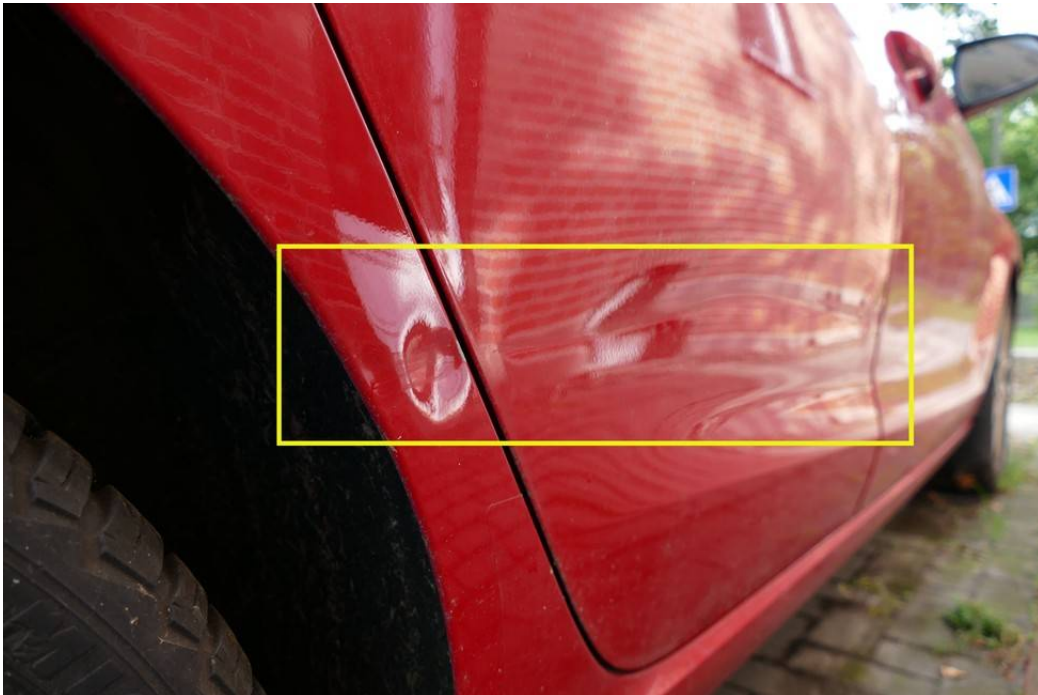

Altschaden Seitenwand und Tür hinten rechts deformiert und Lackoberfläche beschädigt

Foto 12



Felgen teilweise korrodiert