

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Hahn-Str. 5, 19061 Schwerin

Amtsgericht Ludwigslust
Gerichtsvollzieherin
S. Beduel
Käthe-Kollwitz-Straße 35
19288 Ludwigslust

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Schwerin
Otto-Hahn-Str. 5
19061 Schwerin
Telefon 0385 / 64480-0
Fax 0385 / 64480-901
E-Mail schwerin.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Frank Fermumm
Tel. direkt 0385 64480-603
Tel. mobil 01522 2882529

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

RZ HK47

FIN

WDD2074261F276086

Auftraggeber	Amtsgericht Ludwigslust, Gerichtsvollzieherin, S. Beduel, Käthe-Kollwitz-Straße 35, 19288 Ludwigslust
Ihr Auftrag vom	08.12.2023, per e-Mail
Besichtigung	05.12.2023 um 10:30 Auto Groth GmbH, Hauptstr. 31, 19246 Zarrentin am Schaalsee

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.12.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.537,82 EUR	17.300,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.12.2023 um 10:30 Uhr durch Herrn Frank Fermumm bei Auto Groth GmbH, Hauptstr. 31, 19246 Zarrentin am Schaalsee, im Beisein von Frau Beduel.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein kurzer Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 1450 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Die linke Seitenwand und die Motorhaube wurden instandgesetzt und lackiert.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	RZ HK47
Tag der Erstzulassung	28.04.2014
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	25.08.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	207 / E 350 BlueTEC Cabrio 7G-TRONIC
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	1313 / DJV
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2074261F276086
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Braun
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	185 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;T;CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	179.481

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 ZR 19 91 Y	Falken / Azenis FK-520 MFS	S / O	6 mm
rechts	235 / 35 ZR 19 91 Y	Falken / Azenis FK-520 MFS	S / O	6 mm
2 links	265 / 30 ZR 19 93 Y	Falken / Azenis FK-510 MFS	S / O	6 mm
rechts	265 / 30 ZR 19 93 Y	Falken / Azenis FK-510 MFS	S / O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, AGILITY CONTROL-Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem, ATTENTION ASSIST, Ablagefach in Mittelkonsole mit 12-V-Steckdose, Ablagefach zwischen Fondsitzen mit integriertem Cupholder 2-fach, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Pelvisbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Aktive Motorhaube reversibel, Analoguhr, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar und in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent BAS mit Bremskraftunterstützung bei erkannten Notbremsungen, COLLISION PREVENTION ASSIST, Cabriobedieninsel für Cabriofunktion, Dieselpartikelfilter, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, Durchlademöglichkeit inklusive Fondarmlehne, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Gepäcknetze im Kofferraum links und rechts, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC PLUS, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, Innenhimmel schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument in Tubenoptik, Lenk-Assistent STEER CONTROL (EPS), Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 3-Speichen Design, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Leuchtweitenregulierung automatisch, Netz im Beifahrerfußraum, Paket: Innenraumlicht-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Audio 20 CD, Radiozubehör: Lautsprecher 8fach, Reiserechner, Räder: Reifendruckkontrolle (RDK), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer in LED-Technik für Fahrlicht, Tagfahrlicht und Positionslicht, Serviceintervallanzeige ASSYST PLUS mit Wartungsrechner, Sicherheitsgurte E-Klasse Cabrio, Sitze: Cabriolet-Sitzanlage, Sitze: ISOFIX Kindersitzverankerungen und TopTether Befestigungspunkte, Skisack, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet und seitlich schwenkbar, Tempomat, Verdeck: Stoffverdeck 3-lagig, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Aluminium mit Querschiff hell

Sonderausstattung

Aktiver Park-Assistent, LED Intelligent Light System, Lackierung: Metallic, Navigation: Becker MAP PILOT, Paket: Cabriolet Komfort, Paket: Sport-Paket Exterieur für 7G-TRONIC PLUS, Polster: Leder, Räder: 48,3 cm (19") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Sitze: Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Telefon-Zubehör: Telefonmodul mit Bluetooth (SAP-Profil), Telefon: Komfort-Telefonie

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt, erneuern (Bild 8); Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 9); Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, erneuern (Bild 10); Kühlwasser leer Motor startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Frank Fermumm

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten
Archiv 11



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Kombiinstrument



Bild 7 : Kühlwasserverlust prüfen

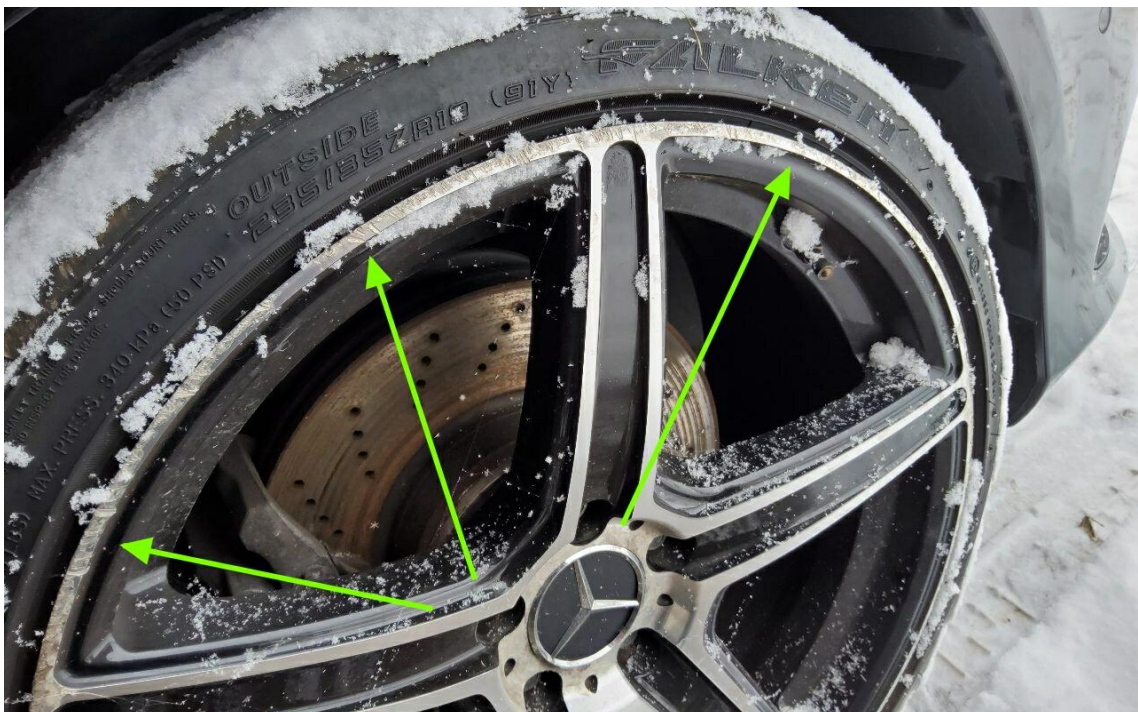


Bild 8 : Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt



Bild 9 : Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt



Bild 10 : Leichtmetallfelge vorne links verschrammt