

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Danziger Str. 6, 36093 Künzell

Amtsgericht Bad Hersfeld
Z.Hd. Obererichtsvollzieher Blum
Dudenstr. 10
36251 Bad Hersfeld

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Fulda
Danziger Str. 6
36093 Künzell
Telefon 0661 / 9459-0
Fax 0661 / 9459-34
E-Mail fulda.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
[Redacted]
Tel. direkt 0661 9459-0
Tel. mobil 0151 24158582

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

Auftraggeber	Amtsgericht Bad Hersfeld, Z.Hd. Obererichtsvollzieher Blum, Dudenstr. 10, 36251 Bad Hersfeld
Ihr Auftrag vom	27.01.2026, telefonisch durch Herrn Blum
Eingang am	25.02.2026
Besichtigung	27.01.2026 um 11:30 Uhr [Redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.01.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt	5.500,00 EUR	6.545,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.01.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, mit Eingang vom 25.02.2026, durch Herrn Blum. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.01.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.01.2026 um 11:30 Uhr durch Herrn Henrik Strippel bei [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	13.10.2000

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Wohnmobil > 2,8 t
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	Volkswagen T4 Winebago / T4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV3AH4709YH108315
zul. Gesamtmasse	3300 kg
Radstand	3320 (mm)
Türen	3
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	Grauweiss
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Beige
Motorart / Zylinderanzahl	VR-Motor / 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 4
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Meilen-Stand abgelesen	163.368

Es wird unterstellt, dass die Laufleistung dem abgelesenen Meilen - Stand entspricht.

Duplikat

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15 104/102 R C	Hankook / Winter RW06	W /O	9 mm
rechts	195 / 70 R 15 104/102 R C	Hankook / Winter RW06	W /O	9 mm
2 links	215 / 70 R 15 109/107 R C	Hankook / Winter RW06	W /O	7 mm
rechts	215 / 70 R 15 109/107 R C	Hankook / Winter RW06	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Technische Daten

Hersteller	WINNEBAGO
Typ / Verkaufsbezeichnung	MPV RIALTA
Fabrik Nr.	80261B224950
Baujahr	13.10.2000

Ausstattung Fahrgestell

2792ccm (2.8 Ltr) 103kW AES, Generator verstärkt 150A, 4-Gang Automatik, Katalysator, 195/70 R 15C .. R, Servolenkung, Stabilisator vorn verstärkt, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Tragfähigkeit 2000kg, ab 09.1999 Fg-Nr -YH060001/ -YX056001, 1-Schicht-Uni, Klimaanlage R134A, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Fensterheber elektrisch, Sitzbezüge Kunstleder, Sonnenblende links beleuchtet, Sonnenblende rechts beleuchtet, Schalttafel gepolstert, Fahrer-/Beifahrerairbag, Geschwindigkeitsregelanlage, Verglasung Fahrerhaus getönt, Verglasung Fahrgast-/ Laderaum getönt, Aussenspiegel elektrisch verst/heizbar, Scheibenwaschdüsen heizbar, Blenden für Seitenfenster, Radstand 3320mm, Aufbau-Vorderteil lang, Fahrradträger Koch Kleeberg "Standart Plus", Fahrer- und Beifahrersitz drehbar, Radio mit Kassettendeck Grundig, Ersatzrad mit Stahlfelge, Anhängerkupplung starr Auto Hak AH-1.

Ausstattung Aufbau

Stromaggregat Cummins 3KVC-83B, Warmwasserspeicher, Seitenmarkise 3 meter, Dachklimaanlage Coleman Mach, Heckscheibenwischer, Seitenmarkierungsleuchte orange, Wartungskappen seitlich abschließbar, Dachluke vorn mittig umlaufend verklebt, Dachluke Nassbereich ausstellbar, 120 Volt Spannungsnetz Aufbau/Notstrom, Wartungsklappe Heck abschließbar, Trittbrett Einstieg links und rechts, Einstiegstür teilbar mit Fliegengitter und Jalousien, Gasheizung, Herd 2-flammig, Duschkopf, Toilette mit Abwassertank, Mikrowelle, Spülbecken, Schiebefenster seitlich links vorne abdunkelbar mit Fliegenschutzgitter, Hängeschrank mit Arbeitsflächenbeleuchtung, Küchenzeile mit 3 Schubladen sowie Unterbauschrank, Drehstuhl im Wohnbereich, Ablagetisch abklappbar, Schiebefenster seitlich rechts vorne abdunkelbar mit Fliegenschutzgitter, Kühlschrank Norcold N300.3, TV Vorbereitung, TV-Halterung, Hängeschrank über Bett beidseitig, Kleiderschrank, Bett 200x140cm, Fenster Heck seitlich abgedunkelt mit Jalousien, Heckfenster fest abgedunkelt mit Jalousien.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Duplikat**Notwendige Reparaturen****Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

- Schlüsselsatz unvollständig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Unfallschaden hinten links nicht vollumfänglich instandgesetzt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Fahrzeug für Deutschen Markt umrüsten/umbauen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Toilettendeckel zerbrochen, erneuern
- Kühlmittelstand Motor gering, instandsetzen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Motorraum Tierspuren, instandsetzen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Fahrzeugbatterie schwach, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zustand akzeptabel

Innerraum Gebrauchsspuren (Bild 26); Lackierung Gebrauchsspuren.

Fehlende Teile

Fahrzeugdokumente, Nachweis Gasprüfung, Nachweis Hauptuntersuchung

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich


Dipl.-Ing. (FH)

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale hinten links

Duplikat



Bild 3 : Diagonale hinten rechts



Bild 4 : Diagonale vorne rechts

Duplikat



Bild 5 : Kombiinstrument



Bild 6 : Dachfläche

Duplikat



Bild 7 : Inneraum



Bild 8 : Fahrer-/ Beifahrersitz

Duplikat



Bild 9 : Kühlwasserstand gering



Bild 10 : Motorraum Tierspuren

Duplikat



Bild 11 : Notstromaggregat

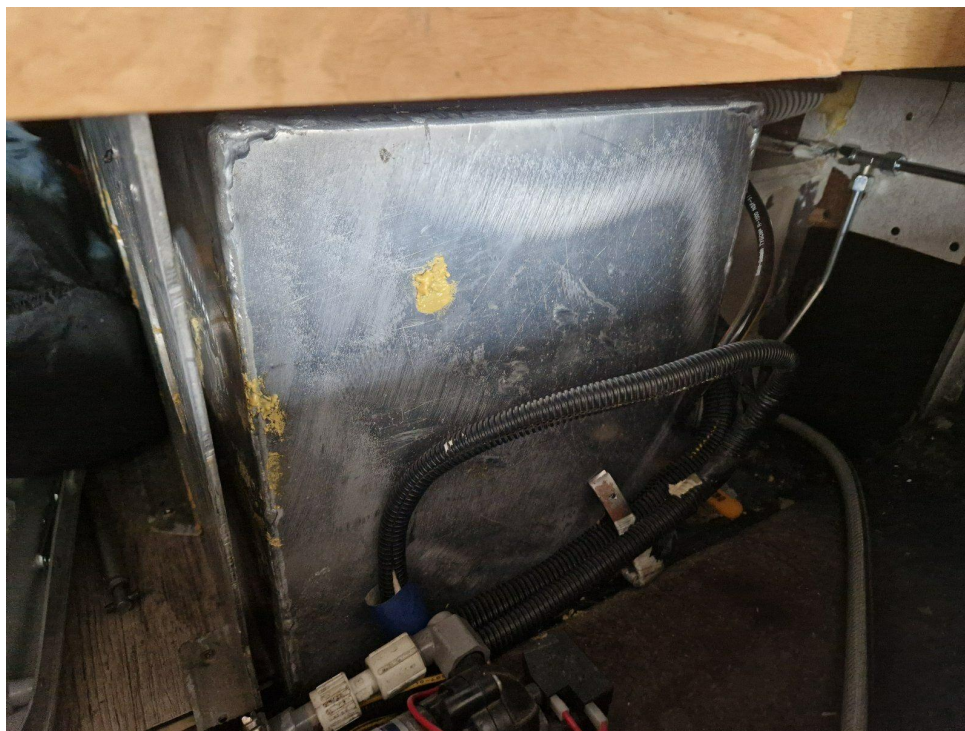


Bild 12 : Warmwasserspeicher

Duplikat

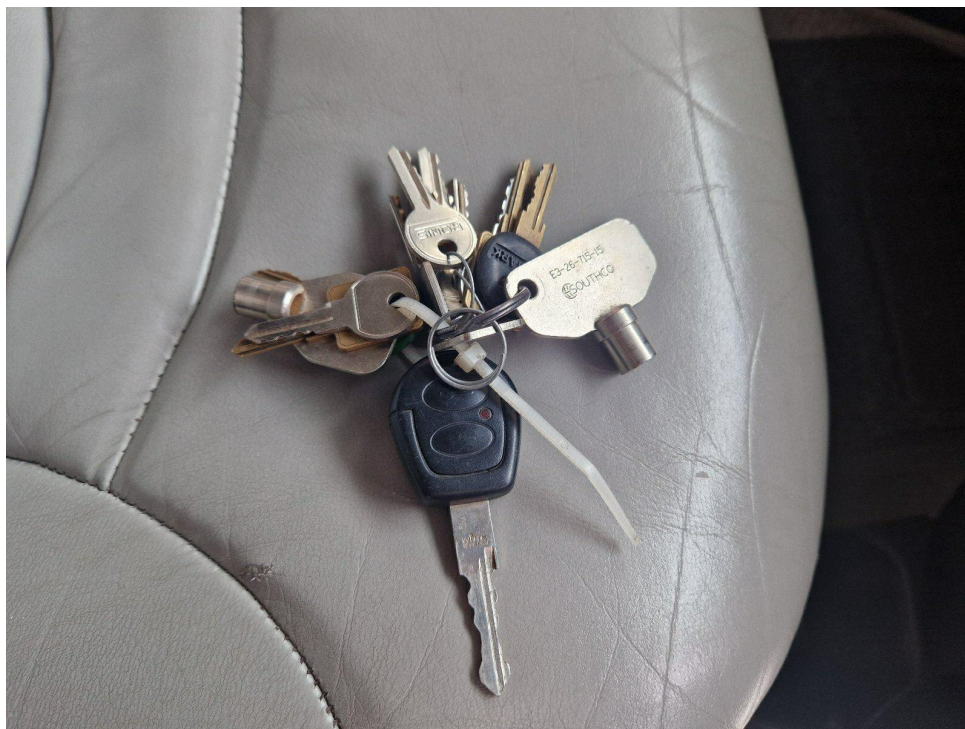


Bild 13 : Schlüsselsatz



Bild 14 : Restunfallspuren

Duplikat



Bild 15 : Restunfallspuren



Bild 16 : Restunfallspuren

Duplikat



Bild 17 : Restunfallspuren

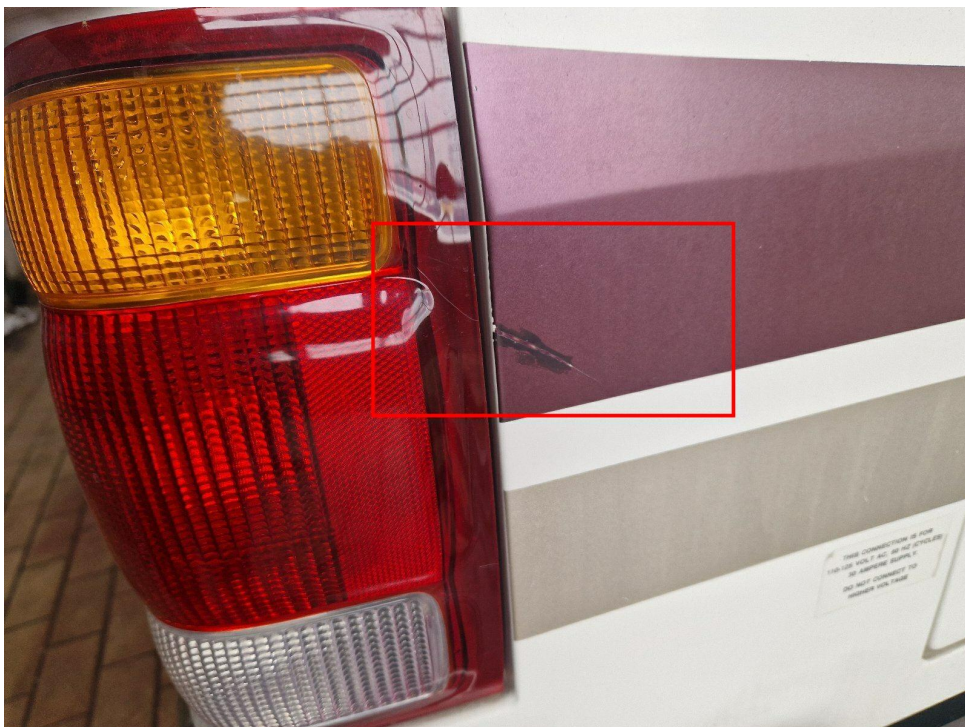


Bild 18 : Rückwand rechts verkratzt

Duplikat



Bild 19 : Unterboden



Bild 20 : Halter Ersatzrad

Duplikat



Bild 21 : Nassbereich



Bild 22 : Küchenzeile

Duplikat



Bild 23 : Schlafbereich



Bild 24 : Sitzbereich

Duplikat



Bild 25 : vereinzelt Eindellungen



Bild 26 : Inneraum Gebrauchsspuren