

# Fahrzeugbewertung

Gutachtennummer: M26030



Staatsanwaltschaft Stade  
Archivstraße 7  
21682 Stade

02.04.2026

## **Fahrzeugbewertung: M26030**

### **Auftraggeber / Eigentümer**

Staatsanwaltschaft Stade  
Archivstraße 7  
21682 Stade

### **Gegenstand der Beauftragung / Auftragserteilung**

Zu ermitteln ist der Gemeine Wert des Fahrzeuges bezogen auf das Besichtigungsdatum.

Der Auftrag erfolgte telefonisch durch die Staatsanwaltschaft Stade.

### **Besichtigung**

Die Besichtigung erfolgte am 20.03.2026 um 08:30 Uhr durch den Sachverständigen

### **Identitätsprüfung / Fahrzeugdaten / Unterlagen**

Bei der Besichtigung wurde die Zulassungsbescheinigung Teil 1 vom Auftraggeber vorgelegt. Die Identität des Fahrzeugs wurde durch Vergleich der Fahrzeug-Identifizierungsnummer mit den Daten der Zulassungsbescheinigung Teil 1 geprüft und die Übereinstimmung festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen / Besichtigungshilfsmittel**

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung im unzerlegten Zustand. Eine Hebebühne stand nicht zu Verfügung. Die Fahrzeugunterseite konnte nicht besichtigt werden. Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt.

### **Fahrbereitschaft / Verkehrssicherheit**

Das Fahrzeug ist bedingt fahrbereit und nicht verkehrssicher.

### **Fahrzeugwert**

Gemeiner Wert: 4.500,00 EUR

### **Schlussbemerkung**

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen vom Sachverständigen Andree Michel erstellt.

02.04.2026



Die Fahrzeugbewertung umfasst 19 Seiten inkl. 28 Bilder

## Ausführung des Sachverständigen zum betreffendem Fahrzeug

### Fahrzeugdaten:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Amtliches Kennzeichen             | : NICHT ZUGEL  |
| Fahrzeugart                       | : Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl  |
| Aufbauart                         | : Coupé  |
| Hersteller                        | : BMW  |
| Typ / Untertyp                    | : 6 Coupe  |
| Fahrzeug-Ident-Nummer             | : WBALX51010C  |
| KBA-Nummer                        | : 0005/BDA   |
| Hubraum / Leistung                | : 4395 ccm / 300 kw  |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | : Superbenzin / 8 / V-Motor  |
| Abgascode / Feinstaubplakette     | : 35FO / grün  |
| Plätze                            | : 4  |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht        | : 1920 kg / 2350 kg  |
| Länge / Breite / Höhe             | : 4894 x 2081 x 1369   |
| Erstzulassung                     | : 29.11.2011   |
| Anzahl der Vorbesitzer            | : 4  |
| Laufleistung                      | : 226042 km  |
| Farbe                             | : ORIONSILBER  |
| Lackart                           | : Metallic (2-Schicht)   |
| Reifendimension                   | : 255/35 R 19 96Y  |
| Reifenfabrikat                    | : Falken Azenis FK510  |
| Profiltiefe in (mm)               | : vl: 7,0 mm, vr: 7,0 mm<br>hl: 7,0 mm, hr: 7,0 mm   |
| Anzahl der Achsen                 | : 2  |
| Radstand                          | : 2855 mm  |
| Allgemeinzustand                  | : mäßig  |
| Karosseriezustand                 | : mäßig  |
| Besichtigungszustand              | : unzerlegt  |
| Vorschäden                        | : Die Türen links und rechts sowie die Seitenwände<br>hinten links und rechts weisen erhöhte<br>Lackschichtstärke auf. |
| Altschäden                        | : siehe Wertbeeinflussende Faktoren  |

**Ausstattung:**

Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Innenlicht-Paket, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten Weiß, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Licht- und Regensensor, Blinkleuchten LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Wärmeschutzverglasung getönt, Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig), HiFi-Lautsprechersystem, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Bordcomputer, Außentemperaturanzeige, Reifenpannen-Anzeige, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn, Kopf-Airbag-System hinten, Seitenairbag vorn, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Armauflage vorn, Fußmatten Velours, Klimaautomatik 2-Zonen, Sitzheizung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Aktive Kopfstützen, Fensterheber elektrisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor, Wegfahrsperre, Getränkehalter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Anti-Blockier-System (ABS), Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Bremsassistent, Fahrdynamik-Control, Reifen 245/45 R18 ..W, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory, Servolenkung Servotronic, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traktions Control (DTC), Antriebsart: xDrive (Allrad), Vlies-Batterie 90 Ah (AGM), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V KAT (N63), Karosserie: 2-türig, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V

**Wertbeeinflussende Faktoren:**

Stoßfänger vorne verformt mit Lackabplatzungen, PDC-Sensor vorne rechts lose, Scheinwerfer vorne rechts verschrammt und in Befestigung beschädigt, Staufachdeckel Mittelarmlehne beschädigt, Sitzlehnenbezug Fahrer-/Beifahrersitz verschrammt, Alufelgen beschädigt, Dachleiste links korrodiert, Rückhaltesystemfehler, Wartung fällig, Reifen vorne und hinten rechts Luftdruckverlust, Gebrauchsspuren.

**Gemeiner Wert**

Der Fahrzeugwert wurde auf Basis des gemeinen Wertes ermittelt (§9 Abs.2 Bewertungsgesetz). Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen. Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen. Sachverständigerseits wird nachfolgender Wert unter Berücksichtigung sämtlicher wertbildender Faktoren in Ansatz gebracht:

**Gemeiner Wert:****4.500,00 EUR**

Fahrzeugbewertung Nr. M26030 vom 02.04.2026

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Fahrzeugbewertung Nr. M26030 vom 02.04.2026

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006


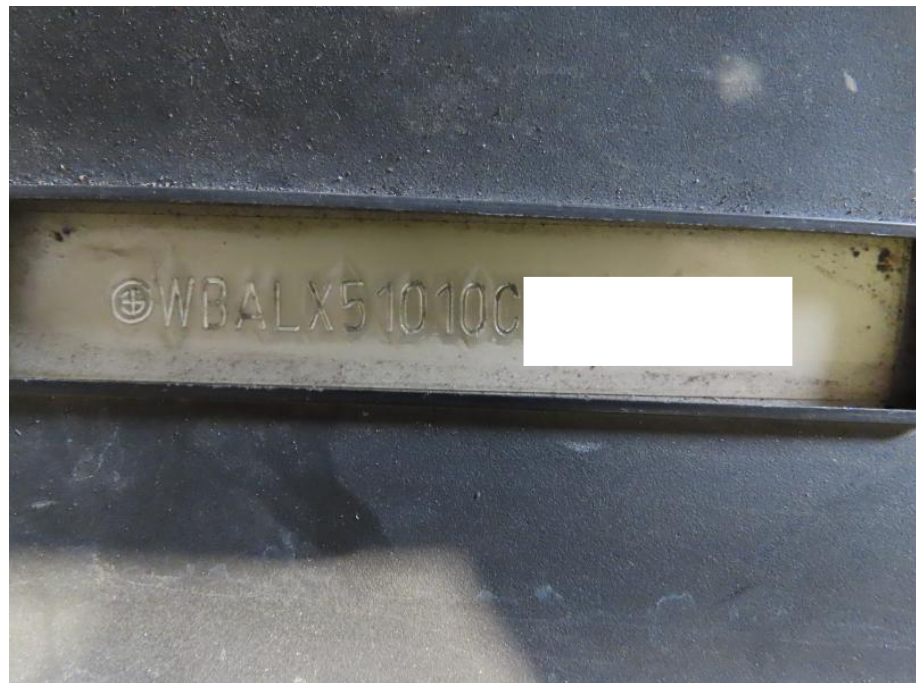


Bild Nr. 007



Bild Nr. 008

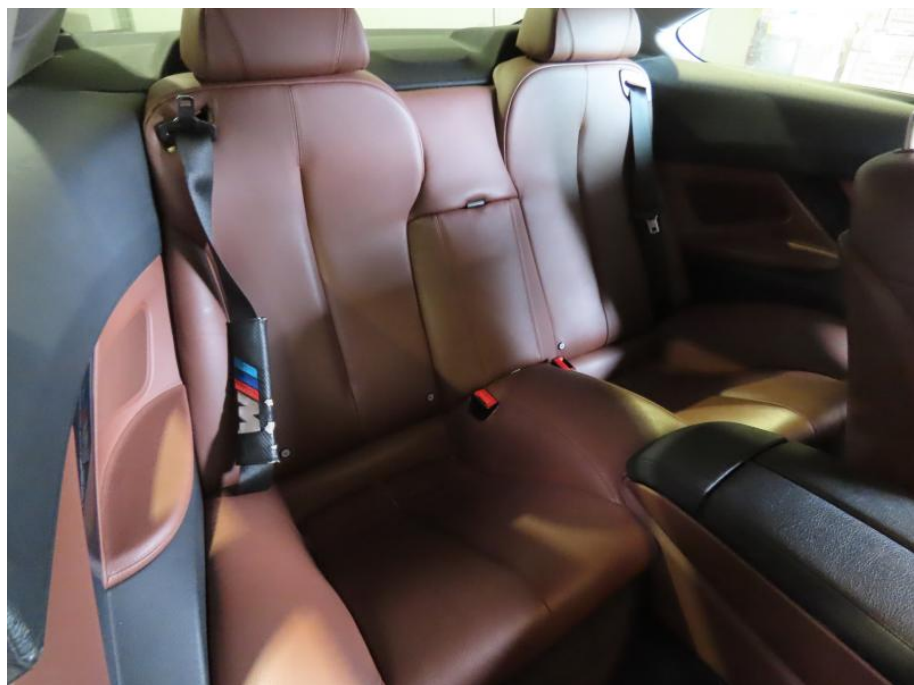

Fahrzeugbewertung Nr. M2603C vom 02.04.2026

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Stoßfänger vorne links beschädigt

Bild Nr. 012



PDC-Sensor vorne rechts außen lose

Bild Nr. 013



Scheinwerfer vorne rechts verschrammt

Bild Nr. 014



Mittelarmlehne beschädigt

Bild Nr. 015



Beifahrersitzbezug verschrammt

Bild Nr. 016



Fehrsitzbezug verschrammt

Bild Nr. 017



Felge vorne rechts beschädigt

Bild Nr. 018



Felge hinten rechts beschädigt

Bild Nr. 019



Felge hinten links beschädigt

Bild Nr. 020



Felge vorne links beschädigt

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Bild Nr. 023



Reifendruckverlust vorne rechts

Bild Nr. 024



Reifendruckverlust hinten rechts

Bild Nr. 025



Tür rechts erhöhte Lackschichtstärke

Bild Nr. 026



Seitenwand hinten rechts erhöhte Lackschichtstärke

Bild Nr. 027



Seitenwand hinten links erhöhte Lackschichtstärke

Bild Nr. 028



Tür links erhöhte Lackschichtstärke