

# Fahrzeugaewertung

**Auftraggeber:**  
**Polizeipraesidium Nordhessen Abt. V24/2**  
**Grüner Weg 33**  
**34117 Kassel**

<b>Kennzeichen:</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>Auftrag vom:</b> <b>12.02.2025</b>	<b>Besichtigungsdatum / Ort:</b> <b>13.02.2025 / 34466 Wolfhagen</b>
<b>Besichtigung durch:</b> <b>H [REDACTED]</b>	<b>bei der Besichtigung anwesend:</b> <b>Werkstattmitarbeiter</b>	



## Zusammenfassung

**Zeitwert (Händler-Einkaufswert)** **54.075,00 €**  
 ohne Mehrwertsteueranteil angegeben

Dieses Gutachten umfasst: 33 Seiten  
54 Bilder

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]		(produziert für Deutschland)			
Fahrzeugart <b>PKW</b>		Aufbau <b>Sport-Utility-Vehicle</b>			
Fabrikat <b>Porsche</b>		Typ und Ausführung <b>Cayenne Coupe (Typ 9YB)(04.2019-&gt;) 1</b>			
Fahrzeugidentnummer [REDACTED]		KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>0583/AKO</b>	EDV-Abruf-Code <b>017100260010001DE001</b>	Bauzeit <b>13.11.2019</b>	
Motorart <b>Otto V 6 Zyl. 3,0 Ltr. - 250 kW V6 Turbo KAT</b>		Katalysator bzw. Schadstoffklasse <b>Euro 6</b>		Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe <b>Allradantrieb / Automatik 8-Gang</b>		Leistung <b>250 kW</b>		Hubraum <b>2.995 ccm</b>	
Erste Zulassung <b>28.11.2019</b>	Letzte Zulassung <b>22.10.2021</b>	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>2.030 / 2.795</b>		Anzahl Türen <b>5</b>	Anzahl Plätze <b>4</b>
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)					
<b>1. Achse</b>		<b>Continental - WinterContact 860S 275/40R21 107V 6,0</b>		<b>- - 6,0 Leichtmetall</b>	
<b>2. Achse</b>		<b>Continental - WinterContact 860S 305/35R21 109V 6,0</b>		<b>- - 6,0 Leichtmetall</b>	
Anz. Vorbesitzer <b>2</b>	nächste HU <b>10.2025</b>	Tacho abgelesen <b>64.653 km</b>	Tacho geschätzt <b>64.653 km</b>	Tacho angegeben <b>km</b>	
Allgemeinzustand <b>mangelhaft z.Zt.Pkt der Besichtigung betr. Kühlmittelverlust Motor (Achtung Fahrzeug nicht fahrbereit)</b>		Farbe <b>Quarzitgrau metallic (Farbcode M7Q)</b>			
Bemerkung					
Serien-Ausstattung Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., ABS, Antischlupfregelung (ASR), Allradantrieb, Außensp. asphärisch, links, Außensp. elektr. anklappbar, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. mit Umfeldleuchte LED, Automatisches Bremsen Differential (ABD), Blinkleuchten LED, Bremssättel schwarz eloxiert, Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System), Dachhimmel Stoff, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsblenden (Edelstahl), Bergabfahr-Assistent (PHC), Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fondsitzeanlage (2 Sitzplätze), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getränkehalter, Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Heckl. LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenw., Heckspoiler adaptiv ausfahrbar (2-Wege), Innen: Teilleder, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter), Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 4-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik, Knieairbag, Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag), Lenkrad (Sport/Glattleder, 3-Speichen) mit Multifunktion (Lenkrad mit Schaltfunktion (Zusatz-AV zu Lenkrad)), Lenksäule (Lenkrad) verst., Leuchtweitenregelung autom., Multimediabuchse USB-Anschlüsse im Fond, NR-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche), Parkbremse elektr., Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul, Porsche Stability Management (PSM), Porsche Traction Management (PTM), Radstand 2895 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzl. geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenw. mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig), Sonnenbl. mit Spiegel (bel.), Sport Taste, Sport-Chrono-Paket (Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control), Fahrprofilauswahl), Sportsitze (elektr. verst., 8-Wege), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht 4-Punkt-LED, Verglasung getönt, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung					
Sonderausstattung Ablage für Smartphone, Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung elektr. anklappbar, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautom., Exterieur-Paket (Fensterzierleisten Aluminium), Park-Assistent v.u.h. inkl. Rückfahrkamera und Surround View (Parklenkassistent (Intelligent Park Assist, IPA)), Fahrer-Memory-Paket, Fußmatten, Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS), Kraftstofftank: 90 Ltr., LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 11x21 (RS Spyder Design Rad), Luftfederung elektron. geregelt (Porsche Active Suspension Management (PASM)), Metallic-Lackierung, Radioempfang digital (DAB+), Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig, Reifen-Reparaturkit, Sitzheizung v.u.h., Sound-System BOSE, Sportendrohre 4-Rohr-Optik, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)					

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte 2 Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte von unten besichtigt werden.

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

## Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Inspektion fällig (siehe Foto), Motor Kühlmittelverlust ohne genaue Lokalisierung (abtropfendes Kühlwasser Motor am Motorschallschutz seitl. links unten ersichtlich, siehe Foto), leichtere Kratzbeschädigungen an allen 4 Radfelgen im Felgenhornbereichen (siehe Fotos), Batterie schwach nachladen prüfen, leichter Lackkratzschaden Türkante Tür v.l. (siehe Foto), Rep.-Satz Reifen Haltbarkeitsdatum 12/2024 überschritten, Fahrzeug aussen eingestaubt und gebrauchsmäßig verunreinigt. Fahrzeug innen verunreinigt.	3.980,00 €
--	------------

**Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden 3.980,00 €**



---

## Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.



## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

### Fahrzeugdaten

Hersteller	<b>Porsche</b>		
Modell	<b>Cayenne Coupe (Typ 9YB)(04.2019-&gt;)</b>		
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	Besichtigungsdatum	<b>13.02.2025</b>
Vorgangsname	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	<b>017100260010001DE001</b>
Fahrzeug-Ident.Nr	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	<b>0583/AKO</b>
Typ	<b>Basis</b>	Aufbauart	<b>Sport-Utility-Vehicle</b>
Leistung / Hubraum	<b>250 kW / 2995 ccm</b>	Farbe	<b>Quarzitgrau metallic (Farbcode M7Q)</b>
Getriebe	<b>Automatik 8-Gang</b>	Sitzplätze / Türen	<b>4 / 5</b>
Erstzulassung/HU	<b>28.11.2019 / 10.2025</b>	Motorart	<b>Otto V 6 Zyl. 3,0 Ltr. - 250 kW V6</b>
Laufleistung (km)	<b>64.653</b>	Inner/Außer/Komb/Co2	<b>- / - / 9,3 / 212,0</b>
Anzahl Halter	<b>2</b>	Zul. Gesamtgewicht	<b>2795 kg</b>
Vorschaden	<b>unbekannt</b>	Nutz-(Auftrieg) Last	<b>765 kg</b>
Zustand	<b>mangelhaft z.Zt.Pkt der Besichtigung betr. Kühlmittelverlust Motor (Achtung Fahrzeug nicht fahrbereit)</b>	Laderaum / Inhalt	<b>625 / 1540</b>
		Radstand / Anz. Achsen	<b>2895 / 2</b>

### Bereifung

1. Achse	Continental - WinterContact 860S	275/40R21 107V M+S	6,0	-	-	6,0
2. Achse	Continental - WinterContact 860S	305/35R21 109V M+S	6,0	-	-	6,0

### Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

#### Wiederbeschaffungswert

**60.900,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten  
Wert inklusive 1.089,39 EUR MwSt. in der DAT-Handelsspanne

Währungsbeträge sind Brutto

Besteuerungsart: Differenz

Wertfeststellung am 20.02.2025 zum 12.02.2025

Datenstand 2/2025

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antischlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Allradantrieb
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. anklappbar
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel mit Umfeldleuchte LED
- > Automatisches Bremsen Differential (ABD)
- > Blinkleuchten LED
- > Bremssättel schwarz eloxiert
- > Connect Plus (Bluetooth, Apple CarPlay, WLAN, Vehicle-Tracking-System)
- > Dachhimmel Stoff
- > Dachspoiler
- > Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Einstiegsblenden (Edelstahl)
- > Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (PHC)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- > Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- > Fondsitze (2 Sitzplätze)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getränkehalter
- > Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- > Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Heckspoiler adaptiv ausfahrbar (2-Wege)
- > Innenausstattung: Teilleder
- > Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- > Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Keyless-Start
- > Klimaautomatik
- > Knieairbag
- > Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)
- > Lenkrad (Sport/Glattleder, 3-Speichen) mit Multifunktion  
Lenkrad mit Schaltfunktion (Zusatz-AV zu Lenkrad)
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Leuchtweitenregelung automatisch
- > Multimediabuchse USB-Anschlüsse im Fond
- > Nichtraucher-Paket
- > Otto-Partikelfilter (OPF)
- > Panorama-Glasdach (vollverglaste Dachfläche)
- > Parkbremse elektrisch
- > Porsche Communications Management (PCM) inkl. Online - Navigationsmodul
- > Porsche Stability Management (PSM)
- > Porsche Traction Management (PTM)
- > Radstand 2895 mm
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- > Scheibenwischer mit Regensensor
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Sport Taste
- > Sport-Chrono-Paket  
Fahrassistenz-System: Intelligente Beschleunigungskontrolle (Launch-Control), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
- > Sportsitze (elektr. verstellbar, 8-Wege)
- > Start/Stop-Anlage
- > Tagfahrlicht 4-Punkt-LED
- > Verglasung getönt
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

- > Ablage für Smartphone
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anhängerkupplung elektr. anklappbar
- > Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Exterieur-Paket  
Fensterzierleisten Aluminium
- > Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View  
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Intelligent Park Assist, IPA)
- > Fahrer-Memory-Paket
- > Fußmatten
- > Hauptscheinwerfer LED inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
- > Kraftstofftank: 90 Ltr.
- > LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 11x21 (RS Spyder Design Rad)
- > Luftfederung elektronisch geregelt  
Porsche Active Suspension Management (PASM)
- > Metallic-Lackierung
- > Radioempfang digital (DAB+)
- > Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig
- > Reifen-Reparaturkit
- > Sitzheizung vorn + hinten
- > Sound-System BOSE

- 
- 
- > Sportendrohre 4-Rohr-Optik
  - > Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)

## **Bemerkungen**

---

Inspektion fällig (siehe Foto), Motor Kühlmittelverlust ohne genaue Lokalisierung (abtropfendes Kühlwasser Motor am Motorschallschutz seitl. links unten ersichtlich, siehe Foto), leichtere Kratzbeschädigungen an allen 4 Radfelgen im Felgenhornbereichen (siehe Fotos), Batterie schwach nachladen prüfen, leichter Lackkratzschaden Türkante Tür v.l. (siehe Foto), Rep.-Satz Reifen Haltbarkeitsdatum 12/2024 überschritten, Fahrzeug aussen eingestaubt und gebrauchsmäßig verunreinigt. Fahrzeug innen verunreinigt.

## Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

## Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:

# Fotodokumentation

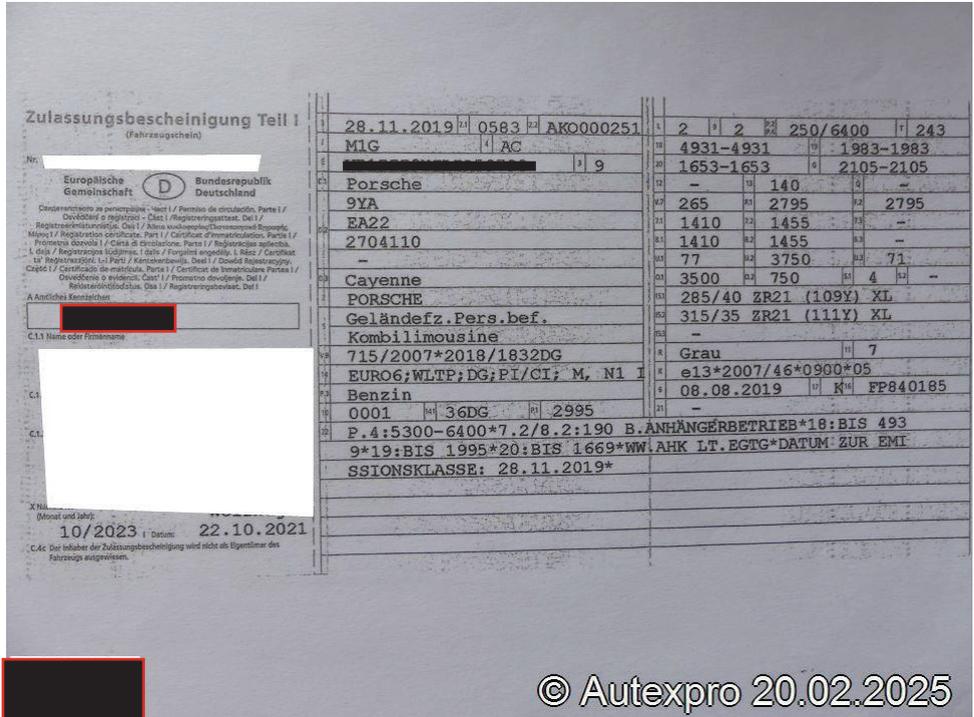


Foto 5:



Foto 6:

# Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

## Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

## Fotodokumentation



© Autepro 13.02.2025

Foto 11:



© Autepro 13.02.2025

Foto 12: Kombiinstrument während des Motorlaufs, Servicefähigkeit wird angezeigt

## Fotodokumentation



Foto 13: Kombiinstrument Kühlmittelstand zu niedrig wird angezeigt




Foto 14:

# Fotodokumentation



© Autexpro 13.02.2025

Foto 15:

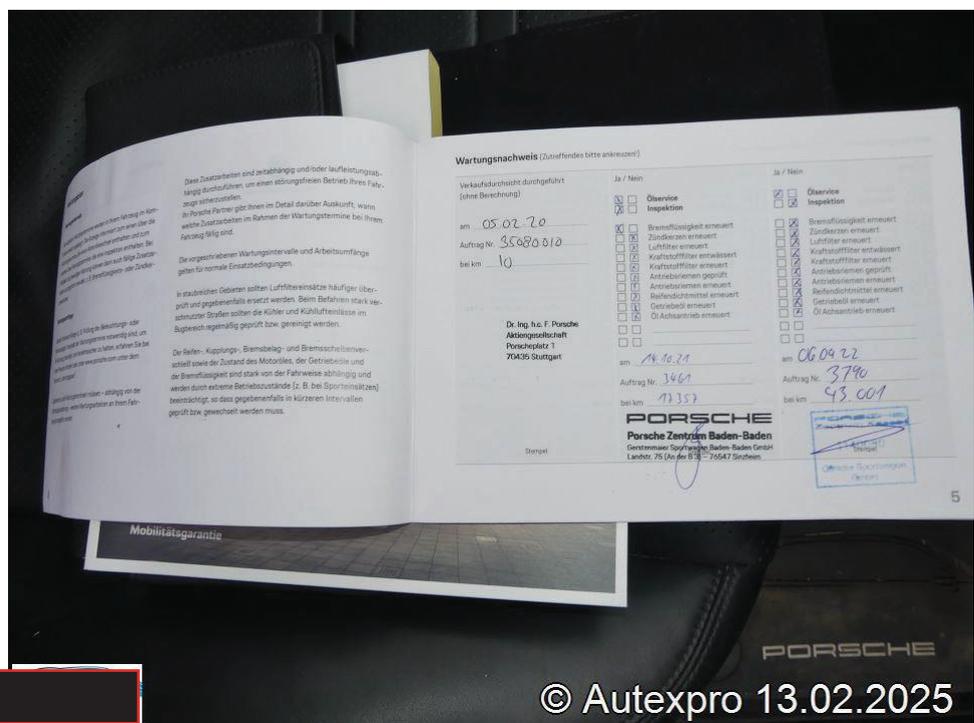

© Autexpro 13.02.2025

Foto 16: Letzter Serviceeintrag am 06.09.2022 bei 43.001 Kilometer

## Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

## Fotodokumentation



**Foto 19:** Rad v.r. mit angez. leichten Radfelgenbeschädigung Bereich Felgenhorn



**Foto 20:** Rad v.l. mit angez. leichten Radfelgenbeschädigung Bereich Felgenhorn

## Fotodokumentation



**Foto 21:** Rad h.l. mit angez. leichten Radfelgenbeschädigung Bereich Felgenhorn



**Foto 22:** Rad h.r. mit angez. leichten Radfelgenbeschädigung Bereich Felgenhorn

## Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

## Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

## Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

## Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

## Fotodokumentation



© Autepro 13.02.2025

Foto 31:



© Autepro 13.02.2025

Foto 32:

## Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

## Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

## Fotodokumentation



Foto 37:



Foto 38:

## Fotodokumentation



**Foto 39:** Motor-Kühlmittel-Ausgleichbehälter im Motorraum seitr. rechts. Vor dem Motorstart musste Kühlmittel ergänzt werden da Kühlmittelstand zu niedrig



**Foto 40:** Während des Motorlaufs konnte ein permanentes abtropfen von Motorkühlflißigkeit an der Motorschallschutzwanne rechts festgestellt werden, eine eingehendere Schadensdiagnose ist ohne freilegen des Schadensbereiches nicht möglich

## Fotodokumentation



Foto 41:



Foto 42:

## Fotodokumentation



Foto 43:



Foto 44:

## Fotodokumentation



Foto 45:



Foto 46:

## Fotodokumentation



Foto 47:



Foto 48:

## Fotodokumentation

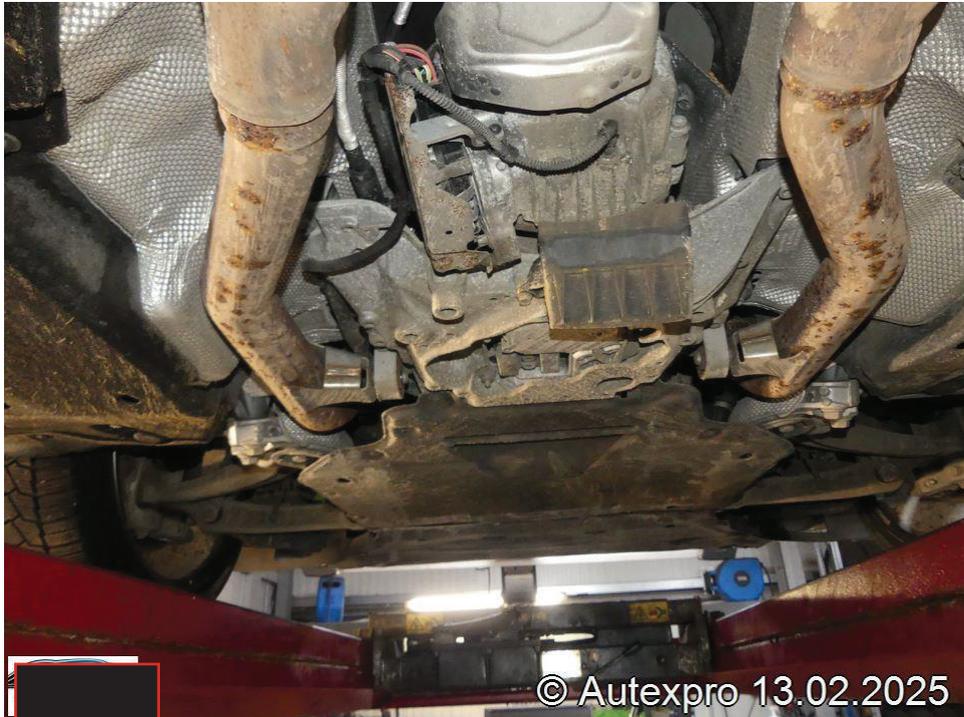


Foto 49:



Foto 50:

## Fotodokumentation



Foto 51:



Foto 52:

## Fotodokumentation



Foto 53:



Foto 54: