



Bericht-Nr.: ODE0WEI0JW6007206
iKFZ-Prüfz.: &mA6w0rY

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU



(1) Fz-Id.Nr.: TMBHA21Z862138164
(2) Amtl. Kennz.: NEW (D)
(3) Ausstellungsdatum: 06.09.2021 13:51 Uhr
Prüfört: Pirk
(4) km-Stand: 143312 km
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau: GESCHLOSSEN
Hersteller: SKODA (CZ)
Typ: 1Z
Var./Ver./Ausf.:
Antriebsart: Benzin
Emissionsschl: EURO 4
zGM: 1930 kg
Letzte HU: 08.2019
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1
0020202548
01
0200
8004
000000
- / -
0001
0462
EZ: 23.03.2006
FSD.HU/Mangel: 4.20.4.1/2.0.13

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
September 2023

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im September 2023 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

(9) Es betreute Sie Herr Hartinger
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



- Untersuchung des Abgasverhaltens am 06.09.2021 durch anerkannte Kfz-Werkstätte, Kontrollnummer BY-6-08-0703-63.

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	266	265
Betriebsbremse 2. Achse	198	212
Feststellbremse 2. Achse	158	179

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

(10) Hinweise:

- Sichtbare, leichte Korrosion an der Bodengruppe. Schweller Zustand beachten!!!
- Das Fahrzeug ist mit M+S-Bereifung ausgerüstet.
- Räder: bitte Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) ständig mitführen und Auflagen gem. ABE beachten.
- Abgasanlage/Schalldämpfer/Außenmantel Korrosion beachten!

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Hauptuntersuchung § 29 StVZO	67,23 EUR	80,00 EUR	
Vergütung gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO	4,62 EUR	5,50 EUR	
Gesamt:	Netto 71,85 EUR	Brutto 85,50 EUR	USt 19%: 13,65 EUR
USt-IdNr.: DE177565595			

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO
Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, Dipl.-Kfm. Jürgen Immer.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8868822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Nachweis
über die Durchführung der AU nach Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO

Ausführende Stelle	Hersteller / Versionen	Datum: 06.09.2021
Auto + Service Radlbeck GmbH	WOW! Emission / V.5.50 (LF5.01)	Uhrzeit: 10:21
Rothenstädter Str. 27	Snooper+ BT / V.121 / 210077	
92712 Pirk	WGA 3 / V.3.02.027 / WGA10675	
+499613916160	Stand der Solldaten: AD II 2021	

Messprogramm: G-Kat mit OBD, Kraftstoffart: Benzin

Fahrzeug - Ident. - Daten

Amtliches Kennzeichen: NEW	Kilometerstand: 143312
Fahrzeug-Hersteller: Skoda	zu 2 / 2.1: 8004
Fzg-Typ: Octavia (1Z)	zu 3 / 2.2: 000
Erstzulassung: 23.03.2006	zu 1 / 14.1: 0462
Fahrzeug Ident. TMBHA21Z862138164#	

Funktionsprüfung Abgas		Fzg-Solldaten		Fzg-Istdaten	Ergebnis
Motortemperatur:	[°C] min.: 80			93	i.O.
Leerlauf:	[1/min] min.: 600 max.: 800			635	i.O.
Erhöhter Leerlauf:	[1/min] min.: 2400 max.: 2600			2510	i.O.
Lambda:	[-] min.: 0.97 max.: 1.03			1.000	i.O.
CO:	[%vol] max.: 0.2			0.012	i.O.

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft:	unterstützt: 011101101101
Nicht alle Systemtests durchgeführt	gesetzt: 000000100001
Prüfung Signale der Regelsonden	Bauart : Breitbandsonde

		Fzg-Solldaten		Fzg-Istdaten	Ergebnis
Prüfdrehzahl Sonde 1	[1/min] min. 600 max. 800			646	i.O.
Lambda	[] min. 0.97 max. 1.03			1.002	i.O.

Fehlerspeicher	Anzahl abgasrelevanter Fehler: 0	i.O.
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose:		i.O.#
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose:		i.O.#
Status Kontrollleuchte Motordiagnose:		i.O.

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD	i.O.
Funktionsprüfung Abgas	i.O.
Gesamtergebnis	bestanden

Hinweis: Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie (Mängel Nr. 813):

Es wurden keine Mängel festgestellt.


Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.5:

Erläuterungen:

Kontrollnummer:
BY-6-08-0703-63

Prüfer:
Kick

Unterschrift:

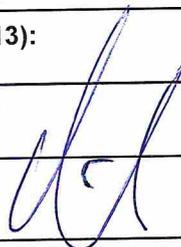

Stempel und Kennnr.,
bzw. Siegel:

