

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Hannover
Sedanstr. 21
30161 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andre Waschkau
Tel. direkt 0511 42079-132

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WBALX31050DW86969**

Aktenzeichen	DR II 543/23
Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Hannover, Sedanstr. 21, 30161 Hannover
Ihr Auftrag vom	14.08.2023, per e-Mail
Eingang am	15.08.2023
Besichtigung	05.09.2023 um 10:00 Autrio Kfz-Instandsetzungs GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.09.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.987,39 EUR	9.505,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.369,75 EUR	11.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.08.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, mit Eingang vom 15.08.2023. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.09.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.09.2023 um 10:00 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Autrio Kfz-Instandsetzungs GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Abnahme nach §21 StVZO: TÜV Hanse Auto Plus Nr: 0DE0HAM0D3W001394 vom 10.01.2019

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Das Fahrzeug ist komplett foliert (blau) aus diesem Grund konnte keine Lackschichtdickenmessung durchgeführt werden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

14.12.2011

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

03 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart
Hersteller
Typ / Verkaufsbezeichnung
Aufbauart

Personenkraftwagen
BMW
Baureihe 6 Coupe (F13)(2011->) / 650 i Coupe
Coupe

HSN / TSN	0005 / BAL
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBALX31050DW86969
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	300 kW / 4395 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	82.491

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 ZR 20 97 Y	Falken / Azenis FK-510 MFS	S/O	4 mm
rechts	255 / 35 ZR 20 97 Y	Falken / Azenis FK-510 MFS	S/O	4 mm
2 links	255 / 35 ZR 20 97 Y	Falken / Azenis FK-510 MFS	S/O	3 mm
rechts	255 / 35 ZR 20 97 Y	Falken / Azenis FK-510 MFS	S/O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Aktive Kopfstützen, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Blinkleuchten Weiß, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Fahrdynamik-Control, Fensterheber elektrisch, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter, HiFi-Lautsprechersystem, Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend, Innenlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, LM-Felgen, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory, Licht- und Regensensor, Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V, Reifenpannen-Anzeige, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzheizung vorn, Start/Stop-Anlage (Funktion), Stoßfänger Wagenfarbe, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt. Nächste Wartung am 09 / 2022. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fehlermeldung Reifendruckkontrollsystem (RDKS), Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10); Fehlermeldung Lenkung, Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9); unrunder Motorlauf. lange Standzeit Oktober 2020, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 vorne linke Felgenhorn deformiert, erneuern (Bild 13); LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 vorne rechts Felgenhorn stark verschrammt, erneuern (Bild 14); LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 hinten rechts Felgenhorn stark verschrammt, erneuern (Bild 11); LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 hinten links Felgenhorn stark verschrammt, erneuern (Bild 12); Reifen alle Standplatten ca. 3 Jahre Standzeit, erneuern; Batterie tiefentladen, erneuern; Zusatz Batterie Aktivlenkung erneuern, erneuern; Haubendämpfer Zeitintervall abgelaufen, Austausch erforderlich, erneuern; Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, Folierung beschädigt, smart repair (Bild 21); Folierung im Bereich Kennzeichen beschädigt, smart repair (Bild 24, 25, 26); Stoßfängerverkleidung Radlaufkante vorne rechts eingekerbt, smart repair (Bild 18); Motorhaube zwischen den Nieren Folierung schadhaft, smart repair (Bild 23). Stoßfängerverkleidung vorne eingerissen erneuern, inkl. Folierung, erneuern (Bild 19, 20, 22). Brems Scheibe alle Standkorrosion inkl. Bremsbeläge erneuern, erneuern (Bild 15, 16, 17).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Delle Seitenwand hinten links, smart repair; Delle Seitenwand hinten rechts, smart repair.

Fehlende Teile

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO überfällig, Wartung inkl. Zusatzarbeiten (alle Öle, Bremsflüssigkeitswechsel, alle Filter erneuern, etc.)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WBALX31050DW86969**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2011	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 6 Coupe (F13)(2011->) / 650 i Coupe
Aufbauart	Coupe	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBALX31050DW86969
HSN / TSN	0005 / BAL	DAT Europa-Code®	011301180150001
DAT Marktindex	DE001 5169	Km-Stand abgelesen	82491
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2022	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	8 / V-Motor	Leistung (kW)	300
Hubraum (ccm)	4395	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 05.09.2023 (Besichtigung 05.09.2023)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		85.700,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.428,00 EUR
Listenneupreis gesamt		87.128,00 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		16.241,12 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 183000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 82491 / -100509		
Laufleistungskorrektur	+	2.799,36 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	666,41 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		19.706,89 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	124,24 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		19.831,12 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	309,86 EUR
Zwischensumme I		19.521,26 EUR
Zwischensumme II		19.521,26 EUR
Reparaturkosten (mit 1.023,84 EUR MwSt.)	-	6.412,50 EUR
Fehlende Teile (mit 311,34 EUR MwSt.)	-	1.950,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 1.781,65 EUR MwSt.)	11.150,00 EUR	11.158,76 EUR
Handelsspanne (mit 262,74 EUR MwSt.)	1.645,00 EUR -	1.645,60 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 1.518,91 EUR MwSt.)	9.505,00 EUR	9.513,16 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
	LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738	1.428,00*	01/2019		124,24
Summe Sonderausstattung		1.428,00			124,24 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Fehlermeldung Reifendruckkontrollsystem (RDKS), Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10)	50	100	-50,00	
2. Fehlermeldung Lenkung, Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	50	100	-50,00	
3. unrunder Motorlauf. lange Standzeit Oktober 2020, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	100	-100,00	
4. LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 vorne linke Felgenhorn deformiert, erneuern (Bild 13)	555	100	-555,00	
5. LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 vorne rechts Felgenhorn stark verschrammt, erneuern (Bild 14)	555	100	-555,00	
6. LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 hinten rechts Felgenhorn stark verschrammt, erneuern (Bild 11)	555	100	-555,00	
7. LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 hinten links Felgenhorn stark verschrammt, erneuern (Bild 12)	555	100	-555,00	
8. Reifen alle Standplatten ca. 3 Jahre Standzeit, erneuern	800	35	-280,00	
9. Batterie tiefentladen, erneuern	550	35	-192,50	
10. Zusatz Batterie Aktivlenkung erneuern, erneuern	250	35	-87,50	
11. Haubendämpfer Zeitintervall abgelaufen, Austausch erforderlich, erneuern	600	35	-210,00	
12. Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, Folierung beschädigt, smart repair (Bild 21)	200	100	-200,00	
13. Folierung im Bereich Kennzeichen beschädigt, smart repair (Bild 24, 25, 26)	200	100	-200,00	
14. Stoßfängerverkleidung Radlaufkante vorne rechts eingekerbt, smart repair (Bild 18)	200	100	-200,00	
15. Motorhaube zwischen den Nieren Folierung schadhaft, smart repair (Bild 23)	200	100	-200,00	
16. Stoßfängerverkleidung vorne eingerissen erneuern, inkl. Folierung, erneuern (Bild 19, 20, 22)	1.950	100	-1.950,00	
17. Brems Scheibe alle Standkorrosion inkl. Bremsbeläge erneuern, erneuern (Bild 15, 16, 17)	1.350	35	-472,50	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	8.720			-6.412,50 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Delle Seitenwand hinten links, smart repair
Delle Seitenwand hinten rechts, smart repair

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO überfällig	150	100	-150,00	
2. Wartung inkl. Zusatzarbeiten (alle Öle, Bremsflüssigkeitswechsel, alle Filter eneuern, etc.)	1.800	100	-1.800,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	1.950			-1.950,00 EUR

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO überfällig



Bild 6 : Wartung inkl. Zusatzarbeiten (alle Öle, Bremsflüssigkeitswechsel, alle Filter erneuern, etc.)



Bild 7 :
Wartung inkl. Zusatzarbeiten (alle Öle, Bremsflüssigkeitswechsel, alle Filter erneuern, etc.)



Bild 8 :
Wartung inkl. Zusatzarbeiten (alle Öle, Bremsflüssigkeitswechsel, alle Filter erneuern, etc.)



Bild 9 : Fehlermeldung Lenkung, Schadenerweiterung möglich



Bild 10 : Fehlermeldung Reifendruckkontrollsystem (RDKS), Schadenerweiterung möglich



Bild 11 : LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 hinten rechts Felgenhorn stark verschrammt



Bild 12 : LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 hinten links Felgenhorn stark verschrammt



Bild 13 : LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 vorne linke Felgenhorn deformiert



Bild 14 : LM-Rad AEZ Antigua black 9,5x20 ET 40 KBA48738 vorne rechts Felgenhorn stark verschrammt



Bild 15 : Bremsscheibe alle Standkorrosion inkl. Bremsbeläge erneuern



Bild 16 : Bremsscheibe alle Standkorrosion inkl. Bremsbeläge erneuern



Bild 17 : Bremsscheibe alle Standkorrosion inkl. Bremsbeläge erneuern



Bild 18 : Stoßfängerverkleidung Radlaufkante vorne rechts eingekerbt



Bild 19 : Stoßfängerverkleidung vorne eingerissen erneuern, inkl. Folierung



Bild 20 : Stoßfängerverkleidung vorne eingerissen erneuern, inkl. Folierung



Bild 21 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt, Folierung beschädigt

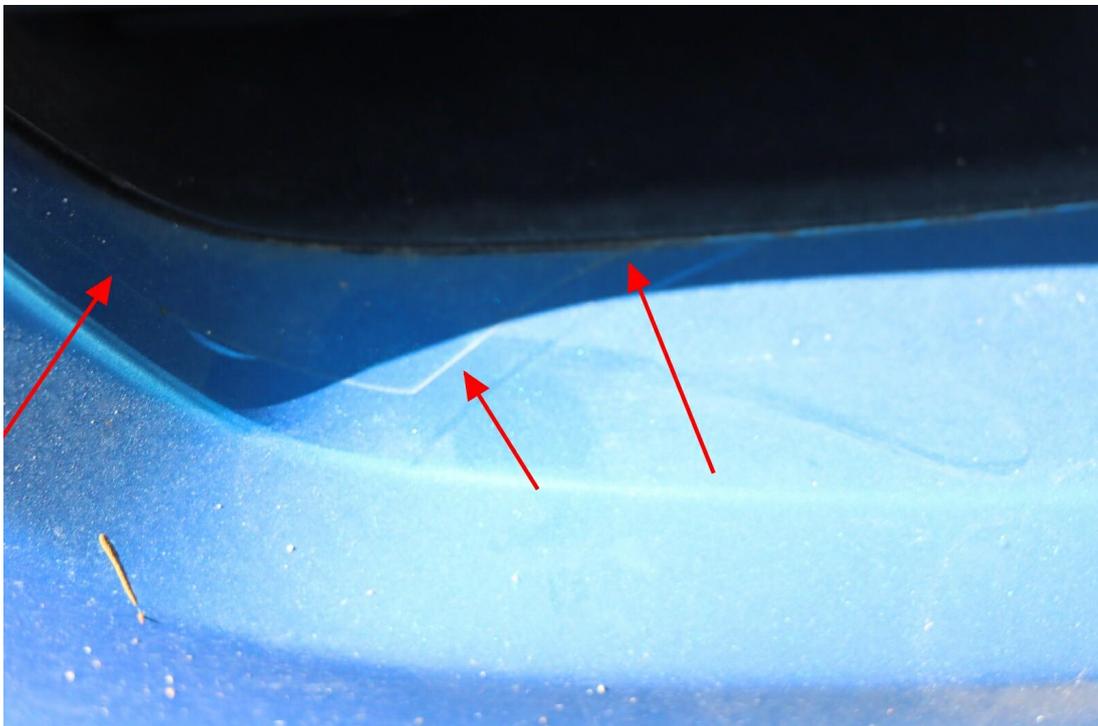


Bild 22 : Stoßfängerverkleidung vorne eingerissen erneuern, inkl. Folierung



Bild 23 : Motorhaube zwischen den Nieren Folierung schadhft



Bild 24 : Folierung im Bereich Kennzeichen beschädigt



Bild 25 : Folierung im Bereich Kennzeichen beschädigt



Bild 26 : Folierung im Bereich Kennzeichen beschädigt



Bild 27 : Reifenflanke hinten rechts beschädigt