

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Am Amtsgericht Hannover
30161 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andre Waschkau
Tel. direkt 0511 42079-132

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

██████████

FIN **WF0WXXGCEWFU26418**

Aktenzeichen	DR II 954/24
Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Am Amtsgericht Hannover, , 30161 Hannover
Ihr Auftrag vom	01.07.2024, per e-Mail durch Herrn Weitemeier
Besichtigung	02.07.2024 um 09:00 Uhr Autrio, 30179 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	3.621,85 EUR	4.310,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 01.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Weitemeier. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.07.2024 um 09:00 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Autrio, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	26.11.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.08.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	05 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbezeichnung	Grand C-MAX (CEU)(2015->) / C-Max 1.5 EcoBoost Grand Titanium
Aufbauart	Van
HSN / TSN	8566 / BKX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0WXXGCEWUFU26418
Türen	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	PNZAT0
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	143.394

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	A / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	A / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 16 97 V	Goodyear / Vector 4Seasons FP	A / O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ambiente-Beleuchtung vorn (LED), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 50 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Chromleisten an Seitenfenstern unten, Dachhimmel Stoff, Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel, Dachspoiler Wagenfarbe, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Flexibles Sitzsystem FFS, Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe, Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe, Fußmatten Velours - vorn, Fußraumleuchte vorn, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang - Typ: B6, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Intelligent Protection System (IPS), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortsitze vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill mit Edelstahlinsatz, LM-Felgen 7x16 (10-Speichen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten im Fond, Mittelkonsole Premium, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT, My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar), Power KeyFree-Startfunktion, Reifen 215/50 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schiebetüren beidseitig, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Stoßfängergrill, Rahmen Chrom, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Business-Paket 2, Raucher-Paket, Reserverad als Notrad, Scheibenwaschdüsen heizbar, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Winter-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt, instandsetzen (Bild 11, 12, 13, 14, 15); Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19); Motorhaube verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21); Innen- und Außenreinigung, reinigen (Bild 7, 10); Reifen alle erneuern aufgrund Standzeit, erneuern; Kotflügel vorne rechts punktuelle Eindellung, smart repair (Bild 29); Kotflügel vorne links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Heckklappe Abdeckung lose, erneuern; Außenspiegel links Arretierung, erneuern (Bild 22, 23); Kennzeichenleuchte links ohne Funktion, erneuern; Abblendlicht links und rechts ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24, 26).

Fehlende Teile

Wartung fällig, Zigarettenanzünder fehlt, 2. Schlüssel fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen

FIN
WF0WXXGCEWFU26418

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.11.2015	Letzte Zulassung	05.08.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Ford
Typ / Verkaufsbez.	Grand C-MAX (CEU)(2015->) / C-Max 1.5 EcoBoost Grand Titanium	Aufbauart	Van
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0WXXGCEWFU26418
HSN / TSN	8566 / BKX	DAT Europa-Code®	012851460120003
DAT Marktindex	DE003 5506	Km-Stand abgelesen	143394
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1498	Schadstoffklasse:	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / PNZAT0	Polster / Farbe	Stoff / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 02.07.2024 (Besichtigung 02.07.2024)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		26.750,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		1.729,07 EUR
Listenneupreis gesamt		28.479,07 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		9.452,17 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 122000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 143394 / 21394		
Laufleistungskorrektur	-	804,38 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	259,43 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		8.907,22 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	48,78 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		8.956,01 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	72,15 EUR
Zwischensumme I		8.883,86 EUR
Zwischensumme II		8.883,86 EUR
Reparaturkosten (mit 311,58 EUR MwSt.)	-	1.951,50 EUR
Fehlende Teile (mit 243,49 EUR MwSt.)	-	1.525,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 863,36 EUR MwSt.)	5.400,00 EUR	5.407,36 EUR
Handelsspanne (mit 173,84 EUR MwSt.)	1.090,00 EUR	1.088,77 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 689,52 EUR MwSt.)	4.310,00 EUR	4.318,59 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
2716	Business-Paket 2	899,64*			38,54
4408	Raucher-Paket	20,23*			0,17
68707	Reserverad als Notrad	59,50*			0,84
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	249,90*			2,09
2400	Winter-Paket	499,80*			7,14
19102	Scheibenwaschdüsen heizbar	0,00*			0,00
Summe Sonderausstattung		1.729,07			48,78 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt, instandsetzen (Bild 11, 12, 13, 14, 15)	1.000	35	-350,00
2. Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)	550	35	-192,50
3. Motorhaube verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)	550	35	-192,50
4. Innen- und Außenreinigung, reinigen (Bild 7, 10)	100	100	-100,00
5. Reifen alle erneuern aufgrund Standzeit, erneuern	850	35	-297,50
6. Kotflügel vorne rechts punktuelle Eindellung, smart repair (Bild 29)	300	100	-300,00
7. Kotflügel vorne links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	550	35	-192,50
8. Heckklappe Abdeckung lose, erneuern	380	35	-133,00
9. Außenspiegel links Arretierung, erneuern (Bild 22, 23)	380	35	-133,00
10. Kennzeichenleuchte links ohne Funktion, erneuern	30	35	-10,50
11. Abblendlicht links und rechts ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 24, 26)	50	100	-50,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	4.740		-1.951,50 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Wartung fällig	1.100	100	-1.100,00
2. Zigarettenanzünder fehlt	25	100	-25,00
3. 2. Schlüssel fehlt	400	100	-400,00
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	1.525		-1.525,00 EUR

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Von der IfS GmbH
zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Übersicht Motorraum



Bild 6 : Übersicht Armaturenbrett



Bild 7 : Kofferraum verschmutzt
Innen- und Außenreinigung



Bild 8 : Kennzeicheneuchte links ohne Funktion



Bild 9 : Abdeckung lose gebrochen



Bild 10 : Innen- und Außenreinigung



Bild 11 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt



Bild 12 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt



Bild 14 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorne verschrammt und eingekerbt



Bild 16 : Kotflügel vorne links verschrammt



Bild 17 : Kotflügel vorne links verschrammt



Bild 18 : Stoßängerverkleidung hinten verschrammt

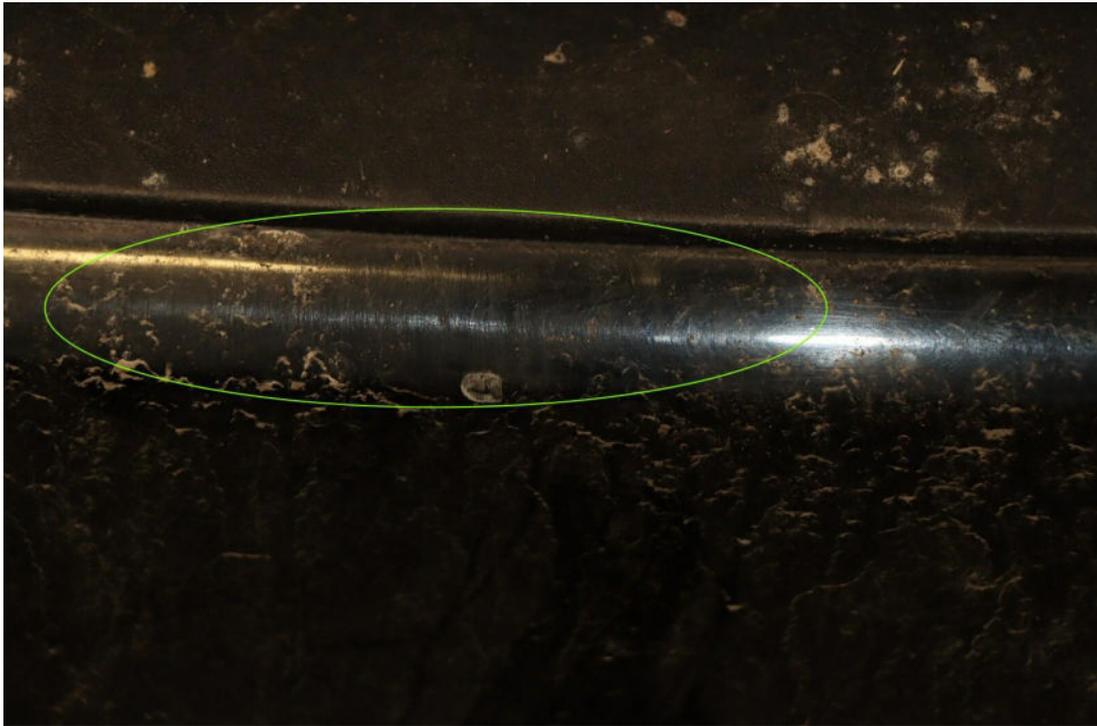


Bild 19 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 20 : Motorhaube verschrammt



Bild 21 :
Motorhaube verschrammt



Bild 22 : Außenspiegel links Arretierung



Bild 23 : Außenspiegel links Arretierung



Bild 24 : Abblendlicht links und rechts ohne Funktion



Bild 25 : Abblendlichtschalter in Stellung "EIN"



Bild 26 : Abblendlicht links und rechts ohne Funktion



Bild 27 : Wartung fällig



Bild 28 : Zigarettenanzünder fehlt



Bild 29 : Kotflügel vorne rechts punktuelle Eindellung