

DEKRA Automobil GmbH  
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Hannover  
[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hannover  
Hanomagstr. 12  
30449 Hannover  
Telefon 0511 / 42079-0  
Fax 0511 / 42079-115  
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Andre Waschkau  
Tel. direkt 0511 42079-132

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen nicht vorhanden

Referenznummer	[REDACTED]
Auftraggeber	[REDACTED]
Ihr Auftrag vom	[REDACTED]
Eingang am	02.01.2024
Besichtigung	02.01.2024 um 14:00 Scania Hannover Außenparkplatz, Wiesenauer Str. 10, 30179 Hannover

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 02.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert	21.900,00 EUR	26.061,00 EUR
Händlerverkaufswert	25.700,00 EUR	30.583,00 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, mit Eingang vom 02.01.2024, durch Herrn Weitemeier. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 02.01.2024.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.01.2024 um 14:00 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Scania Hannover Außenparkplatz, Wiesenauer Str. 10, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	████████████████████
Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	03.12.2015

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2022
Fälligkeit § 57b	20.01.2024
Fälligkeit SP	06 / 2022

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sattelzugmaschine
Hersteller	Daimler (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	963-4-A / Actros WDB 963003 Typ 18.. 4x2 L
HSN / TSN	1313 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB96340310012255
zul. Gesamtmasse	18000 kg
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	460 kW / 15569 cm <sup>3</sup>

Schadstoffklasse  
 Km-Stand abgelesen

 EURO 6  
 783.118

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	385 / 55 R 22.5 160	Goodyear / K Max S G2	W /O	7 mm
rechts	385 / 55 R 22.5 160	Goodyear / K Max S G2	W /O	7 mm
2 links innen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Michelin / X Multiway 3D	W /O	6 mm
links aussen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Michelin / X MultiWay 3D	W /O	6 mm
rechts innen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Continental / Hybrid HD3 ContiRe	W /R	5 mm
rechts aussen	315 / 70 R 22.5 154/150 L	Continental / Hybrid HD3 ContiRe	W /R	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

## Ausstattung Fahrgestell

..32 235kW/..40 290kW/..48 350kW/..63 460kW, Motor Euro 6 (Blue Tec), FHS Anbauteile lackiert (Einstiege/Kotflügel), Seitenverkleidung Sattelzug, Stoszfänger lackiert, 1-Schicht-Uni, 385/55 R 22.5, M+S, Nebelscheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und Abbiegelicht, Tagfahrlicht, Standklimaanlage elektrisch, Sitz-/Liege-Kombination 2 Liege, Glasschiebe-/Hebedach elektrisch, Fahrerschwingsitz Komfort, Beifahrerschwingsitz Komfort, Klimaautomatik, FHS Lagerung luftgefedert, Luftleitkörper FHS-Dach mit Endkantenklappen, Sonnenblende aussen, FHS Seitenwand rechts geschlossen.

## Zustandsbeschreibung

### Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

### Zustand nicht akzeptabel

- Zusatzscheinwerfer / Zusatzbeleuchtung entfernen, smart repair (Bild 11, 23, 34, 35)
- Nebelscheinwerfer, erneuern
- Scheinwerferblende / Stoßfängerverkleidung seith. rechte Lackbeschädigung / Lackausbesserung, lackieren
- Scheinwerferblende / Frontspoiler rechts verschrammt, lackieren
- Seitenspoiler seitliche Schutzvorrichtung rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
- Seitenspoiler Fahrerhaus rechts verschrammt, smart repair
- Schlussleuchte (Rundleuchten) links und rechts zurückrüsten, erneuern (Bild 10)
- Rahmen Ende leicht deformiert, instandsetzen (Bild 8, 9)
- Seitenspoiler seitliche Schutzvorrichtung links gebrochen, erneuern (Bild 30)
- Seitenspoiler Fahrerhaus links verschrammt, smart repair
- Radabdeckung 2. Achse links innen gebrochen, erneuern (Bild 29)
- Radabdeckung 2. Achse rechts innen gebrochen, erneuern (Bild 28)
- Fahrerhaus innen Vorhänge lose, erneuern (Bild 36)
- Batterie tiefentladen, erneuern

---

### Zustand akzeptabel

- Spiegelarm / Spiegelfuß rechts Lackabplatzer (Bild 21, 22)
- Türgriff / Griffschale rechts Lackabplatzer (Bild 24)
- Seitenspolier Fahrerhaus verschrammt (Bild 26)
- Fahrerhaus Rückwand verschrammt (Bild 33)
- Schlafplatz Liegen oben Matratze verschmutzt (Bild 37)

---

### Fehlende Teile

Wartung fehlt, Hauptuntersuchung nach §29 StVZO abgelaufen / fehlt, Sicherheitsprüfung nach §29 StVZO abgelaufen / fehlt

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Andre Waschkau  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Übersicht



Bild 5 : Kombiinstrument (Batterie tiefentladen)



Bild 6 : Fahrzeuginnenraum Fahrerplatz



Bild 7 : Laufleistung

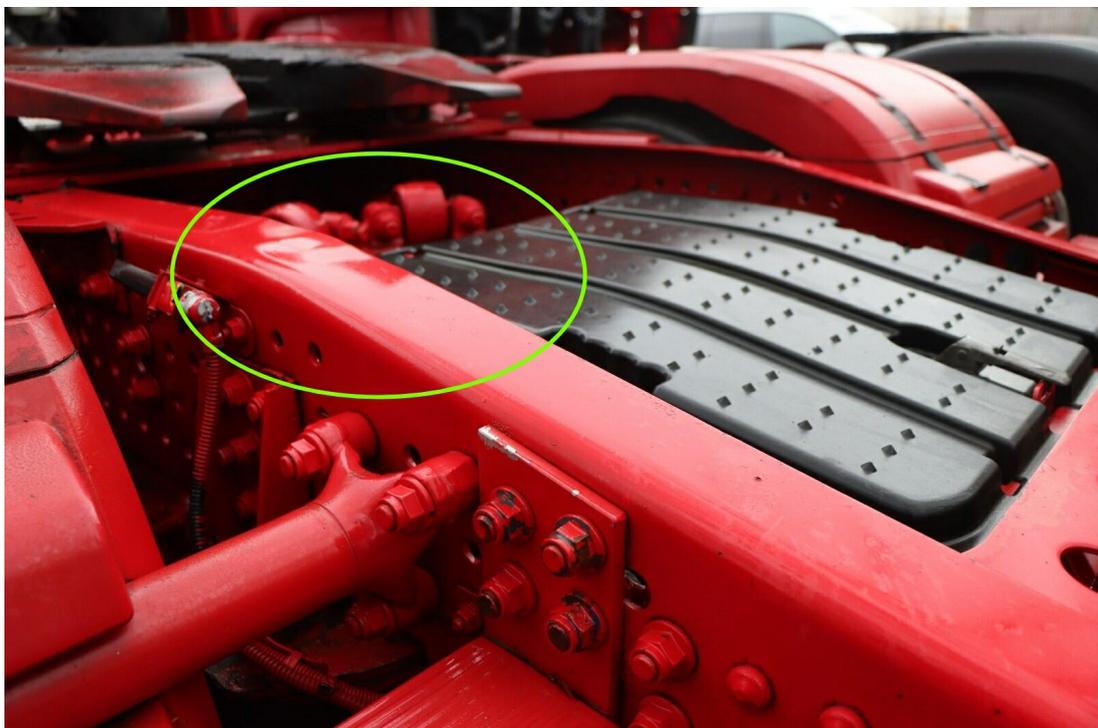


Bild 8 : Rahmen Ende leicht deformiert

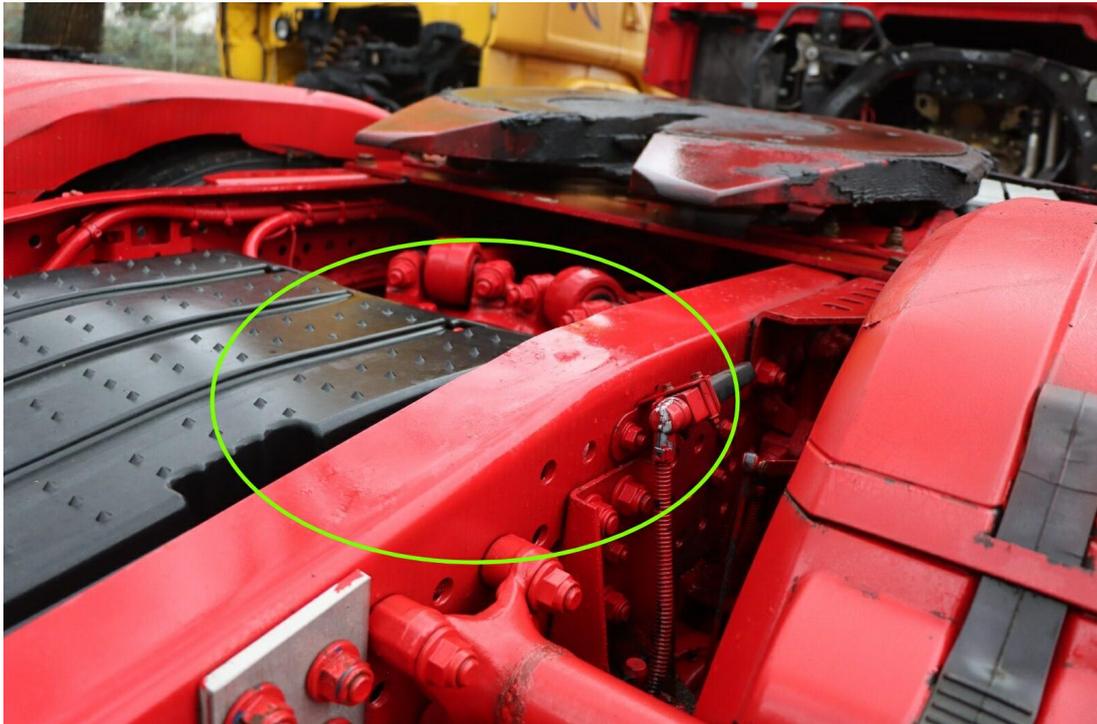


Bild 9 : Rahmen Ende leicht deformiert



Bild 10 : Schlussleuchte (Rundleuchten) links und rechts zurückrüsten

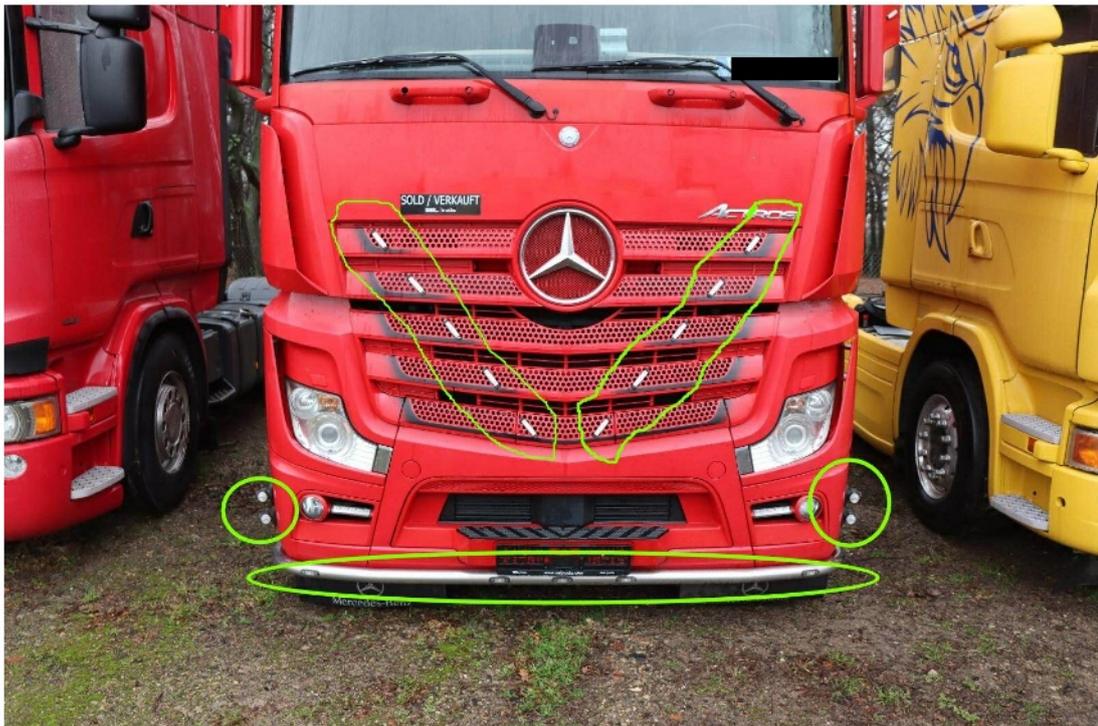


Bild 11 : Zusatzscheinwerfer / Zusatzbeleuchtung entfernen



Bild 12 : Nebelscheinwerfer links feucht



Bild 13 : Nebelscheinwerfer links feucht



Bild 14 : Windabweiser links verschrammt



Bild 15 : Windabweiser rechts Lackausbesserung

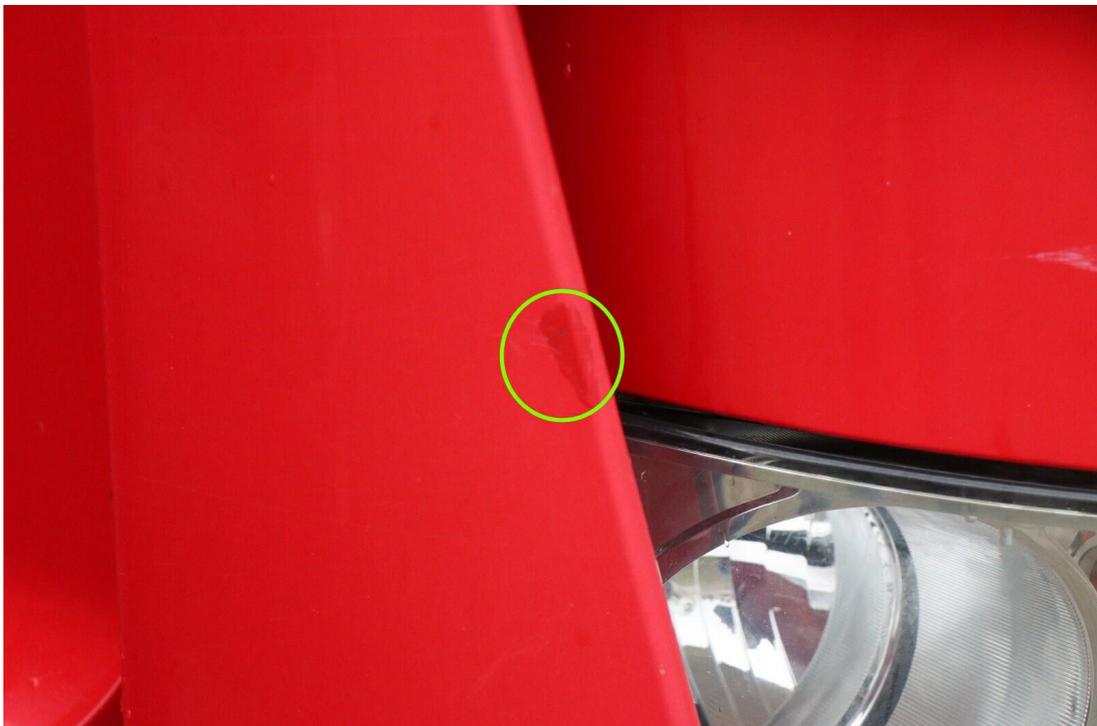


Bild 16 : Windabweiser rechts Lackausbesserung



Bild 17 : Stoßfängerverkleidung oberhalb Scheinwerfer rechts verschrammt



Bild 18 : Stoßfängerecke vorne rechts verschrammt



Bild 19 : Stoßfängerecke vorne rechts verschrammt



Bild 20 : Türverlängerung rechts Lackabplatzer



Bild 21 : Spiegelarm / Spiegelfuß rechts Lackabplatzer



Bild 22 : Spiegelarm / Spiegelfuß rechts Lackabplatzer

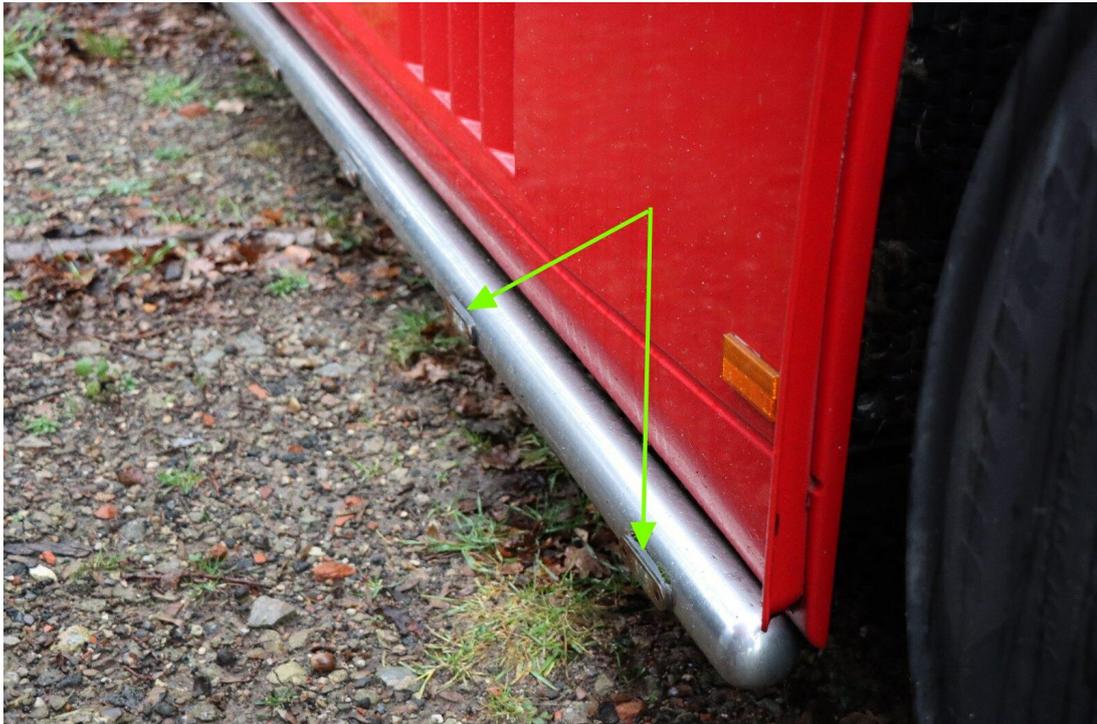


Bild 23 : Zusatzscheinwerfer / Zusatzbeleuchtung entfernen



Bild 24 : Türgriff / Griffschale rechts Lackabplatzer



Bild 25 : Fahrzeug neutralisieren



Bild 26 : Seitenspolier Fahrerhaus verschrammt



Bild 27 : Seitenspoiler seitliche Schutzvorrichtung links verschrammt



Bild 28 : Radabdeckung 2. Achse rechts innen gebrochen



Bild 29 : Radabdeckung 2. Achse links innen gebrochen

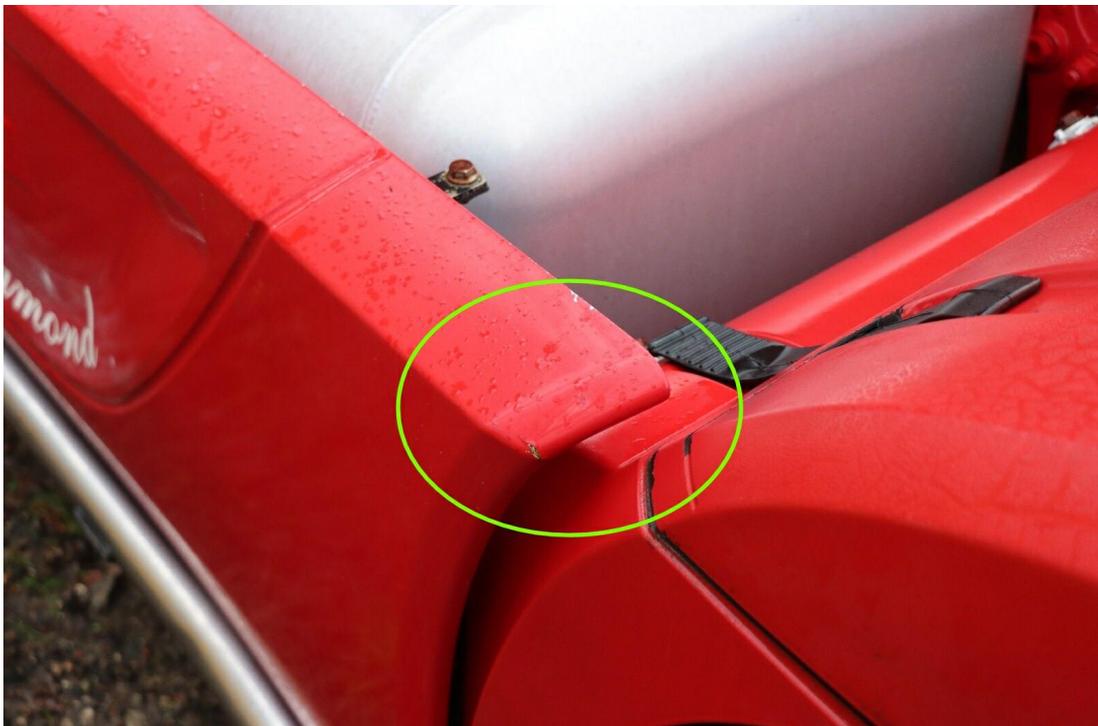


Bild 30 : Seitenspoiler seitliche Schutzvorrichtung links gebrochen



Bild 31 : Sicherheitsprüfung nach §29 StVZO abgelaufen / fehlt



Bild 32 : Seitenspoiler Fahrerhaus verschrammt



Bild 33 : Fahrerhaus Rückwand verschrammt



Bild 34 : Zusatzscheinwerfer / Zusatzbeleuchtung entfernen



Bild 35 : Zusatzscheinwerfer / Zusatzbeleuchtung entfernen



Bild 36 : Fahrerhaus innen Vorhänge lose



Bild 37 : Schlafplatz Liegen oben Matratze verschmutzt