

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Weitemeier
Sedanstr. 21
30161 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

H K1387

FIN

1GKS2HKJ0KR

Aktenzeichen	DR II 641/26
Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Weitemeier, Sedanstr. 21, 30161 Hannover
Ihr Auftrag vom	09.07.2026, per e-Mail durch Herrn Weitemeier
Besichtigung	13.07.2026 Autrio GmbH, Dornierstr. 3, 30179 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.714,29 EUR	18.700,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Weitemeier. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.07.2026 [REDACTED]
[REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Fahrzeug

[REDACTED]
22.03.2019
stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

05 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	GMC
Typ / Verkaufsbezeichnung	YUKON / Yukon Denali XL
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1766 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	1GKS2HKJ0KR [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Grau
Lackierung	Metallic
Polster	Leder
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 8
Leistung / Hubraum	313 kW / 6162 cm ³
Schadstoffklasse	459/2012;US-Zertifikat
Getriebe / Gänge	Automatik / 10
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	109.967

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 45 R 22 114 H	Cooper / Discoverer A/T3 4S	G /S	7 mm
rechts	285 / 45 R 22 114 H	Cooper / Discoverer A/T3 4S	G /O	7 mm
2 links	285 / 45 R 22 114 H	Cooper / Discoverer A/T3 4S	G /O	7 mm
rechts	285 / 45 R 22 114 H	Cooper / Discoverer A/T3 4S	G /O	7 mm
Notrad				

G/ Gelände; /S Schaden; /F Runflat; /O Original;

Ausstattung

3-Zonen Klimaautomatik, Airbag: Front-, Seiten- und Kopfairbags, Anhängerkupplung (Kugelkopf), Außenspiegel el. verstellbar und anklappbar, Dachreling, Einparkhilfe, Geschwindigkeitsregelanlage, Head-up Display, Keyless Entry, Lackierung: Metallic, Lenkradheizung, Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Polsterung: Lederausstattung, Radio: Apple CarPlay und Android Auto, Radio: EU-Navigation, Radio: Soundsystem, Räder: 22 Zoll Leichtmetallfelgen, Räder: Notrad, Scheinwerferreinigungsanlage, Sitze: 2 Einzelsitze in der 2. Reihe, Sitze: 3er Sitzbank in der 3. Reihe, Sitze: Sitzbelüftung vorne, Sitze: Sitzheizung vorne und hintere äußere Sitze, Sitze: el. Sitzverstellung, Spurhalteassistent, Telefon: Freisprecheinrichtung, Trittbretter seitlich, Verglasung: abgedunkelte Scheiben am B-Säule, Xenon-Scheinwerfer, automatisch abblendbarer Innenspiegel, el. Fensterheber vorne + hinten, el. Glasschiebedach, el. Heckklappe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 18.08.2025 bei Kilometerstand 105.723. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 8 %.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Räder, Reifen vorne links Druckverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Tür hinten rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 6); Seitenwand hinten rechts, Lackierung zerkratzt (Bild 7, 8); Fahrwerk, Ölverlust an vorderen Stoßdämpfern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9); Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 10).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Räder, Reifen vorne links Druckverlust



Bild 6 : Tür hinten rechts, Lackierung zerkratzt



Bild 7 : Seitenwand hinten rechts, Lackierung zerkratzt



Bild 8 : Seitenwand hinten rechts, Lackierung zerkratzt

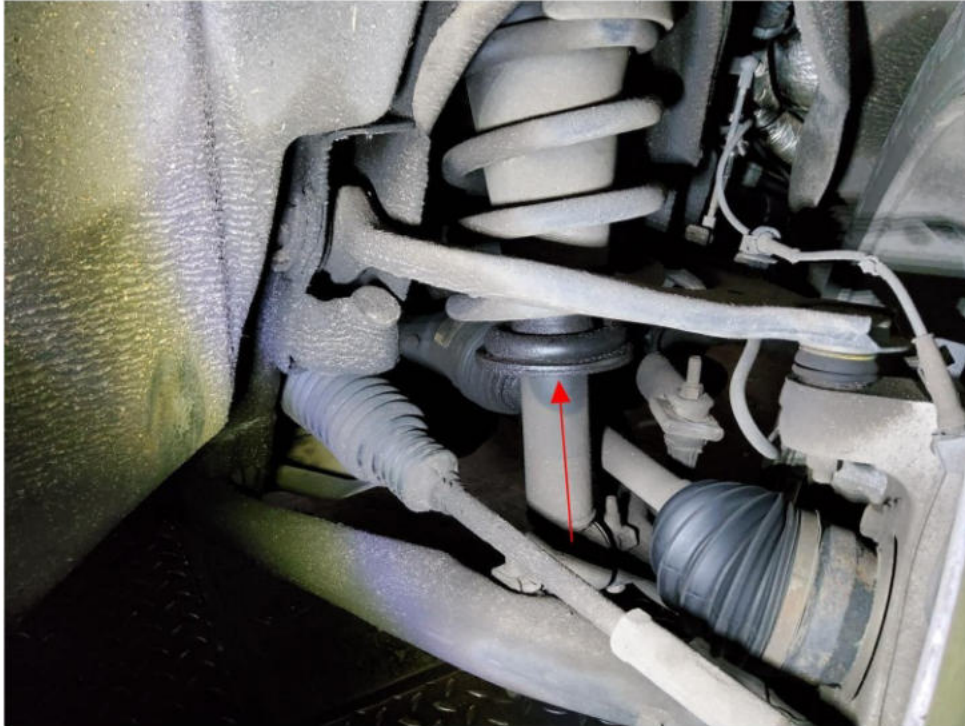


Bild 9 : Fahrwerk, Olverlust an vorderen Stoßdämpfern



Bild 10 : Motor, Olverlust