

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Libchen. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.03.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.03.2025 um 08:00 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, Zur Hexenbrücke 2, 27570 Bremerhaven, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	FIN 104934
Tag der Erstzulassung	28.06.2008

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	SUZUKI (J)
Typ / Verkaufsbezeichnung	WVCW / GSX-R 750
HSN / TSN	7102 / ACK
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JS1CW111100104934
Farbe	schwarz / weiß
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	110 kW / 750 cm ³
Schadstoffklasse	2002/51;B:AB 150 CCM
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	30.000 km

Duplikat

Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Michelin / Pilot Power	S /O	3 mm
2 hinten	180 / 55 ZR 17 73 W	Michelin / Pilot Power	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Halogenscheinwerfer, Katalysator, Rad, Guss, Rückspiegel rechts, Stoßdämpfer verstellbar, Verkleidung (Vollverkleidung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Schlüssel fehlen ;Schliessung erneuern, erneuern; Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Batterie defekt, erneuern; Reifen gealtert, erneuern; Bremsanlage Standschäden, erneuern; Schalldämpfer Zulässigkeit nicht nachgewiesen, erneuern; HU nicht nachgewiesen, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Carsten Linke
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Duplikat**Anlagen**Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat

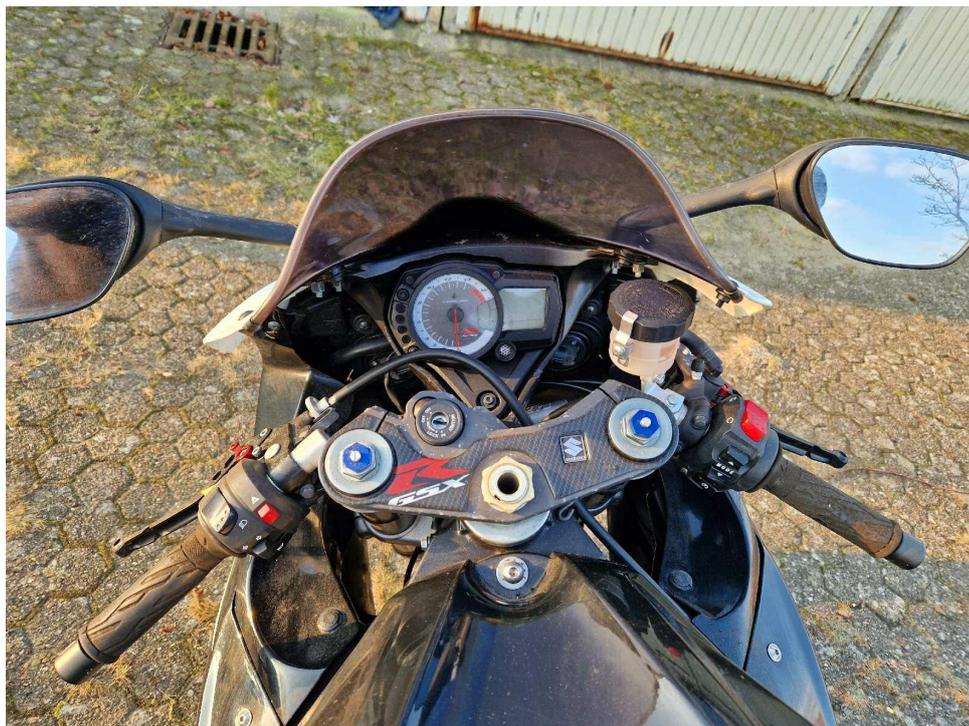


Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Übersicht vorne rechts

Duplikat



Bild 5 : Übersicht hinten links