

TÜV SÜD Gutachten

Kompetent. Neutral. Unabhängig.



**Mehr Wert.
Mehr Vertrauen.**



141 10000270215

**Gutachten-Nr. 1691222****Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben****Datum: 14.03.2024**

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter	Stadt Waldkirch Breitmatte 3 79183 Waldkirch, Breisgau
Auftrag vom / durch	29.02.2024 10:00 telefonisch Amtsgericht Waldkirch Frau Melanie Vetter Freie Straße 15 79183 Waldkirch
Besichtigungdatum / Ort	04.03.2024 09:00 Stadt Waldkirch Breitmatte 3 79183 Waldkirch, Breisgau
Anwesend bei Besichtigung	Frau Melanie Vetter, Obergerichtsvollzieherin

Ergebnis

Wiederbeschaffungswert mit MwSt.**1.675,00 EUR**



Gutachten-Nr. 1691222

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 14.03.2024

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	-UNBEKANNT-
Fahrzeugidentnummer	124M29055
Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Aufbaubeschreibung	Bagger 1-türig
Fahrzeughersteller	ATLAS
Typ	1204
Verkaufsbezeichnung	ATLAS 1204 Mobil-Bagger
Antriebsart	Diesel
Leistung	49 kW
Hubraum	3770 ccm
Farbe	gelb uni
Baujahr	1986
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
zulässige Gesamtmasse	11.500 kg
Sitz- / Stehplätze	1/0
Betriebsstunden	8.316 abgelesen 8.316 geschätzt
Bereifung	
Vorderachse	9.00-20 SOLIDEAL PIY RATING Links 10,0 / 10,0 GO / GO Rechts 10,0 / 10,0 GO / GO
Hinterachse	9.00-20 SOLIDEAL PIY RATING Links 10,0 / 10,0 GO / GO Rechts 10,0 / 10,0 GO / GO
	Legende: GO = Geländereifen
Ausstattung	Deutz Dieselmotor Typ F4L 912 Dieselmotor luftgekühlt, Kraftstofftank 139 l, Trockenluftfilter, Kaltstarteinrichtung, Power Speed Hydraulik Hochleistungsdoppelpumpe, Hydrauliktank 135 l, Servounterstützte Zwei-Hebel Kreuzschaltung, Drehwerk durch Kolbenölmotor über Übersetzungsgetriebe und Antriebsritzel auf den außenverzahnten Kugeldrehkranz, Fahrzeugelektrik 24 V, direktbetriebener Druckluftkompressor, ATLAS-Kabine 920, Scheibenwischer, ausstellbare Frontscheibe, hochstellbare Dachklappe, 18t- Baggerachsen mit Planetengetrieben in allen 4 Radnaben, Lenkachse mit Pendelachsblockierung, Kriechgangschaltung, Allrad-Fahrtrieb, Druckluftbetätigte hydraulische Trommelbremsen, Planier- und Abstützschild an der Starrachse, Knickarm D22
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein lag nicht vor, Zulassungsbescheinigung Teil II / Fahrzeugbrief lag nicht vor

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeug-Identifizierung :

**Gutachten-Nr. 1691222**Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben**Datum: 14.03.2024**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Es lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Besichtigungsbedingungen :

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Hilfsmittel :

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf :

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Die Fahrzeugschlüssel lagen zum Besichtigungszeitpunkt nicht vor.

Allgemeinzustand :

Das Fahrzeug befand sich hinsichtlich Alter und Laufleistung in einem ungepflegten Allgemeinzustand.

Der Innenraum war ungepflegt.

An der Karosserie waren lokale Lackunterrostungen vorhanden.

Wertbeeinflussende Faktoren :

Bei der Gutachtenerstellung lagen keine Erkenntnisse oder Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden :

Nach Angaben des Fahrzeughalters sind keine reparierten Vorschäden bekannt.

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich außer alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren Vorschäden festgestellt werden:

- Batterie defekt
- Bereifung an Starrachse rechts ohne Luft
- Frontscheibe gerissen
- Motor ohne Funktion
- Fahrerkabine starke Korrosion,
- Dachlucke undicht, Feuchtigkeit im Innenraum
- Heckabdeckung gebrochen
- Hydraulikanlage konnte nicht überprüft werden





Gutachten-Nr. 1691222

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 14.03.2024

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Freiburg im Breisgau, den 14.03.2024

Der Sachverständige



Andreas Geih

Zertifizierter Sachverständiger (IFS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 013265).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



14110000270715



Gutachten-Nr. 1691222

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 14.03.2024

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: STADT WALDKIRCH
BREITMATTE 3
79183 WALDKIRCH, BREISGAU

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / OTHER

FAHRZEUG IDENT NR: 124M29055

FARBE: GELB

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 01.01.1986 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 8.316 STD. ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST EUR**** 1.675,00

, DEN 12.03.2024

FORM AUDATEX





Gutachten-Nr. 1691222

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 14.03.2024

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- FAHRZEUG NICHT FAHRBEREIT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /
H-ACHSE: /

FORM AUDATEX





Gutachten-Nr. 1691222

Bei Rückfragen bitte Gutachten-Nr.
und Datum angeben

Datum: 14.03.2024

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 04.03.2024 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST

EUR****

1.675,00

, DEN 12.03.2024



1411000271015

FORM AUDATEX

Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1691222

Bild 1

Ansicht vorne
rechts.



Bild 2

Ansicht hinten
rechts.



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1691222



Bild 3

Ansicht hinten links.



Bild 4

Ansicht vorne links.



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1691222



Bild 5

Ansicht
Fahrgasdraum



Bild 6

Kombiinstrument mit
Betriebsstundenzähler.



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1691222



Bild 7

Ansicht Motorraum.

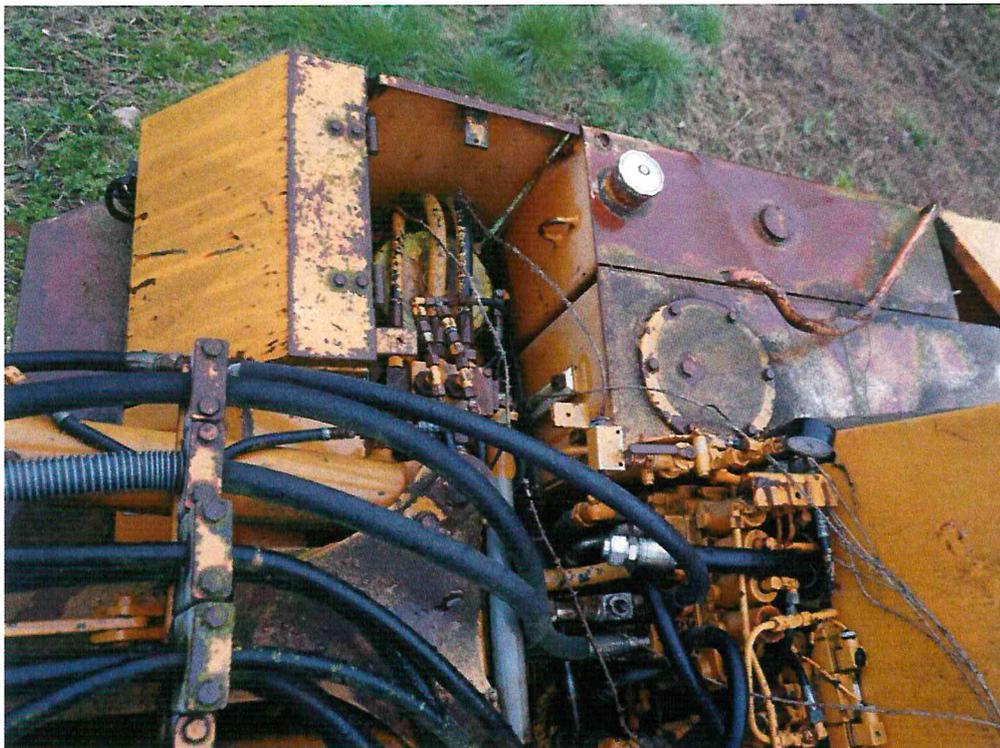


Bild 8

Ansicht
Hydrauliksteuerung.



Lichtbildanlage zu Gutachten Nr.: 1691222



Bild 9

Ansicht Rad
Starrachse rechts.



Bild 10

Typenschild mit
Fahrgestellnummer.

