

SV. Büro J. Fichtner, Alzeyer Str. 36, 55457 Gensingen

Herrn
Obergerichtsvollzieher Sascha Reinartz
Postfach 1109
55579 Bad Kreuznach

Fahrzeugbewertung

Original

241752
bitte stets angeben
18.04.2024

Betreff: Bewertung

Amtl.Kennzeichen	: OHNE
Auftrag erteilt am / durch	: 02.04.2024 / Herrn Reinartz / telefonisch / 10:00 h
Besichtigt am / Uhrzeit	: 10.04.2024 / 08:30 h
Besichtigt in / durch	: Gau-Algesheim / Jörg Fichtner

Zusammenfassung der Einzelergebnisse

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt,

Fahrzeugwert ca.

200,00 EUR

Die Bewertung umfasst:
Fotos 24

Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: OHNE
Fahrzeugart: PKW
Aufbau: Limousine
Fabrikat: BMW
Typ / Untertyp: 320d
KBA-Nummer: 0005/ADS
Fzg. Ident.-Nummer: WBAVC31080VG15556
Erstzulassung: 15.05.2007
Letzte Zulassung: 25.04.2023

Motorart / Bauform / Zylinder: Diesel - D/ OBD / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge: manual / 6
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kw: 120
Hubraum in ccm: 1995
Anzahl der Türen: 4
Maße über Alles in mm: 4520 x 1817 x 1421
Radstand: 2760
Anzahl Achsen / antrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Laufleistung in km abgelesen: 211.057
Laufleistung in km geschätzt: 211.057

Leermasse in kg: 1.490
Gesamtmasse in kg: 1.935
Nutzlast in kg: 445

Bereifung:	v.l.	3,0 mm	205/55 R16 91 V
	v.r.	3,0 mm	205/55 R16 91 V
	h.r.	5,0 mm	205/55 R16 91 V
	h.l.	5,0 mm	205/55 R16 91 V

Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: Sparkling Graphite / Metallic

Ausstattung: Exterieurumfänge Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten Weiß, Stoßfänger Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung getönt, Drehzahlmesser, Bordcomputer, Check-Control-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenpannen-Anzeige, Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Airbag-System vorn, Kopf-Airbag-System hinten, Seitenairbag vorn, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück),

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Anti-Blockier-System (ABS), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Servolenkung, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Rußpartikelfilter, Karosserie: 4-türig, Getriebe 6-Gang, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V Diesel, Sportsitze vorn, Licht-Paket, Außenspiegel-Paket, Advantage-Paket, Raucher-Paket, CD-Wechsler, Innenausstattung: Edelholz, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Comfort-Paket, Metallic-Lackierung, Advantage-Paket, Außenspiegel-Paket, CD-Wechsler, Comfort-Paket, Innenausstattung: Edelholz, Licht-Paket, Metallic-Lackierung, Raucher-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota, Sportsitze vorn

Gutachterliche Stellungnahme:

Auftrag:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das vorher näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflussgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Fahrzeugidentifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf:

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde konnte nicht durchgeführt werden. Die Steuerkette ist übergesprungen.

Werterhaltende-/werterhöhende Reparaturen:

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Besonderes / Sonstiges:

Nachfolgende Beschädigungen wurden am Fahrzeug festgestellt:

- der Stoßfänger vorne ist verkratzt und mehrfach eingekerbt
- die Tür vorne links ist mehrfach verkratzt
- der Heckdeckel ist stark eingedrückt und verkratzt
- der Taster Heckdeckel Öffnung fehlt
- die Tür hinten rechts ist großflächig eingedrückt
- die Tür vorne rechts ist im hinteren Bereich großflächig eingedrückt

Gutachten 241752 vom 10.04.2024

- der Stoßfänger hinten ist Schwarz foliert
- die Batterie ist defekt
- die Lenkung hat Ölverlust
- der Turbolader hat Ölverlust

Der Motor kann nicht gestartet werden, da die Steuerkette übergesprungen ist, dass Fahrzeug hat einen Motorschaden.

Vorschäden:

Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden hindeuten, waren nicht erkennbar.
Am Fahrzeug konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Anmerkung zur Fahrzeuguntersuchung:

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Von daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach einer entsprechenden, umfangreichen Demontage diverser Bauteile erkennbar und dann genauer beurteilbar wären.

Schlusswort:

Die Fahrzeugbewertung wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher auch ohne Unterschrift gültig.

Gensingen, den 18.04.2024

**Der Sachverständige:
Jörg Fichtner**

Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020




Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022

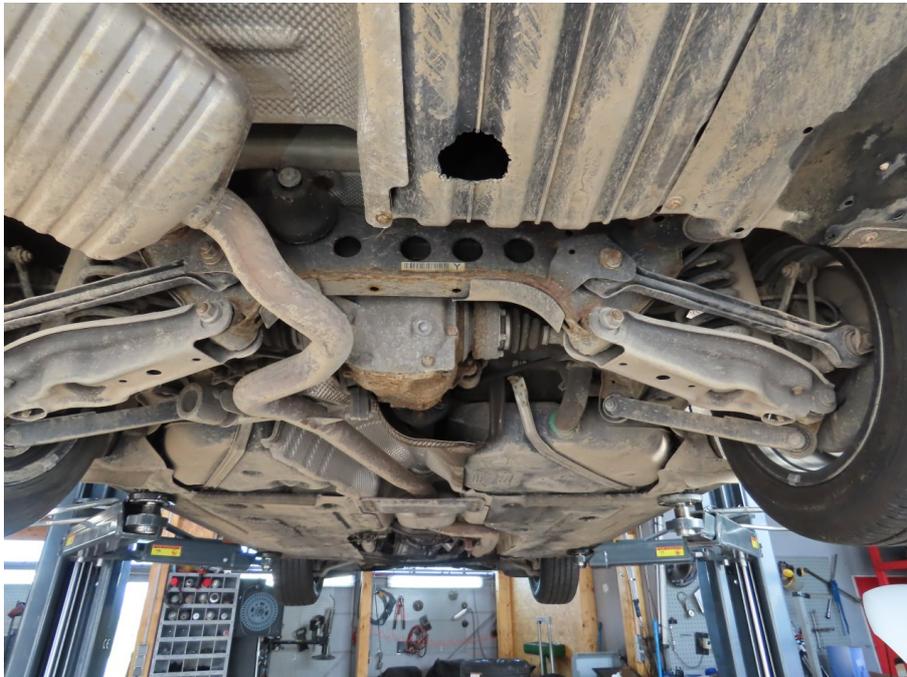

Gutachten 241752 vom 10.04.2024

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024

