


Ingenieurbüro für KFZ Technik, Schäden und Bewertung

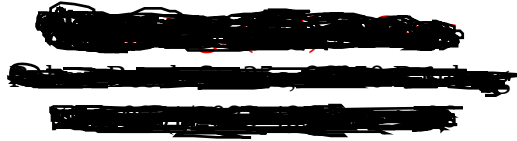

Frau
OGV'in Simone Wagner
Pödeldorfer Str. 146/II
96050 Bamberg

Bewertungsgutachten 0111/0108O

Bamberg, den 18.08.2025

Aktenzeichen 5 DR II 185/25

1. Auftrag

Gemäß Auftrag durch Frau Wagner wurde das im Folgenden näher beschriebene Fahrzeug bewertet. Zu bewerten ist der Marktwert zum Zeitpunkt der Besichtigung.

2. Fahrzeugdaten

Hersteller	:	BMW
Typ	:	645CI (E63)
FIN	:	WBAEH71050B*****
Schlüsselnummer Hersteller / Typ	:	0005/000
Erstzulassung	:	24.06.2004
Laufleistung (abgelesen)	:	149168km
Kennzeichen	:	stillgelegt
HU	:	unbekannt
Farbe	:	black saphire metallic
Bereifung VA/HA	:	245/40 R19 98V M&S 275/35 R19 100V M&S
Profiltiefe VL/VR/HL/HR	:	verschlissen / beschädigt

Ausstattung ab Werk :

- Lichtpaket
- Innen- und Außenspiegel Paket
- Raucherpaket
- Shadow Line
- Glasdach el.
- Xenon Licht
- Weißer Blinkleuchten
- Adaptives Kurvenlicht
- Scheinwerfer Waschanlage
- Klimakomfort Verbundverglasung
- CD Wechsler 6-fach
- Hifi System professional
- Autotelefon professional
- PDC
- Geschwindigkeitsregelung
- Tempomat
- Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
- Leder
- Edelholzausführung
- Sportsitze für Fahrer/Beifahrer
- Sitzverstellung el. L/R mit Memory
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Alarmanlage
- Getränkehalter
- Skisack
- Dynamic Drive
- LM Räder
- Sport Lenkrad
- Servotronic
- Automatic Getriebe

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

3. Bemerkung

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden ohne eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung ergab Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Aufgrund der völlig entladenen Batterie war eine Überprüfung der Steuergeräte nicht möglich.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: Zul. Bescheinigung Teil I in Kopie.

4. Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner am **11.08.2025** auf dem Gelände des

~~_____~~

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Vom in Rede stehenden Fahrzeug wurden digitale Bilder gefertigt.

5. Identnummer

Die am Fahrzeug abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Dokumenten verglichen. Hierbei wurde eine Übereinstimmung festgestellt.

6. Mängelliste

Das begutachtete Fahrzeug stand nach Angaben ca. 7 Jahre still. Aufgrund dieser Tatsache muss man mit weitreichenden Schäden / Fehlern rechnen.

Karosserie	stark verschmutzt Seitenteil links mit Lackrissen Motorhaube Innenverkleidung abgelöst Fahrzeug im hinteren Bereich nachlackiert Windschutzscheibe Trübung im Randbereich Motorverkleidung Boden fehlt Mittlere Verkleidung Unterboden L/R beschädigt Scheinwerfer links matt und feucht Scheinwerfer rechts matt Außenspiegel links Lackablösungen Außenspiegel rechts Lackablösungen
Innenraum	stark verschmutzt / leichte Schimmelbildung Fahrsitz Lehne verschlissen Beifahrersitz Lehne verschlissen Türgummi ausgerissen L/R A Säule Innenverkleidung links abgelöst A Säule Innenverkleidung rechts abgelöst
Technik	Wartungen/Reparaturen ohne Nachweis HU fällig Airbag Fehlermeldung Batterie defekt Feder VL gebrochen Reifen stark verschlissen / einseitig abgefahren Auspuff im hinteren Bereich L/R unsachgemäß verändert Bremsen vorne stark korrodiert Bremsen hinten stark korrodiert Motorraum stark verschmutzt Motor / Getriebe Ölverlust Differential öl feucht
Sonstiges	ehemalige französische Zulassung

Ohne Probefahrt / Probelauf

Das in Rede stehende Fahrzeug ist aufgrund der oben aufgeführten Mängelliste nicht fahrbereit.
Eine Überprüfung der elektrischen Ausstattungen war aufgrund der schwachen Batterie Spannung nicht möglich

7. Ergebnis

Die auf den 18.08.2025 bezogene Gebrauchtfahrzeugschätzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat unter Berücksichtigung der örtlichen Marktlage und aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

Wert am Markt incl. MwSt. 19%	2.800,00 €
MwSt.	447,06 €
Wert am Markt ohne MwSt. 19%	2.352,94 €

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Anlage: Lichtbilder



