

## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Herrn  
Gerichtsvollzieher F. Strasser  
Hühlweg 9  
95448 Bayreuth

Bayreuth, den 16.05.2025

### Fahrzeugbewertung

**8=0T5B0507**

Bei Rückfragen bitte angeben!

#### **Betrifft**

**: Fahrzeugbewertung**

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom

Besichtigungsdatum / -ort

Besichtigt durch

Anwesend

Reparaturfirma

: 03.04.2025

: 14.05.2025

: Marco Taut

: Herr Neuß

: MGS Motor Gruppe Sticht GmbH & Co. KG  
Bismarckstraße 73-75, D-95444 Bayreuth

#### **Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung**

**Händlerverkaufswert inkl. MwSt.**

**EUR 8.825,00**

Reparaturkosten ohne MwSt.

EUR 13.568,55

Mehrwertsteuer 19 %

EUR 2.578,02

**Reparaturkosten mit MwSt.**

**EUR 16.146,57**

Bayreuth, 16.05.2025

Der Sachverständige  
Marco Taut

## Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

### Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeughalter




Amtliches Kennzeichen



Fahrzeugart : PKW  
Fabrikat : Jaguar  
Typ / Untertyp : F-PACE (09.2015-<2024) / Pure AWD  
Fahrzeug-Ident-Nummer : SADCA2BNXJA298216  
KBA-Nummer : 1590AFR  
Hubraum / Leistung : 1999 ccm / 177 kW  
Motorart / Zylinder : Diesel Kat / 4-Zylinder  
Reifendimension : 255/60 R 18 112 H  
Reifenfabrikat : Continental WinterContact TS 850 P  
Reifenart : Winter-Reifen, Original

Profiltiefe in (mm)

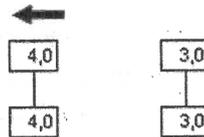

Anzahl der Achsen : 2  
Baujahr / Erstzulassung : 5794 / 13.03.2018  
Letzte Zulassung : 08.05.2023  
Anzahl der Vorbesitzer : 0  
Nächste HU : 05.2025  
Laufleistung abgelesen : 158720 km  
Laufleistung geschätzt : 158720 km  
Farbe : Narvik Black  
Lackart : uni (2-Schicht)  
Lackzustand : durchschnittlich  
Karosseriezustand : durchschnittlich  
Serienausstattung : Airbag Fahrer-/Beifahrerseite ;  
Anhängers-Stabilisierungs-Programm (TSA) ;  
Anti-Blockier-System (ABS) ; Antriebsart: Allradantrieb ; Audio  
Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) ;  
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar ; Bluetooth  
Audio-Streaming ; Bluetooth-Schnittstelle ; Bremsassistent ;  
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert ;  
Dachhimmel Morzine in Light Oyster ; Dynamische  
Stabilitätskontrolle (DSC) ; Einschaltautomatik für Fahrlicht /  
Lichtsensor ; Elektron. Traktionskontrolle ;  
Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque  
Vectoring) ; Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

(Hill-Holder) ; Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent ; Fensterheber elektrisch vorn + hinten ; Frontscheibe wärmedämmend ; Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS) ; Fzg. ohne Sitzverstellung elektr. ; Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) ; Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC) ; Getränkehalter vorn ; Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik ; Heckleuchten LED ; Heckscheibe heizbar ; Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black ; Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond ; Jaguar 80 Watt Klangsystem ; Karosserie: 5-türig ; Keyless-Start ; Klimaautomatik 2-Zonen ; Kopf-Airbag-System (Windowbag) ; Kopfstütze hinten mitte ; Kühlergrill schwarz ; Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar ; Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) ; LM-Felgen ; Luftauslass Blende seitlich, Chrom ; Lufteinlassblende Chrom ; Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach ; Motor 2,0 Ltr. - 177 kW Diesel KAT ; Parkbremse elektronisch (EPB) ; Radstand 2874 mm ; Reifendruck-Kontrollsystem ; Rücksitzlehne geteilt/klappbar ; Rußpartikelfilter ; Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 ; Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad ; Scheibenrahmen Chrom ; Scheibenwischer mit Regensensor ; Seitenairbag vorn ; Servolenkung elektronisch gesteuert ; SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect) ; Stop-Start-Anlage ; Wegfahrsperr (elektronisch) ; Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

: Anhängerkupplung (elektr. ausstellbar) ; Ausstattungs-Paket: Business Pack ; Dachreling (Chrom) ; Nebelscheinwerfer ; Schiebe-/Hebedach elektrisch ; Sitzheizung vorn

### Altschäden

: Fahrzeugschäden:  
Innenraum stark verschmutzt.  
Haupt- und Abgasuntersuchung fällig.  
Lüftungsaustritt Mittelkonsole hinten beschädigt.  
Steckdose Mittelkonsole hinten ausgebrochen.  
Fahreughimmel verschmutzt.  
Einparkhilfe ohne Funktion.  
Fahrzeug startet nicht.  
Abdeckung Mittelkonsole vorne Mitte beschädigt.  
Spiegelabdeckung links und rechts verschrammt.  
Kotflügel vorne links zerkratzt.  
Motorhaube mehrere Steinschläge und im hinteren Kantenbereich angeschrammt.  
Lackierung Fahrertüre beschädigt.  
Türe hinten links zerkratzt.  
Stoßfänger vorne sowie diverse Anbauteil verschrammt und beschädigt.  
Kotflügel vorne rechts verschrammt.

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

Bemerkungen

Türe vorne rechts zerkratzt.  
Türe hinten rechts verschrammt und eingedrückt.  
Seitenwand hinten rechts zerkratzt.  
Stoßfänger hinten sowie diverse Anbauteil verschrammt und beschädigt.  
Lackierung Heckklappe beschädigt.  
Abdeckung Kofferraum beschädigt.  
Heckklappenverkleidung mehrfach zerkratzt.  
Bremsanlage Korrosionsbildung und verschlissen.  
Unterfahrschutz zerkratzt.  
Motordämmung beschädigt.  
Abdeckung Radhausschale vorne rechts fehlt.  
Ersatzschlüssel fehlt.

: Gebrauchsspuren:  
Frontscheibe mehrere Steinschläge.

## Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

---

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug konnte auf einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt und untersucht werden.

### Fahrzeugdaten

Die vorstehend genannten Fahrzeugdaten wurden dem Kfz-Schein / der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen bzw. direkt am Fahrzeug festgestellt.

Details können den beiliegenden Fotos und der Kalkulation nachvollziehbar entnommen werden.

## Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

Untertyp : Pure AWD  
VIN : SADCA2BNXJA298216  
Erstzulassung : 13.03.2018  
Letzte Zulassung : 13.03.2018  
Laufleistung laut : 158.720  
Tacho

---

### Serienausstattung

---

26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite  
14240 Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)  
40000 Anti-Blockier-System (ABS)  
70420 Antriebsart: Allradantrieb  
25026 Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)  
15200 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar  
24749 Bluetooth Audio-Streaming  
25004 Bluetooth-Schnittstelle  
40801 Bremsassistent  
39403 Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert  
27835 Dachhimmel Morzine in Light Oyster  
70100 Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)  
18604 Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor  
70103 Elektron. Traktionskontrolle  
70530 Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)  
70603 Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)  
42907 Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent  
35003 Fensterheber elektrisch vorn + hinten  
22604 Frontscheibe wärmedämmend  
10717 Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)  
00774 Fzg. ohne Sitzverstellung elektr.  
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)  
26720 Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)  
39003 Getränkehalter vorn  
18802 Heckleuchten LED  
22800 Heckscheibe heizbar  
26290 Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black  
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond  
24665 Jaguar 80 Watt Klangsystem  
10005 Karosserie: 5-türig  
35508 Keyless-Start  
29003 Klimaautomatik 2-Zonen  
26901 Kopf-Airbag-System (Windowbag)  
34906 Kopfstütze hinten mitte  
12918 Kühlergrill schwarz  
69009 Lenkrad (Leder)  
69505 Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar  
18625 Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)  
49142 LM-Felgen 7,5x18 (Lightweight / Style 1022)  
12774 Luftauslass Blende seitlich, Chrom  
12970 Lufteinlassblende Chrom  
27204 Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach  
40803 Parkbremse elektronisch (EPB)  
71621 Radstand 2874 mm  
63243 Reifen 235/65 R18 ...H

### Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=OT5B0507

Datum: 16.05.2025

25903 Reifendruck-Kontrollsystem  
33508 Rücksitzlehne geteilt/klappbar  
77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6  
69695 Schaltfunktion (Schaltwippen/-tasten) am Lenkrad  
28103 Scheibenrahmen Chrom  
19101 Scheibenwischer mit Regensensor  
26903 Seitenairbag vorn  
69801 Servolenkung elektronisch gesteuert  
24902 SOS-Notruffunktion für Lokalisierung Fahrzeug (InControl Protect)  
77601 Stop-Start-Anlage  
38106 Wegfahrsperre (elektronisch)  
35300 Zentralverriegelung

#### Sonderausstattung

14201 Anhängerkupplung (elektr. ausstellbar)  
02707 Ausstattungs-Paket: Business Pack  
16200 Dachreling (Chrom)  
18680 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung  
74716 Getriebe 8-Gang - Quickshift, Automatik  
69113 Lenkrad (Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion  
86522 Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT  
25781 Navigationssystem InControl Touch inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)  
18300 Nebelscheinwerfer  
25801 Park-Distance-Control (PDC) vorn  
25800 Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten  
39804 Rückfahrkamera  
16603 Schiebe-/Hebedach elektrisch  
29500 Sitzheizung vorn  
39017 Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

#### ERSATZTEILE

Preisdatum: 01.05.2025

DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
13070	T4A 5473	STECKDOSE	1	85,99	85,99
13116	T4A 13013	BLENDE MITTELKONSOLE	1	323,04	323,04
13119	T4A 3385 FKZ	VERKLEIDUNG H.	1	114,32	114,32
20115		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2Z 21676	STOPFEN	4	1,26	5,04
	JDE 32662	SCHRAUBE	4	1,51	6,04
	C2Z 13887	SCHRAUBE	12	1,86	22,32
	C2Z 1588	SCHRAUBE	4	1,55	6,20
20116		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2Z 21676	STOPFEN	4	1,26	5,04
	JDE 32662	SCHRAUBE	4	1,51	6,04
	C2Z 13887	SCHRAUBE	12	1,86	22,32
	C2Z 1588	SCHRAUBE	4	1,55	6,20
22225		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2C 18157	SCHRAUBE	6	1,58	9,48
	C2P 3689	MUTTER	6	0,88	5,28
	T2H 19540	CLIP	10	1,93	19,30

### Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

	C2Z	3399		MUTTER	1	0,70	0,70
	C2Z	3400		MUTTER	1	1,63	1,63
	T2H	53714		CLIP	2	4,43	8,86
	T4A	34368		SCHRAUBE	8	0,30	2,40
	T4N	9812		CLIP	6	1,77	10,62
22226				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2C	18157		SCHRAUBE	2	1,58	3,16
	C2P	3689		MUTTER	2	0,88	1,76
	T2H	19540		CLIP	10	1,93	19,30
	C2Z	3399		MUTTER	1	0,70	0,70
	C2Z	3400		MUTTER	1	1,63	1,63
	C2D	14853		CLIP	2	1,93	3,86
	T4A	34368		SCHRAUBE	8	0,30	2,40
	T4N	9812		CLIP	6	1,77	10,62
23151	T4A	3854	FKZ	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL L.	1	66,60	66,60
23152	T4A	3853	FKZ	ABDECKUNG AUSSENSPIEGEL R.	1	66,60	66,60
24116				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	JDE	32662		SCHRAUBE	8	1,51	12,08
	C2Z	21676		SCHRAUBE	4	1,26	5,04
	C2Z	1588		SCHRAUBE	8	1,55	12,40
	C2Z	13887		SCHRAUBE	12	1,86	22,32
26236				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	T4N	9812		CLIP	20	1,77	35,40
	C2Z	3400		MUTTER	6	1,63	9,78
	C2P	3689		MUTTER	6	0,88	5,28
	C2C	18157		SCHRAUBE	8	1,58	12,64
43757				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2C	22719		MUTTER	3	2,86	8,58
	C2D	4550		SCHRAUBE	6	3,18	19,08
	C2P	4003		SCHRAUBE	6	3,59	21,54
43758				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2C	22719		MUTTER	3	2,86	8,58
	C2D	4550		SCHRAUBE	6	3,18	19,08
	C2P	4003		SCHRAUBE	6	3,59	21,54
43863				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	T4K4298			KLEMME	10	0,86	8,60!
	C2S	9354020		NIET	6	0,61	3,66
	C2Z1354			SCHRAUBE	9	0,96	8,64!
	T4A	18009		SCHRAUBE M5 X 19	3	2,27	6,81
43864				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	T4K4298			KLEMME	10	0,86	8,60!
	C2S	9354020		NIET	6	0,61	3,66
	C2Z1354			SCHRAUBE	9	0,96	8,64!
	T4A	18009		SCHRAUBE M5 X 19	3	2,27	6,81
47120				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	T4A	6202		PLASTIK MUTTER M4	3	2,71	8,13
	C2C	3563		SCHRAUBE	3	1,71	5,13
	C2C	41784		SCHRAUBE	15	2,14	32,10
	T2H	3683		SCHRAUBE	6	1,26	7,56
	C2D	14469		SCHRAUBE M5 X 25	6	1,88	11,28
	T2H	18225		KUNSTSTOFF MUTTER 5 X 9,2 X 9,2	6	1,57	9,42
	JDE	6071PUY		SCHRAUBE	1	4,39	4,39
47152	T4A	6865		ABDECKUNG STOSSFAENGER U.	1	257,93	257,93
47157	T4A	5642LML		STOSSF.-ABDECKUNG V.	1	936,85	936,85
47255	T4A	6236		HALTER STOSSFAENGER V.L.	1	22,62	22,62
47256	T4A	6235		HALTER STOSSFAENGER V.R.	1	22,62	22,62

# INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung

Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth

Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de



Unser Fokus.  
Ihre Werte!

## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

50711	T4A	3172	FKZ	KOFFERRAUMTEPPICH U.	1	180,80	180,80
53376				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	C2S	9354020		NIET 6,3 X 22	10	0,56	5,60!
	T4K	4298		EINRASTUNG	10	1,13	11,30
54073				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	T4A	9259		CLIP	12	1,69	20,28
	C2Z	1858		SCHRAUBE	4	0,71	2,84
54511	T4A	50748		VERKLEIDUNG HECKKLAPPE	1	238,57	238,57
57011				REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	JDE	11881		SCHRAUBE M6 X 26	2	0,62	1,24
	T4A	18009		SCHRAUBE M5 X 19	1	2,27	2,27
	C2Z	13503		STIFTSCHRAUBE	2	1,52	3,04
	C2D	25048		SCHRAUBE	2	0,62	1,24
	JDE	11881		SCHRAUBE M6 X 26	2	0,62	1,24
	C2S	45106		MUTTER	4	0,81	3,24
57230	*T4A	39722LML		STOSSF.-VERKLEIDUNG	1	1.439,73	1.439,73*
57401	T4A	13087		AUFHAENGUNG STOSSFAENGER SEITLICH H.L.	1	56,18	56,18
57402	T4A	13086		AUFHAENGUNG STOSSFAENGER SEITLICH H.R.	1	56,18	56,18
57411	(T4A)	39001		HALTER STOSSFAENGER H.L.A.	1	68,14	68,14
57412	(T4A)	13279		HALTER STOSSFAENGER H.R.A.	1	65,10	65,10
57421	T4A	7402		HALTERLEISTE H.L.I.	1	65,50	65,50
57422	T4A	7401		HALTERLEISTE H.R.I.	1	65,50	65,50
57430	T4A	39002		HALTER STOSSFAENGER MITTE	1	98,83	98,83
57656	T4A	5540		EINPARKHILFE-SENSOR H.R.I.	1	98,51	98,51

### Nebenkosten:

DVN	Benennung	Ges. Pr.
99040	SCHWEMMMATERIAL	1 15,00
99051	HOHLRAUMSCHUTZ	1 15,00

### Arbeitslohn:

DVN	R APN C	Benennung	Art	Zeit	Ges. Pr.
	10.10.10	FAHRZEUG FUER SERVICE / INSTANDSETZUNG VORBEREITEN	K	0,20	38,00
13070	E 86.66.14	STECKDOSE A+E/ERS.	E	0,10	19,00
13116	E 76.25.29	BLLENDE MITTELKONSOLE ERS. UMFASST: VERKLEIDUNG H.	K	0,90	171,00
20111	A 76.28.48	TUER V.L. A+E	K	0,10	19,00
	S 76.28.05	TUER V.L. EINSTELLEN	K	0,10	19,00
20112	A 76.28.48	TUER V.R. A+E	K	0,10	19,00
	S 76.28.05	TUER V.R. EINSTELLEN	K	0,10	19,00
20753	A 76.31.53	FENSTERSCHACHTLEISTE V.L.A. A+E	K	0,10	19,00
22621	A ARBEITSAUFWAND	SCHUTZZIERLEISTE V.L. A+E	K	0,10	19,00
22622	A ARBEITSAUFWAND	SCHUTZZIERLEISTE V.R. A+E	K	0,10	19,00
23011	A 76.58.01	TUERAUSSENGRIFF V.L. A+E	K	0,10	19,00
23012	A 76.58.01	TUERAUSSENGRIFF V.R. A+E	K	0,10	19,00
23111	A 76.10.52	GEHAEUSE AUSSENSPIEGEL L. A+E	K	0,60	114,00
23112	A 76.10.52	GEHAEUSE AUSSENSPIEGEL R. A+E	K	0,60	114,00
23151	E 76.11.26	ABDECKKAPPE AUSSENSPIEGEL L.	K	0,20	38,00

## Kfz - Sachverständige • Schadengutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

		A+E/ERS.			
23152	E 76.11.26	ABDECKKAPPE AUSSENSPIEGEL R.	K	0,20	38,00
		A+E/ERS.			
24112	A 76.28.49	TUER H.R. A+E	K	0,10	19,00
	S 76.28.05	TUER H.R. EINSTELLEN	K	0,10	19,00
24754	A 76.31.54	FENSTERSCHACHTLEISTE H.R.A. A+E	K	0,10	19,00
26622	A ARBEITSAUFWAND	SCHUTZZIERLEISTEN H.R. A+E	K	0,10	19,00
27012	A 76.58.02	TUERAUSSENGRIFF H.R. A+E	K	0,10	19,00
43711	A ARBEITSAUFWAND	KOTFLUEGEL V.L. A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: ABDECKUNG STOSSFAENGER U., STOSSF.-VERKLEIDUNG V. A+E, VERKLEIDUNG RADKASTEN V.L. A+E, SCHEINWERFER L. A+E, LUFTAustrITTSBLENDE KOTFLUEGEL V.L. A+E/ERN.	K	0,70	133,00
43712	A ARBEITSAUFWAND	KOTFLUEGEL V.R. A+E (VERBUNDARBEIT) UMFASST: VERKLEIDUNG RADKASTEN V.L. A+E, ABDECKUNG STOSSFAENGER U., STOSSF.-VERKLEIDUNG V. A+E	K	0,70	133,00
44015	A ARBEITSAUFWAND	SCHUTZZIERLEISTEN SEITENWAND V.L. A+E	K	0,10	19,00
47157	E 76.22.78	STOSSF.-VERKLEIDUNG V. ERS. UMFASST: ABDECKUNG STOSSFAENGER U., STOSSF.-VERKLEIDUNG V. A+E, VERKLEIDUNG RADKASTEN V.L. A+E	K	2,20	418,00
47255	E ARBEITSAUFWAND	HALTER STOSSFAENGER V.L. A+E/ERS.	K	0,20	38,00
47256	E ARBEITSAUFWAND	HALTER STOSSFAENGER V.R. A+E/ERS.	K	0,20	38,00
50711	E 76.19.30	KOFFERRAUMTEPPICH U. A+E/ERS.	K	0,10	19,00
53352	A 76.10.92	RADHAUSVERKLEIDUNG H.R. A+E	K	0,40	76,00
54511	E 76.19.65	VERKLEIDUNG HECKKLAPPE ERS.	K	0,20	38,00
55412	A 86.40.71	HECKLEUCHTE R.A. A+E	E	1,20	228,00
57230	E 76.22.77	STOSSF.-VERKLEIDUNG H. ERS. UMFASST: AUFHAENGUNG STOSSFAENGER SEITLICH H.R., HALTER STOSSFAENGER H.L.A., ABDECKUNG STOSSFAENGER H. A+E, AUFHAENGUNG STOSSFAENGER SEITLICH H.L., HALTER STOSSFAENGER H.R.A., EINPARKHILFE-SENSOR H.R.I.	K	1,50	285,00
57421	E ARBEITSAUFWAND	HALTERLEISTE H.L.I. A+E/ERS.	K	0,10	19,00
57422	E ARBEITSAUFWAND	HALTERLEISTE H.R.I. A+E/ERS.	K	0,10	19,00
57430	E ARBEITSAUFWAND	HALTER STOSSFAENGER H. MITTE A+E/ERS.	K	0,10	19,00
24176	I ARBEITSAUFWAND	TUER OHNE FENSTERRAHMEN H.R. INST.	K	1,80*	342,00
	O	TUER OHNE FENSTERRAHMEN H.R. HOHLRAUMSCHUTZ AUFBRINGEN	M	0,30*	57,00
	A IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR)	M	0,30I F L *	57,00

# INGENIEURBÜRO FÜR KFZ-TECHNIK

Heintges GmbH Sachverständige für Kfz-Schäden und -Bewertung

Sophian-Kolb-Straße 6 • 95448 Bayreuth  
Telefon: 0921 / 799990 • Fax: 7999919 • E-Mail: bayreuth@heintges.de



## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

P	EINPARKHILFE OHNE FUNKTION, SCHADENSERWEITERUNG MOEGLICH	M	0,00*	300,00*
J	FAHRZEUG INNERAUM REINIGEN, SCHADENSERWEITERUNG MOEGLICH	M	0,00*	500,00*
P	FAHRZEUG STARTET NICHT, SCHADENSERWEITERUNG MOEGLICH	M	0,00*	300,00*
I	SEITENSCHIEBE HINTEN RECHTS ABDECKEN	K	0,30*	57,00

### Lackierung:

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht):

DVN	L Stufe	Benennung	MP	Std.	Ges. Pr.
	S				
		ARBEITSAUFWAND		1,70	331,50
		ARBEITSAUFWAND		0,50	97,50
		ARBEITSAUFWAND		0,30	58,50
		ARBEITSAUFWAND		0,30	58,50
20175	2	INSTANDSETZUNG	29	1,80	521,93
20176	2	INSTANDSETZUNG	29	1,80	521,93
23151	3	NEUTEIL-K-V	3	0,30	76,18
23152	3	NEUTEIL-K-V	3	0,30	76,18
24176	2	INSTANDSETZUNG	25	1,70	478,85
43711	2	INSTANDSETZUNG	12	1,20	304,73
43712	2	INSTANDSETZUNG	12	1,20	304,73
47157	3	NEUTEIL-K-V	60	1,40	626,64
53112	2	INSTANDSETZUNG	20	1,50	410,38
57230	3	NEUTEIL-K-V	41	1,10	456,15
		Neuteil			150,00*
		Neuteil			150,00*

### ZUSAMMENFASSUNG:

#### Summenblock Ersatzteile:

laut Einzelaufstellung (Summe aller  
Ersatzteilpreise)

4.909,57

## Kfz - Sachverständige • Schadensgutachten • Fahrzeugbewertungen

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

-----  
Gesamtsumme 4.909,57

Summenblock Nebenkosten:  
Nebenkosten 30,00

Summenblock Arbeitslohn:

	Zeit	Preis/St	Gesamtpreis
		d.	
Karosserie	12,80	190,00	2.432,00
Elektrik	1,30	190,00	247,00
Mechanik	0,60	190,00	114,00
Pauschalvorgabe (n)			1.100,00
-----			
Summe aller Arbeitslöhne	14,70		3.893,00

SUMMENBLOCK LACKIERUNG:

Lohn:

	Zeit	Preis/St	Gesamtpreis
		d.	
Lohn	15,10	195,00	2.944,50

Summenblock Lackierung:

	Summe	Preis je	Gesamtpreis
	Materialp	Material	
	unkte	punkt	
Instandsetzung	127	5,89	748,55
Neuteil	107	5,89	630,65
Konstante			76,16
Konstante-K			28,84
Konstante Musterblech (Anzahl: 1)			7,28
-----			
Summe Material			1.491,48

Vorbereitungszeit Blech zu 100 %  
Vorbereitungszeit Kunststoff 100 %  
Materialindex zu 140 %

Summe Lohn	2.944,50
Summe Material	1.491,48
Pauschalvorgabe (n)	300,00
-----	
Summe Lackierung (inkl. Pauschale)	4.735,98

=====

Summe Ersatzteile	4.909,57
Summe Nebenkosten	30,00
Summe Arbeitslöhne (inkl. Pauschale)	3.893,00
Summe Lackierung (inkl. Pauschale)	4.735,98
-----	

Reparaturkosten netto	13.568,55
Mehrwertsteuer (19,00%)	2.578,02
-----	
Reparaturkosten brutto	16.146,57

Alle Beträge in EUR

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

### Legende

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden. (DAT System / SD3 CalculateExpert)

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe  
+ = neue Position aus Reparaturlogik  
( = ETN nicht zur Bestellung geeignet  
) = letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar  
\* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein \* am Anfang steht)  
! = Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet  
» = Fremdleistung  
A = Zeit gemäß Ausbeulformel  
IFL = Position aus IFL-Vorschlagsliste  
BFA = Position aus BFA-Vorschlagsliste  
d = Preis aus DMS  
T = Technische Prüfung  
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

### Wiederherstellungskosten

Die voraussichtlichen Wiederherstellungskosten betragen laut detaillierter Kalkulation:

Voraussichtliche Reparaturkosten ohne Mwst:	EUR	13.568,55
19 % Mwst.	EUR	<u>2.578,02</u>

<b>Voraussichtliche Reparaturkosten incl. Mwst.</b>	<b>EUR</b>	<b>16.146,57</b>
---	------------	------------------

### Reparaturkosten-Ausweitung (Reparaturrisiko)

Werden nach Demontage des Fahrzeugs weitere kausale Beschädigungen festgestellt, die eine Kostenausweitung oder sogar eine Änderung des Reparaturweges bedingen, wird um sofortige Benachrichtigung gebeten. In diesen Fällen ist eine Nachbesichtigung mit zusätzlicher Stellungnahme durch uns erforderlich.

### Hinweis zum Umsatzsteuerausweis

Alle Werte sind als Endwerte inklusive Umsatzsteuer, sofern und in dem Umfang wie diese anfallen wird, dies bezieht sich nicht auf einen möglichen Wertminderungsbetrag, ausgewiesen.

Bayreuth, 16.05.2025

Der Sachverständige  
Marco Taut

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

### Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 9

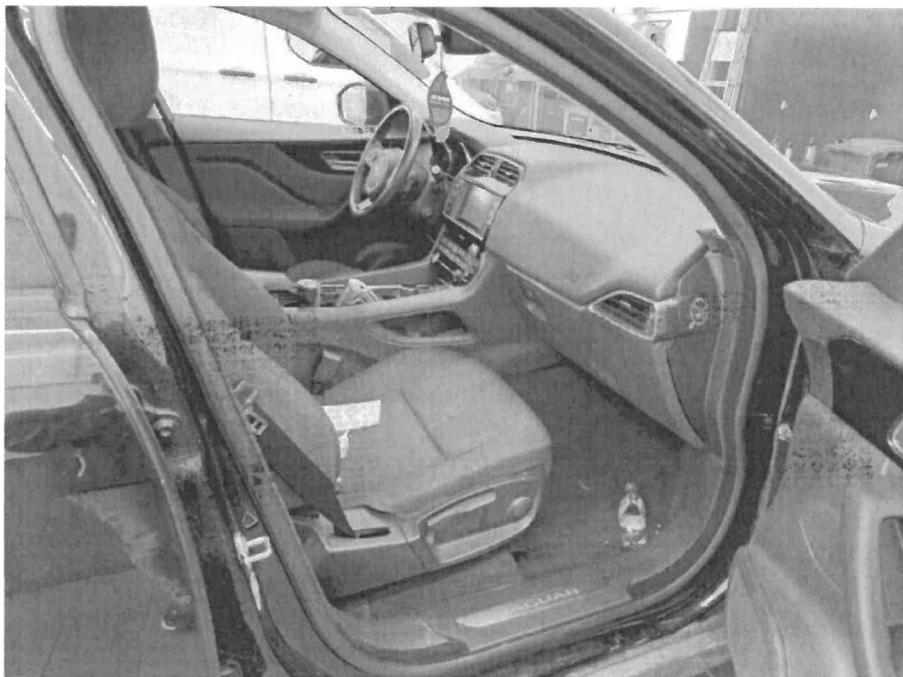


Bild 10

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

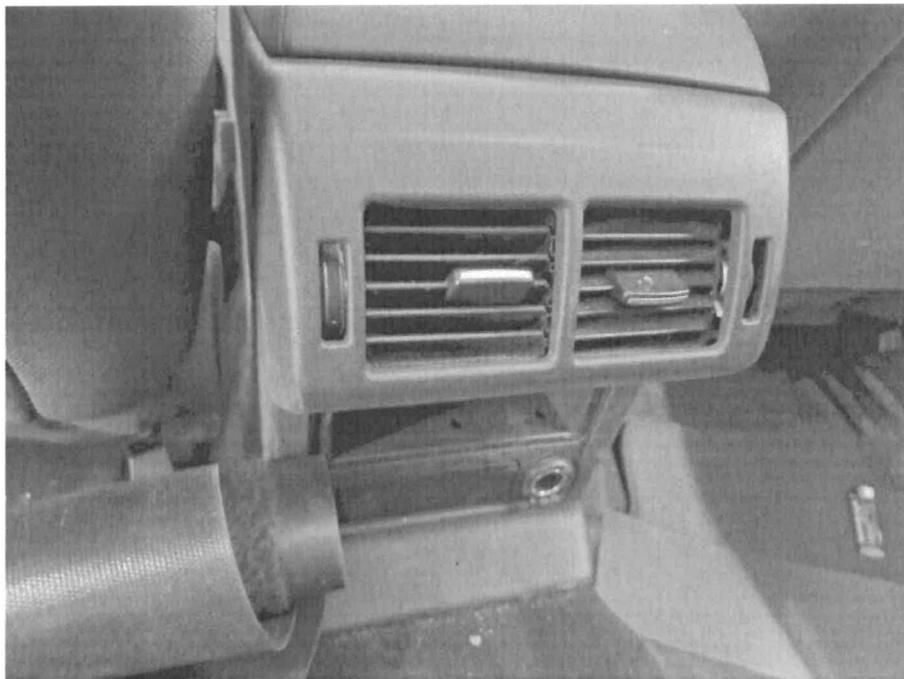


Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 17

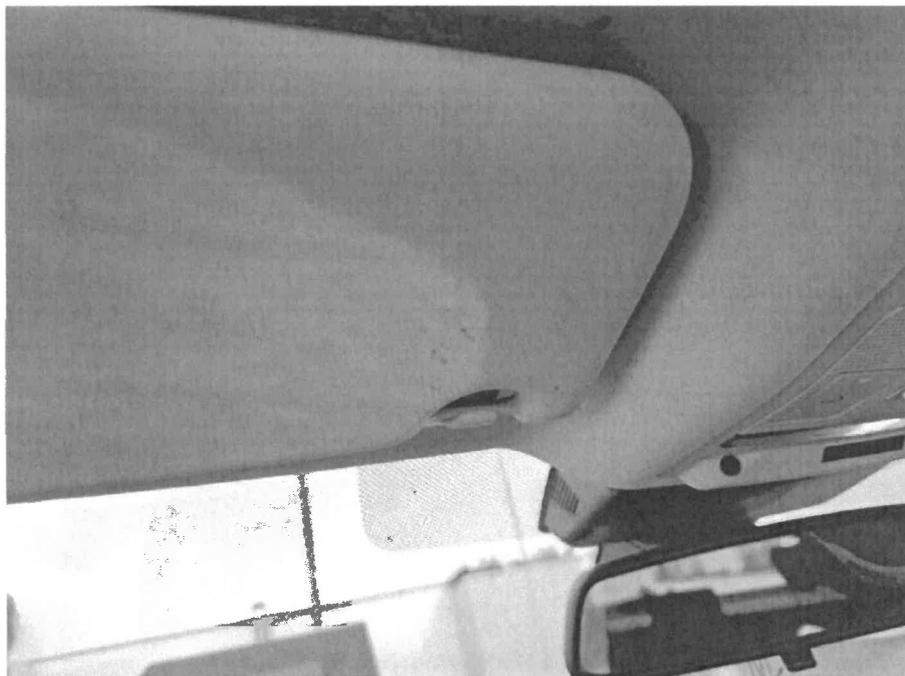


Bild 18

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 19



Bild 20

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 21



Bild 22

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

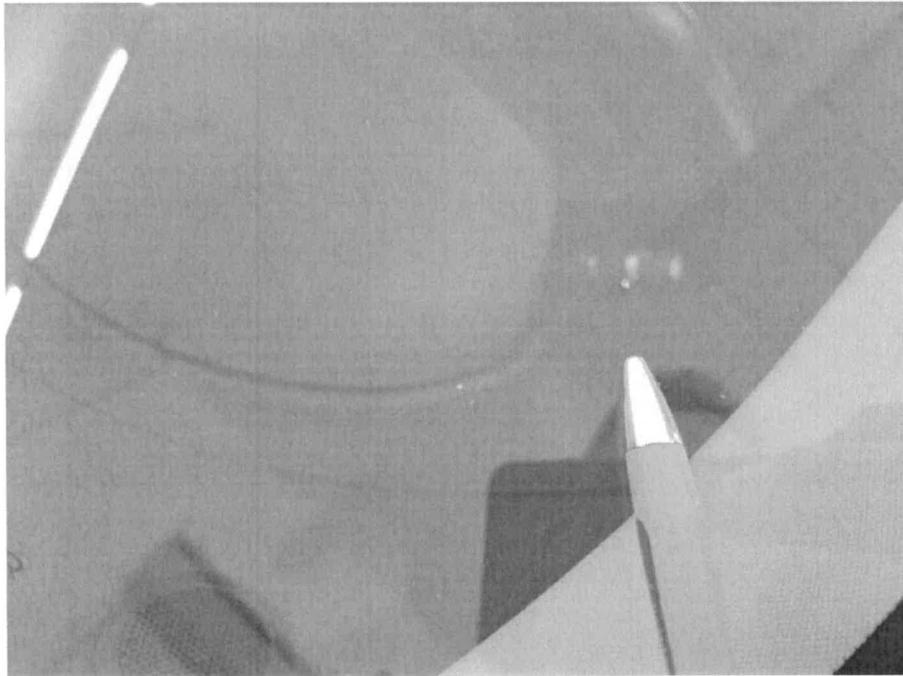


Bild 23



Bild 24

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

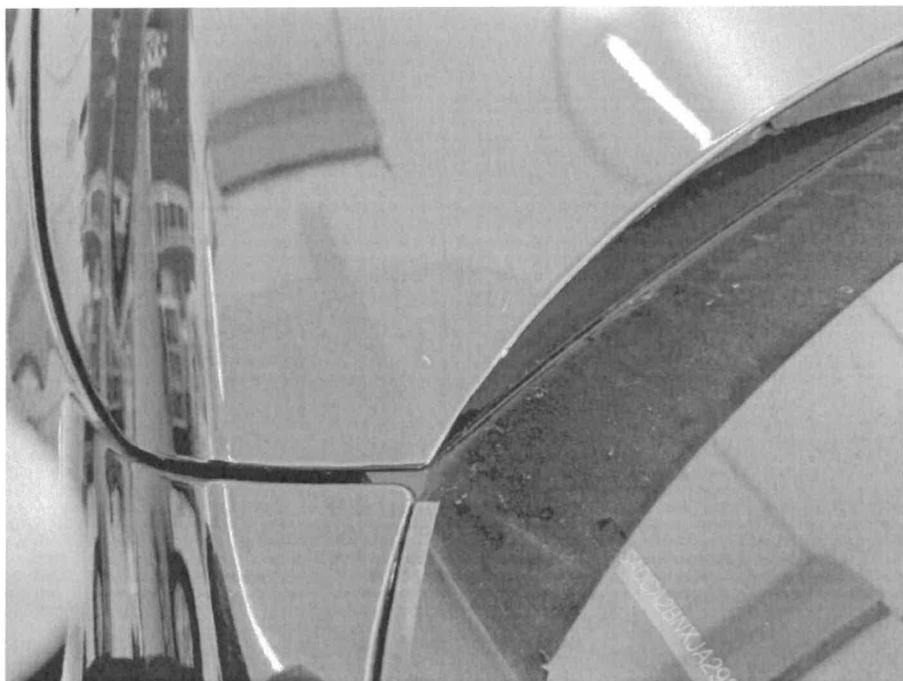


Bild 25



Bild 26

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 27



Bild 28

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

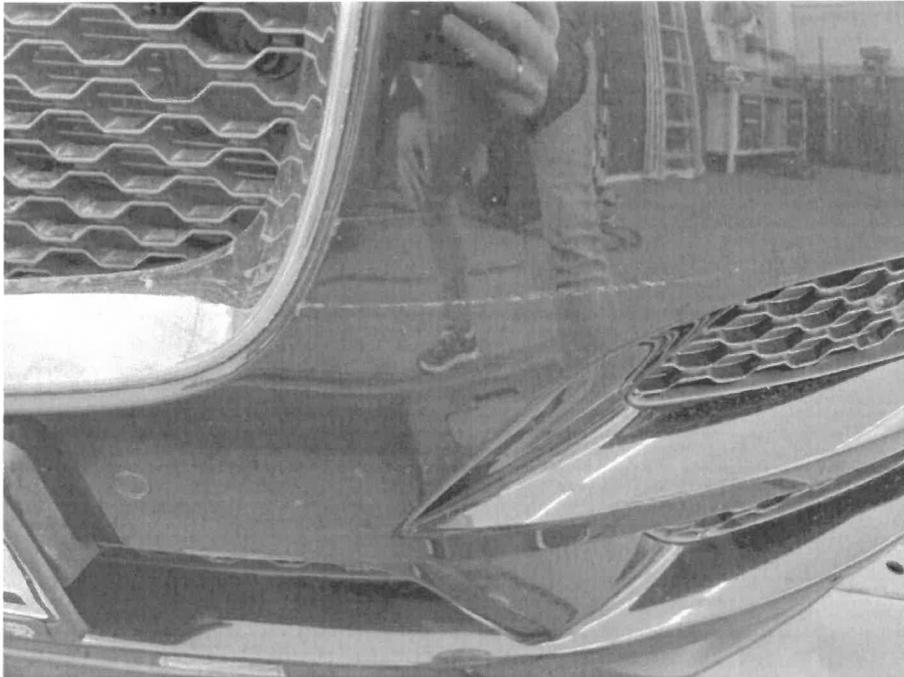


Bild 29

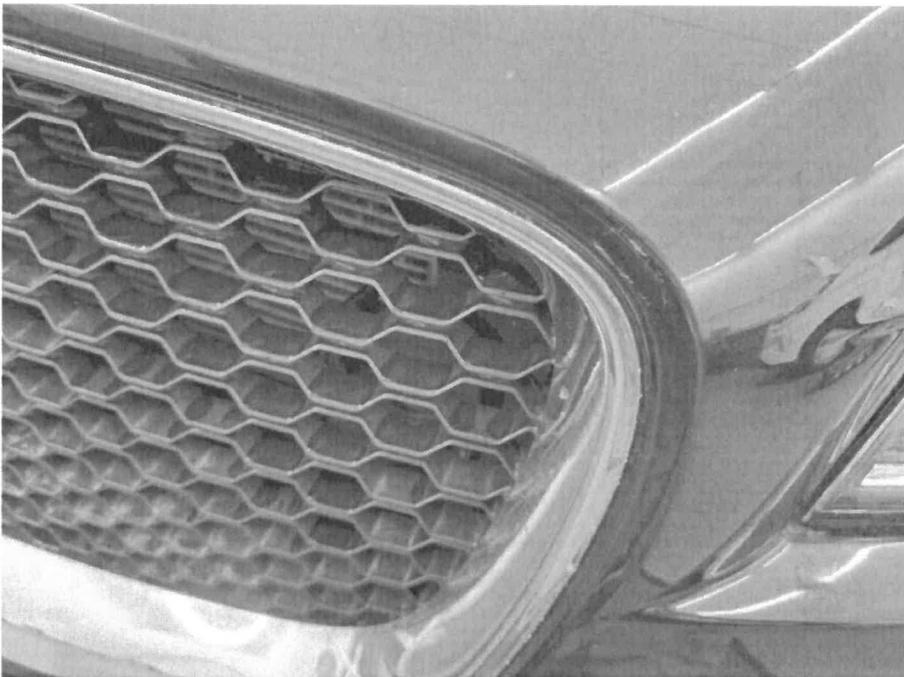


Bild 30

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

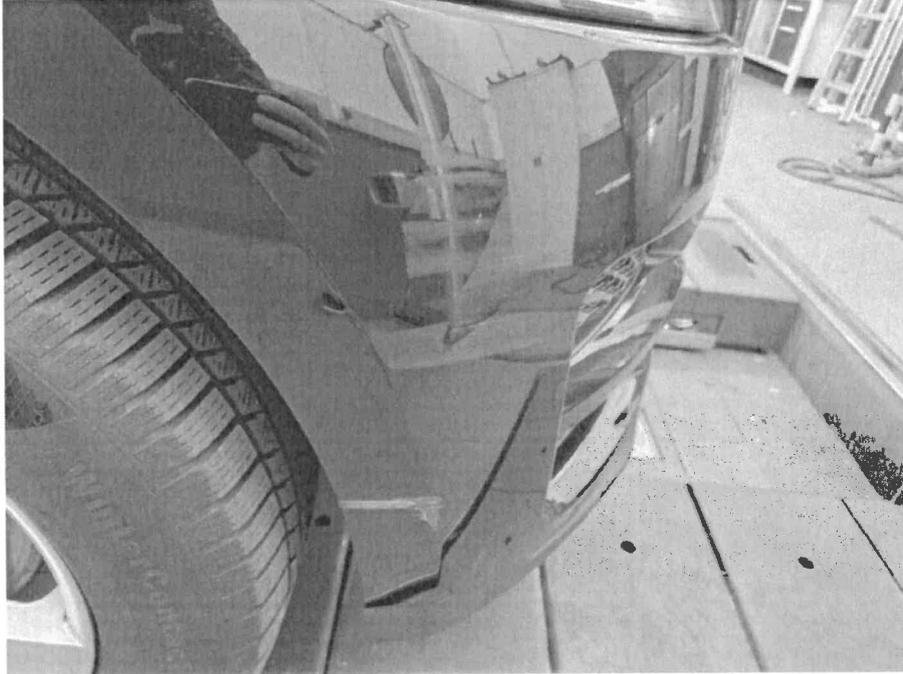


Bild 31



Bild 32

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 33



Bild 34

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 35

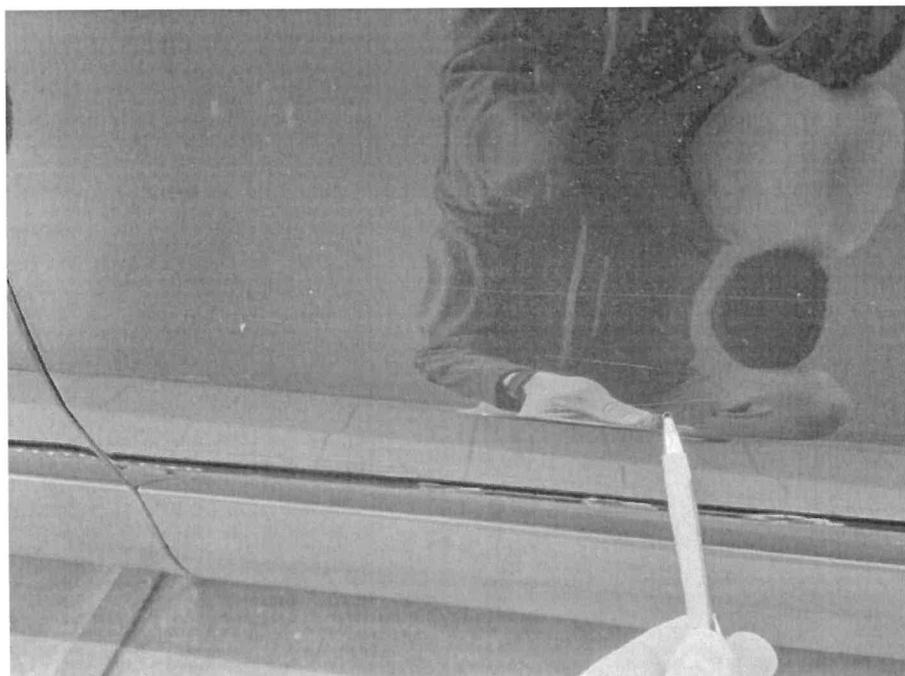


Bild 36

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

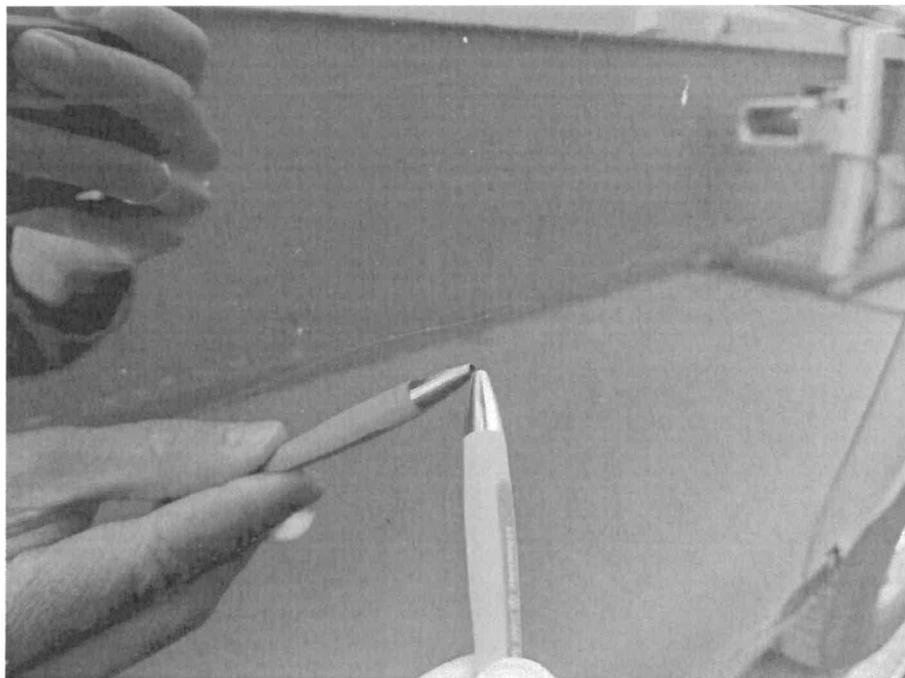


Bild 37

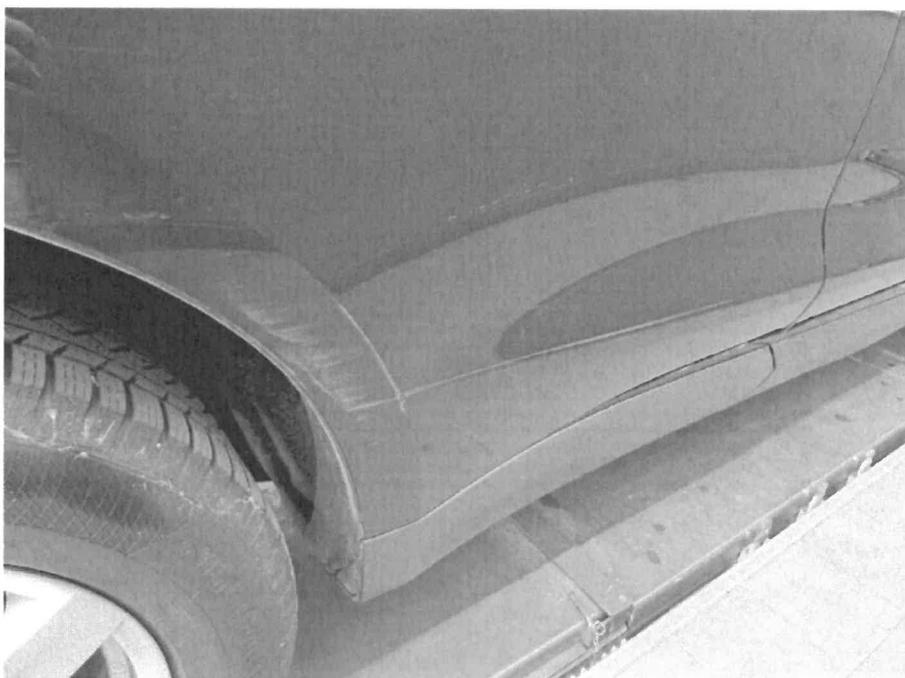


Bild 38

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 39



Bild 40

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

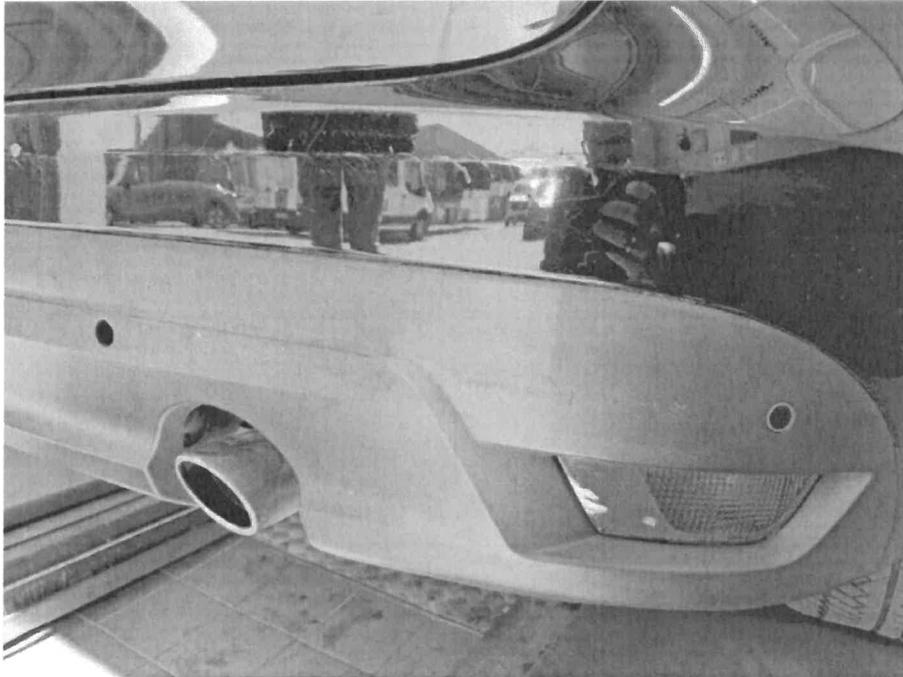


Bild 41



Bild 42

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

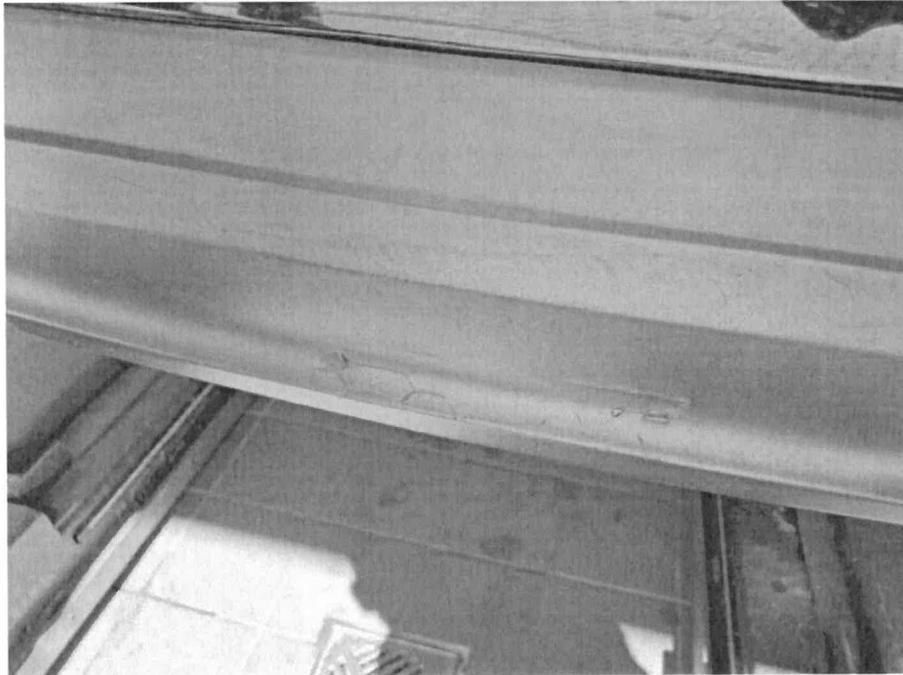


Bild 43



Bild 44

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

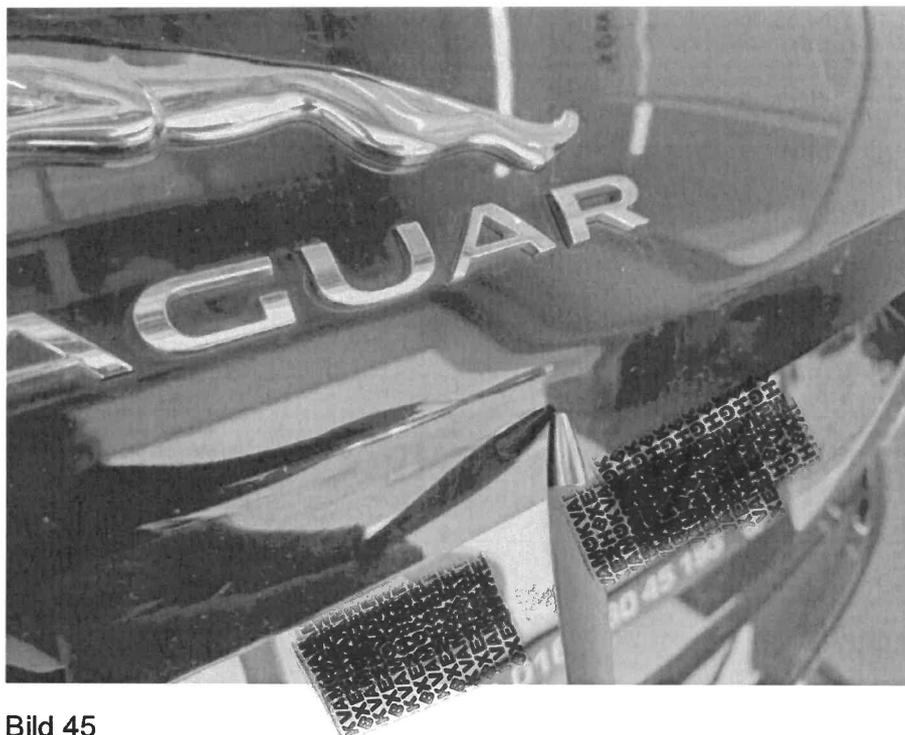


Bild 45



Bild 46

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 47

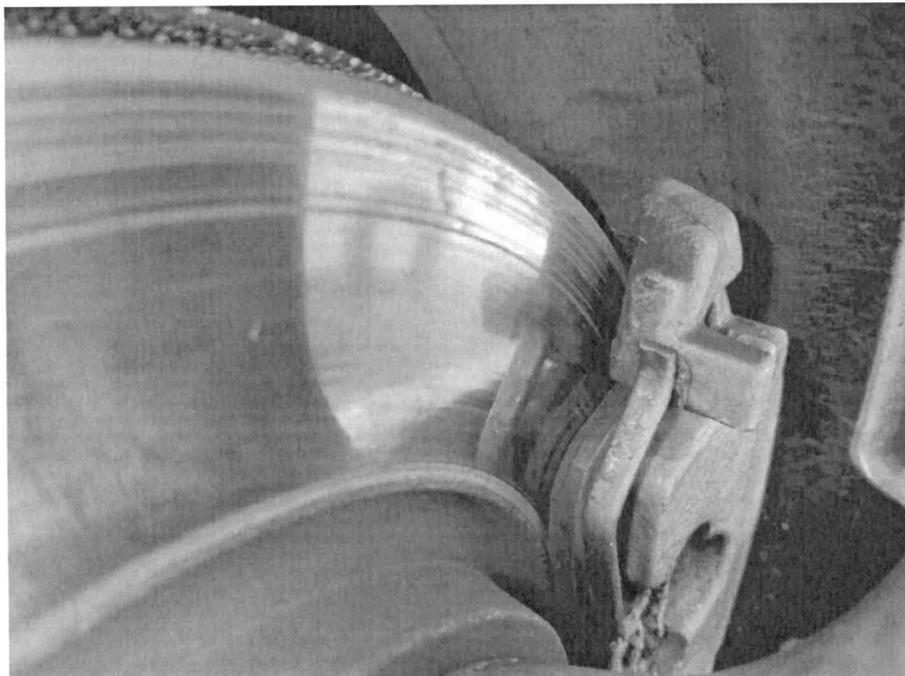


Bild 48

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025

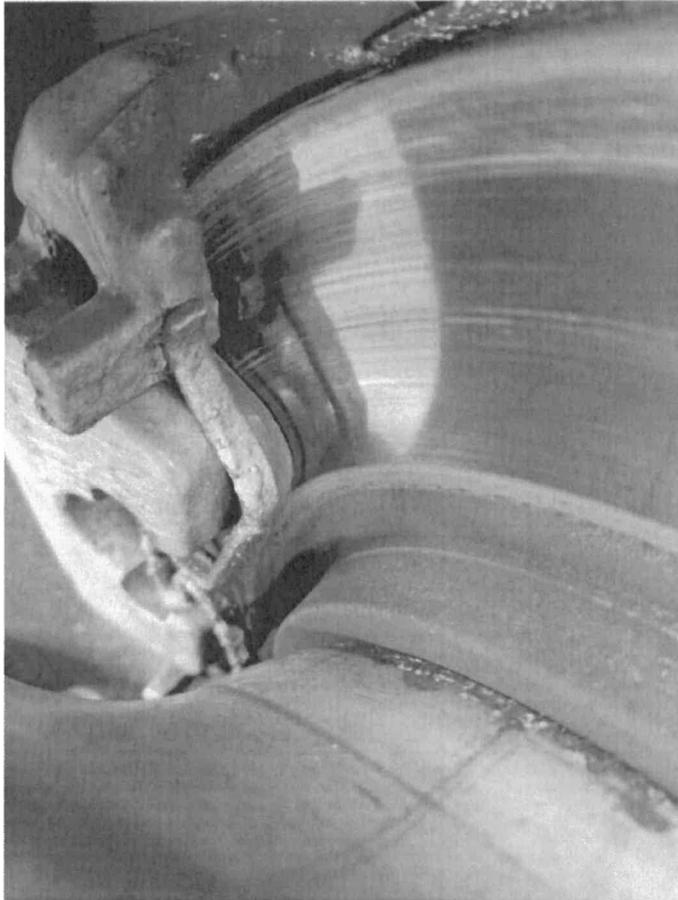


Bild 49

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



Bild 50




Bild 51

Gutachten Nr.: 8=0T5B0507

Datum: 16.05.2025



**Bild 52**

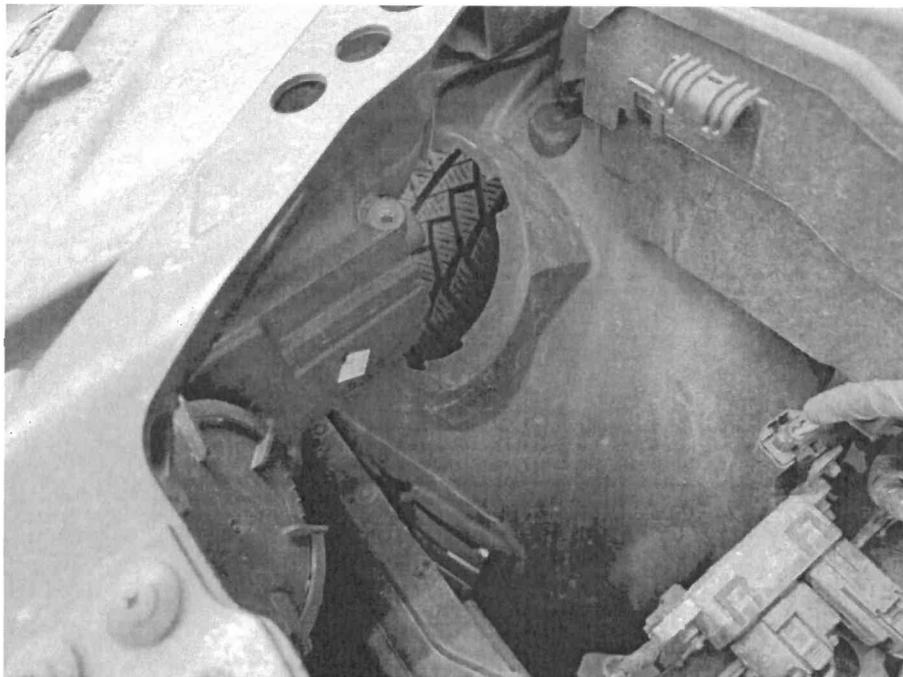

**Bild 53**

