

DEKRA Automobil GmbH
Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock

Autoservice Scholz GmbH
Reuterstraße 19
18211 Bargeshagen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Rostock
Charles-Darwin-Ring 7
18059 Rostock
Telefon 0381 / 40546-0
Fax 0381 / 448625
E-Mail rostock.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dirk Hartwig
Tel. direkt 0381 40546-0

Begleitschreiben

Kennzeichen



Aktenzeichen DR II 449/23
Auftraggeber Autoservice Scholz GmbH, Reuterstraße 19, 18211 Bargeshagen
Ihr Auftrag vom 05.10.2023, durch Herrn Scholz
Besichtigung 05.10.2023 um 17:30
Autoservice Scholz GmbH, Reuterstraße 19, 18211 Bargeshagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
MAWI Automobile UG , Kurfürstenstr. 114, D-10787 Berlin, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv Objektnr: 23I5528F9	16.11.2023	1.566,00 EUR
Exklusiv-Automobile, Roland Zoch, Hundsburgallee 12, 18069 Rostock, Tel. 0381-2070-500, Fax: 0381-2070-502, E-Mail: roland-zoch@gmx.de,	10.11.2023	1.000,00 EUR
GCG Trade Gerstle GbR , Eichredder 11B, D-22113 Oststeinbek, Tel: (+49 89) 630209-24, Fax: (+49 89) 630209-297, all4you@cartv.eu CarTv Objektnr: 23I5528F9	16.11.2023	866,00 EUR

Der Sachverständige
Dirk Hartwig
Dipl.-Ing.

DEKRA Automobil GmbH
Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock

Autoservice Scholz GmbH
Reuterstraße 19
18211 Bargeshagen

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Rostock
Charles-Darwin-Ring 7
18059 Rostock
Telefon 0381 / 40546-0
Fax 0381 / 448625
E-Mail rostock.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dirk Hartwig
Tel. direkt 0381 40546-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

**FIN WV1ZZZ70Z1H007303**

Aktenzeichen	DR II 449/23
Auftraggeber	Autoservice Scholz GmbH, Reuterstraße 19, 18211 Bargeshagen
Ihr Auftrag vom	05.10.2023, durch Herrn Scholz
Besichtigung	05.10.2023 um 17:30 Autoservice Scholz GmbH, Reuterstraße 19, 18211 Bargeshagen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 05.10.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		1.566,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 05.10.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Herrn Scholz. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 05.10.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 05.10.2023 um 17:30 Uhr durch Herrn Johannes Hülten bei Autoservice Scholz GmbH, Reuterstraße 19, 18211 Bargeshagen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
0 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- *vollständige Nachlackierung des gesamten Fahrzeuges*

Das Fahrzeug hat eine niederländische Zulassung.

Folgende Mängel sind fotografisch festgehalten:

- Dach Farbtonunterschiede
- nicht sach- und fachgerechte Nachlackierung
- Ersatzrad fehlt
- originale Fahrzeugschlüssel fehlen (Mit Werkstattschlüssel fahrbereit)
- Bedienung Schiebedach fehlt
- Steinschlag Frontscheibe
- gebohrtes Loch in der Heckklappe
- Felge hinten links korrodiert
- Bremsen stark korrodiert
- Gummilagerungen vorne an der Spurstangen und an den Dämpfern verschlissen
- Einfüllstutzen Motoröl verölt (möglicherweise häufiges Nachfüllen von Öl erforderlich)
- Motorraum von unten verölt
- Unterbodenverkleidung zerrissen

Einen Servicenachweis für 150000km liegt nicht vor.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen XXXXXXXXXX
 Tag der Erstzulassung 29.06.2000

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	70X02A / T4 Kastenwagen
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	0603 / 045
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV1ZZZ70Z1H007303
Maße über alles L / B / H	4707 / 1840 / 1920 (mm)
Radstand	2920
Türen	4
Sitzplätze	6
Farbe	Grün
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	65 kW / 2461 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	238.194

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / Premium Contact 6	S / S	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Continental / Premium Contact 6	S / S	5 mm
2 links	235 / 45 R 17 97 V	Goodyear / Ultra Grip	W / S	5 mm
rechts	235 / 45 R 17 97 V	Goodyear / Ultra Grip	W / S	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; W/ Winter; /R Runderneuert; /F Runflat;

Ausstattung

2. Sitzreihe 3er Sitzbank, Airbag: Fahrerseite, Armlehnen für Fahrerhaussitz links, Außenspiegel, manuell verstellbar (2), Bremsleuchte, dritte (in der Heckscheibe), Doppelton- Signalhorn, Drehzahlmesser, Fenster: feststehendes Seitenfenster (Isolierverglasung) im Laderaum, vorn links, Fenster: feststehendes Seitenfenster (Isolierverglasung) im Laderaum, vorn rechts, Gesamtgewicht: verminderte Nutzlast, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Glasdach im Fahrerhaus (Schiebe- / Ausstelldach), elektrisch, Heckscheiben-Wisch/ Waschanlage, Kopfstützen (im Fahrerhaus), Make-up-Spiegel: Beifahrerseite, Make-up-Spiegel: Fahrerseite, Nebelscheinwerfer, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank mit Beckengurt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dirk Hartwig
Dipl.-Ing.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale v.l.



Bild 2 : Diagonale h.r.



Bild 3 : Fahrzeugdach



Bild 4 : Innenraum



Bild 5 : Kombiinstrument bei laufendem Motor

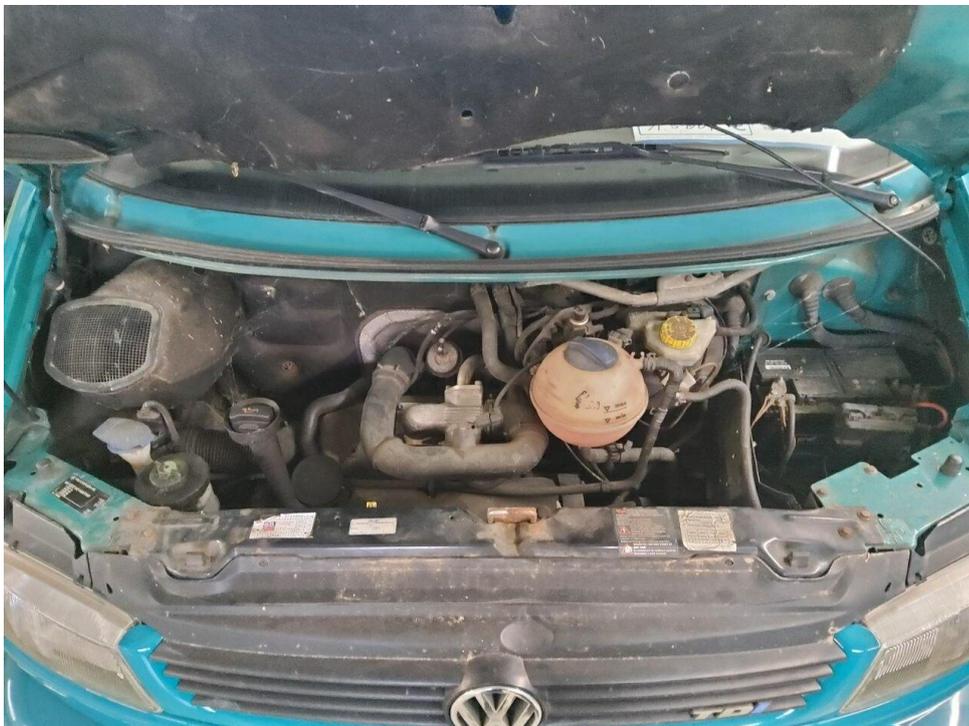


Bild 6 : Motorraum

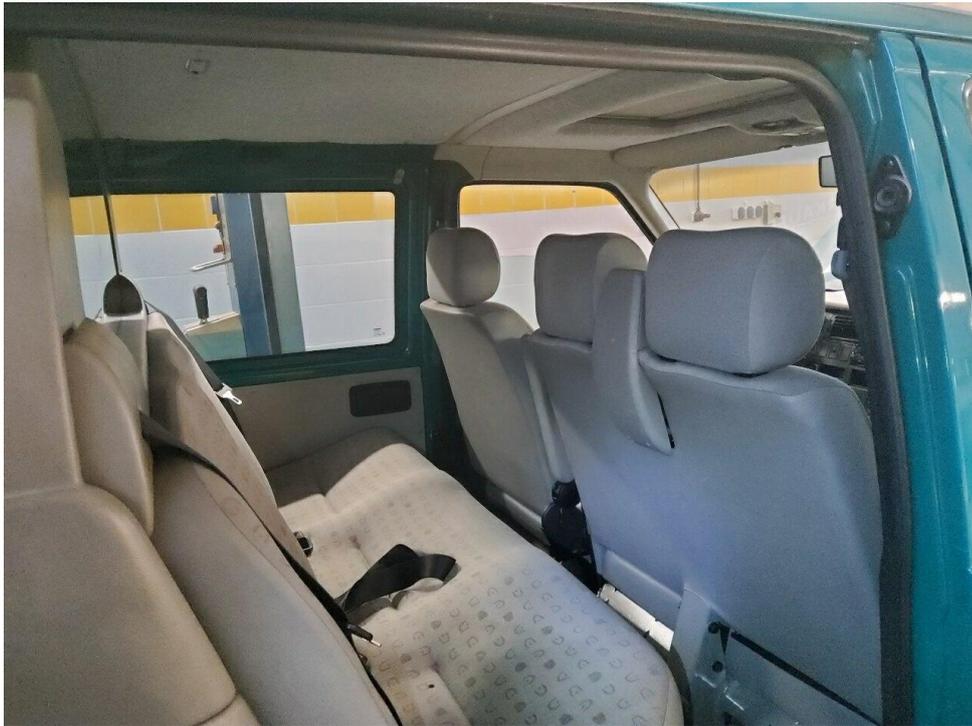


Bild 7 : 2. Sitzreihe



Bild 8 : Ansicht unten mitte



Bild 9 : vorhandener Werkstattdschlüssel

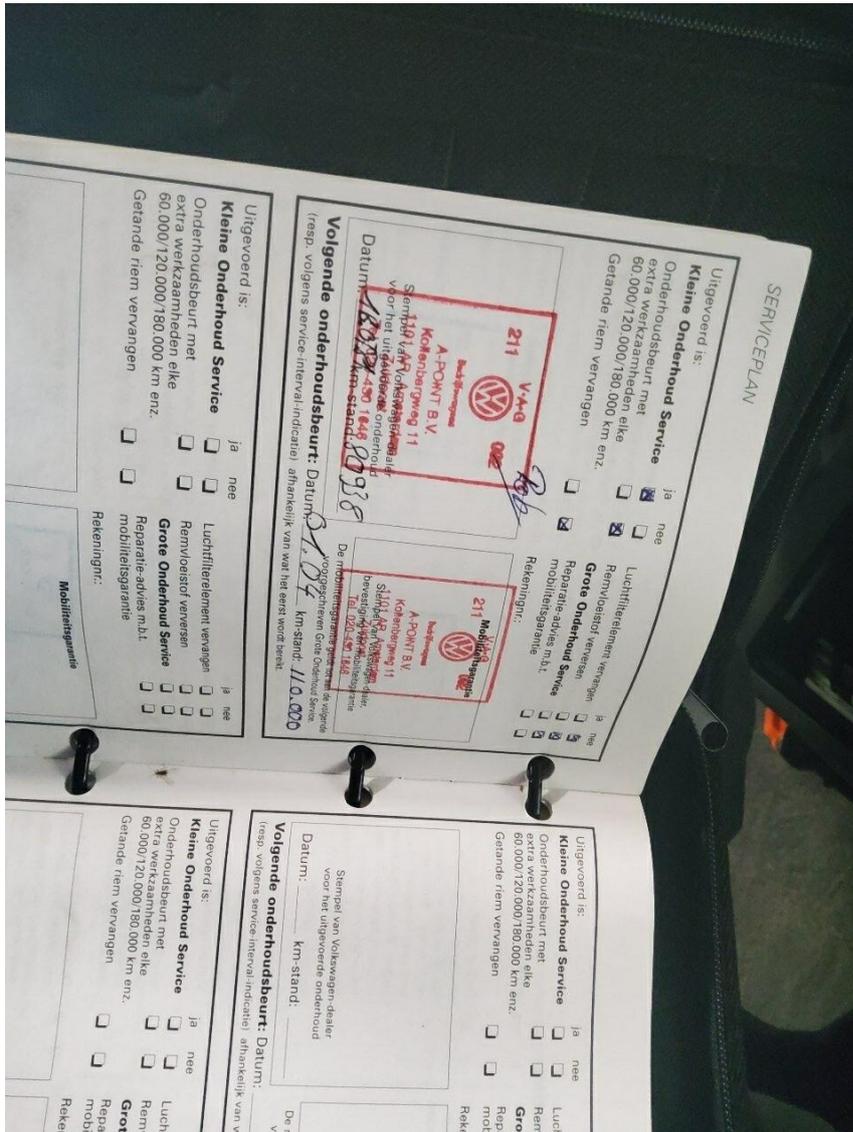


Bild 10 : letzter Eintrag Serviceheft



Bild 11 : FIN



Bild 12 : Laderaum



Bild 13 : Ansicht Unterboden vorne



Bild 14 : Bedienung Schiebedach fehlt



Bild 15 : Brandloch Sitzbank hinten



Bild 16 : Steinschlag Frontscheibe

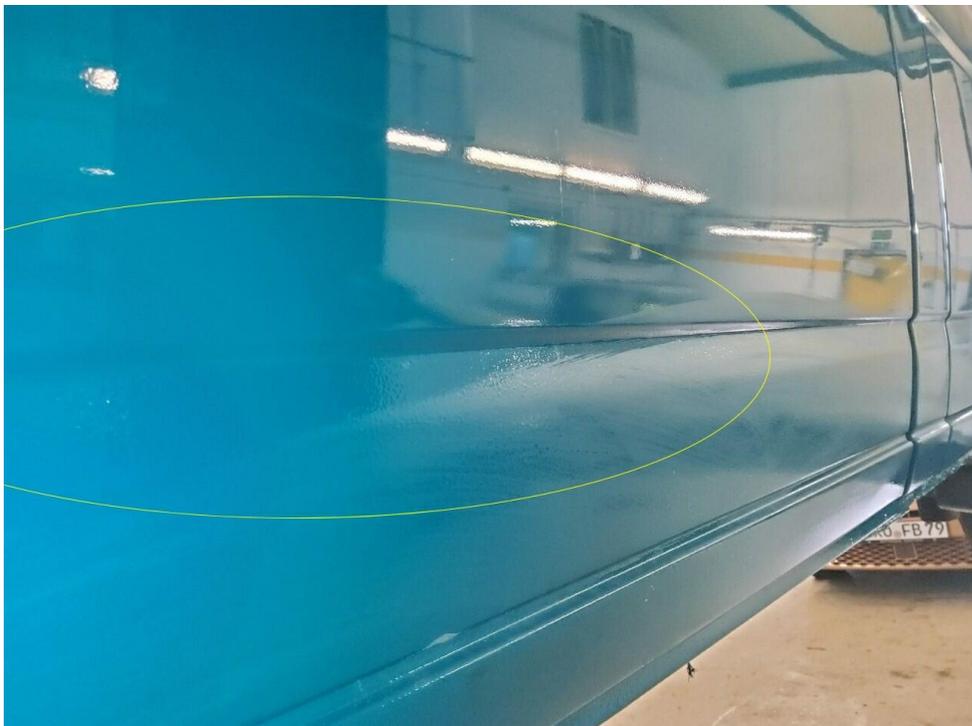


Bild 17 : Farbnebel - nicht sach- und fachgerechte Lackierung



Bild 18 : Loch unterhalb der Kennzeichenabdeckung hinten



Bild 19 : Felge hinten stark korrodiert



Bild 20 : Reifen mit Anlackierung



Bild 21 : Reifen mit anlackiert



Bild 22 : Radhaus innen mit einlackiert



Bild 23 : U-Schutz überlackiert



Bild 24 : Bremsen vorn stark korrodiert



Bild 25 : Bremse hinten stark korrodiert



Bild 26 : Lager Querlenker verschlissen

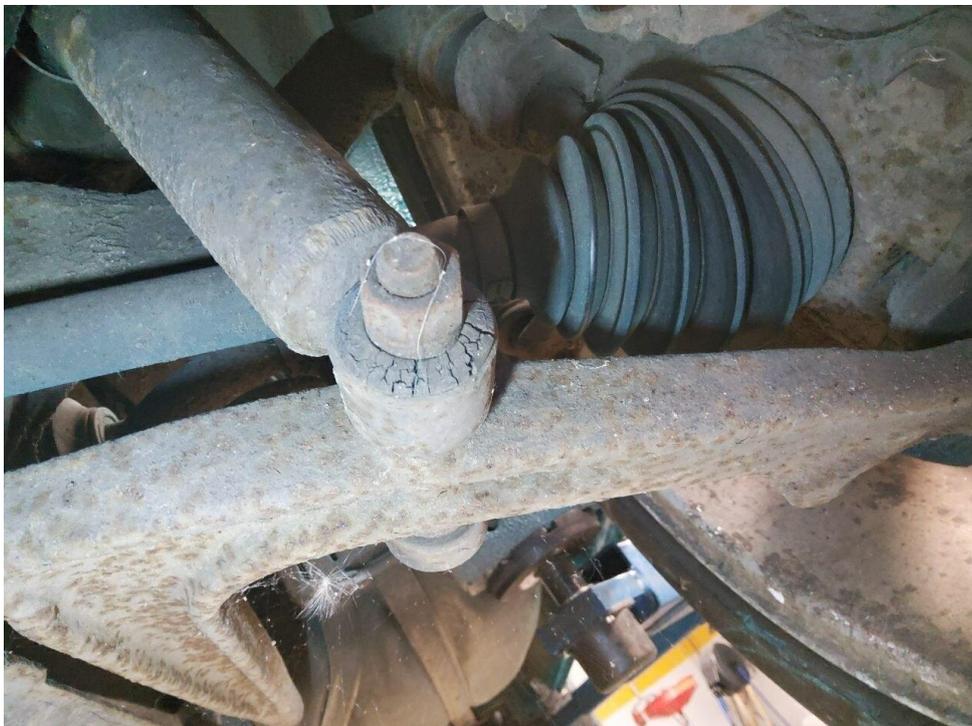


Bild 27 : Stoßdämpferlagerung

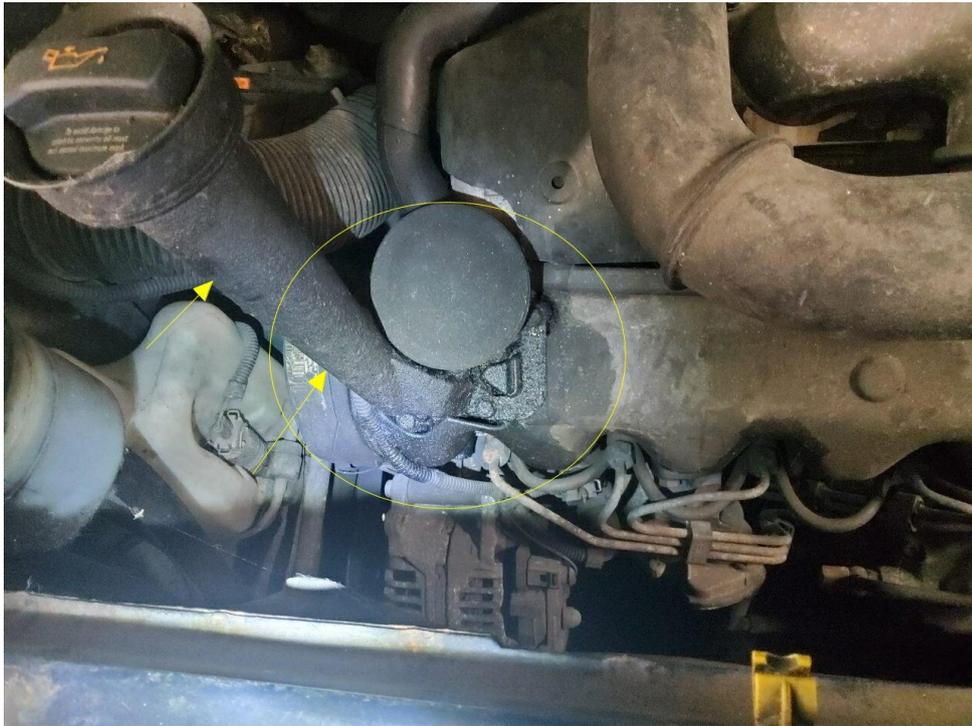


Bild 28 : Einfüllstutzen Motoröl verölt

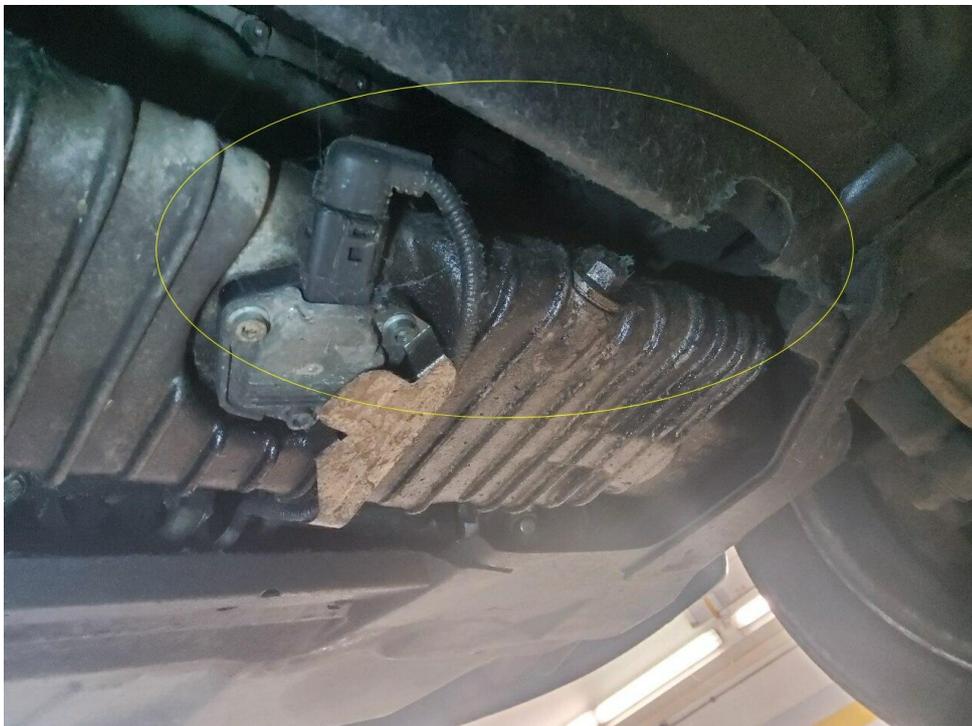


Bild 29 : Motor verölt



Bild 30 : Motor ölt



Bild 31 : Abdeckung unten aufgerissen

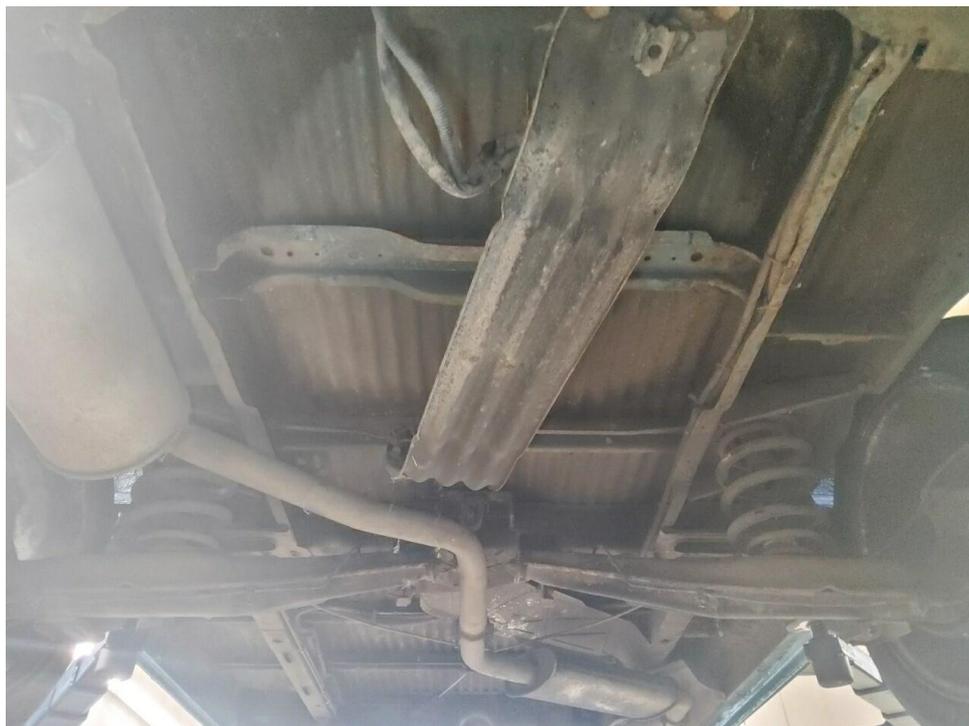


Bild 32 : Ersatzrad fehlt