



Gutachten

Qualifizierte Kfz-Expertisen

IFS Institut für Sachverständigenwesen

BVSK
Bundesverband Sachverständiger und unabhängiger Sachverständiger für Kraftfahrzeuge, Motorräder, etc.

Andreas Bachmann, In der Au 9a, 66636 Tholey

Herrn
Obergerichtsvollzieher Ralf Dumbacher
Luitpoldstraße 17
66450 Bexbach

Von der Industrie- und Handelskammer
des Saarlandes öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Wertgutachten

Bei Rückfragen bitte angeben!

Amtliches Kennzeichen:
Auftrag vom:

Auftraggeber:

Fahrzeughalter:

Besichtigung:
Besichtigungsort:

Herrn Obergerichtsvollzieher Ralf Dumbacher
Luitpoldstraße 17, D 66450 Bexbach

10.04.2024 13:00
Landespolizeipräsidium LPP44 Kraftfahrwesen
Polizeizentrum Guy Lachmann (PZGL)
Am Tannenwald 2, D 66459 Kirkel, Neubörsel

Identitätsprüfung:

FZ-Ident-Nr. am Fahrzeug stimmt mit der im
FZ-Schein/-Brief/Zulassungsbescheinigung überein

Zusammenfassung

Händler-Einkaufswert ohne MwSt.
Händler-Einkaufswert inkl. MwSt. (19%)

11.764,71 EUR
14.000,00 EUR

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: [REDACTED]
Aufbau: Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat: Mazda
Typ / Untertyp: CX-5 (KF)(09.2017->) Exclusive-Line 2WD
KBA-Nummer: [REDACTED]
Fzg.Ident.-Nummer: [REDACTED]
Baujahr: 09.2017
Erstzulassung: 20.11.2017
Letzte Zulassung: 20.11.2017

Motorart / Bauform / Zylinder: Superbenzin / Reihenmotor / 4
Getriebe / Anzahl der Gänge: manual / 6
Schadstoffklasse: Euro 6
Leistung in kw: 121
Hubraum in ccm: 1998
Verbrauch: 7,9 ltr / 5,6 ltr / 6,4 ltr / 149 g/km
Anzahl der Türen: 5
Maße über Alles in mm: 4550 x 1840 x 1680
Radstand: 2700
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen: 2 / 1
Anzahl der Plätze: 5
Anzahl der Vorbesitzer: unbekannt
Nächste HU: 06.2023
Laufleistung in km abgelesen: 42372

Leermasse in kg: 1.562
Gesamtmasse in kg: 2.020
Nutzlast in kg: 533

Bereifung:

v.l.	5,5 mm	225/65R17 106 V	Continental	AS
v.r.	5,5 mm	225/65R17 106 V	Continental	AS
h.r.	6,0 mm	225/65R17 106 H	Nokian	M+S
h.l.	6,0 mm	225/65R17 106 H	Nokian	M+S

Allgemeinzustand: mäßig
Karosseriezustand: durchschnittlich
Lackzustand: durchschnittlich
Besichtigungszustand: unzerlegt
Farbe / Lackart: Jet Black / Mica (2-Schicht)

Ausstattung: Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr.
verstell- und heizbar, beide, Fahrassistenten-System:
Auspark-Assistent, Fahrassistenten-System:
Spurwechselassistent Plus (BSM), Außenspiegel lackiert,
Scheinwerfer LED, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert,



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Nebelscheinwerfer LED, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Heckleuchten LED, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), 3. Bremsleuchte, Dynamisches Kurvenlicht (AFS), Tagfahrlicht LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheibenwischerenteiser vorn, Dachspoiler Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung getönt, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Audiosystem: Radio mit CD-Player, Radioempfang digital (DAB), Audiobedienung am Lenkrad, 6 Lautsprecher, Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Internetbasierende Dienste, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss, Social Media Integration (Onlinedienste / Apps), USB-Anschluss hinten, Multi-Info-Display, Multi-Commander, Einparkhilfe vorn und hinten, Reifendruck-Kontrollsystem, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, Seitenairbag vorn, Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar, Mittelarmlehne hinten, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn höhenverstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Start-Stop-Knopf, Türgriffe außen Wagenfarbe, Gurtstraffer vorn, Gurtstraffer hinten außen, Make-up-Spiegel beleuchtet, Leseleuchte vorn, Handschuhfach beleuchtet, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Wegfahrsperre (elektronisch), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll), Anti-Blockier-System (ABS), Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Parkbremse elektrisch, LM-Felgen, Lenkrad heizbar, Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Abgasanlage 2-flutig, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Start/Stop-Anlage (i-Stop), Karosserie: 5-türig, Antriebsart: Frontantrieb, Radstand 2700 mm, Getriebe 6-Gang, Motor 2,0 Ltr. - 121 kW KAT, Ausstattungs-Paket: I-Activesense, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Metallic-Lackierung



Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Vorschäden:

Das Fahrzeug wurde mittels Sichtprüfung, Lackschichtdickenmessungen und unter Berücksichtigung der vom Auftraggeber vorliegenden Informationen auf Vorschäden untersucht. Es konnten erhöhte Lackdicken an folgenden Bauteilen festgestellt werden:
Tür hinten rechts

Nicht reparierte Vorschäden:

Am Fahrzeug wurden nicht reparierte Vorschäden festgestellt:

Fahrzeug außen wie innen stark verschmutzt

Motorraum verschmutzt

starker Nikotingeruch

Innenraum weist Schwimmel auf

Gebrauch- und Abnutzungsspuren im Innenraum und an den Innenraum- und Türverkleidungen

Hutablage fehlt

Reifen Hinterachse porös

Bremsscheiben vorne und hinten Korrosionsschäden

Unterbodenschutzverkleidung teilweise Moosbefall

Das Fahrzeug verfügt weiterhin über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Bemerkungen:

Ölservice fällig

Schlüssel-Batterie schwach

Schlüssel mit Fernbedienung: 1

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeugs war zum Zeitpunkt der Besichtigung mäßig.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I in Kopie** und der **Fahrzeugbrief bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie** vor.

Die Fahrzeugidentität konnte anhand der vorgelegten Fahrzeugunterlagen sowie der am Fahrzeug abgelesenen Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) überprüft werden. Eine Übereinstimmung lag vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 10.04.2024 13:00 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem/der Unterzeichner/in noch Herr Speicher anwesend.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Schadenfeststellung ausreichend. Es war eine Begutachtung ohne Hebebühne oder sonstiger technischer Einrichtungen möglich.

Wirkungs-/Funktionsprüfung

Das Fahrzeug wurde hinsichtlich der im folgenden Text aufgeführten Positionen einer zerlegungsfreien Sicht- und soweit einer Wirkungs-/Funktionsprüfung unterzogen. Der Zustand der Sonderausstattung sowie des ggf. vorhandenen Sonderzubehörs des hier in Rede stehenden Fahrzeuges ist soweit es angegeben und bekannt war bzw. bei der Besichtigung vorhanden war, berücksichtigt. Die nachfolgende Zustandsbeschreibung dokumentiert das Ergebnis.



Wertgutachten

Sonstige Hinweise

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	X		Schlüssel mit Fernbedienung	1
Navigationssoftware			Schlüssel ohne Fernbedienung	-
Radio	X		sonstige Schlüssel	-
COC Bescheinigung		X	Fernbedienung Standheizung	-
Warnweste	X			
Warndreieck	X		Wartung / Service	
Verbandkasten	X		letzte Wartung gemäß Aufkleber bei	27.079km
Bordwerkzeug		teilweise	letzte Wartung am	unbekannt
Wagenheber		ohne	Service / Wartung fällig	ja
Laderaumabdeckung		X	Zusatzarbeiten fällig	ja
Service-/Wartungsheft		X	Infos zur Wartung	-
Bedienungsanleitung	X			
TireFit/Notrad	X			

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Bauteile / Systeme	ja*	nein*
Funktionsbereitschaft der Klimaanlage geprüft		X
Funktion der elektrischen Fensterheber geprüft	X	
Funktion der elektrischen Verstellung der Außenspiegel geprüft		X
Funktionsbereitschaft der Radio/Navigationsanlage geprüft		X
Funktion der Zentralverriegelung und der Fahrzeugschlüssel geprüft	X	

* Hinweis: Falls das betreffende Bauteil/System nicht im Fahrzeug verbaut ist, erfolgt kein Eintrag in der Tabelle.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteile	Lackschichtdicke μm
Motorhaube	82
Kotflügel v. r.	80
Tür v. r.	82
Tür h. r.	202 (erhöht)
Seitenwand / Kotflügel h. r.	81
Heckdeckel/-klappe	-
Seitenwand / Kotflügel h. l.	83



Wertgutachten

Tür h. l.	70
Tür v. l.	90
Kotflügel v. l.	80
Dach	81

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt. Beim Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.

Das Fahrzeug verfügt neben den detailliert beschriebenen Minderwerten über weitere, übliche "Kleinstschäden" wie Dellen und Kratzer, die auftragsgemäß nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Diese durch den normalen Gebrauch bedingten Zustandsveränderungen haben nach Auffassung des Unterzeichners aufgrund Fahrzeugalter, Laufleistung und Fahrzeugart keinen oder nur marginalen Werteinfluss oder lassen sich gemäß der Auftraggeberunterlagen den akzeptierten Zustandsveränderungen/Schäden zuordnen. Die Beschädigungen die aufgrund ihrer Schadenausprägung als "Grenzfälle" zu bezeichnen sind, werden zur Vermeidung von Unstimmigkeiten dokumentiert, jedoch als Schaden -ohne Abzug/ohne Minderwertbetrag- aufgeführt.

Probelauf / Probefahrt

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden Spuren eines reparierten Vorschaden festgestellt. Diese befanden sich an: Tür hinten rechts

Unreparierte Vorschäden

Am Fahrzeug wurden nicht reparierte Vorschäden festgestellt:
Fahrzeug außen wie innen stark verschmutzt

Motorraum verschmutzt

starker Nikotingeruch

Innenraum weist Schwimmel auf

Gebrauch- und Abnutzungsspuren im Innenraum und an den Innenraum- und Türverkleidungen

Hutablage fehlt

Reifen Hinterachse porös

Bremsscheiben vorne und hinten Korrosionsschäden

Unterbodenschutzverkleidung teilweise Moosbefall

Das Fahrzeug verfügt weiterhin über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet.

Wertrelevante Informationen

Der im Gutachten angegebene Händler-EK wurde anhand der vorgelegten Unterlagen, sowie sämtlicher dem Unterzeichner bekannt gegebenen Informationen ermittelt. Bei der Wertfindung wurden die vorstehend beschriebenen Vorschäden / unreparierten Vorschäden berücksichtigt.

Händlerereinkaufswert

Hierunter versteht man den Betrag, den man von einem Händler für ein an diesen zu veräußerndes Kraftfahrzeug erhält, ohne das hierbei besondere Umstände, wie z.B. Inzahlungsnahme bei Kauf eines Neufahrzeuges oder Ähnliches, berücksichtigt werden dürfen.

Sonstige Hinweise

Alle Bewertungen und ggf. die Kalkulationsgrundlage beziehen sich auf den 10.04.2024, den Besichtigungstag.



Bild Nr. 001

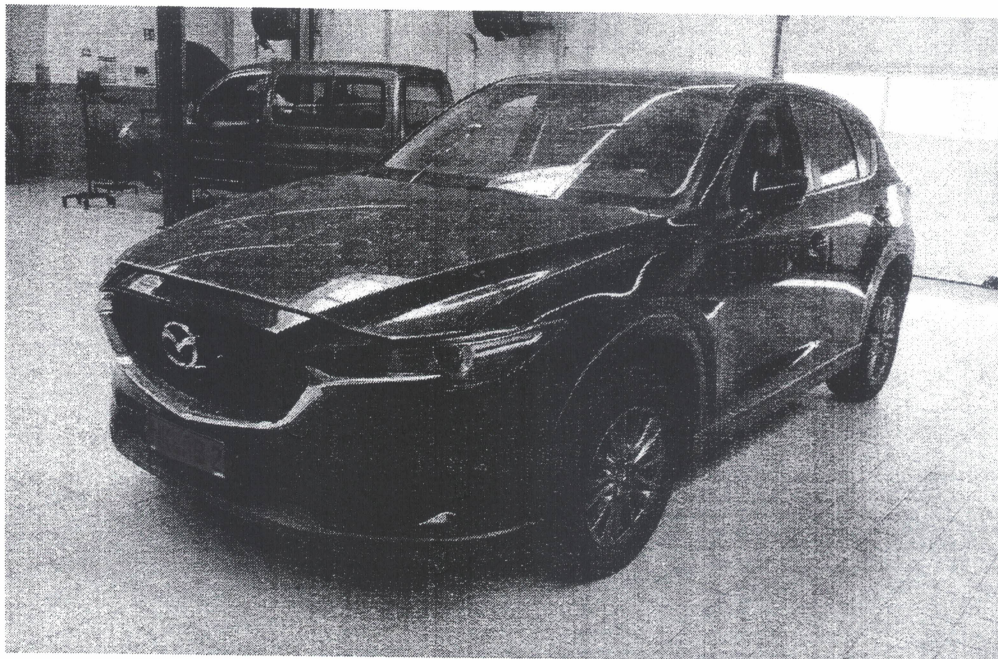


Bild Nr. 002

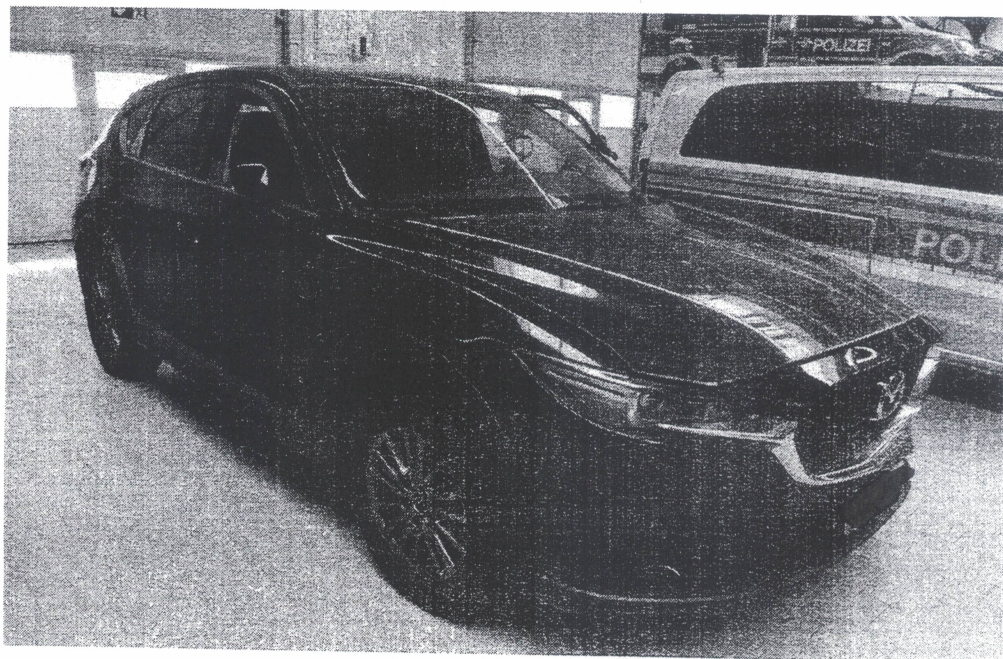




Bild Nr. 003


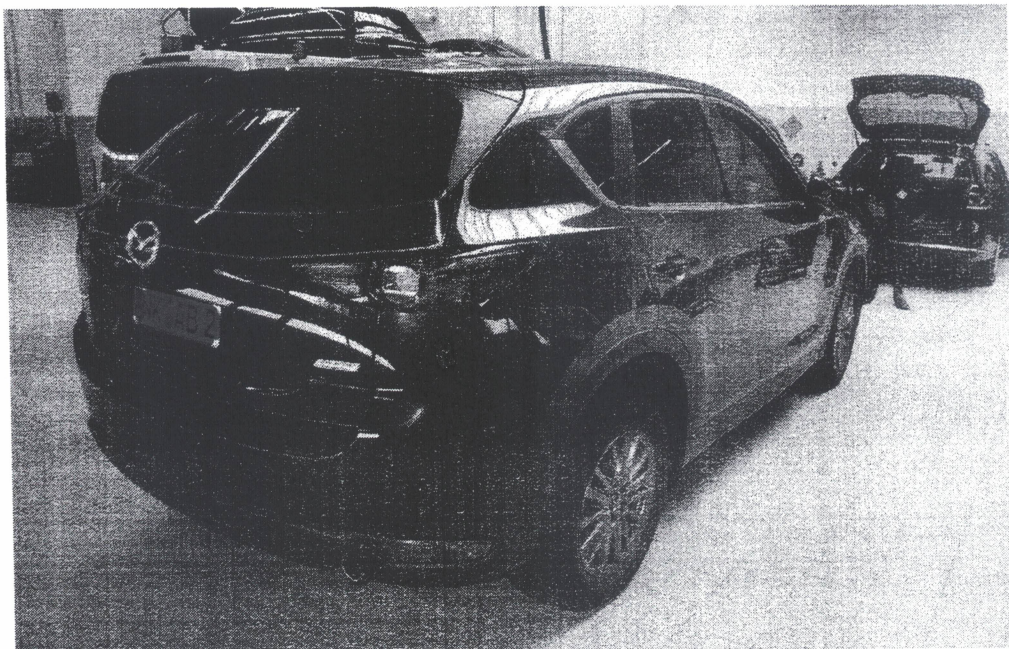


Bild Nr. 004



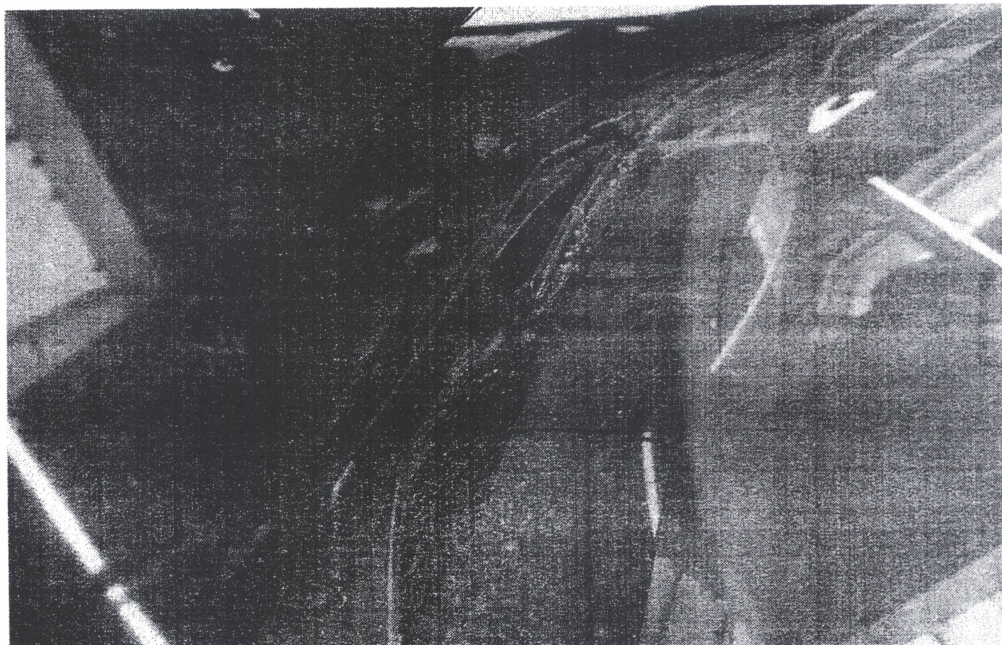

[Redacted]

- Gutachten

Qualifizierte Kfz-Expertisen

Ifs
Institut für
Sachverständigenwesen



BVS

Beratungsbüro für Sachverständigen
und unabhängige Sachverständiger für
den Kraftverkehr in V. d. G.

Wertgutachten [Redacted]

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006

