

Sachverständigenbüro



KFZ-Training
KFZ-Gutachten

Sachverständigen-Büro

Staatsanwaltschaft Gießen

Az.: 701 Js 27587/22

Marburger Straße 2

35390 Gießen

Kfz-Technikschulungen

Technische Gutachten

Oldtimerbewertungen

Beweissicherungen

Kfz- Bewertungen

Motorgutachten

Unfallgutachten

Lackgutachten

Grünberg, 19.02.2026

Fahrzeugbewertung

Von der IHK Gießen-Friedberg
öffentl. bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Kfz.- Schäden
und -Bewertungen (1*)
Sachverständiger für Kfz.-Schäden
und Bewertungen (2* 3*)

BVSK anerkannter Motor- und
Lack-Sachverständiger (1*)

Anerkannter Sachverständiger
für Auto- und Erdgas Antriebe
(1* 2*)



Zertifizierter Sachverständiger
(IFS-Zert.) für Kraftfahrzeug-
schäden und -bewertung (1* 3*)
1*= Reinhold Ruhl
2*= Günther Nau
3*= Michael Stranghöner

Kfz-Sachverständigenbüro

Staatsanwaltschaft Gießen
Az.: 701 Js 27587/22
Marburger Straße 2
35390 Gießen

Gutachten

**Betrifft**

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom / durch
Schadenummer
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung mit 56 Bildern

27.01.2026 / den Auftraggeber
AZ. 701 Js 27587/22
10.02.2026 9:00 Uhr

Besichtigt durch
Anwesend
Reparaturfirma

Abschleppdienst Amend GmbH & Co. KG, An der
Automeile 12, 35394 Giessen

keine Person
Neils & Kraft GmbH & Co. KG, Wetzlarer Straße 36,
35576 Wetzlar

Zusammenfassung des Gutachtens:**Ergebnisse der Fahrzeugbewertung**

Die angegebenen Händlerwerte berücksichtigen, die vorhandenen **Beschädigungen**, das Fahrzeugalter, den Erhaltungs- und Pflegezustand, die Laufleistung, die Ausstattung, die Besitzverhältnisse und die Marktlage. Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend mit Mehrwertsteuer angeboten wird. Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Händlereinkaufswert EUR 38.500,00
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Händlerverkaufswert EUR 43.550,00
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Restwertgebot EUR 50.581,00
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)
gültig bis 15.03.2026

Der ermittelte Marktwertkorridor, für unbeschädigte Fahrzeuge:

Die Bruttowerte des Marktwertkorridor liegen zwischen 74.000,00 EUR
bis 81.910,00 EUR.

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	AMG GT 4-trg. (BM 290)(12.2018->) / 63 4Matic+ (290.688)
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDD2906881A
KBA-Nummer	1313/HVW
Erste / Letzte Zulassung	07.02.2019 / 03.11.2023
Hubraum / Leistung	3.982 cm ³ / 430 kW
Motor	Motor 4,0 Ltr. - 430 kW V8 KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 8 / V-Motor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Türen / Sitze	5 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.100 / 2.550 / 450 kg
Länge / Breite / Höhe	5.054 / 1.953 / 1.442 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
nächste HU	10/2025
Laufleistung abgelesen	88.035 km
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackart	met. (kratzfesterer Klarlack)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Reparierte Vorschäden	Kotflügel und Tür vorne links instandgesetzt, erhöhte Lackschichtendicke. Tür hinten rechts, Tür hinten links, Motorhaube erhöhte Lackschichtendicke.

Bereifung:

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	265/35 ZR21 101Y SportContact 7
2	Continental	295/35 ZR21 (107Y) SportContact 7
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6	6

Sonderausstattung:

Ablage-Paket, Air-Balance-Paket, Audio-Navigationssystem: COMAND Online, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar), Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet, Energizing Komfortsteuerung, Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrer-Informationssystem (AMG Performance Media), Fondsitzbank 3-Sitzer, Kamerasystem 360 Grad, Keyless-Go-Paket, Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen), Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2), Laderaum-Paket, Lichtinszenierung AMG (Seitenschweller mit Projektionsfunktion), LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x20 / 11x20 (AMG, Vielspeichen, mattschwarz), Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Memory-Paket, Metallic-Lackierung, Multifunktions-Telefonie, Multikontursitz-Paket Aktiv, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Scheibenwaschanlage beheizt, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servoschliessung für Türen, Sicherheitsgurte rot, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung Plus vorn, Sport-Auspuffanlage (AMG Performance), Steckdose 230V, Wärme-Komfort-Paket vorn, Reifen-Reparaturset (Tirefit)

Zusatzausstattung:

Leichtmetallfelgen Lombardo 21 Zoll 9x21 vorne, Leichtmetallfelgen Lombardo 21 Zoll 10x21 hinten

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Fahrzeugbewertung wurde am 27.01.2026 durch den Auftraggeber erteilt, hier per Mail durch den Gerichtsvollzieher Herrn Andreas Haas.

Besichtigungsort Abschleppdienst

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand bei dem Abschleppdienst statt. Bei der Besichtigung standen Hilfsgeräte zur Verfügung, so dass zu den äußeren Beschädigungen auch die Lackschichtdicke protokolliert wurde und systemrelevante Diagnosewerte aufgenommen werden konnten.

Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I

Bei der Besichtigung wurde der Fahrzeugschein/die Zulassungsbescheinigung Teil I vorgelegt, wobei die Identität des Fahrzeuges durch Vergleich des amtlichen Kennzeichens und der Fahrzeugidentifizierungsnummer mit den Daten im Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil I festgestellt wurde.

Fahrzeugzustand bei der Besichtigung

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand. Zudem sind mehrere unreparierte Beschädigungen festgestellt worden, diese sind in der Lichtbildanlage erfasst worden.

Lichtbilder

Dem Original-Gutachten sind 56 Lichtbilder beigelegt.

Beschädigungen und Reparaturkosten

Reparaturkosten EUR 30.927,21
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Der aus den Beschädigungen resultierende Reparaturweg ergibt sich aus der beigelegten Reparaturkostenkalkulation. Der von sachverständiger Seite vorgegebene Reparaturweg berücksichtigt die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturrichtlinien sowie die allgemeinen, technischen und handwerklichen Regeln für die Fahrzeuginstandsetzung. Bei Beachtung des vorgegebenen Reparaturweges ist davon auszugehen, dass der ursprüngliche Fahrzeugzustand wieder hergestellt wird.

Ergebnisse der DAT-Fahrzeugbewertung

Die angegebenen Händlerwerte berücksichtigen, die vorhandenen **Beschädigungen**, das Fahrzeugalter, den Erhaltungs- und Pflegezustand, die Laufleistung, die Ausstattung, die Besitzverhältnisse und die Marktlage. Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das im Kfz-Handel überwiegend mit Mehrwertsteuer angeboten wird. Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Händlerereinkaufswert **EUR 38.500,00**
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Händlerverkaufswert **EUR 43.550,00**
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)

Restwertgebot **EUR 50.581,00**
(incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer)
gültig bis 15.03.2026

Der ermittelte Marktwertkorridor, für unbeschädigte Fahrzeuge:

Die Bruttowerte des Marktwertkorridor liegen zwischen 74.000,00 EUR bis 81.910,00 EUR.

Restwert (inkl. MwSt. brutto) 50.581,00

Der in der Bewertung ausgewiesene Restwert wird als Endpreis inklusive, gegebenenfalls anfallender Umsatzsteueranteile angegeben. Aus der Begrifflichkeit "Restwert inkl. Mehrwertsteuer" lässt sich nicht ableiten, dass die Mehrwertsteuer ausweisbar ist. Ob hier im konkreten Fall eine ausweisbare Mehrwertsteuer für den Restwert vorliegt kann nur durch die Auftraggeberseite beantwortet werden. Der Restwert wurde auf dem überregionalen allgemeinen Markt ermittelt. Die höchsten Gebote wurden abgegeben durch:

50.581,00 EUR**Angebotsdatum: 13.02.2026****Angebotsgültigkeit: 15.03.2026****48.000,00 EUR****Angebotsdatum: 15.02.2026****Angebotsgültigkeit: 09.03.2026****47.500,00 EUR****Angebotsdatum: 12.02.2026****Angebotsgültigkeit: 14.03.2026**

Das Höchstgebot, das als Restwert in der Bewertung aufgeführt ist, ist aus Sachverständigensicht nachvollziehbar.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Eine weitergehende Stellungnahme bleibt vorbehalten.

Das Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen Reinhold Ruhl.



Herr _____ wurde von der IHK Gießen-Friedberg öffentlich bestellt und vereidigt als Sachverständiger für Kfz.-Schäden und -Bewertungen.

BVSK anerkannter Sachverständiger (MitgliedNr.: _____) für Motorschäden, für Lackschäden und für Verkehrsflächenreinigung. IFS Personen zertifiziert Mitglied Nr.: _____. Zusatzausbildung für richtlinienorientierte Befundung nach der VDI-Richtlinie 3822 beim Verschleiß von Bauteilen/Elementen der Tribologie-Systeme.

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

PLZ / Ort	:	D-	
Hersteller	:	Mercedes-Benz	
Haupttyp	:	AMG GT 4-trg. (BM 290) (12.2018->)	
Untertyp	:	63 4Matic+ (290.688)	
VIN	:	WDD2906881A	
Erste/Letzte Zul.	:	07.02.2019 / 03.11.2023	
Laufleistung	:	88.035 km (abgelesen)	
Farbe	:	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK	
Farbcode	:	197	
Lackart	:	met. (kratzfesterer Klarlack)	
SilverDAT identifyCODE:	:	015700946880001	
Amtl. Kennz.	:		
KBA	:	1313/HVW	
Serienausstattung	:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang)	37597
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	15801
		Außenspiegel elektr. anklappbar	15002
		Blinkleuchte LED mit Lauflicht	18941
		Bremssättel Rot lackiert	40591
		Design- und Ausstattungslinie Standard	02511
		Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz	38005
		Diebstahlschutz-Paket	01109
		Elektron. Sperrdifferential	70012
		Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	70521
		Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	25791
		Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	42919
		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus	18649
		Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent	25704
		Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic	24995
		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
		Fußmatten AMG	28409
		Getriebe Automatik - (9-Stufen)	75945
		Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	36100
		Hinterachslenkung AMG	69895
		Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik	26108
		Innenhimmel schwarz	28011
		Karosserie: 5-türig	10005
		Keyless Go Startanlage	35511
		Knieairbag Beifahrerseite	26702
		Knieairbag Fahrerseite	26701
		Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)	25427
		Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung	25082

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

	Mercedes me connect	
	Kopf-Airbag-System (Windowbag)	26901
	Lenkrad (AMG Performance, Leder)	69206
	LM-Felgen	50301
	Media-Display	25921
	Motor 4,0 Ltr. - 430 kW V8 KAT	94785
	Multibeam LED	18026
	Park-Paket	04409
	Reifendruck-Kontrollsystem	25903
	Rückfahrkamera	39804
	Seitenairbag (Sidebag) vorn	26903
	Seitenschweller Wagenfarbe	11404
	Servolenkung	69800
	Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa	30704
	Spiegel-Paket	02610
	Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)	42030
	Sportsitze vorn	31901
	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	39007
	Surround-System Burmester	24669
	Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)	25095
	Vorrüstung Digitales Radio	24706
Sonderausstattung	: Ablage-Paket	04706
	Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit	26731
	Lenk-Assistent	
	Air-Balance-Paket	03496
	Aktive Motorhaube	10715
	Antenne Außenspiegel	14623
	Antenne für Telefon (GPS)	14708
	Audio-Navigationssystem: COMAND Online	26011
	Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent	15491
	Batterie 78 Ah (Lithium-Ionen)	73128
	Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar)	37909
	Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet	13203
	Fahrassistenz-Paket Plus	04313
	Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus	40915
	(BAS) mit Kreuzungs-Assistent	
	Fahrer-Informationssystem (AMG Performance Media)	25878
	Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb	96180
	Fondsitzbank 3-Sitzer	33905
	Getränkehalter mit Kühlfunktion /	39021
	Wärmefunktion	
	Isifix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
	Kamerasystem 360 Grad	39816
	Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	35508
	Keyless-Go-Paket	01192
	Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen)	28810
	Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)	77407
	Kältemittel R 1234 YF	29099
	Laderaum-Paket	04198

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar	69506
Lichtinszenierung AMG (Seitenschweller mit Projektionsfunktion)	18956
LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x20 / 11x20 (AMG, Vielspeichen, mattschwarz)	50561
Lärmschutzbedingungen nach ECE R51-03	00699
Memory-Paket	01706
Mercedes-Benz Notrufsystem	24858
Metallic-Lackierung	11000
Motor - Restwärmeausnutzung (MRA)	29305
Motorgeräuschreduzierung über Lautsprecher (Innensound)	28228
Multifunktions-Telefonie	24847
Multifunktionskamera Mono (EURO-NCAP)	39819
Multikontursitz-Paket Aktiv	02326
PRE-SAFE-System Impuls Seite	37214
PRE-SAFE-System Plus	37212
Reifen vorn/hinten: 265/40 R20 ..Z / 295/35 R20 ..Z	65026
Reifen-Reparaturset (Tirefit)	68802
Rücksitzlehne geteilt / klappbar	33508
Scheibenwaschanlage beheizt	19107
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	23103
Servoschliessung für Türen	35599
Sicherheitsgurte hinten mit Gurtkraftbegrenzer und Soft-Stop	37028
Sitze vorn: Klimatisierung	34497
Sitzheizung Plus vorn	29520
Smartphone integriert	24846
Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)	77612
Steckdose 230V	38904
Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus	26705
Türarmlehnen vorn heizbar	36821
V8-Ottomotor M 177 - AMG	96151
Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	37110
Änderungsjahr mit Code 809	00309

Zusatzausstattungen : Leichtmetallfelgen Lombardo 21 Zoll 10x21 hinten
Leichtmetallfelgen Lombardo 21 Zoll 9x21 vorne

ERSATZTEILE: (Aufschlag: 20,00%)

Preisliste gültig ab: 01.02.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
34110	E	A2906900200 9K30	DACHVERKLEIDUNG	1	877,98	877,98
35510	E*	A2906907700 9G86	GEPAECKRAUMABDECKUNG	1	*460,73	*460,73
44650	E	A0008172605	FIRMENZEICHEN	1	24,42	24,42

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

		STOSSF.-VERKLEIDUNG O.			
	E A0009949645	KLAMMER	2	1,54	3,08
44940	E A000989490511	REP.-SATZ EINGLASUNG	1	79,12	79,12
		WINDSCHUTZSCHEIBE			
47120	E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	E N000000000866	BLECHSCHRAUBE	4	1,37	5,48
	E A0009913604	BLINDNIET	9	2,48	22,32
	E N000000008346	LINSENSCHRAUBE	4	1,46	5,84
47157	E A2908850900 9999	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER (AMG) V.	1	1268,57	1268,57
53355	E A2908859501	HALTER RADLAUFABDECKUNG, STOSSFAENGER H.L.	1	58,22	58,22
53356	E A2908859801	HALTER RADLAUFABDECKUNG, STOSSFAENGER H.R.	1	45,12	45,12
54007	E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	E N910105008008	SCHRAUBE M8	4	2,52	10,08
	E A2119900301	SCHRAUBE	4	0,71	2,84
	E A0009938360	KUGELZAPFEN	4	7,38	29,52
54010	E A2907401000	RUECKWANDTUER	1	1359,11	1359,11
55040	E(A000989490511	KLEBESATZ DECKEL PANORAMADACH V.	1	79,12	79,12
54520	E(A2907400900 9051	VERKLEIDUNG RUECKWANDTUER U.	1	198,73	198,73
54710	E A2908100300	MERCEDESSTERN AN RUECKWANDTUER	1	26,64	26,64
54711	E A2908171000	SCHRIFTZUG AMG	1	110,06	110,06
54712	E A2908171300	TYPENKENNZEICHEN AN RUECKWANDTUER GT 63	1	49,97	49,97
55412	E A2909060200	SCHLUSSLEUCHTE R.	1	541,66	541,66
55692	E A0998209000	RUECKSTRAHLER / NEBELSCHLUSSLEUCHTE STOSSFAENGER H.R.	1	16,76	16,76
57011	E	REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
	E A0009913604	BLINDNIET	2	2,48	4,96
	E A0009904962	MUTTER	8	0,53	4,24
	E A4149900051	MUTTER	2	1,78	3,56
	E N000000000814	BLECHSCHRAUBE	2	1,00	2,00
	E N000000001459	BLECHSCHRAUBE	4	1,51	6,04
	E A1249900492	SPREIZNIET	2	2,88	5,76
	E N000000007883	SCHRAUBE	2	0,96	1,92
57040	E A2908853601	BODENVERKLEIDUNG / DIFFUSOR H.	1	268,19	268,19
57230	E(A2908853400 9999	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	1	1458,95	1458,95
57246	E A2908852000	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H.U.	1	538,90	538,90
57300	E A2908853001	PRALLDAEMPFER STOSSFAENGER H.	1	109,04	109,04
57311	E A2908803702	GRUNDTRAEGER STOSSFAENGER H.L.	1	79,84	79,84
57312	E A2908803802	GRUNDTRAEGER STOSSFAENGER H.R.	1	79,84	79,84
57411	E A2908806100	FUEHRUNG STOSSFAENGER H.L.	1	79,44	79,44
57412	E A2908806200	FUEHRUNG STOSSFAENGER H.R.	1	79,14	79,14

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

57980 E (A0005838205	KOMPRESSOR RESERVE-/NOTRAD	1	197,63	197,63
57982 E A0005831706	FUELLFLASCHE REIFEN	1	65,46	65,46
64230 E A0004204804	SATZ BREMSKLOETZE V.	1	469,39	469,39
64311 E A2314211812	BREMSSCHEIBE V.L.	1	784,68	784,68
64312 E A2314211812	BREMSSCHEIBE V.R.	1	784,68	784,68
66502 E*265/35 ZR21 ...	* 265/35 ZR21 101Y SPORTCONTACT 7	1	*250,96	*250,96
66532 E*LOMBARTHO 9x21	LM-FELGE V.R.	1	*495,00	*495,00
77871 E A2909063900	STELLGLIED ABGASKLAPPE (AKTUATOR) V.	1	328,24	328,24
77942 E A0004901900	ENDROHRBLENDE STOSSFAENGER R.	1	374,02	374,02
77988 E A2908856601	HALTER ENDROHRBLENDE STOSSFAENGER R.	1	40,87	40,87

ARBEITSLOHN: (1 STD = 12 AW)

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	AW	EUR
8001	A	54-1947	PROBEFAHRT ZUR KALIBRIERUNG DURCHFUEHREN (NACH REPARATUR)	1K	*4	87,32
8251	A	40-2432 01	ZUSATZ ZU EINEN REIFEN / SCHEIBENRAD A+E/ERN. (BEI REIFEN MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN ODER QUER SCHNITT KLEINER 40)	1M	1	18,98
8256	A	40-2713 01	ZUSATZ ZU SCHEIBENRAD V.R. ERN.1M (FZG. MIT RDK)	1M	3	56,94
24753	A	60-1528 01	ZIERSTAB / ABDICHTSCHIENE AN DER BORDKANTE DER TUER H.L. A+E	1K	2	43,66
24753	E	72-5168 01	ABDICHTSCHIENE AUSSEN AN DER BORDKANTE DER TUER H.L. A+E/ERN.	1K	2	43,66
27011	A	#60-1587	TUERGRIFF TUER H.L.A. A+E	3K	3	65,49
32110	A	91-3963 01	FONDSITZ KPL. A+E (MIT GETEILTE1K FONDSITZLEHNE)	1K	11	240,13
34110	E	68-1621 01	DACHVERKLEIDUNG ERN.	3K	66	1440,78
33251	A	91-5585 01	AUSSENTEIL FUER FONDSITZLEHNE L. A+E (SITZKISSEN AUSGEBAUT)	1K	1	21,83
47110	Z	88-1105 01	STOSSFAENGER V. Z+Z/DEFEKTE TEILE ERS. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	3K	17	371,11
8060	A	54-8004 01	ZUSATZ ZU MASSEKABEL A+E/ERN. (FZG. MIT BATTERIE VORN)	1E	2	40,50
17064	T	#54-2290 01	ELEKTR. STEUEREINHEIT AKTIVER BREMSASSISTENT KALIBRIEREN (NACH KURZTEST)	1E	6	121,50
17480	T	54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN	1E	3	60,75
17648	A	54-7989 01	BATTERIEMASSEKABEL AB-/ANSCHLIESSEN	1E	1	20,25
47110	A	88-1102 01	STOSSFAENGER V. A+E	3K	13	283,79
49132	A	88-1360 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z	3K	3	65,49

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

49133 A 88-1163 01	(FZG. MIT PARK-ASSISTENT) ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. KPL. 3K Z+Z (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	1	21,83
49134 A 88-1334 01	(FZG. MIT CODE 292) ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z 3K (FZG. MIT 360° KAMERA)	1	21,83
49137 A 88-1934 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. A+E 3K (FZG. MIT 360° KAMERA)	4	87,32
49142 A 88-1374 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. Z+Z 3K (FZG. MIT FUSSGAENGERSCHUTZ / AKTIVE MOTORHAUBE)	3	65,49
49691 A 88-1162 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V. KPL. 1K Z+Z (STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (FZG. MIT CODE 258)	1	21,83
80403 A 61-1071 01	VERKLEIDUNG MOTORRAUM U. A+E 3M (VORDERTEIL)	4	75,92
53355 E ARBEITSAUFWAND	HALTER FUER RADABDECKUNG AN STOSSFAENGER H.L. ERN. (VERBUNDARBEIT)	3K 1	21,83
53356 E ARBEITSAUFWAND	HALTER FUER RADABDECKUNG AN STOSSFAENGER H.R. ERN. (VERBUNDARBEIT)	3K 1	21,83
54010 E 72-1968 01	HECKKLAPPE ERN. UMFASST: ALLE TEILE UMBAUEN	3K 49	1069,67
58653 A 88-8416 01	ZA HECKSPOILER A+E (BEI FZG. OHNE CODE U 99 / U 94)	3K 1	21,83
55412 E ARBEITSAUFWAND	LEUCHTEINHEIT H.R. A+E (VERBUNDARBEIT)	1E 4	81,00
57010 Z 88-8805 01	STOSSFAENGER H. Z+Z/DEFEKTE TEILE ERS. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	3K 17	371,11
5076 A 61-1113 01	UNTERBODENVERKLEIDUNG H. MITTE A+E	3M 3	56,94
57700 S 54-1790 01	RUECKFAHRKAMERA EINSTELLEN	1E 5	101,25
58105 A 88-8918 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H. Z+Z 3K (FZG. MIT TOTWINKEL-ASSISTENT)	1 21,83	
58603 A 88-8890 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H. Z+Z 3K (FZG. MIT OEFFNUNG / SCHLIESSUNG HECKDECKEL)	4 87,32	
90571 A 54-0650 01	BORDSPANNUNG ERHALTEN (BEI DIAGNOSEARBEIT)	1E 1	20,25
57311 E ARBEITSAUFWAND	TRAEGER STOSSFAENGER H.L. A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	3K 2	43,66
57312 E ARBEITSAUFWAND	TRAEGER STOSSFAENGER H.R. A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	3K 2	43,66
57411 E ARBEITSAUFWAND	FUEHRUNG STOSSFAENGER H.L. A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	3K 1	21,83
57412 E ARBEITSAUFWAND	FUEHRUNG STOSSFAENGER H.R. A+E/ERN. (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	3K 1	21,83

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

64230 E 42-2694 01	4 BREMSBELAEGE DER VORDERACHSE 1M	8	151,84
	A+E/ERN. (LAUFRAEDER		
	ABMONTIERT) (FZG. MIT		
	FESTSATTEL)		
63670 T 42-1020 01	BREMSENPRUEFUNG AUF PRUEFSTAND 1M	3	56,94
	DURCHFUEHREN		
66670 A 40-1590 01	BEIDE LAUFRAEDER V. A+E 1M	5	94,90
64311 E ARBEITSAUFWAND	BREMSSCHEIBE V.L. ERN. 1M	6	113,88
	(BREMSKLOETZE AUSGEBAUT)		
64312 E ARBEITSAUFWAND	BREMSSCHEIBE V.R. ERN. 1M	6	113,88
	(BREMSKLOETZE AUSGEBAUT)		
66672 E 40-2350 01	LAUFRAD V.R. ERN. (LAUFRAD 1M	4	75,92
	ABMONTIERT)		
66672 W 40-2055 01	LAUFRAD V.R. WUCHTEN (LAUFRAD 1M	2	37,96
	ABMONTIERT)		
77871 E 49-4840 01	STELLGLIED ABGASKLAPPE MITTE 1M	9	170,82
	A+E/ERN.		
77510 A 49-7280 01	AUSPUFFANLAGE AB FLANSCH A+E 1M	26	493,48
80410 A 61-1087 01	VERKLEIDUNG MOTORRAUM U. A+E 3M	4	75,92
	(MITTELTEIL UND HINTERTEIL)		
90704 A 97-5101 01	FALZE, NAEHTE UND FLANSCH 3K	2	43,66
	ABDICHTEN		
97042 V 40-6500 01	FAHRZEUG VERMESSEN (VOR 1M	11	208,78
	REPARATUR OHNE		
	EINSTELLARBEITEN)		
68971 A #40-6710 01	ZUSATZARBEIT BEI FZG. MIT 1M	1	18,98
	EINSTIEGSHILFE DURCHFUEHREN		
A	AUSBAU STEUERUNG STERNENHIMMEL 1M	*12	227,76
P	FAHRWERK 1M	*12	227,76
A	FAHRZEUGAUFBEREITUNG M	*0	500,00
P	HAUPTUNTERSUCHUNG M	*0	117,65
P	HINTERACHSE 1M	*12	227,76
P	SERVICE B M	*0	920,00
A	UNZULAESSIGE FOLIERUNG 1M	*14	265,72
	SCHEINWERFER UND RUECKLICHT		
	ENTFERNEN		

LACKIERUNG: Herstellersystem, met. (kratzfesterer Klarlack)

(1 STD = 12 AW)

DVN	LS APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MP	AW	EUR
	98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER		19	525,92
		EINGEBAUTE			
		KAROSSERIETEILE			
		DURCHFUEHREN			
		(2-SCHICHT-LACKIERUNG)			
	98-1358 01	ZUSATZ ZUR VORBEREITUNG		3	83,04
		KAROSSERIETEILE /			
		KUNSTSTOFFTEILE EINGEBAUT			
		/ AUSGEBAUT (-6- TEILE			

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

		UND MEHR)		
	98-1630	KUNSTSTOFF-/METALLTEIL(E)	4	110,72
		FUELLERN -1- TEIL		
		AUSGEBAUT		
24111	2 98-4117	FONDTUER L. KPL. *	16	442,88
		Lackstufe ST.3		
47157	4 98-1731	STOSSF.-VERKLEIDUNG V.	13	359,84
		DECKLACKIEREN		
53111	2 98-7017	HINTERKOTFLUEGEL L. (MIT	32	885,76
		DACHBEPLANKUNG SEITLICH		
		UND STIRNFLAECHE UNTER		
		TUER) * Lackstufe ST.3		
53112	2 98-7417	HINTERKOTFLUEGEL R. (MIT	32	885,76
		DACHBEPLANKUNG SEITLICH		
		UND STIRNFLAECHE UNTER		
		TUER) * Lackstufe ST.3		
54010	4 98-8415	HECKKLAPPE KPL. *	18	498,24
		Lackstufe ST.1-M		
57040	4 #98-1738	STOSSF.-VERKLEIDUNG	6	166,08
		UNTERTEIL H.		
		DECKLACKIEREN		
57230	4 98-1735	STOSSF.-VERKLEIDUNG H.	14	387,52
		DECKLACKIEREN		
57246	4 98-1738	STOSSF.-VERKLEIDUNG	7	193,76
		UNTERTEIL H.		
		DECKLACKIEREN		

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung	11788,12
+ 2,00% Klein-, Verbrauchsmaterial	235,76

Gesamt	12023,88
--------	----------

ARBEITSLOHN: (1 STD = 12 AW)

Karosserie

Stufe 1	21 AW x	21,8300 EUR/AW	=	458,43
Stufe 3	193 AW x	21,8300 EUR/AW	=	4213,19

214,00 AW	(= 17,83 STD)	=	4671,62
-----------	---------------	---	---------

Mechanik

Stufe	0 AW x	EUR/AW	=	0,00
Stufe 1	135 AW x	18,9800 EUR/AW	=	2562,30
Stufe 3	11 AW x	18,9800 EUR/AW	=	208,78

146,00 AW	(= 12,17 STD)	=	2771,08
-----------	---------------	---	---------

Elektrik

Stufe 1	22 AW x	20,2500 EUR/AW	=	445,50
---------	---------	----------------	---	--------

22,00 AW	(= 1,83 STD)	=	445,50
----------	--------------	---	--------

+ Pauschalvorgabe(n)	1537,65
----------------------	---------

Gesamt	382,00 AW	(= 31,83 STD)	9425,85
--------	-----------	---------------	---------

LACKIERUNG: (1 STD = 12 AW)

Lohn + Material	164,00 AW x	27,6800 EUR/AW	=	4539,52
-----------------	-------------	----------------	---	---------

Gesamt	(= 0,00 STD)	4539,52
--------	--------------	---------

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	25989,25
+ 19,00% MwSt	:	4937,96

Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	30927,21
---	---	----------

Reparaturkosten-Kalkulation

vom 16.02.2026

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	# = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS	
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
# = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
^ = Steuerneutrale Position	Anz. = Anzahl
APN = Arbeitspositionsnummer	AW = Arbeitswert
ETN = Ersatzteilnummer	DVN = Datenverarbeitungsnummer
Pr. = Preis	Ges. Pr. = Gesamtpreis
ME = Materialeinheit	Pr./Stk. = Preis pro Stück
MP = Materialpunkte	MK = Materialkosten
Std. = Stunde	RC = Reparaturcode
ZE = Zeiteinheit	Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material



Bild: 1

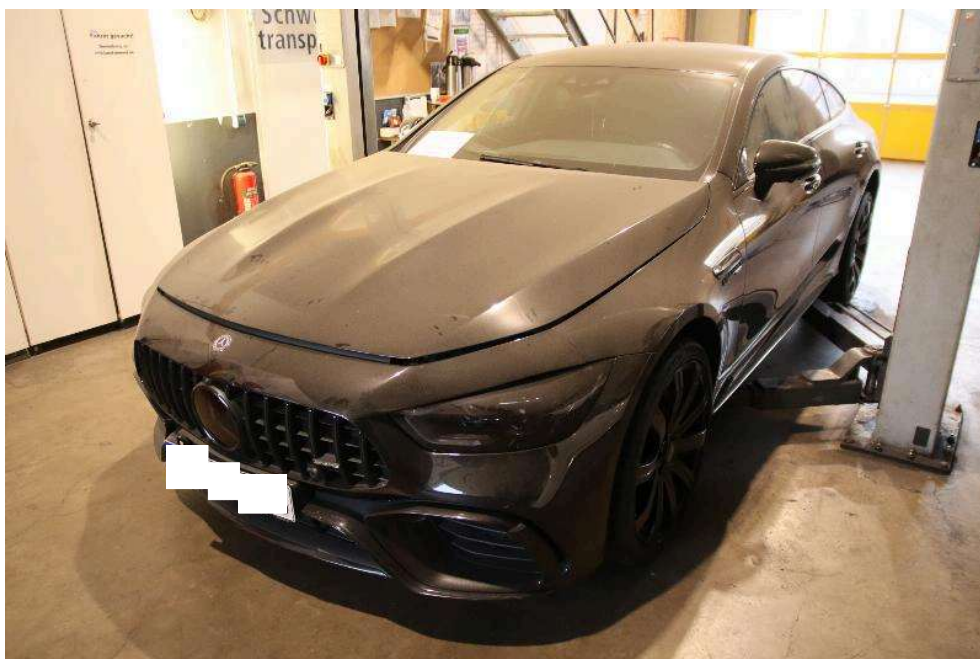


Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4

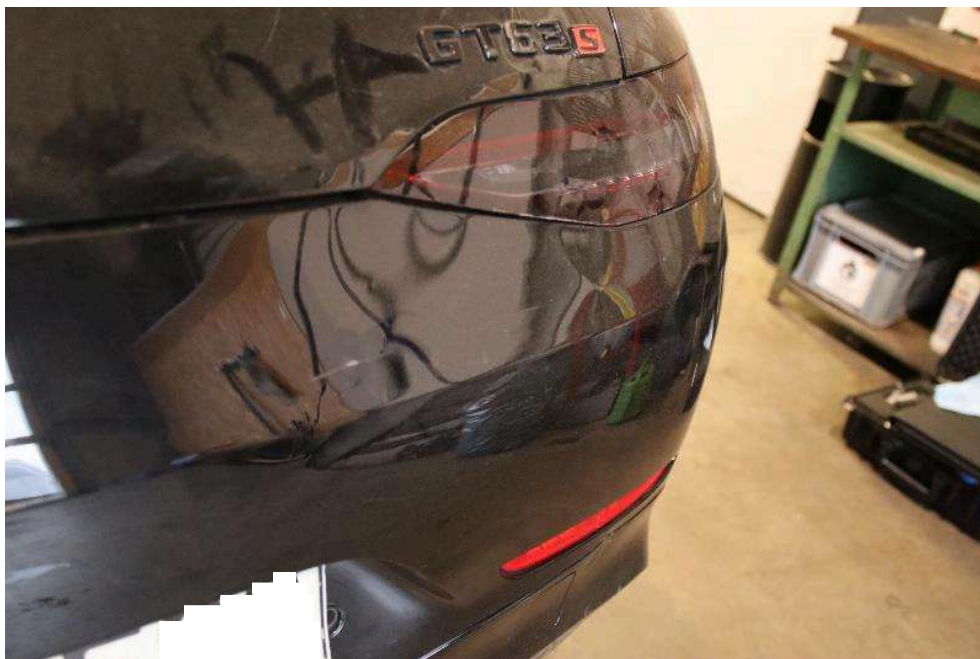


Bild: 5 Schadbereich hinten rechts



Bild: 6 Rücklicht rechts gebrochen



Bild: 7 Schriftzug verschürft



Bild: 8 Heckklappe stark eingedrückt



Bild: 9 Stoßfänger hinten plastisch verformt und verschürft



Bild: 10 Heckschürze plastisch verformt, Abgasblende verschoben und verformt



Bild: 11 Reflektor/Nebelschlussleuchte rechts gebrochen



Bild: 12 Heckschürze ausgebrochen



Bild: 13 Heck-Diffusor beschädigt, hoher Materialabtrag



Bild: 14 Heck-Diffusor beschädigt, hoher Materialabtrag



Bild: 15 Stoßfänger vorne plastisch verformt



Bild: 16 Kennzeichen vorne mit Träger verformt



Bild: 17 Tür hinten links verschürft



Bild: 18 Tür hinten links verschürft



Bild: 19 Seitenwand hinten links verschürft



Bild: 20 Seitenwand hinten links verschürft

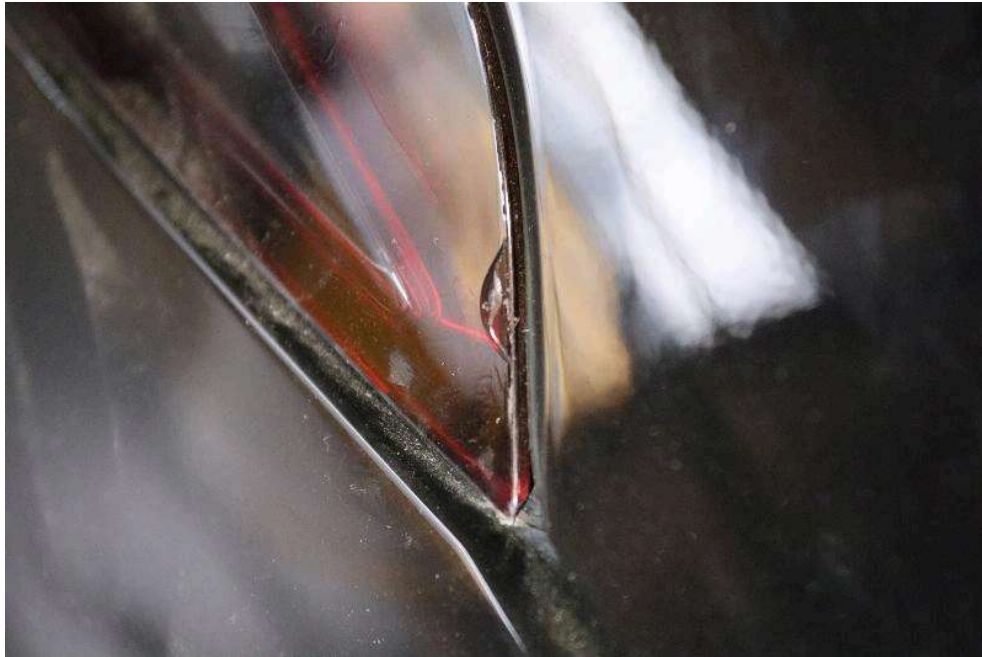


Bild: 21 Rücklichter mit unzulässiger Folie beklebt



Bild: 22 Frontscheinwerfer mit unzulässiger Folie beklebt



Bild: 23 Schadbereich hinten rechts seitlich



Bild: 24 Stoßfänger hinten rechts verschürft

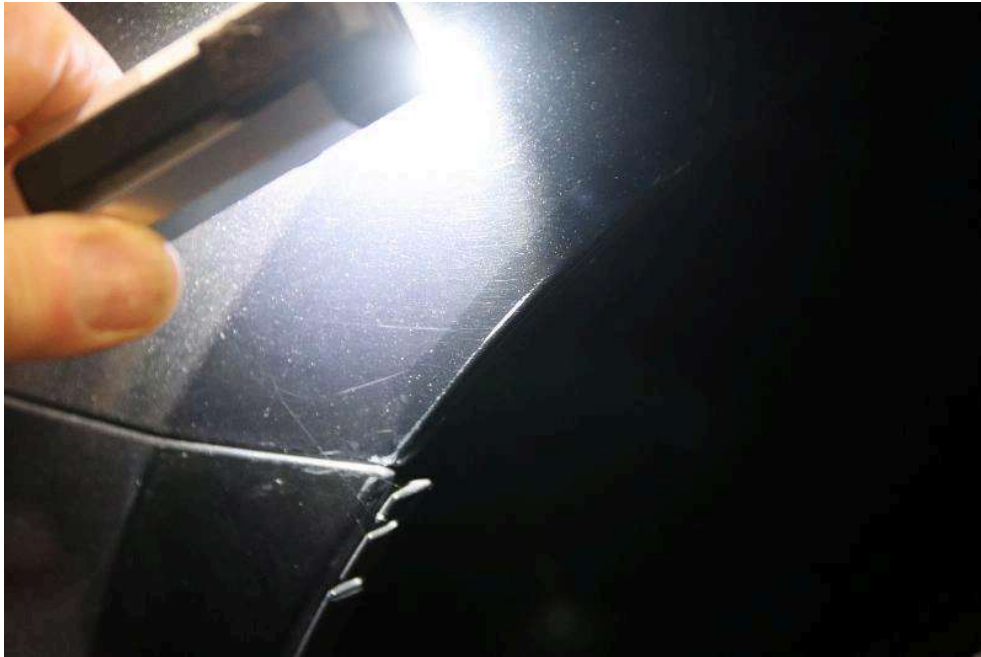


Bild: 25 Seitenwand hinten rechts verschürft



Bild: 26 Anzeige Service B fällig



Bild: 27 Fahrzeughimmel zu Sternenhimmel umgebaut, Rückbau nicht möglich wegen Löchern



Bild: 28 Ansicht unter Laderaumboden, Flasche Reifendichtmittel und Kompressor fehlen



Bild: 29 Abschleppöse vorhanden



Bild: 30 Warndreieck vorhanden



Bild: 31 Hutablage stark verschürft



Bild: 32 Heckklappenverkleidung verschürft



Bild: 33 Fernbedienung für Sternenhimmel

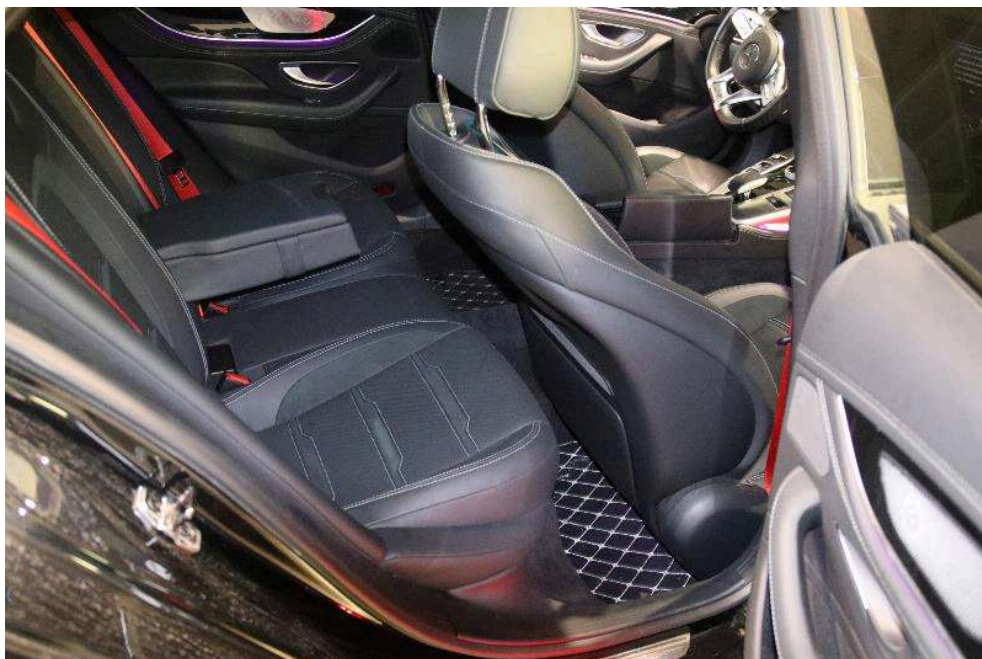


Bild: 34 Ansicht Fahrgastraum hinten rechts



Bild: 35 Ansicht Fahrgastraum vorne rechts



Bild: 36 Ansicht Motorraum



Bild: 37 Ansicht Fahrgastraum hinten links

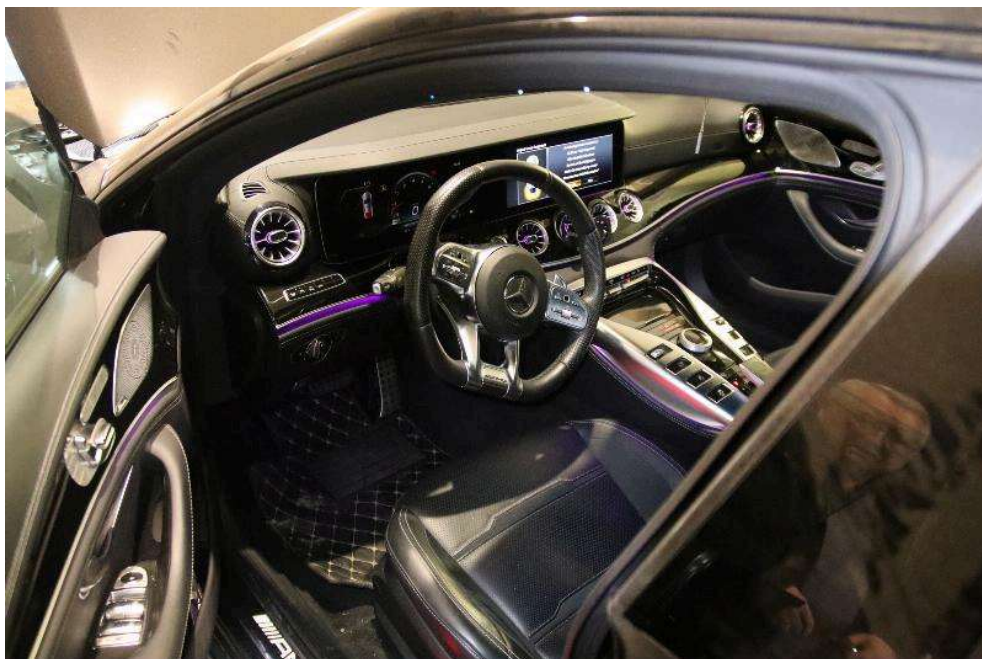


Bild: 38 Ansicht Fahrgastraum vorne links



Bild: 39 Ansicht Unterboden vorne

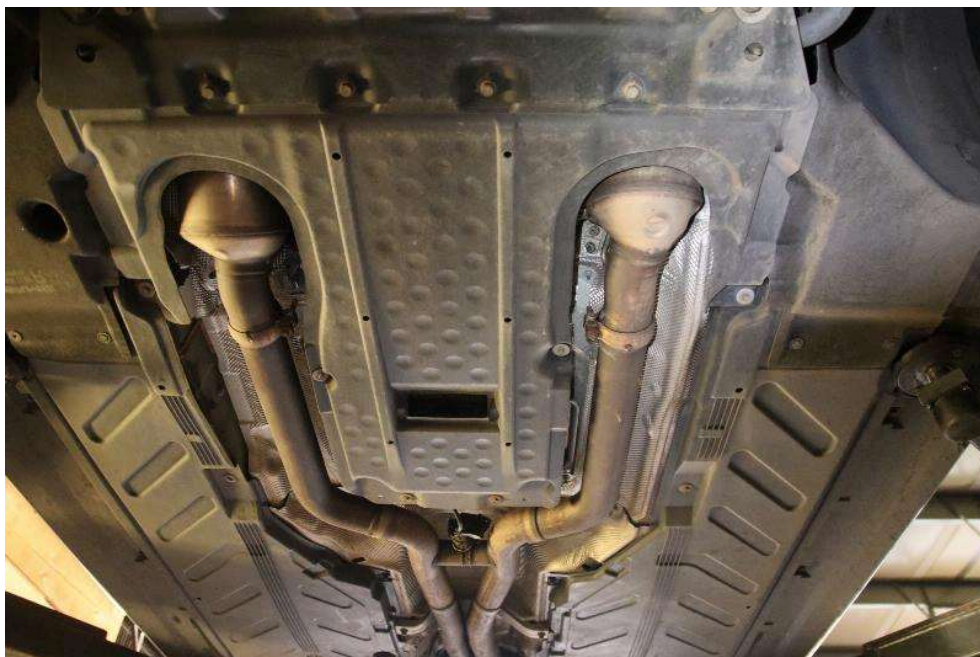


Bild: 40 Ansicht Unterboden mitte

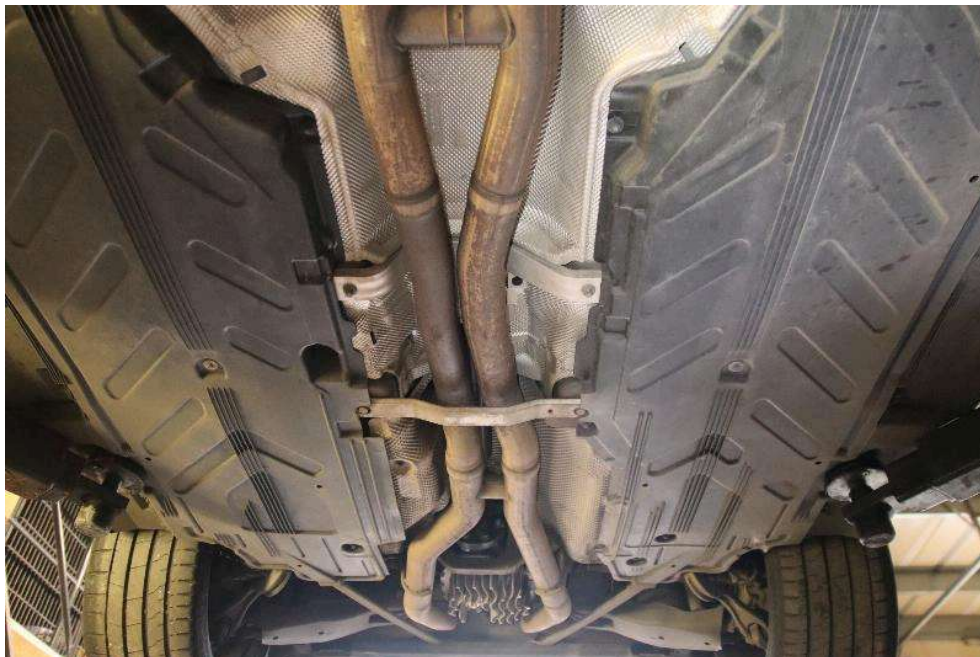


Bild: 41 Ansicht Unterboden mitte hinten

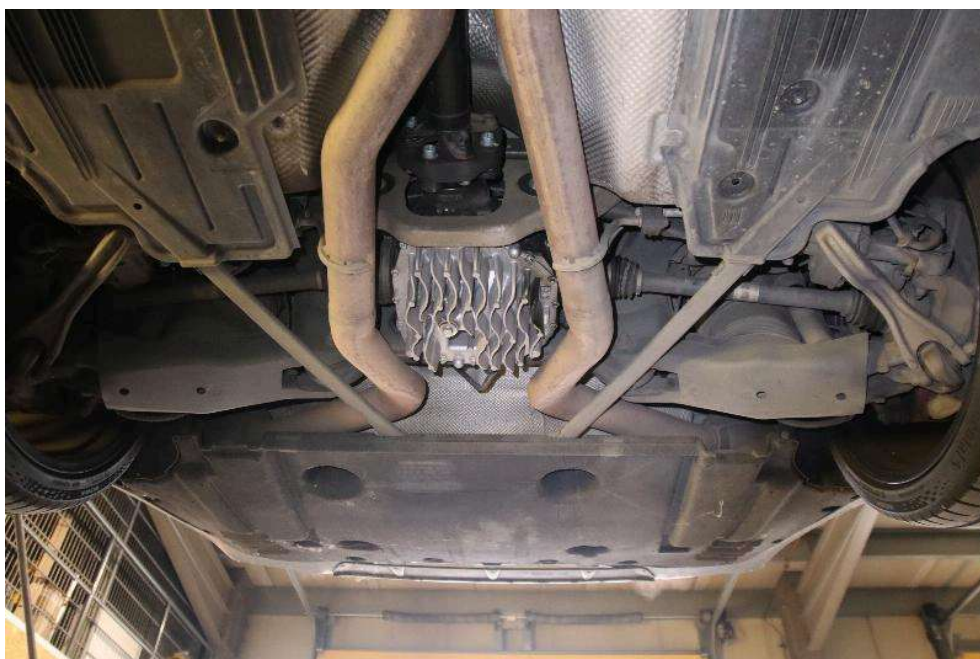


Bild: 42 Ansicht Unterboden hinten



Bild: 43 Ansicht Unterboden Heckbereich



Bild: 44 Bremsscheiben vorne und hinten eingelaufen



Bild: 45 Bremsscheiben vorne und hinten eingelaufen



Bild: 46 Frontspoiler verschürt



Bild: 47 Frontspoiler verschürt



Bild: 48 Reifen und Felge vorne rechts beschädigt



Bild: 49



Bild: 50



Bild: 51 Fahrzeug Bordbuch vorhanden



Bild: 52 Anzeige im Kombiinstrument Störung Fahrwerk

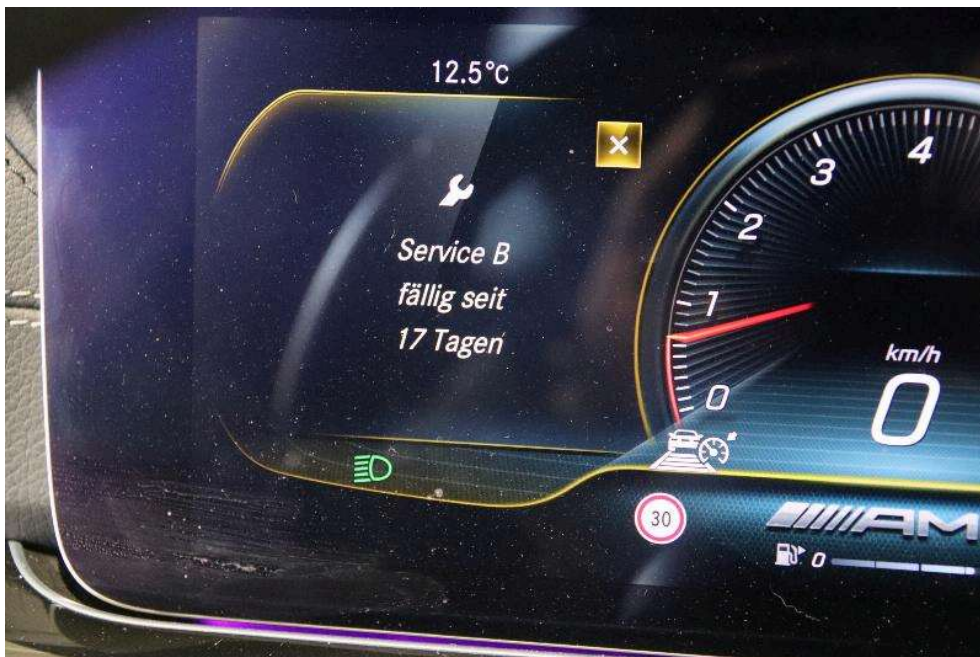


Bild: 53 Anzeige im Kombiinstrument, Service B fällig

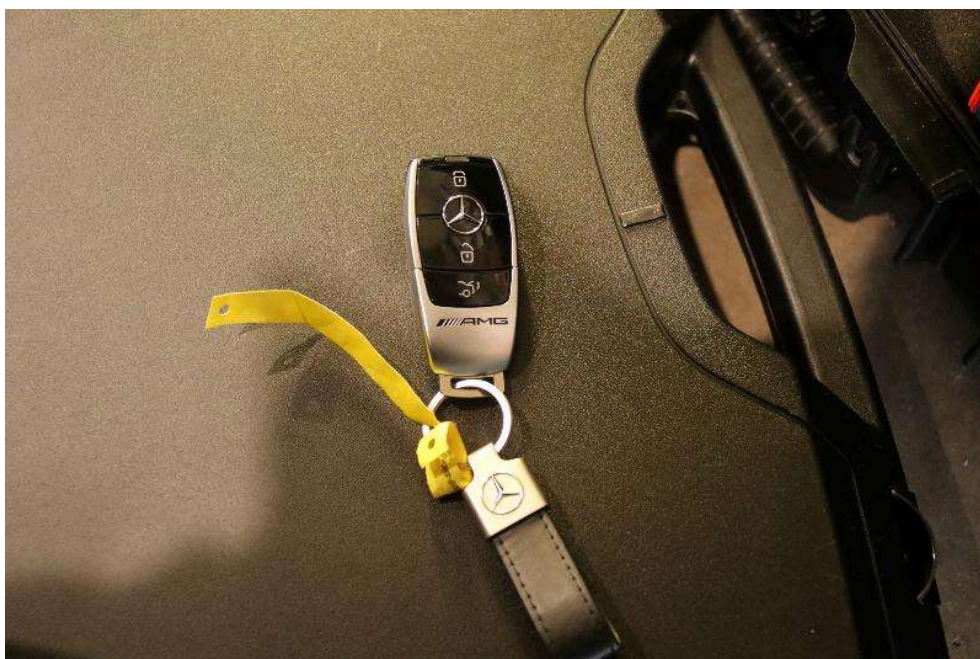


Bild: 54



Bild: 55 Laufleistung



Bild: 56 Fahrzeugidentifikationsnummer