

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.08.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Ristau. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 25.08.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am [REDACTED]
[REDACTED] 27570 Bremerhaven, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontagefreier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden:

- Frontschaden

Ohne Kenntnis des tatsächlichen Reparaturaufwandes wurde auf Basis der getroffenen Feststellungen ein merkantiler / technischer Minderwert nach sachverständigem Ermessen angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	14.01.2014

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	221 / S 350 (BlueTEC) d 7G-TRONIC
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / DJH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	PALLADIUMSILBER - METALLICLACK
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	190 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;T;CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	220.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Goodyear / allseasonelite	A / O	4 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Goodyear / allseasonelite	A / O	4 mm
2 links	275 / 40 R 19 101 Y	Continental / AllseasonContact	A / O	4 mm
rechts	275 / 40 R 19 101 Y	Continental / AllseasonContact	A / O	4 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, HOLD-Funktion, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag für Fahrer und Beifahrer mit erweiterter Adaptivität für Beifahrerairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Sidebags im Fond links und rechts, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer und Fondraumpassagiere, Aktive Motorhaube, Analoguhr, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armlehne im Fond mit Fach und Deckel, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Brems-Assistent-System (BAS), COLLISION PREVENTION ASSIST, Diesel-Abgasreinigung BlueTec (SCR), Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: AIRMATIC mit stufenloser Dämpfungsregelung, Feststellbremse elektrisch mit Komfortfunktion, Fondgurt-Statusanzeige im Kombiinstrument, Gepäcknetze im Kofferraum links und rechts, Getriebe: Automatik 7-Gang, 7G-TRONIC PLUS, Handschuhfach abschließbar, klimatisiert und beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, ISOFIX und TopTether Kindersitzverankerungen im Fond, Innenhimmel in Stoff, Klima: 2-Zonen-Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC, Kofferraumdeckel-Fernentriegelung, Kombiinstrument, Kopfstützen im Fond (3), LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder Nappa im 2-Speichen Design, Lenksäule elektrisch einstellbar mit EASY-ENTRY-System, Lenkung: Direktlenkung, Leseleuchten im Fond, Netz im Beifahrerfußraum, Polster: Stoff, Pompadourtaschen, Radio-Navigation: COMAND Online, Reifendruckverlust-Warnung, Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 9-Speichen-Design, SCR-Behälter mit größerem Volumen, Scheibenwischer mit Regensensor mit zwei Sensitivitätsstufen, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte S-Klasse, Sitze: Sitzbank mit klappbarer Mittelarmlehne, einteilig und feststehend, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sonnenblenden mit Kosmetikspiegel, beleuchtet und seitlich schwenkbar, Steckdosen 12V in Mittelkonsole vorne und Kofferraum, TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Verkehrszeichen-Assistent, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmedämmendes Glas für Seiten- und Heckscheibe sowie Frontscheibe, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierteile Eukalyptus braun glänzend

Sonderausstattung

360°-Kamera, Aschenbechereinsätze, Feuerlöscher montiert vorne am Fahrersitz, LED Intelligent Light System, Lackierung: Metallic, Paket: AMG Line, Paket: Park-Paket, Polster: Leder, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Sitze: Sitzheizung vorne, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Zierteile Holzausführung Pappel schwarz glänzend

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; HU fällig, erneuern; Reifen Standschäden, erneuern; Bremsanlage Standschäden, erneuern; Innenraum Schimmel, reinigen; Seitenwand re Dellen, instandsetzen; Leichtmetallräder beschädigt, erneuern; Dach Lackabplatzung, lackieren mit Lackaufbau; Stossfänger vorn verschoben, instandsetzen; Scheinwerfer rechts verschrammt, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

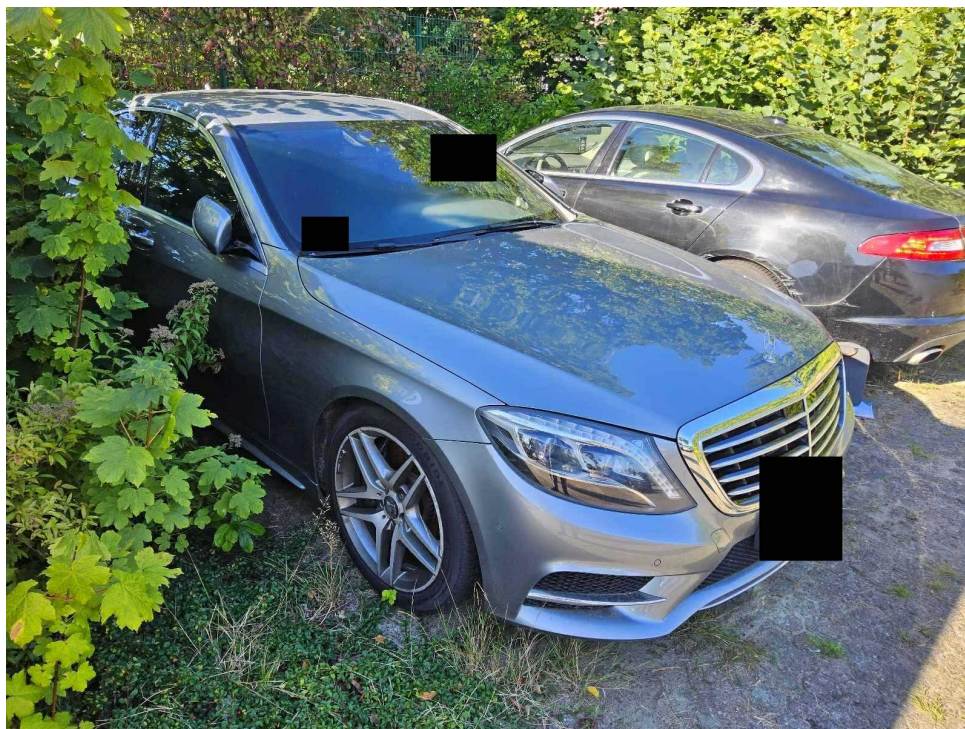


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

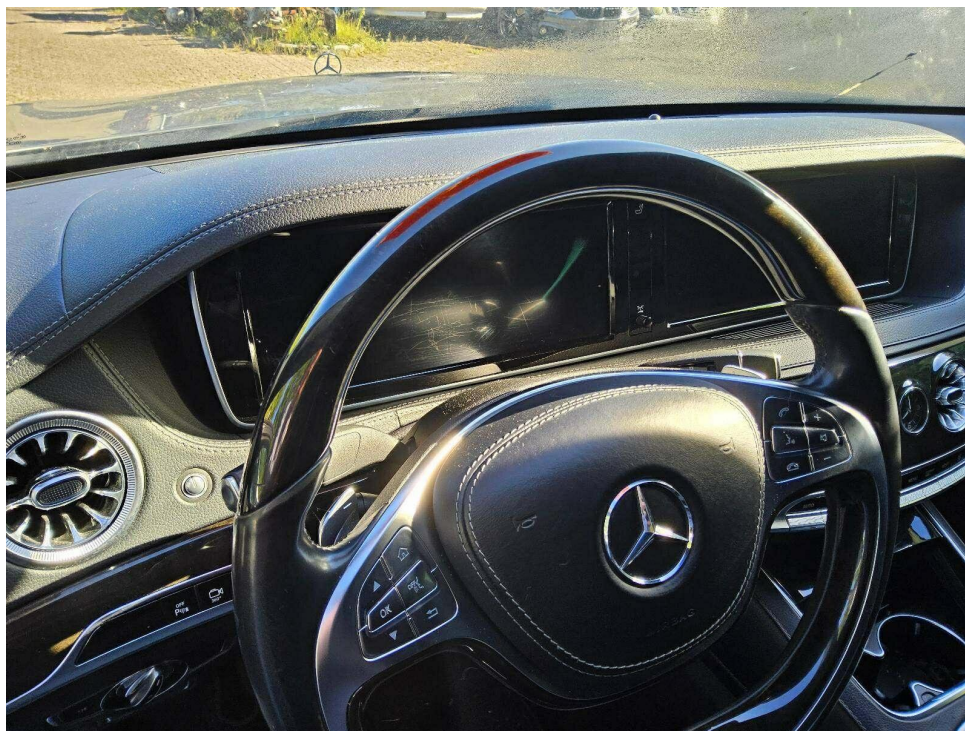


Bild 4 : Kombiinstrument

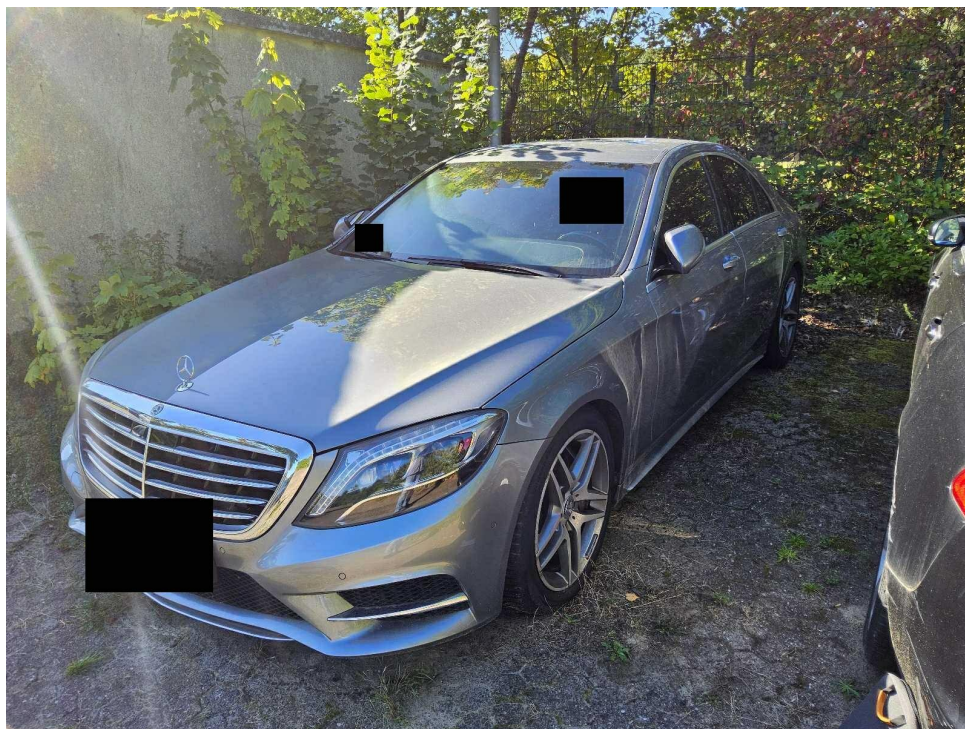


Bild 5 : Diagonale vorne links

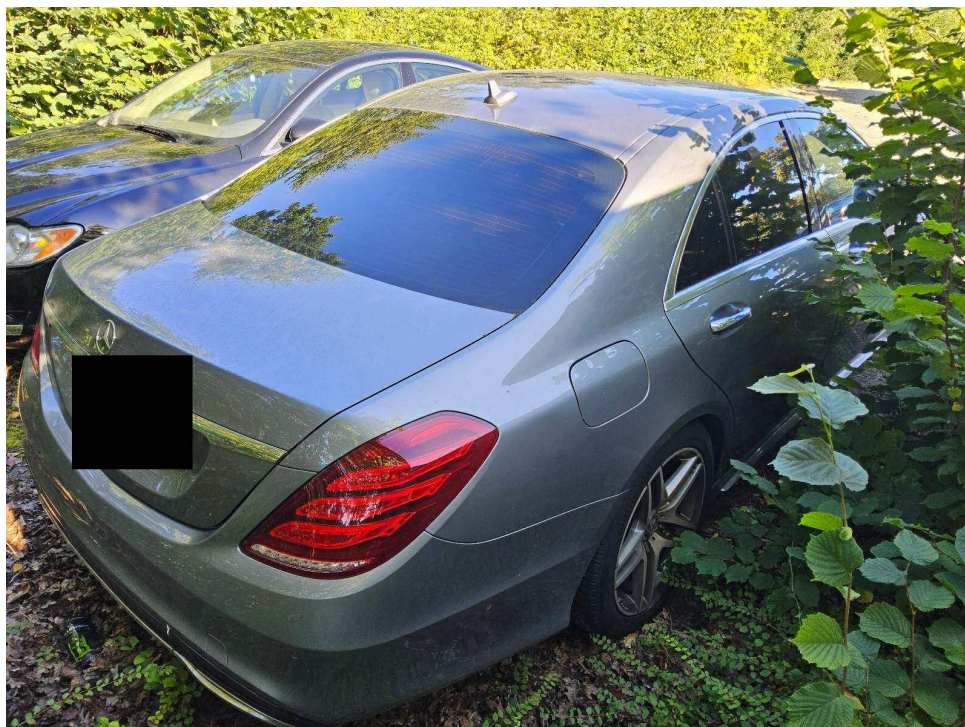


Bild 6 : Diagonale hinten rechts



Bild 7 : Motorraum



Bild 8 : Innenraum vorn Schimmelbildung

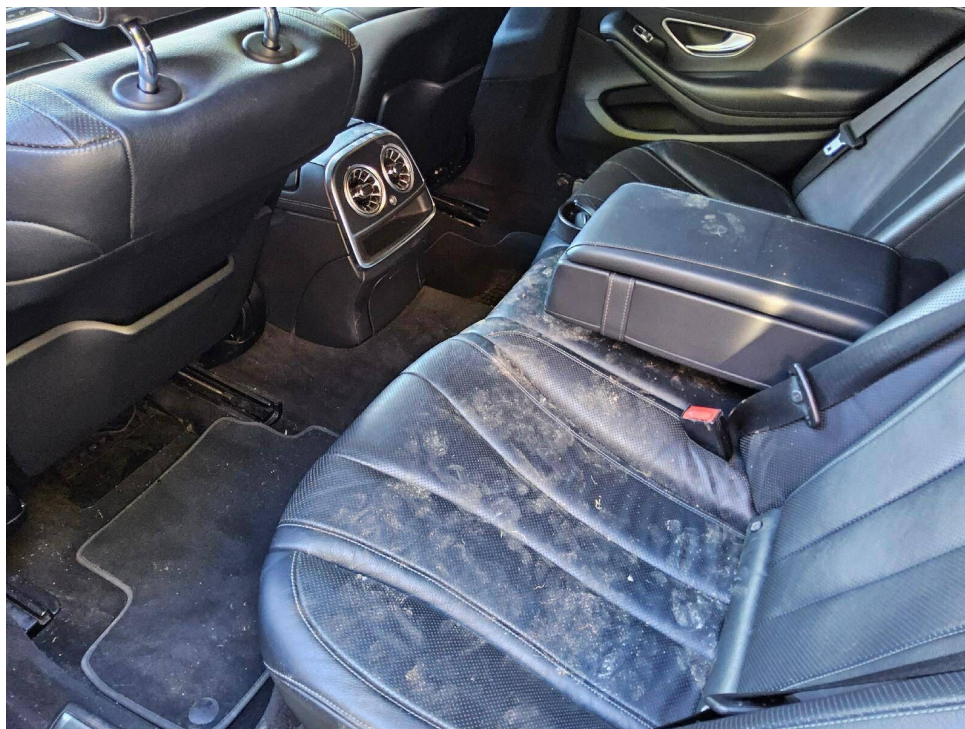


Bild 9 : Innenraum hinten Schimmelbildung



Bild 10 : Seitenwand rechts eingedellt



Bild 11 : Leichtmetallräder beschädigt



Bild 12 : Dach Lackabplatzung

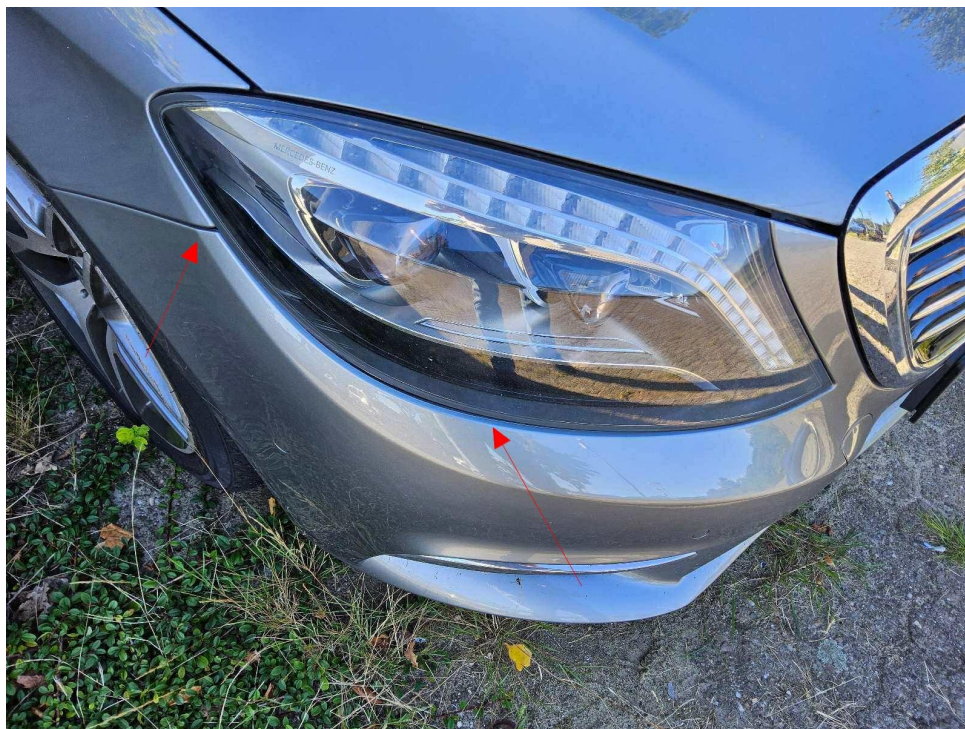


Bild 13 : Stossfänger vorne rechts verschoben

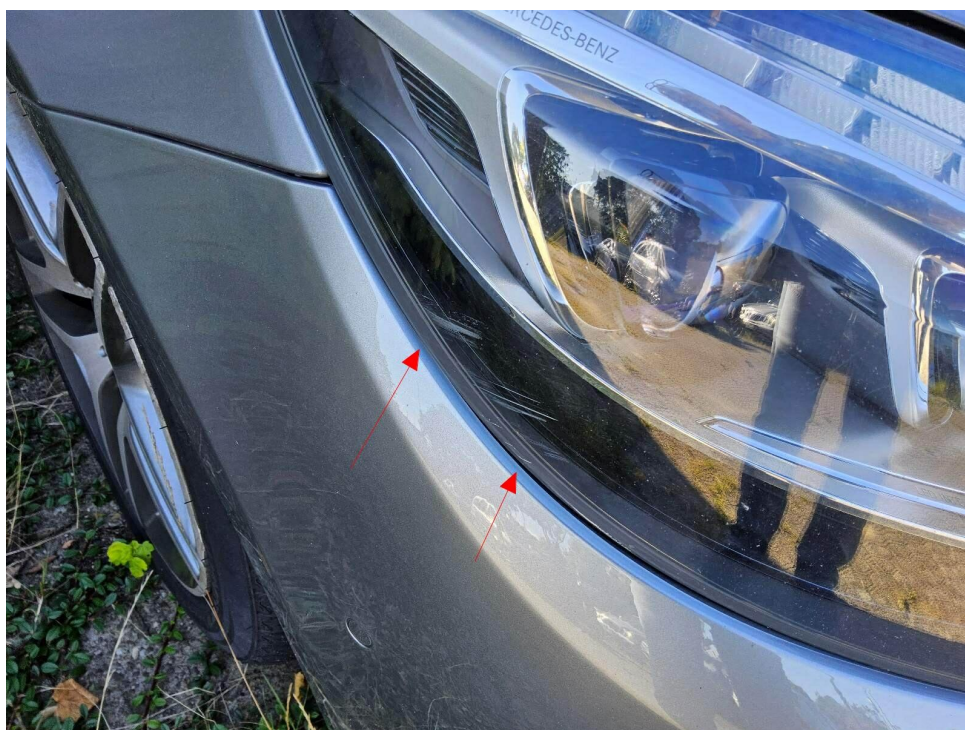


Bild 14 : Scheinwerfer rechts verschrammt

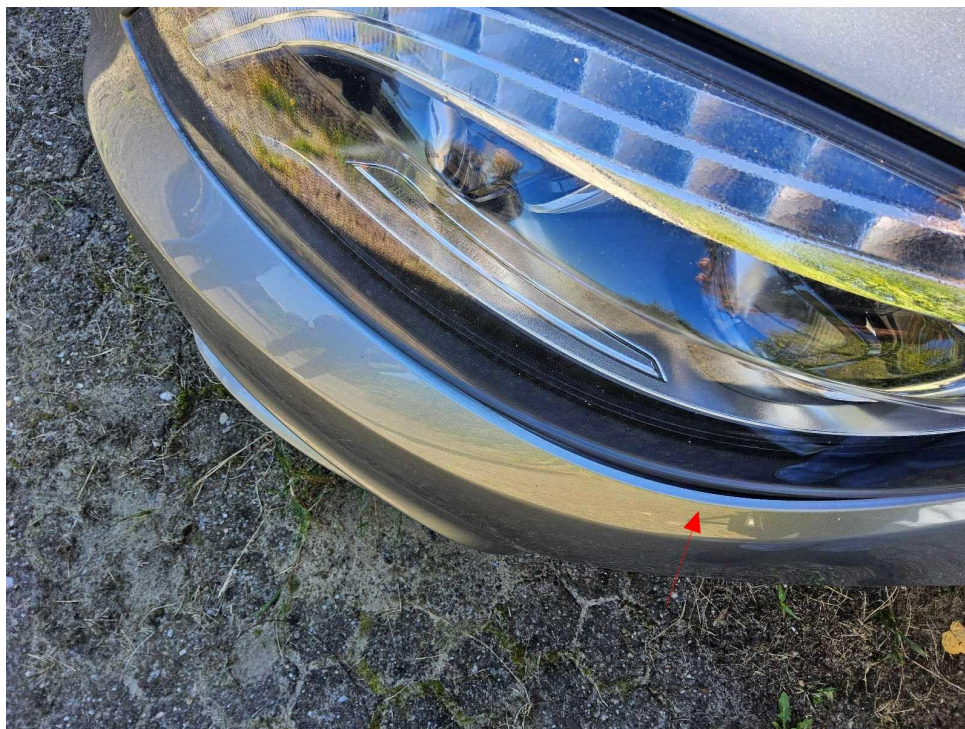


Bild 15 : Stossfänger links verschoben

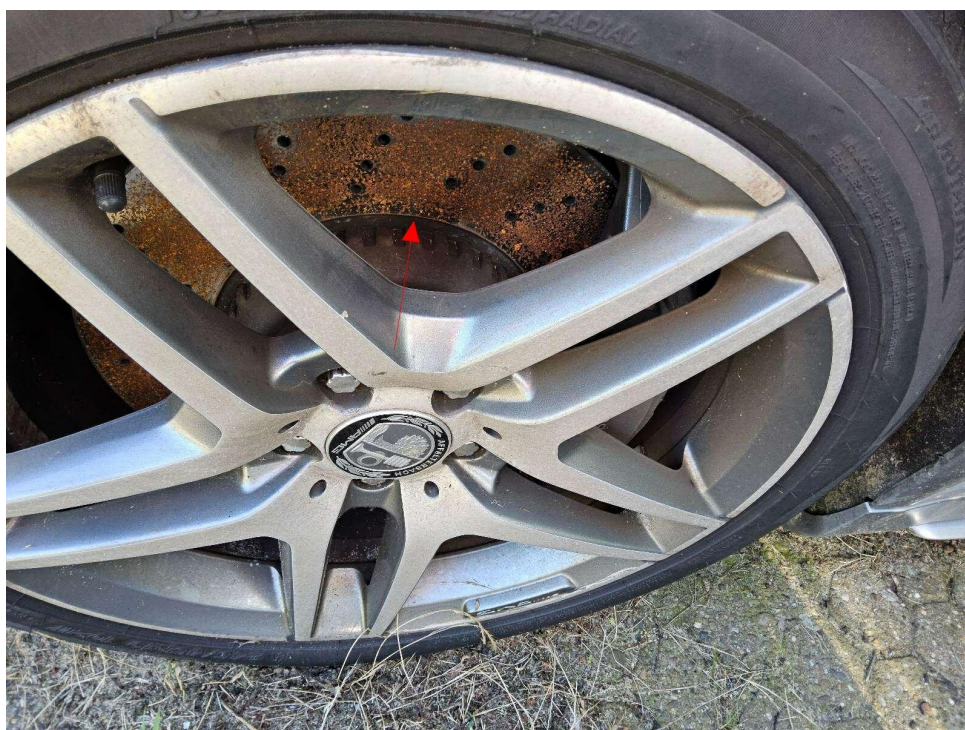


Bild 16 : Bremsanlage korrosionsgeschädigt