



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.06.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 31.07.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 31.07.2023 durch Herrn Frank Buhl bei Staatsanwaltschaft Chemnitz, Horst-Menzel-Str. 12, 09112 Chemnitz.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Zur Bearbeitung standen keine Unterlagen zum Fahrzeug / Objekt zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel links bis 250 µm

Klappe vorn bis 800 µm

Fahrertür bis 180 µm

Seitenwand links bis 240 µm

Mängel :-Stoßfänger vorn - Lackkratzer+Lackabplatzungen,

-Kotflügel links verschrammt ,

-Kotflügel rechts im hinteren Bereich wellig ,

-Klappe vorn - Lackverschrammung ,

-Fahrertür - Lackkratzer ,

-Beifahrertür - Lackkratzer ,

-Aussenspiegelgehäuse l.+r. verkratzt,

-Seitenwand links - Lackkratzer ,

-Blende an der Seitenwand gelöst,

-Seitenwand rechts verschrammt,

-Klappe hinten - eingedellt ,

-Stoßfänger hinten - linke Ecke gestaucht , mittig + Ecke rechts verschrammt ,

-Heckblende(Porsche) abgelöst + ausgeplatzt ,

-Verdeck innen mit Stockflecken , Scheibe vergilbt + matt,Verdeckent.-bzw.verriegelung fehlt,

- Sitze hinten + Gurte mit Stockflecken,

-an allen Reifen - Seitenwände rissig,

-linkes Hinterrad drucklos

-Motoröl ausgelaufen,

-Batterie leer.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen                   PORSCHE  
 Baujahr                                   1991

### Technische Daten

Fahrzeugart                            Personenkraftwagen  
 Hersteller                             Porsche  
 Typ / Verkaufsbezeichnung        911 (964) / Carrera 4  
 Aufbauart                             Cabriolet  
 Fahrzeug-Ident.-Nr.                WPOZZZ96ZMS451435  
 Türen                                 2  
 Sitzplätze                            4  
 Farbe                                 Schwarz  
 Lackierung                          Uni  
 Polster                                Leder  
 Felgen                                Leichtmetall  
 Km-Stand abgelesen                116.584

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 50 ZR 17 89 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP FSL	S / O / F	6 mm
rechts	205 / 50 ZR 17 89 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP FSL	S / O / F	6 mm
2 links	205 / 50 ZR 17 89 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP FSL	S / O / F	3 mm
rechts	205 / 50 ZR 17 89 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP FSL	S / O / F	2 mm

S: Sommer, /O: Original, /F: Runflat.

### Ausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Alarmanlage, Anti-Blockier-System, Außenspiegel, elektrisch von innen verstell- und beheizbar, Bremsbelagverschleißanzeige, Bremsdifferential, anzeige für aktiv, Drehzahlmesser, Fahrdynamisches Sperrsystem, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe: 6-Gang-Schaltung, Kopfstützen vorn, Leichtmetallräder 17", "Cup Design", Nebelscheinwerfer H3, Polster: Ganzlederausstattung incl. Sitzheizung links/rechts - Serienlederfarben, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, Sitze: Fondsitzelehnen einzeln umklappbar, Sitze: Sportsitze links/rechts, Sitze: Vollelektrische Sitze links/rechts, Wegfahrsicherung mit Fernbedienung, Zentralverriegelung, Öldruckanzeige, Ölstandskontrolle, Öltemperaturanzeige

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg  
Notwendige Reparaturen siehe Mängelauflistung.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Frank Buhl  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

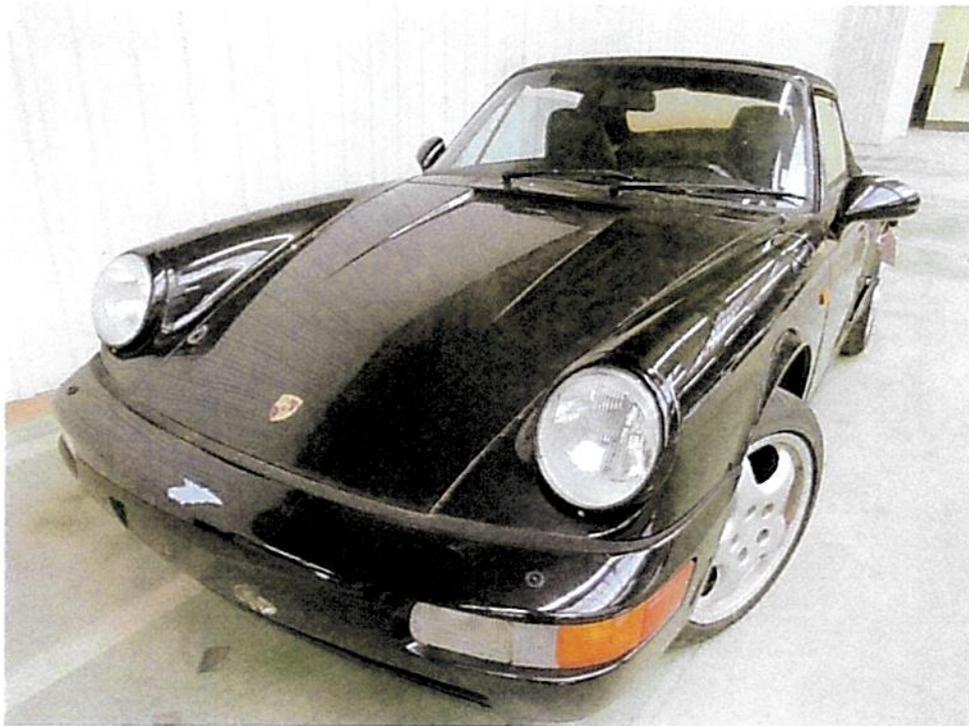


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Lackabplatzungen am Stoßfänger



Bild 6 : Lackabplatzungen am Stoßfänger

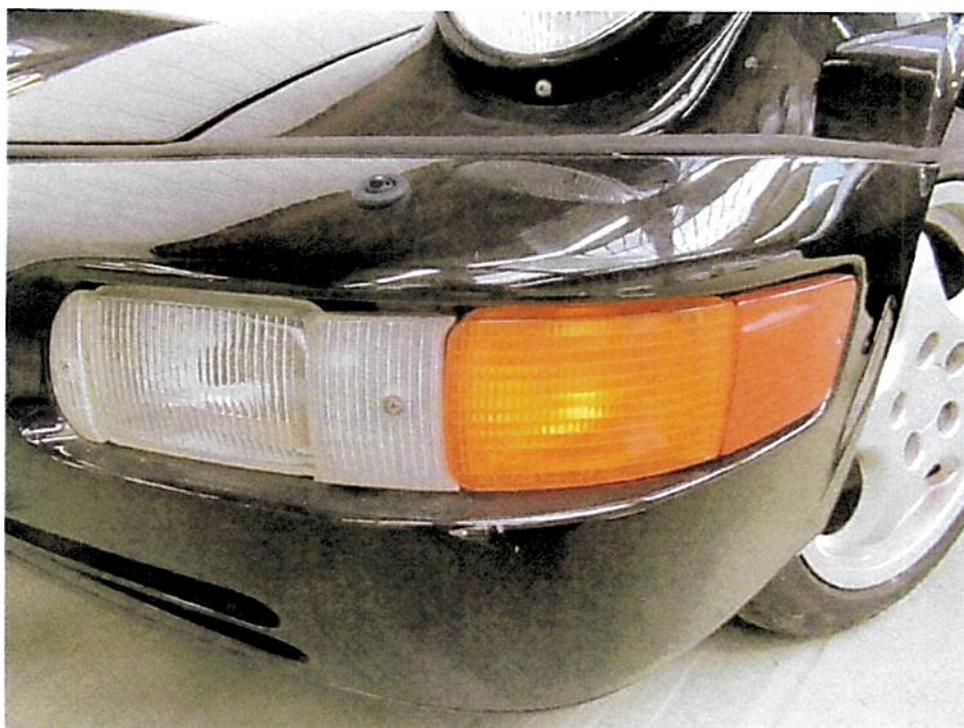


Bild 7 : Lackkratzer am Stoßfänger

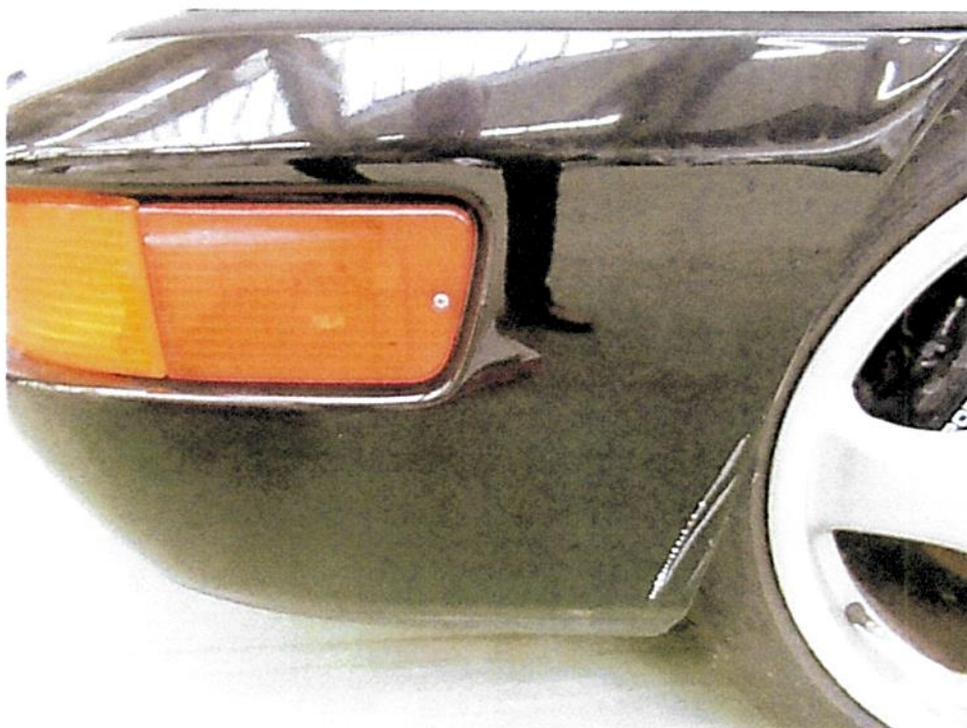


Bild 8 : Lackkratzer am Stoßfänger



Bild 9 : Beide Aussenspiegel verkratzt



Bild 10 : Fahrentür verkratzt



Bild 11 : Blende an der linken Seitenwand abgelöst

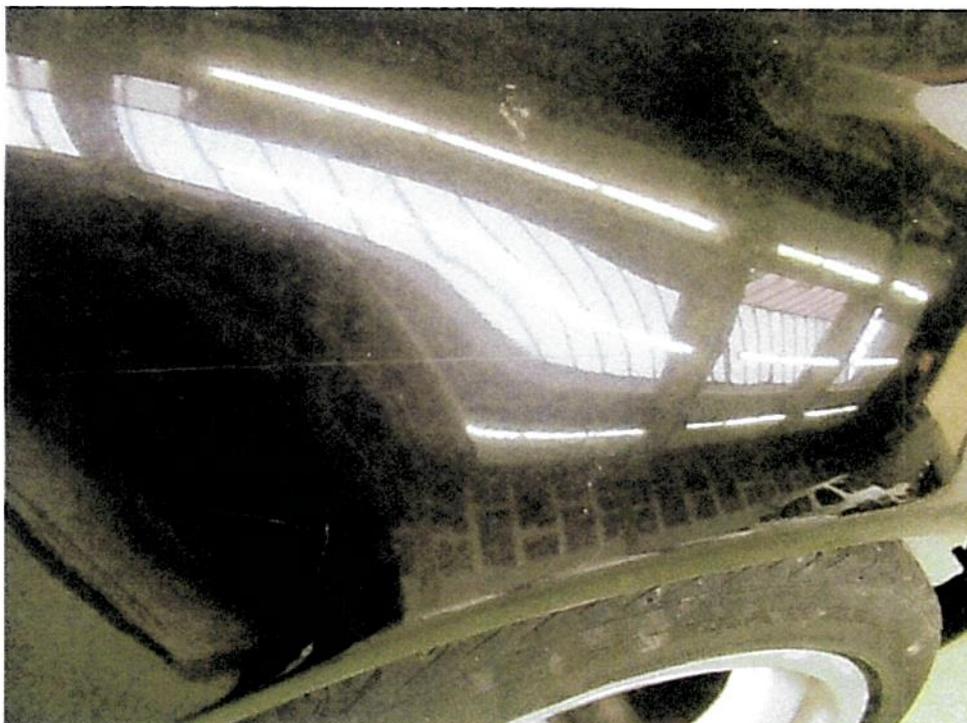


Bild 12 : Lackkratzer an der linken Seitenwand

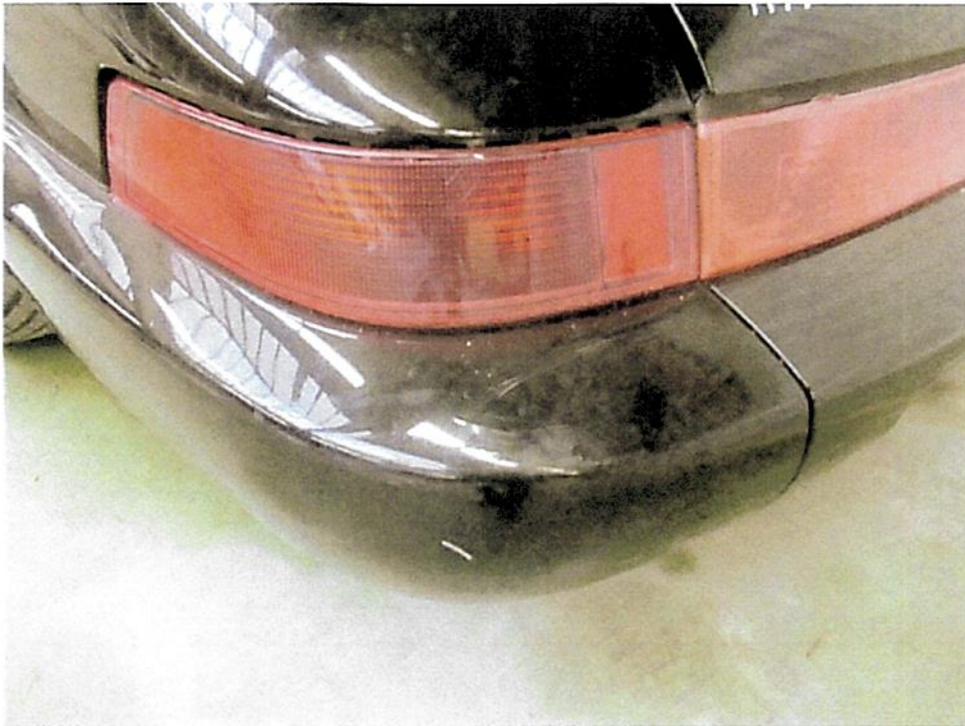


Bild 13 : Stoßfänger hinten links gestaucht



Bild 14 : Lackkratzer am Stoßfänger

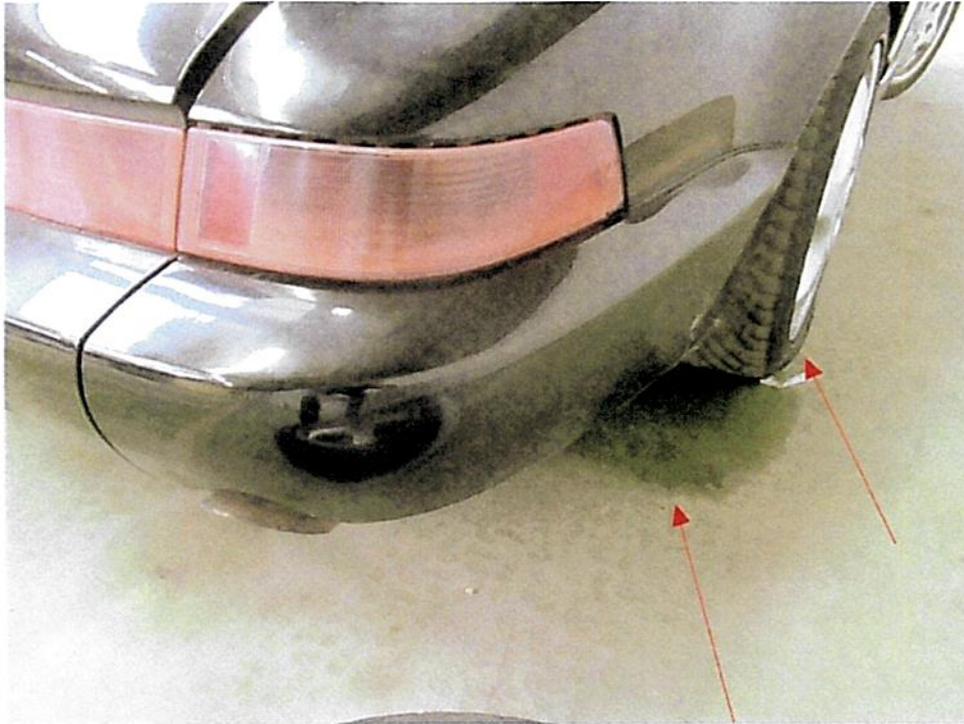


Bild 15 : Lackkratzer am Stoßfänger , Motoröl ausgelaufen.Hinterrad platt



Bild 16 : Heckblende gelöst



Bild 17 : Scheibe vergilbt

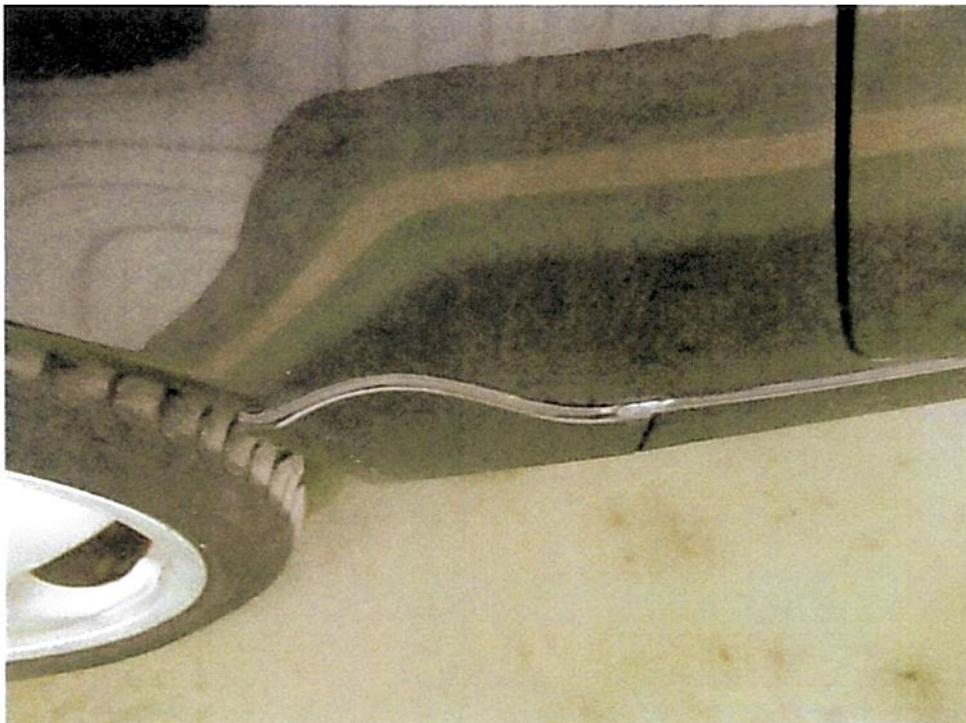


Bild 18 : Lackkratzer an der rechten Seitenwand

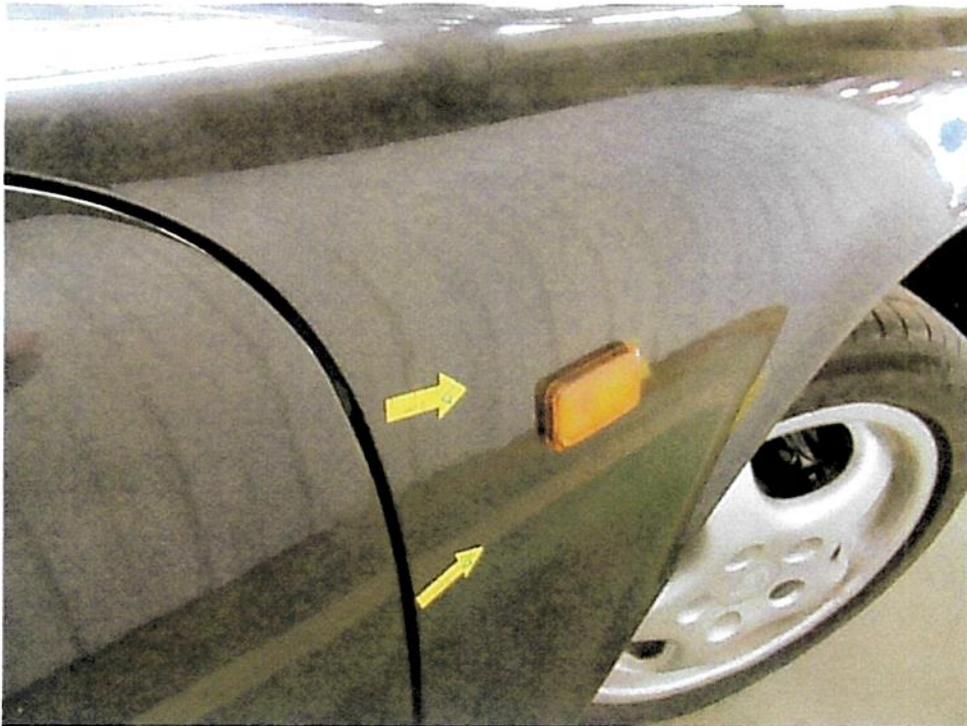


Bild 19 : Rechter Kotflügel -Blech wellig



Bild 20 : Kofferraum mit Notrad



Bild 21 : Fahrzeug-Ident-Nummer



Bild 22 : Typschild



Bild 23 : Innenraum verschmutzt



Bild 24 : Alle Reifen rissig



Bild 25 : Alle Reifen rissig

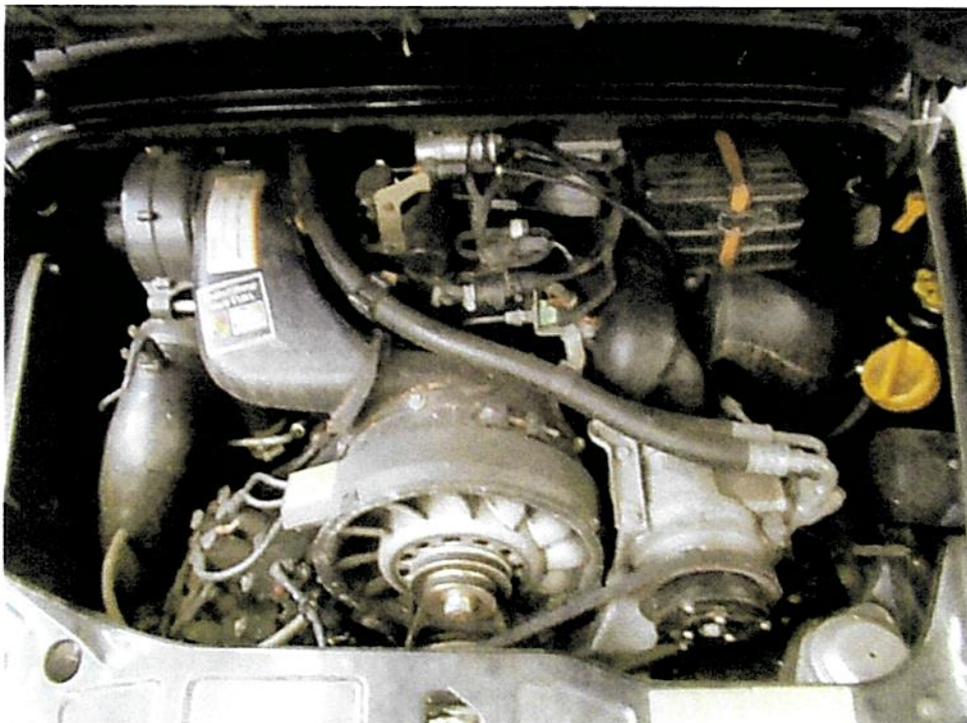


Bild 26 : Motor ohne Ölstand am Messstab



Bild 27 : Ausgelaufenes Motoröl

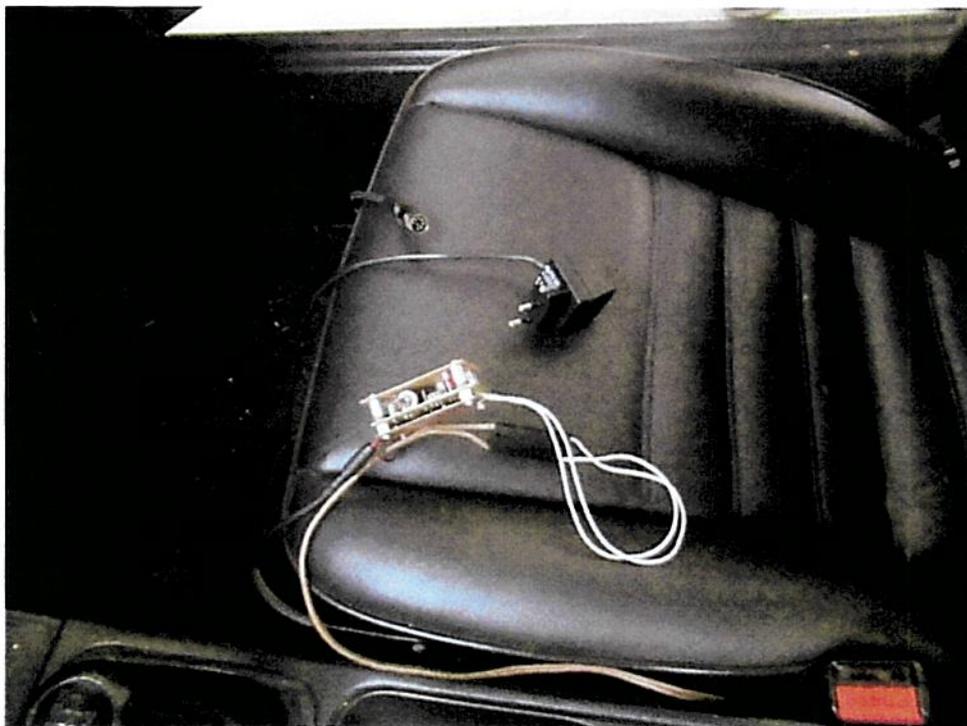


Bild 28 : Unsachgemäß verbautes Kabel



Bild 29 : Sitze hinten, Gurte und Verdeckinnenseite mit Stockflecken

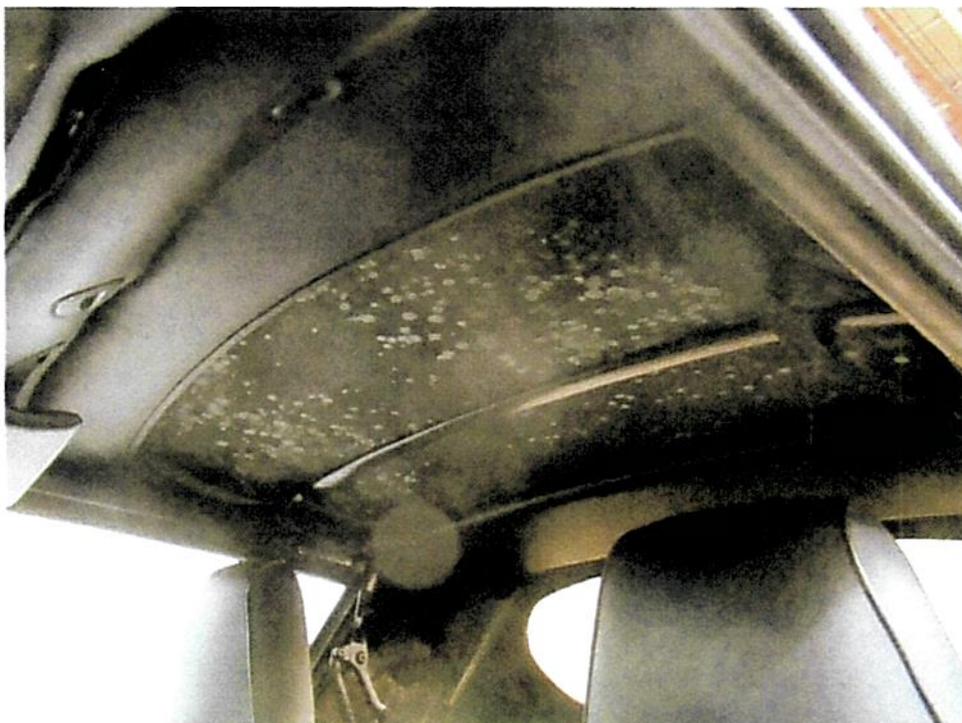


Bild 30 :



Bild 31 : Verdeckbetätigung fehlt

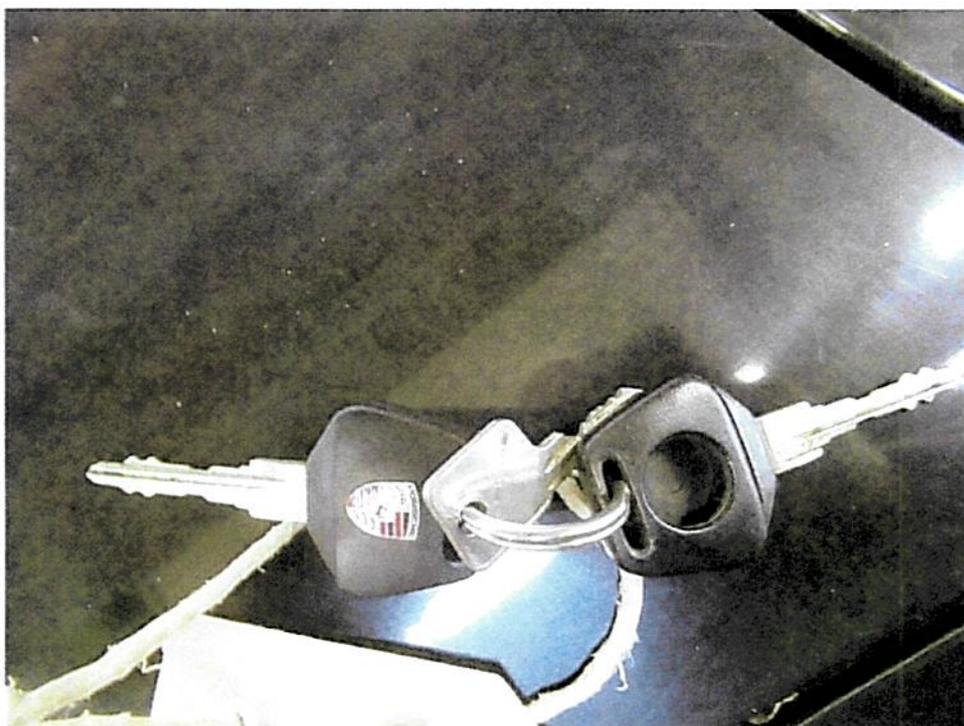


Bild 32 : 2 Fahrzeugschlüssel