

Fahrzeugbewertung

vom 04.03.2025



Honda

Civic Hybrid Lim. 4-trg. (FD3)(03.2006->) / Comfort

JHMFD3 [REDACTED]

Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 04.03.2025

G u t a c h t e n

| | |
|---------------------|--|
| Betrifft | Fahrzeugbewertung |
| Auftrag vom / durch | 05.11.2024 / Auftraggeber |
| Besichtigungsdatum | 06.02.2025 |
| Besichtigungsort | Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz |
| Anwesend | Vertretungsperson von Auftraggeber |

Zusammenfassung des Gutachtens:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Beurteilung | Fahrzeugbewertung |
| Zeitwert (differenzbesteuert) | EUR 1.200,00 |

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fahrzeugart | Pkw, SUV, Kleintransporter |
| Aufbauart | Limousine |
| Fabrikat | Honda |
| Typ / Untertyp | Civic Hybrid Lim. 4-trg. (FD3)(03.2006->) / Comfort |
| KBA-Nummer | 7100/AAM |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | JHMF [REDACTED] identifiziert anhand nach Aktenlage |
| Erste Zulassung | 11.06.2008 |
| Hubraum / Leistung | 1.339 cm ³ / 70 kW |
| Motor | Hybrid 85 kW (Motor 1,3 Ltr. - 70 kW) |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | Hybrid / 4 / Reihenmotor |
| Abgascode | unbekannt |
| Getriebe / Anzahl der Gänge | Automatik / V |
| Türen / Sitze | 4 / 5 |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast | 1.368 / 1.720 / 352 kg |
| Länge / Breite / Höhe | 4.545 / 1.750 / 1.430 mm |
| Anzahl Achsen / davon angetrieben | 2 / 1 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Anzahl Vorbesitzer | unbekannt |
| Laufleistung abgelesen | 225.474 km |
| Farbe | NEUTRON BLUE M. |
| Lackart | Metallic (2-Schicht) |
| Lackzustand | normaler Zustand |
| Allgemeinzustand | dem Alter und der Laufleistung entsprechend normal |
| Verkehrssicherheit | keine Angabe |
| Karosseriezustand | normale Gebrauchsspuren |
| Zustand des Innenraumes | normaler Zustand |
| Besichtigungszustand | unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit, Testlauf durchgeführt |
| Besichtigungsbedingungen | allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung |
| Reparierte Vorschäden | Seitenwand rechts instandgesetzt und nachlackiert, weiterführend die rechte Fahrzeuglanke nachlackiert. |
| Bemerkung | Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Front + rechte Fahrzeugflanke zzgl. Heckklappe |

montierte Bereifung

| Achse | Hersteller | Dimension / Bezeichnung |
|---------------|------------|------------------------------|
| 1 | Barum | 195/65 R15 91T Bravuris 5 HM |
| 2 | Matador | 195/65 R15 91T Elite 3 MP44 |
| Reifenzustand | | verkehrssicher |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Lenkrad (Leder), LM-Felgen, Motor 1,3 Ltr. - 70 kW i-DSI-i-VTEC Hybrid, Multifunktion für Lenkrad, Reifen 195/65 R15 ..H, Seitenairbag vorn, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Stoßfänger Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Metallic-Lackierung

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 05.11.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer JHMF0 [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

| | |
|---------------------------|---------|
| Motorhaube | 309 µm |
| Kotflügel, vorn rechts | 265 µm |
| Tür, vorn rechts | 295 µm |
| Tür, hinten rechts | 210 µm |
| Seitenwand, hinten rechts | 1340 µm |
| Heckklappe | 261 µm |
| Seitenwand, hinten links | 143 µm |
| Tür, hinten links | 98 µm |
| Tür, vorn links | 101 µm |
| Kotflügel, vorn links | 107 µm |
| Dach | 87 µm |

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Ungarische Zulassung !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

1.200,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 05.02.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

1.200,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 39 Seiten inkl. 65 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 04.03.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ansicht Seitenschweller links.



Bild: 11 Ansicht Seitenschweller rechts.



Bild: 12 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 13 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen Vorderachse



Bild: 14 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 15 Ausweisung KBA Nummer der LM-Felgen.



Bild: 16 Standschäden Bremsanlage.



Bild: 17 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen Hinterachse



Bild: 18 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 19 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 20 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 21 Ansicht Vorderachse links



Bild: 22 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 23 Ansicht Hinterachse links



Bild: 24 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 25 Einzelansicht Unterboden Hecksegment.



Bild: 26 Detailansicht Endschalldämpfer



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 28 Innenraum, vorn links

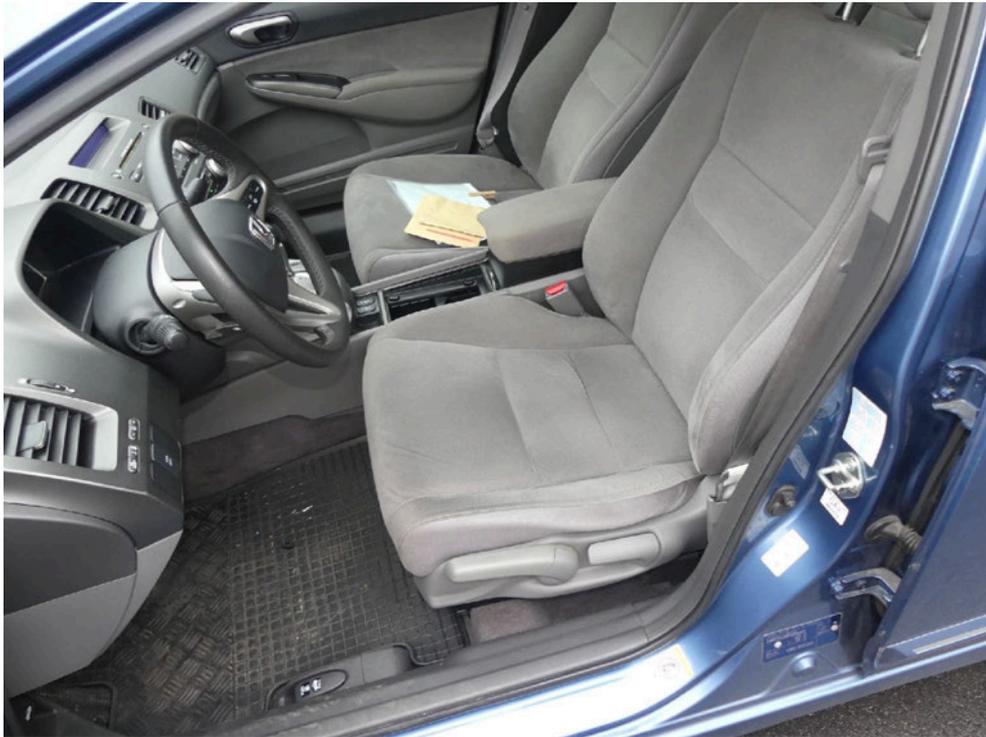


Bild: 29 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 30 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 31 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 32 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 33 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 34 Innenraum, hinten links



Bild: 35 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 36 Ansicht Kofferraum



Bild: 37 Einzeldarstellung Kofferraum



Bild: 38 Einparkhilfe hinten nachgerüstet



Bild: 39 Einzelansicht Einparkhilfe hinten



Bild: 40 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 41 Innenraum, hinten rechts



Bild: 42 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 43 Ansicht Innenhimmel



Bild: 44 Innenraum, vorn rechts



Bild: 45 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 46 Übersichtsaufnahme Innenraum.



Bild: 47 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 48 Frontverkleidung links spreizt sich partiell ab.



Bild: 49 Hauptscheinwerfer partiell matt ...



Bild: 50 ... Detailansicht in genäherter Perspektive.



Bild: 51 Ansicht Fondtür rechts, diese ist in der Türaußenhaut verworfen.



Bild: 52 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 53 Ansicht Heckverkleidung ...



Bild: 54 ... diese ist im Grundmaterial deformiert.

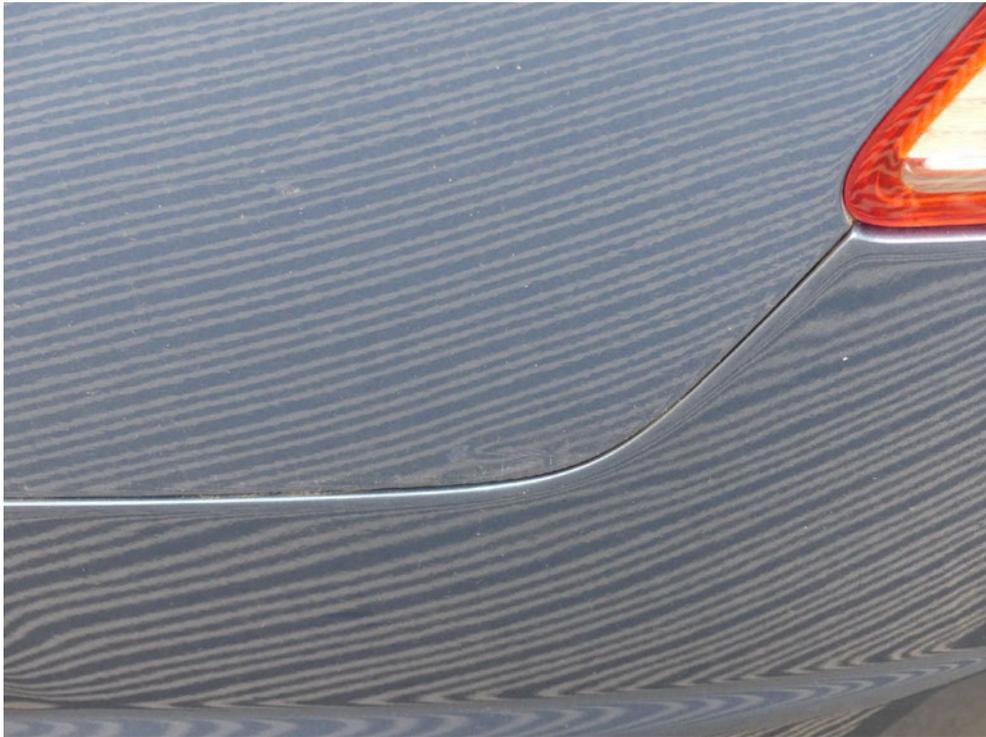


Bild: 55 Ansicht Seitenwand links ...

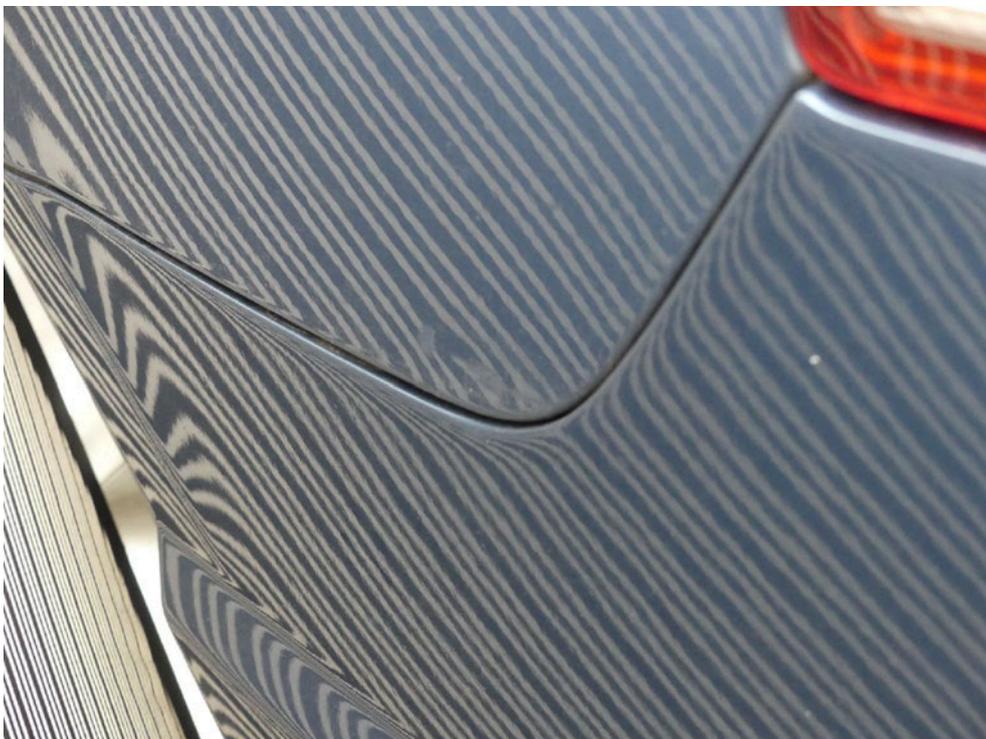


Bild: 56 ... diese ist leicht im Übergang zur Heckverkleidung gestaucht.



Bild: 57 Ansicht Fahrertür, der Lackaufbau ist partiell beschädigt.

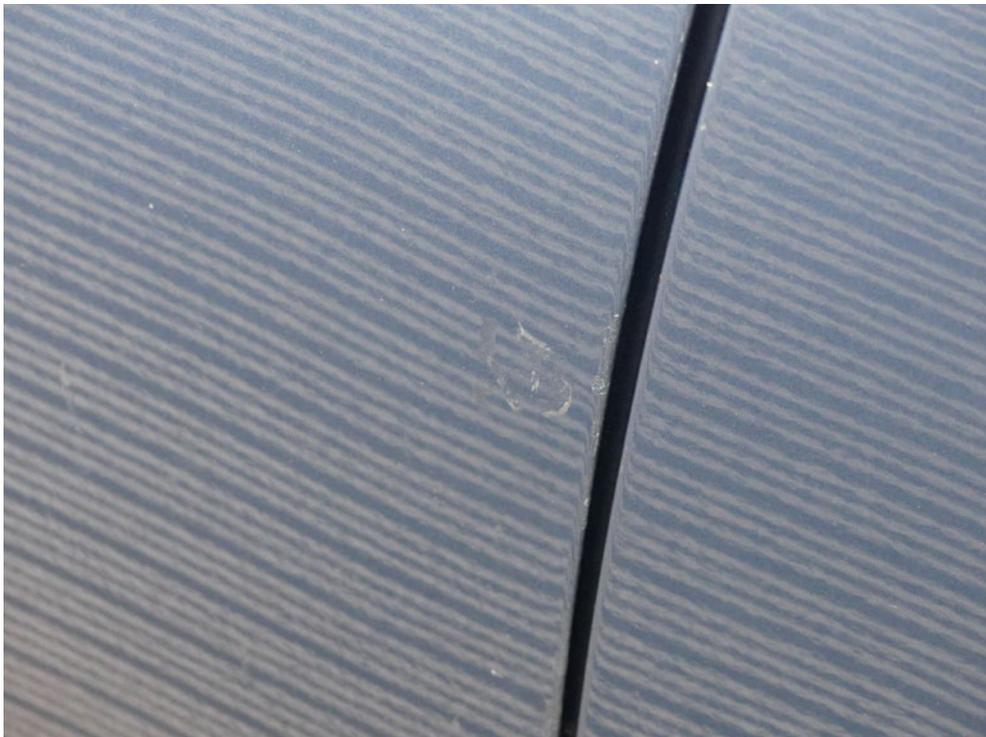


Bild: 58 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 59 Fahrzeugdach partiell punktuell gestaucht.



Bild: 60 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.

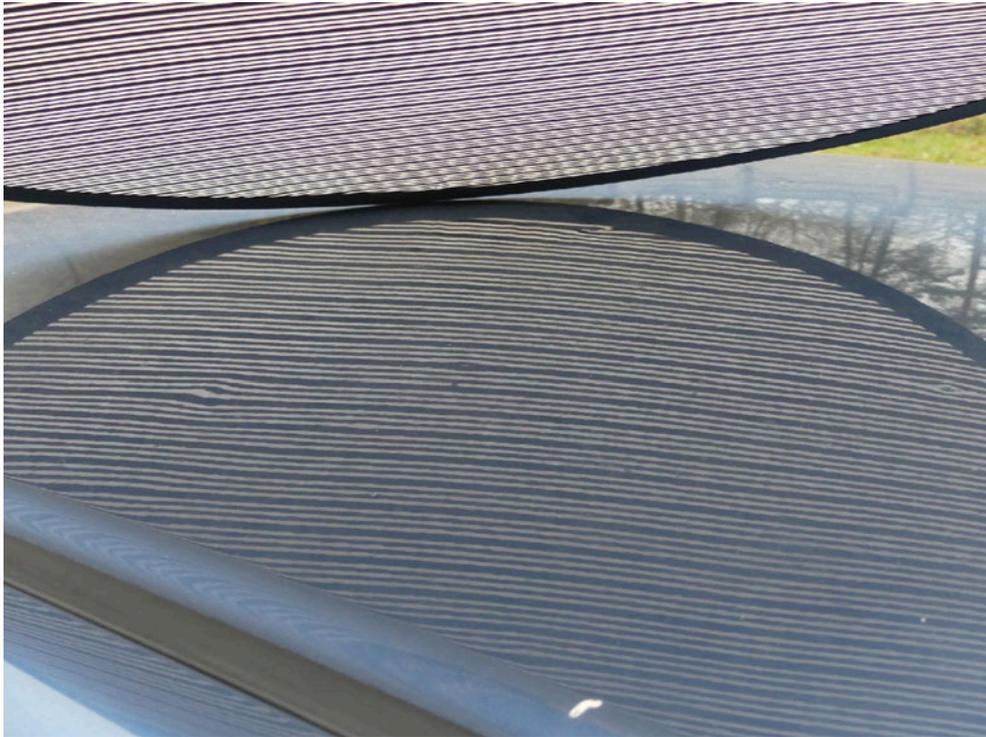


Bild: 61 Weitere Ansicht Fahrzeugdach.

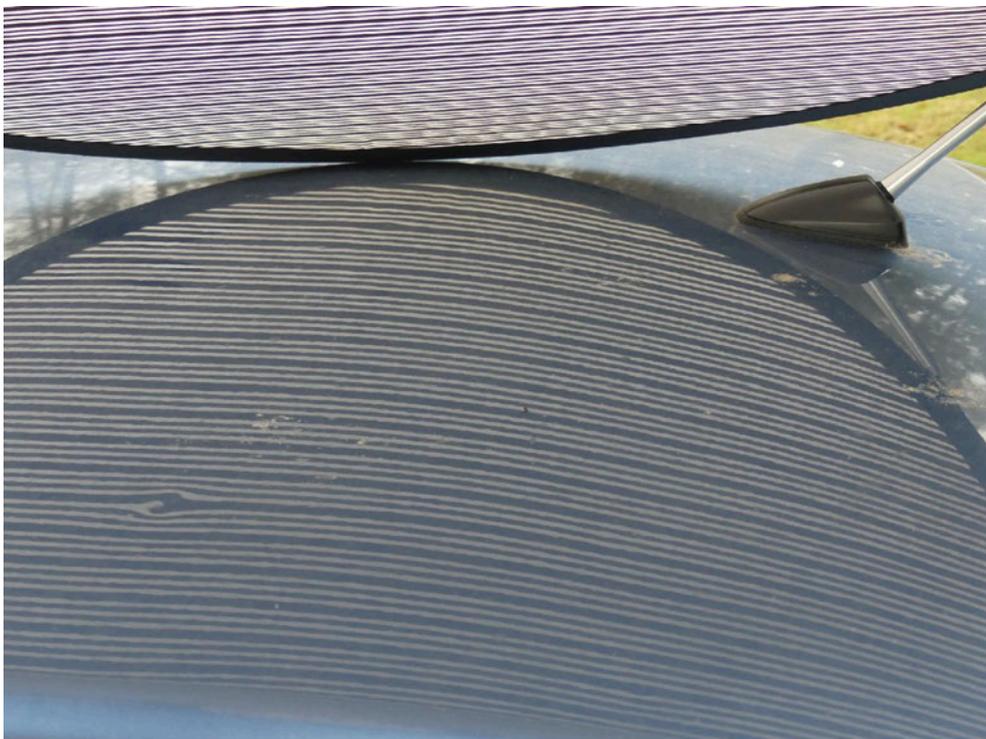


Bild: 62 Weiterhin sind Rückstände von Vogel-Kot vorhanden.

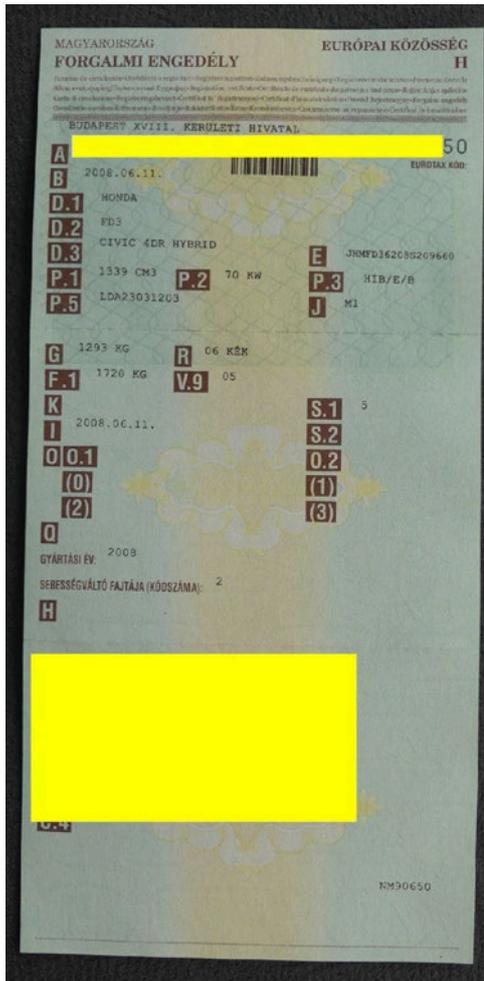


Bild: 63 Zulassungbescheiniungun Teil I (Ungarn !!!)



Bild: 64 Ausweisung vorhandene Bordliteratur

TULAJDONOS / ÜZEMBEN TARTÓ ADATAI

| Gépjármű adatai / Vehicle Details | | HONDA The Power of Dreams | |
|--|--|---|--|
| Típus/Model: CIVIC HYBRID HID 08YM | | Belső színkód/Interior Colour Code: NH-167L | |
| Alvázsorszám / Vehicle Id. Number: JHMI [REDACTED] | | Sebességváltónő száma / Transmission number: [REDACTED] | |
| Motorszám / Engine Number: LDA23031203 | | Kulcskód / Key Code: 000M523 | |
| Jótállás kezdete / Warranty Start Date: 2008.06.11. | | Infravörös kulcs-kód / Intra-red Key Code: [REDACTED] | |
| Színkód / Colour Code: B537M | | Egyesületi rendszám / Registration: [REDACTED] Rádiókód / Radio Code: [REDACTED] | |
| Tulajdonos, Üzemeltető adatai / Owner Details | | | |
| Név / First Name: [REDACTED] | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Dealer pecsét / Dealer stamp PD0037 </div> | |
| Cég / Company: HUNGAR TELEKOM NYRT. | | | |
| Település / City: BUDAPEST | | | |
| Nyomtatás dátuma / Print Date: 2008.06.11. | | | |

Bild: 65 Serviceheft vorhanden - letzter Service Honda Fachbetrieb 2018 bei 162.000km
 Letzter Eintrag Service 03-2024 bei 211.700km



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| Hersteller | Honda | | |
| Modell | Civic Hybrid Lim. 4-trg. (FD3)(03.2006->), 1.3 i-DSI i-VTEC, Comfort, 2008 - 2008 | | |
| Amtl. Kennzeichen | | Besichtigungsdatum | 06.02.2025 |
| Vorgangsname | 05769WF25 | Farbe | NEUTRON BLUE M. |
| Anzahl Halter | Unbekannt | DAT Europa-Code® | 01 340 039 005 0001 DE001 4623 |
| Erstzulassung / HU | 11.06.2008 / | KBA-Schlüssel | 7100/AAM |
| Laufleistung (abgelesen) | 225.474 km | Aufbau | Limousine |
| VIN | JHMFD [REDACTED] | Sitzplätze / Türen | 5 / 4 |
| Leistung | 70 kW / 95 PS | Schadstoffklasse EU | unbekannt |
| Hubraum | 1339 ccm | Zustand | normal |
| Motorart | Hybrid Benzin/Elektro | Unfallschaden | unbekannt |
| Getriebe | Getriebe Automatik stufenlos - CVT | | |

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----------|----|---|-------------------------|------------------|
| Montierte Reifen | | | | | | |
| Reifen Achse 1 | Barum | 195/65R15 | 91 | T | Zust. Achse 1/Sich.-Kz. | 3,0 / 3,0 mm /-- |
| Reifen Achse 2 | Matador | 195/65R15 | 91 | T | Zust. Achse 2/Sich.-Kz. | 5,0 / 5,0 mm /-- |

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

1.200,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 04.03.2025 zum 05.02.2025

Datenstand

03/2025



| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| Bezeichnung | ██████████ | Besichtigungsdatum | 06.02.2025 |
| Amtl. Kennzeichen | ██████████ | DAT Europa-Code® | 01 340 039 005 0001 DE001 4623 |
| Fahrzeug-Ident.Nr | JHMF D ██████████ | KBA-Schlüssel | 7100/AAM |

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Aktive Kopfstützen vorn
- > Alarmanlage
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Elektr. Bremskraftverteilung
- > Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA)
- > Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- > Hybrid 85 kW (Motor 1,3 Ltr. - 70 kW)
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaautomatik
- > Kopf-Airbag-System
- > Lenkrad (Leder)
 - Multifunktion für Lenkrad
- > LM-Felgen 6x15
- > Seitenairbag vorn
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- > Servolenkung elektronisch gesteuert
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Metallic-Lackierung

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

durchgeführt von: |

Seite 2 von 2

Erstellt mit SilverDAT® von



