



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Gutachten

Fahrzeugbewertung

04847WF23

15.02.2023

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 15.02.2023

Gutachten

04847WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen

OHNE

Auftrag vom / durch

05.01.2023 14:10 Uhr / Auftraggeber / per E-Mail

Besichtigungsdatum

19.01.2023 11:10 Uhr

Besichtigungsort

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Besichtigt durch

Falk Schmalfuß

Anwesend

Vertretungsperson für Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert steuerneutral	EUR	4.675,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Bus
Fabrikat	Hyundai
Typ / Untertyp	H-1 (2008->) / Travel Comfort
KBA-Nummer	8252/ADG
Fahrzeug-Ident-Nummer	KMHHW81KADU580928
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste Zulassung	17.09.2013
Hubraum / Leistung	2.497 cm³ / 100 kW
Motor	Motor 2,5 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 8
Leer- / zul. Gesamtgewicht	2.313 / 3.030 kg
Länge / Breite / Höhe	5.125 / 1.920 / 1.935 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	2
Laufleistung abgelesen	152.525 km
Farbe	Hyper Metallic / MET
Lackart	Mica (2-Schicht)
Allgemeinzustand	normale Gebrauchsspuren
Verkehrssicherheit	fahrbereit
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	* Frontverkleidung nachlackiert
Nichtreparierte Vorschäden	* keine weitere erkennbar, bzw. repariert
	* Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
	* Fahrzeugdach mehrfach gestaucht !!
	* Innenverkleidung Heckklappe gebrochen
	* Sommer Reifen DOT - 1613 !!!!
	* Heckverkleidung partiell gestaucht
	* diverse Beschädigungen / Kratzer Lackaufbau
	* Frontverkleidung im Lackaufbau markiert
Bemerkung	* Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Messbereich zwischen 70µm - 125µm
	* 2 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
	* Starthilfe notwendig - Motorlauf geprüft - kleine Probefahrt durchgeführt
	* Optischer Zustand: Fahrzeug ungewaschen / nicht gereinigt
	* Letzter Service 10-2022 bei 152.521km lt. Kennschild
	Motorraum
	* Zulassungsbesch. Teil I + II vorhanden

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Hankook	215/70 R16C 108/106T Radial RA08 6PR
2	Hankook	215/70 R16C 108/106T Radial RA08 6PR
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	5
7	7

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Falken	215/70 R16C 108/106T Eurowinter HS-437 VAN M +S
2	Falken	215/70 R16C 108/106T Eurowinter HS-437 VAN M +S

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	3
6,5	6

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Batterie 72 Ah, Doppelklimaanlage, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrzeug mit Heckklappe, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Verbundglas, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Karosserie/Aufbau: Kombi, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leuchtweitenregelung, Modellpflege, Motor 2,5 Ltr. - 100 kW CRDi KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, Radstand 3200 mm, Reserverad in Fahrbereifung, Rundumverglasung getönt, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenbremse hinten, Scheibenbremse vorn, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Schmutzfänger vorn und hinten, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, Traktionskontrolle, Trend-Paket, Wegfahrsperrung, Zeituhr (digital), Zentralverriegelung, Zuheizung

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 05.01.2023 14:10 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer KMHWH81KADU580928 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Zeitwert

EUR

4.675,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 19.01.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

4.675,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 45 Seiten inkl. 77 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 15.02.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht vorn links



Bild: 3 Diagonalansicht hinten links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Gesamtansicht hinten



Bild: 6 Gesamtansicht vorn



Bild: 7 Seitenansicht rechts



Bild: 8 Seitenansicht links



Bild: 9 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination



Bild: 10 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Innenraum, hinten links



Bild: 13 Detailansicht Innenraum



Bild: 14 Ansicht 2. Sitzreihe



Bild: 15 Ansicht Fahrzeughimmel



Bild: 16 Detailansicht Innenraum



Bild: 17 Innenraum, Gesamtansicht



Bild: 18 Ausweisung der zusätzlichen Rad/Reifenkombination (Winter)



Bild: 19 Detailansicht



Bild: 20 Detailansicht Innenraum



Bild: 21 Wie vor



Bild: 22 Wie vor, Ansicht Verkleidung D-Säule innen



Bild: 23 Ansicht Heckklappe innen



Bild: 24 Detailansicht Heckklappe, die Innenverkleidung ist im Material gebrochen



Bild: 25 Anhängerzugvorrichtung mit Elektrodose 13-Polig



Bild: 26 Ansicht Ersatzrad (Sommer)



Bild: 27 Innenraum, hinten rechts



Bild: 28



Bild: 29 Detailansicht 1. Sitzreihe

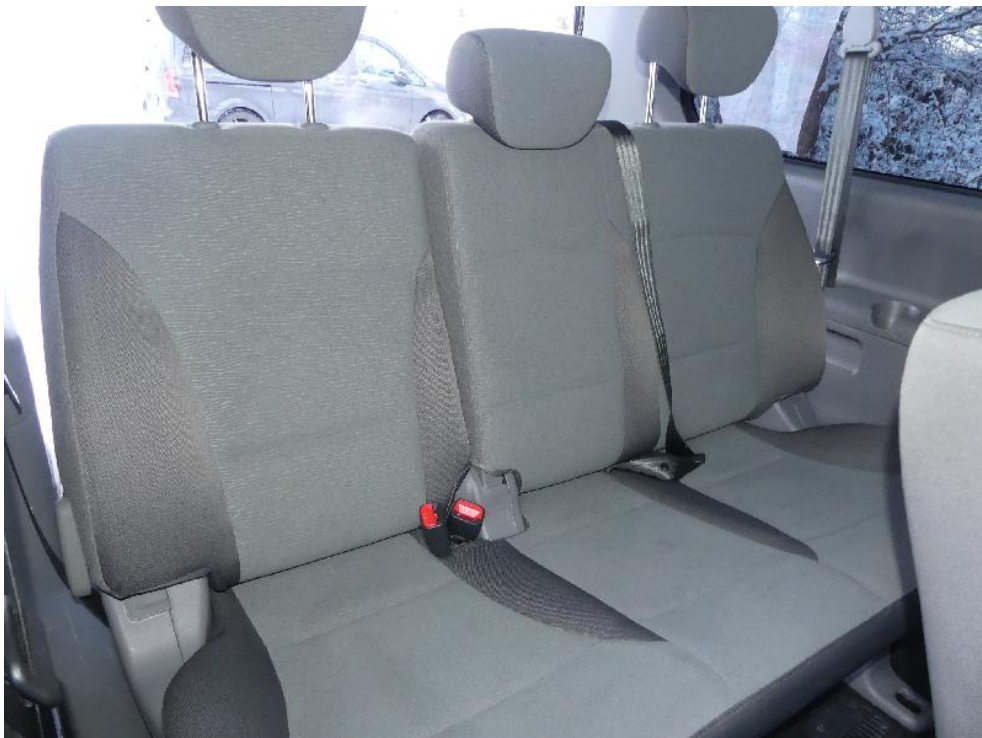


Bild: 30 Detailansicht 2. Sitzreihe



Bild: 31

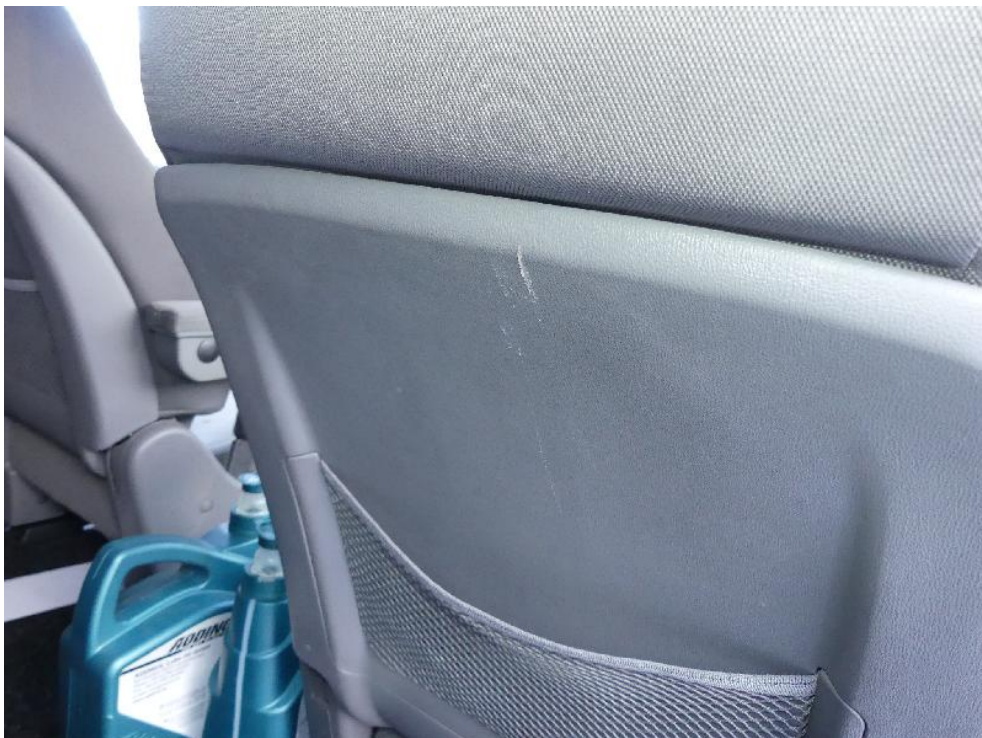


Bild: 32 Beifahrersitz



Bild: 33 Innenraum, vorn rechts



Bild: 34



Bild: 35 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 36 Detailansicht Innenraum



Bild: 37 Detailansicht Beifahrersitz



Bild: 38 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 39 Hinweisschild Service



Bild: 40 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 41 Ausweisung der Gesamtlauflistung von zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 42 Detailansicht Innenraum



Bild: 43 Einzeldarstellung Fahrersitz

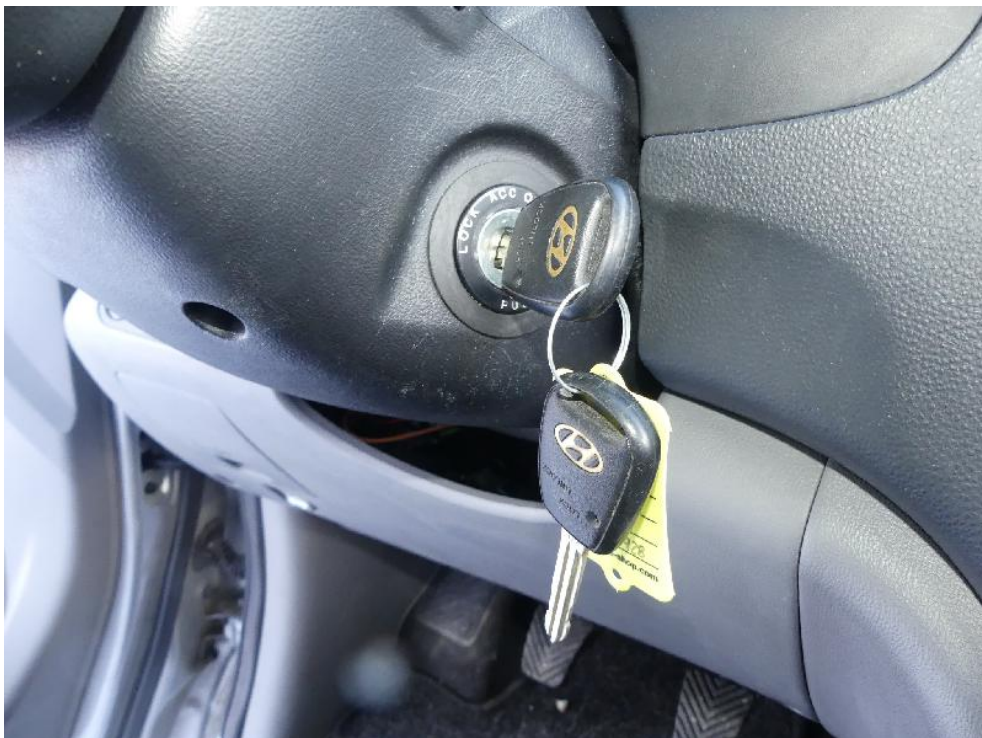


Bild: 44 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden



Bild: 45 Detailansicht Innenraum

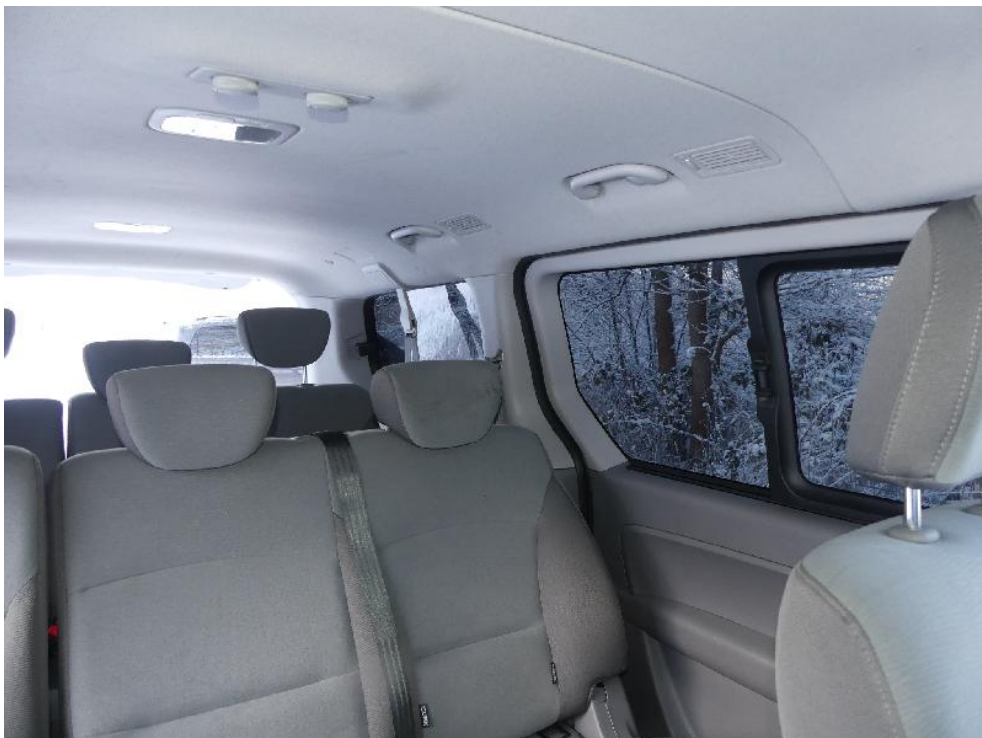


Bild: 46 Detailansicht Innenraum



Bild: 47 Schiebetür links innen

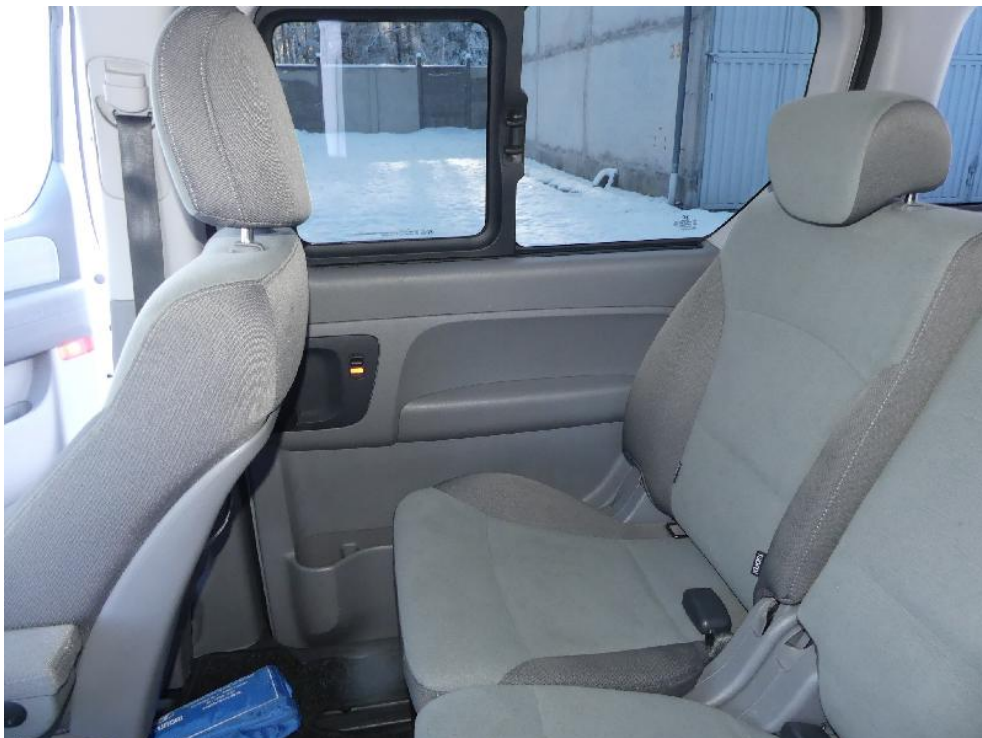


Bild: 48 Schiebetür rechts innen



Bild: 49 Kopfstütze 1. Sitzreihe links



Bild: 50 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 51 ... dieses ist mehrfach gestaucht.



Bild: 52 Wie vor



Bild: 53 Detailansicht

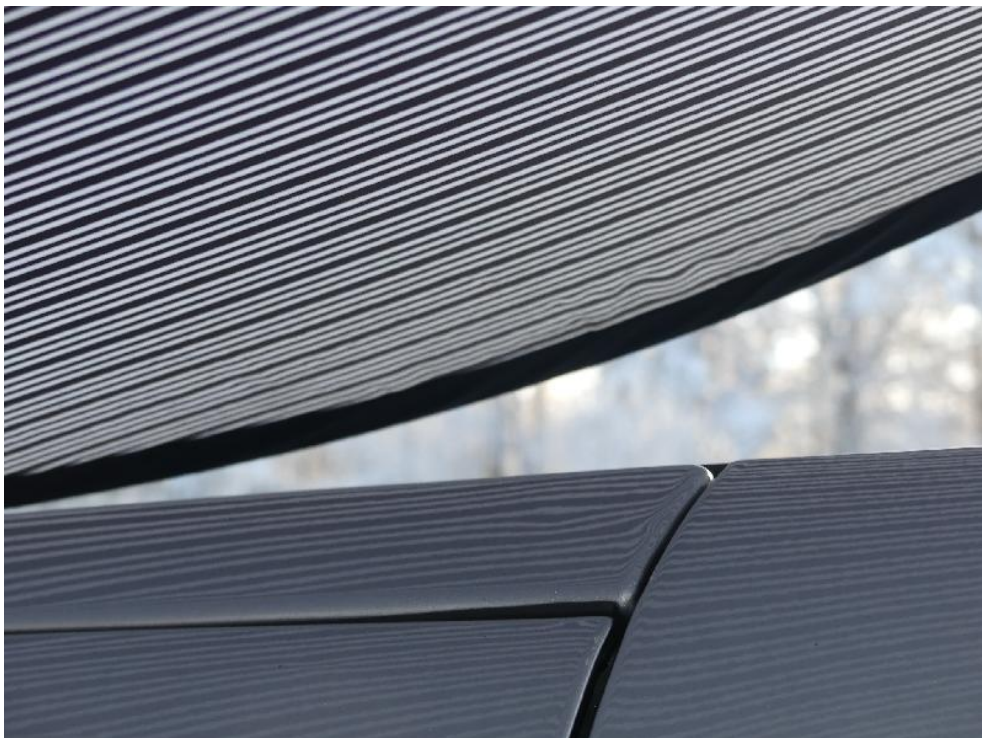


Bild: 54 Dachholm rechts



Bild: 55 Detailansicht Seitenwand links



Bild: 56

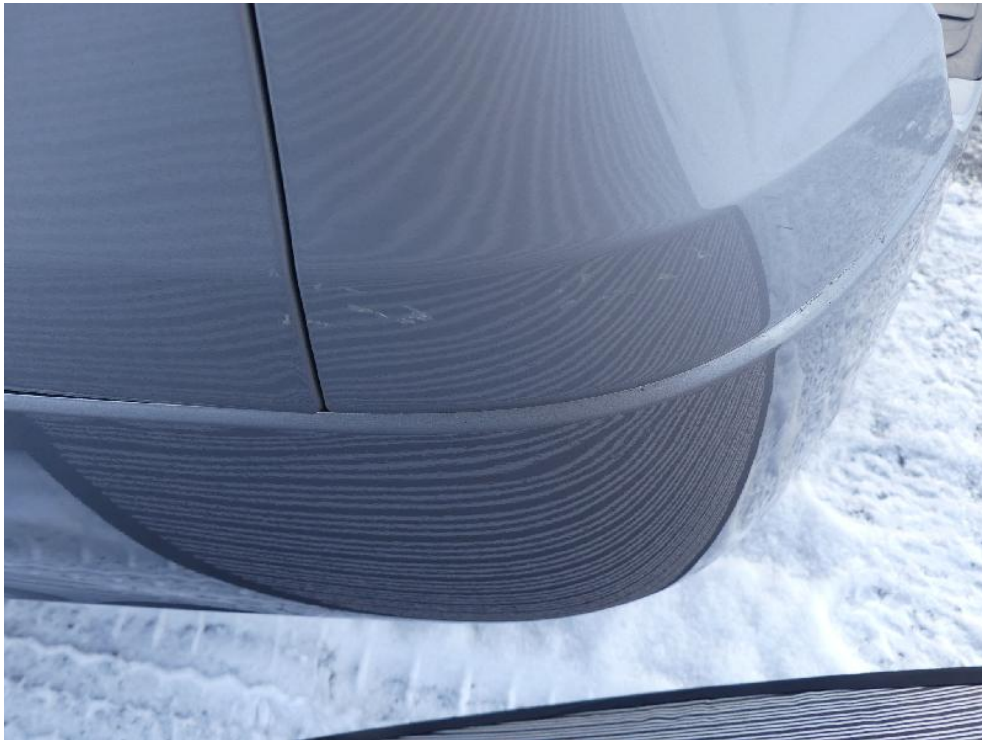


Bild: 57 Heckverkleidung links

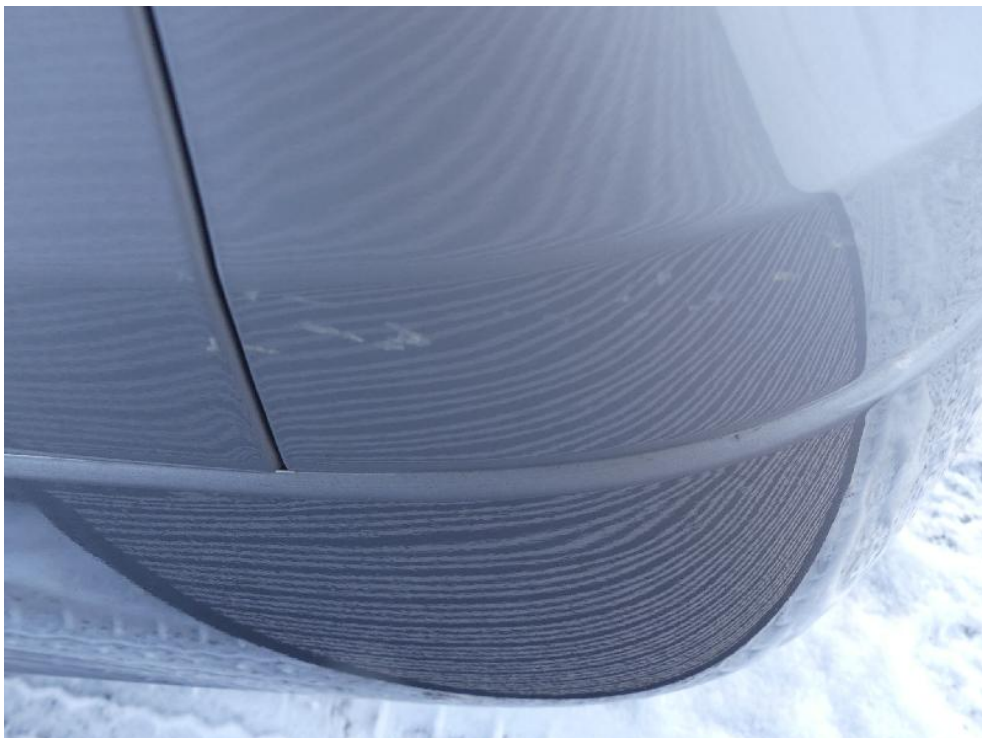


Bild: 58 Detailansicht



Bild: 59 Heckverkleidung mitte



Bild: 60 Detaillierte Darstellung / zur visuelle Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels



Bild: 61 Detailansicht Heckklappe

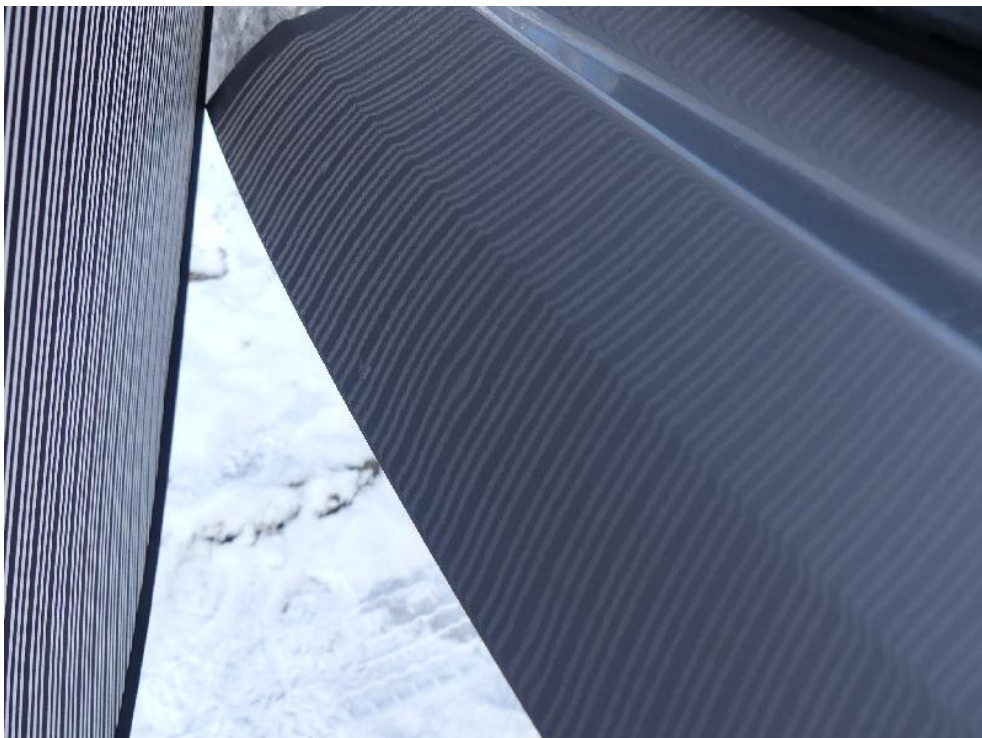


Bild: 62 Wie vor



Bild: 63 Lackaufbau markiert



Bild: 64 Detailansicht

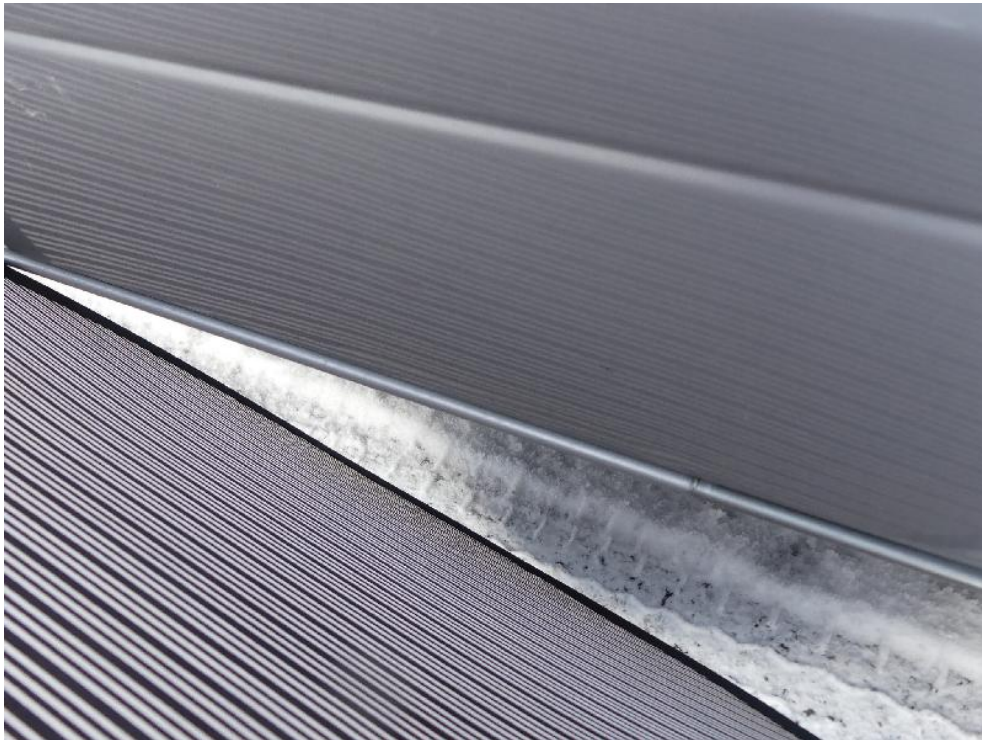


Bild: 65 Einzelansicht Schiebetür rechts



Bild: 66 Ansicht Frontverkleidung rechts sowie Kotflügel



Bild: 67 Aufgrund des Farbunterschiedes der Frontverkleidung ist eine Nachlackierung erfolgt.



Bild: 68 Ausweisung Schaden Frontverkleidung



Bild: 69 Detailansicht



Bild: 70 Weitere Detailansicht



Bild: 71 Farbrückstand am Kotflügel links, durch die Nachlackierung der Frontverkleidung.



Bild: 72 Ausweisung Materialstauchung Dachaußenhaut im Übergang zur Frontscheibe.

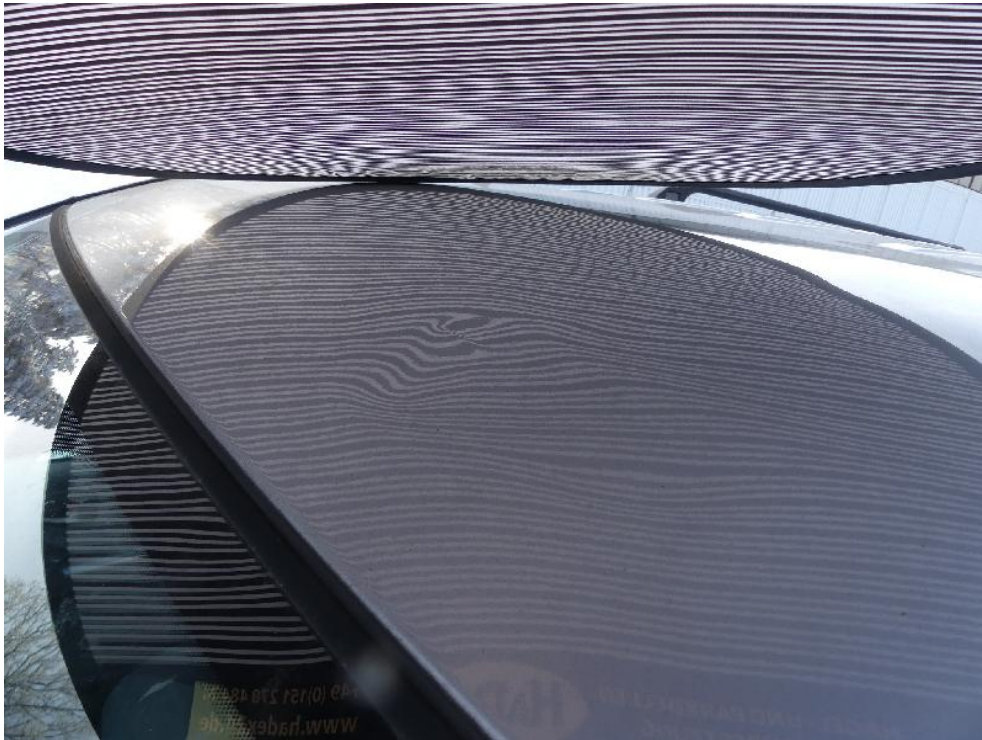


Bild: 73 Wie vor



Bild: 74 Detailansicht

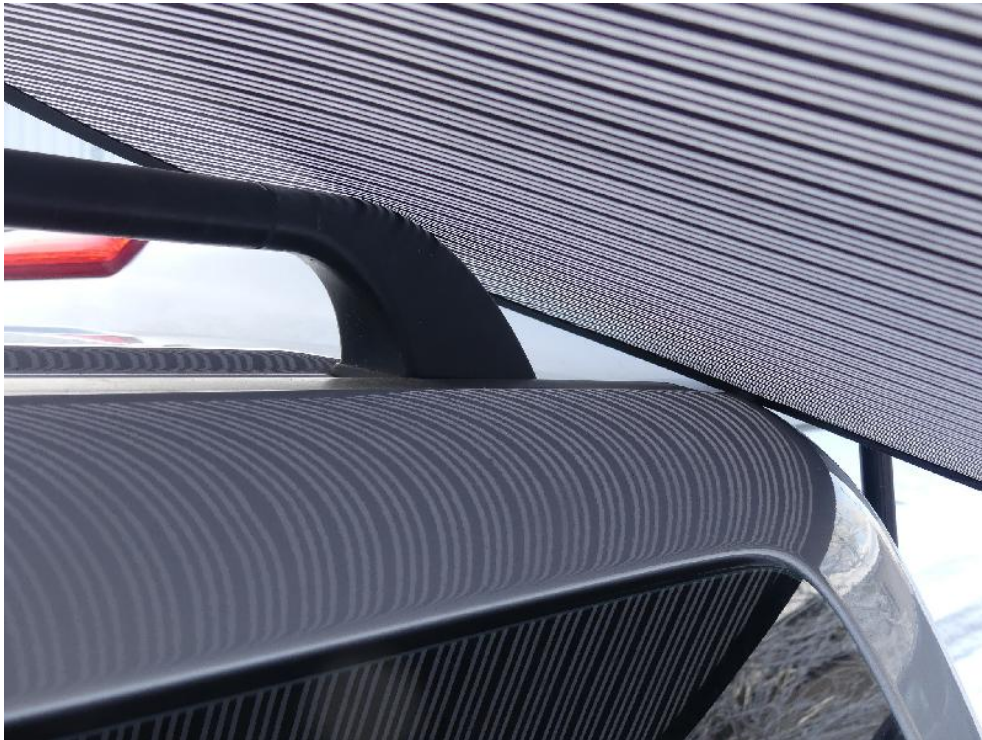


Bild: 75 Dachholm links Partiiell gestaucht



Bild: 76 Detailansicht Hinterachse links



Bild: 77 Detailansicht Hinterachse rechts

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Hyundai		
Modell	H-1 (2008->), 2.5 CRDi , Travel Comfort, 2011 - 2016		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	19.01.2023
Vorgangsname	04847WF23	Farbe	Hyper Metallic / MET
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	02 345 015 021 0003 DE005 5229
Erstzulassung / HU	17.09.2013 /	KBA-Schlüssel	8252/ADG
Laufleistung (abgelesen)	152.525 km	Karosserie/Aufbau	Bus
VIN	KMHWH81KADU580928	Antriebsart	Heckantrieb
Leistung	100 kW / 136 PS	Zul. Gesamtgewicht	3030 kg
Hubraum	2497 ccm	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Motorart	Diesel	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Getriebe	Getriebe 6-Gang	Unfallschaden	unbekannt
Radstand	3200 mm	Zustand	normal
Sitzplätze / Türen	8 / 5		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

4.675,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 15.02.2023 zum 19.01.2023

Datenstand

02/2023

Bezeichnung **04847WF23**
Amtl. Kennzeichen **OHNE**
Fahrzeug-Ident.Nr **KMHWH81KADU580928**

Besichtigungsdatum **19.01.2023**
DAT Europa-Code® **02 345 015 021 0003 DE005 5229**
KBA-Schlüssel **8252/ADG**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Alarmanlage
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Batterie 72 Ah
- > Bordcomputer
- > Doppelklimaanlage
- > Drehzahlmesser
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrzeug mit Heckklappe
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Frontscheibe Verbundglas
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckscheibe heizbar
- > Karosserie/Aufbau: Kombi
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
 - Lenkrad (Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > Leuchtweitenregelung
- > Modellpflege
- > Motor 2,5 Ltr. - 100 kW CRDi KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Nebelschlussleuchte
- > Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- > Radstand 3200 mm
- > Reserverad in Fahrbereifung
- > Rundumverglasung getönt
- > Rußpartikelfilter
- > Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen)
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenbremse hinten
- > Scheibenbremse vorn
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- > Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Schmutzfänger vorn und hinten
- > Seitenaufprallschutz
- > Servolenkung
- > Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- > Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank
- > Traktionskontrolle
- > Trend-Paket
 - Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bordcomputer, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Fernbedienung für Zentralverriegelung, Alarmanlage, Schalt-/Wählhebelgriff Leder,

- Lenkrad (Leder)
- > Wegfahrsperre
 - Alarmanlage
- > Zeituhr (digital)
- > Zentralverriegelung
- > Zuheizung



Bezeichnung	04847WF23	Besichtigungsdatum	19.01.2023
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	02 345 015 021 0003 DE005 5229
Fahrzeug-Ident.Nr	KMHWH81KADU580928	KBA-Schlüssel	8252/ADG

Bemerkungen

Die am gegenständlichen Fahrzeug festgestellten Mängel, sind bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt worden und in Abzug gebracht.

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.

Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Hankook	215/70R16	108 T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,0 /	-- /	-- /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Hankook	215/70R16	108 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	-- /	-- /	7,0 mm /--

Unmontierte Reifen

Reifen 1	Falken	215/70R16	108 T	Zust. Reifen 1/Sich.-Kz.	4,0 /	-- /	-- /	-- mm /--
Reifen 2	Falken	215/70R16	108 T	Zust. Reifen 2/Sich.-Kz.	3,0 /	-- /	-- /	-- mm /--
Reifen 3	Falken	215/70R16	108 T	Zust. Reifen 3/Sich.-Kz.	6,5 /	-- /	-- /	-- mm /--
Reifen 4	Falken	215/70R16	108 T	Zust. Reifen 4/Sich.-Kz.	6,0 /	-- /	-- /	-- mm /--