



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Gutachten

Fahrzeugbewertung

04992WF23

05.07.2023



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 05.07.2023

Gutachten

04992WF23

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Auftrag vom / durch	11.05.2023 / Auftraggeber per E-Mail
Besichtigungsdatum	25.05.2023
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Besichtigt durch	Holm Schiller
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Fahrzeugbewertung		
Zeitwert (steuerneutral)	EUR	175,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Van
Fabrikat	Kia
Typ / Untertyp	Carens (RS)(2003->) / 1.8 16V LX Van
KBA-Nummer	8253/345
Fahrzeug-Ident-Nummer	KNEFC523135291240
Erste Zulassung	15.09.2003
Hubraum / Leistung	1.793 cm ³ / 93 kW
Motor	Motor 1,8 Ltr. - 93 kW 16V KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 4 / Reihenmotor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.462 / 1.880 kg
Länge / Breite / Höhe	4.493 / 1.748 / 1.609 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	253.867 km
Farbe	Schwarz
Lackzustand	mangelhaft
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	mangelhaft
Zustand des Fahrwerkes	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, Testlauf durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Belshina	195/65 R15 91H Artmotion BEL-261
2	Barum	195/65 R15 91T Polaris 3 M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5	5

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Antenne mechanisch, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Dachreling, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Tankklappe, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kühlergrill Wagenfarbe, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 1,8 Ltr. - 93 kW 16V KAT, Nebelschlussleuchte, Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schmutzfänger, Seitenairbag, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wärmeschutzverglasung, Zeituhr (digital), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zusatzausstattung

Scheibentönung Fondbereich, Radio/CD/MP3-Player

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 11.05.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer KNEFC523135291240 durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Eine Überprüfung der Lackschichtdicke mittels Lackschichtdickenmessgerät wurde **nicht** durchgeführt.

Begründung: Das gegenständliche Fahrzeug wurde nicht fach- u. sachgerecht nachlackiert. (Sprayflasche)

Sachverständige Hinweise

- Fahrzeug ungereinigt
- Fahrzeug zugelassen Tschechien (CZ)
- kein Fhz.-Brief vorhanden
- Halteranzahl unbekannt
- Starterbatterie leer -Starthilfe notwendig
- Motorlauf unrund / unruhig - geht sporadisch aus im Standgas
- Fahrwerk / Antriebe machen Geräusche
- Karosserieanbauteile nicht fachgerecht nachlackiert (Sprayflasche)
- Schweller links und rechts durchrostet !!
- Seitenwand links sichtbar beschädigt
- Fahrzeugdach gestaucht

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Zeitwert

EUR

175,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 25.05.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

175,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfälleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 37 Seiten inkl. 64 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 05.07.2023

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht

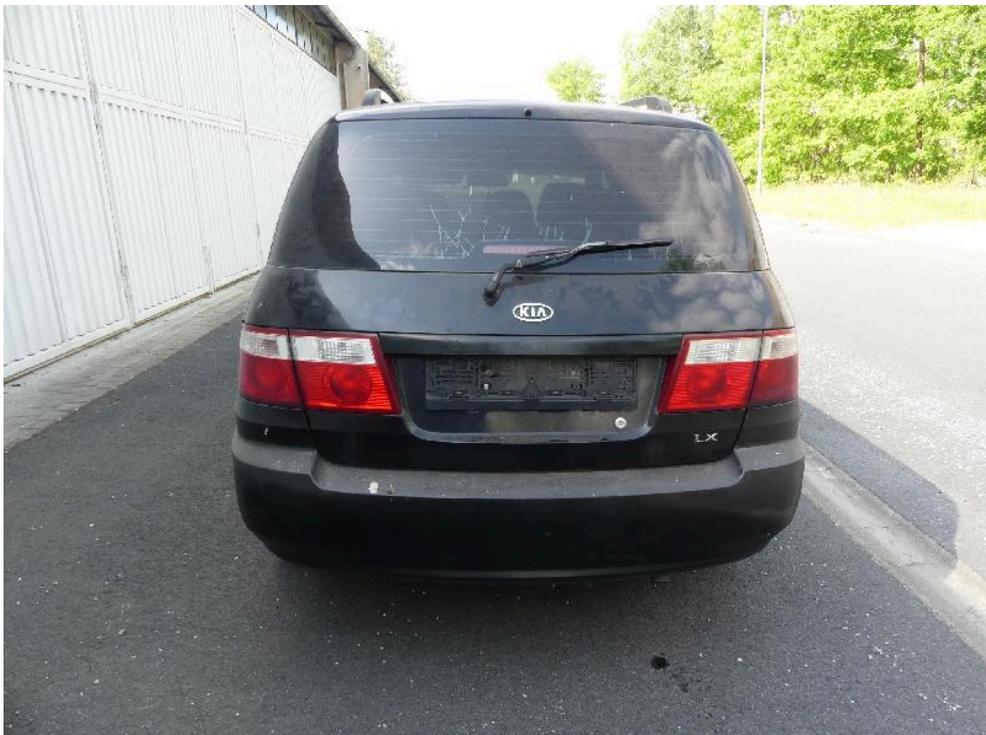


Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Detailansicht Fahrersitz



Bild: 12 Detailansicht Innenraum

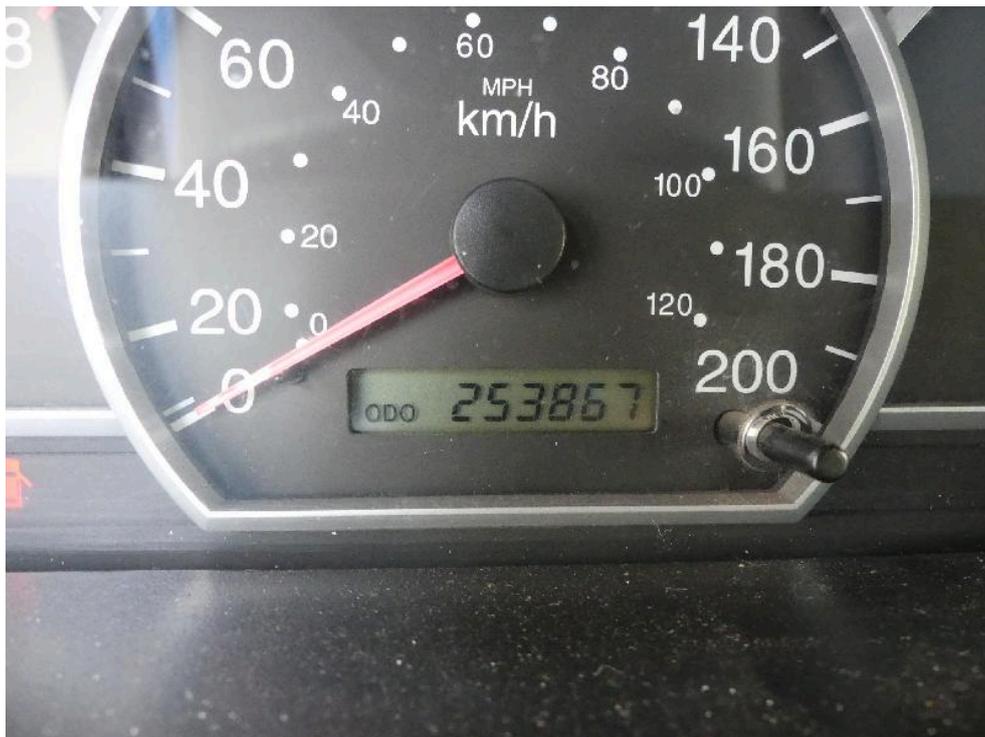


Bild: 13 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 14 Detailansicht Innenraum



Bild: 15 Detailansicht Innenraum



Bild: 16 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 17 Innenraum, hinten links



Bild: 18 Ansicht Kofferraum



Bild: 19 Detailansicht Innenraum Heck



Bild: 20 Ansicht Innenraum Himmel



Bild: 21 Ansicht Türverkleidung hinten rechts

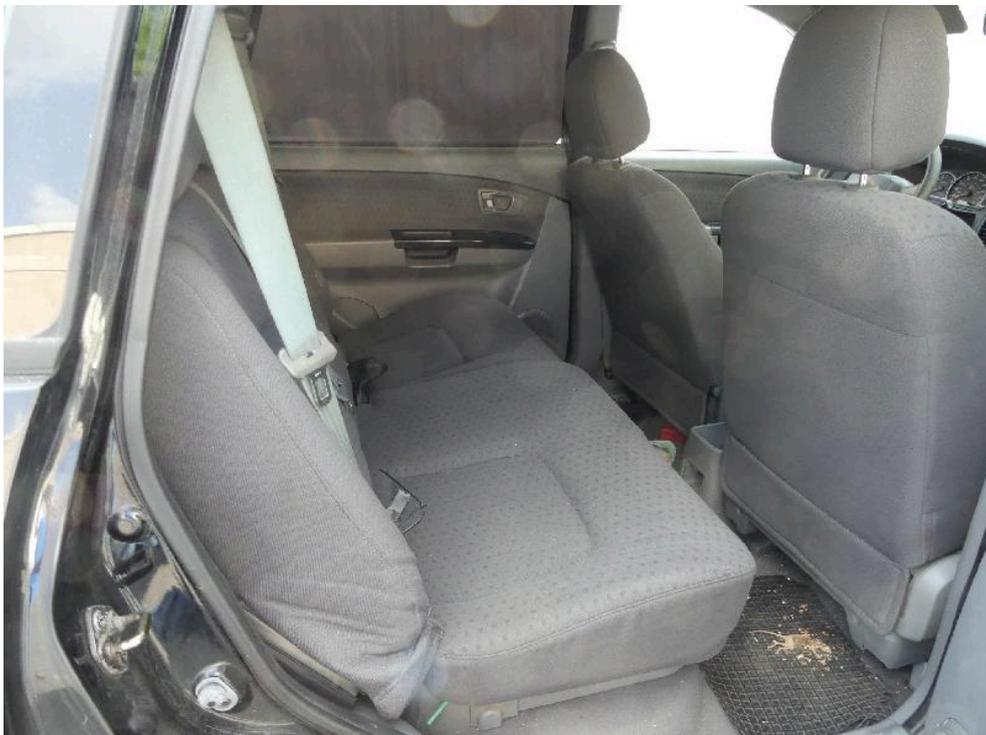


Bild: 22 Innenraum, hinten rechts

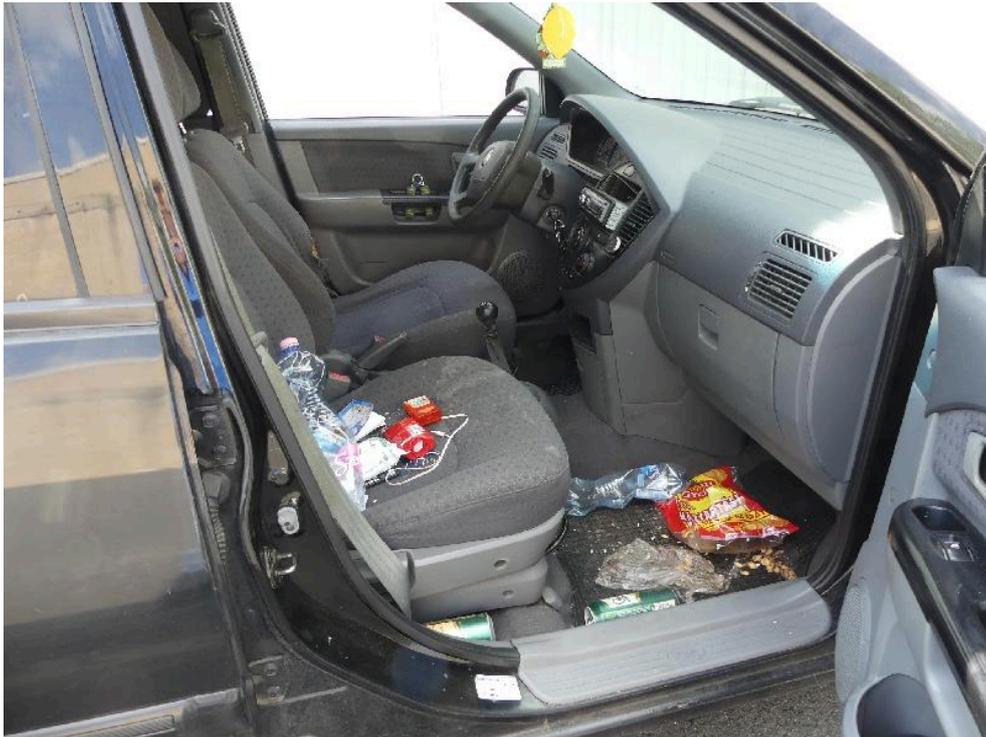


Bild: 23 Innenraum, vorn rechts



Bild: 24 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 25 Ausweisung Fahrzeugidentnummer mit Kennschild



Bild: 26 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination

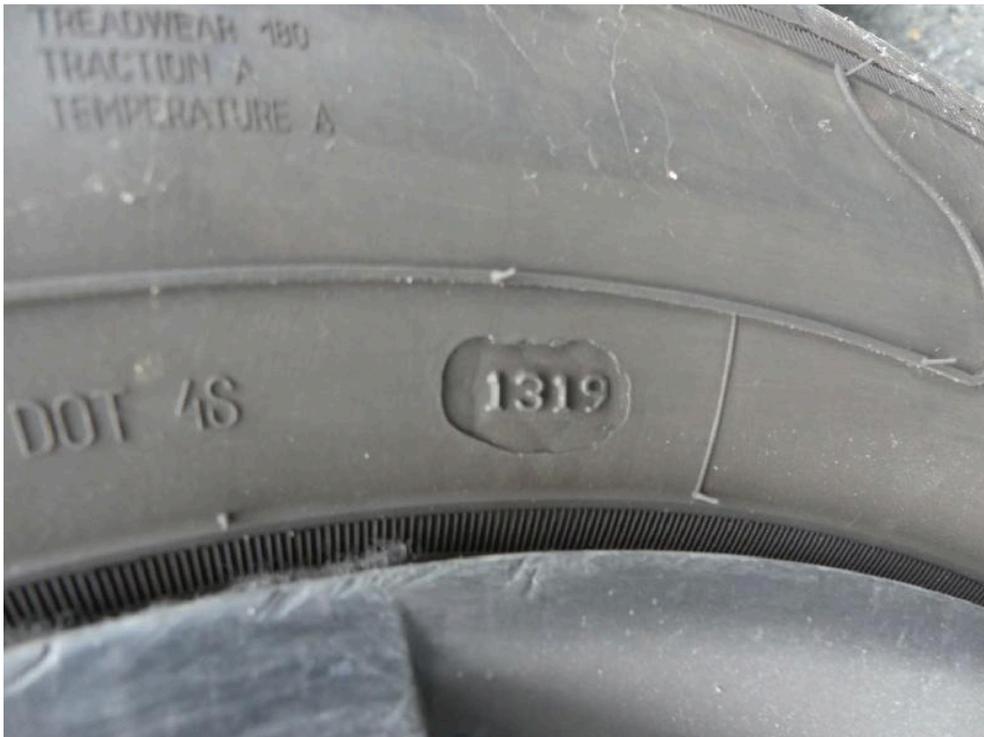


Bild: 27 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen Vorderachse



Bild: 28 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination Hinterachse



Bild: 29 Ansicht Kotflügel vorn links



Bild: 30 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 31 Frontverkleidung nachlackiert



Bild: 32 Ansicht wie vor



Bild: 33 Beide Hauptscheinwerfer blind



Bild: 34Ansicht rechts



Bild: 35 Ansicht Motorhaube



Bild: 36 die ist in der Außenhaut sowie in den Endspitzen gestaut.



Bild: 37 Detaillierte Darstellung

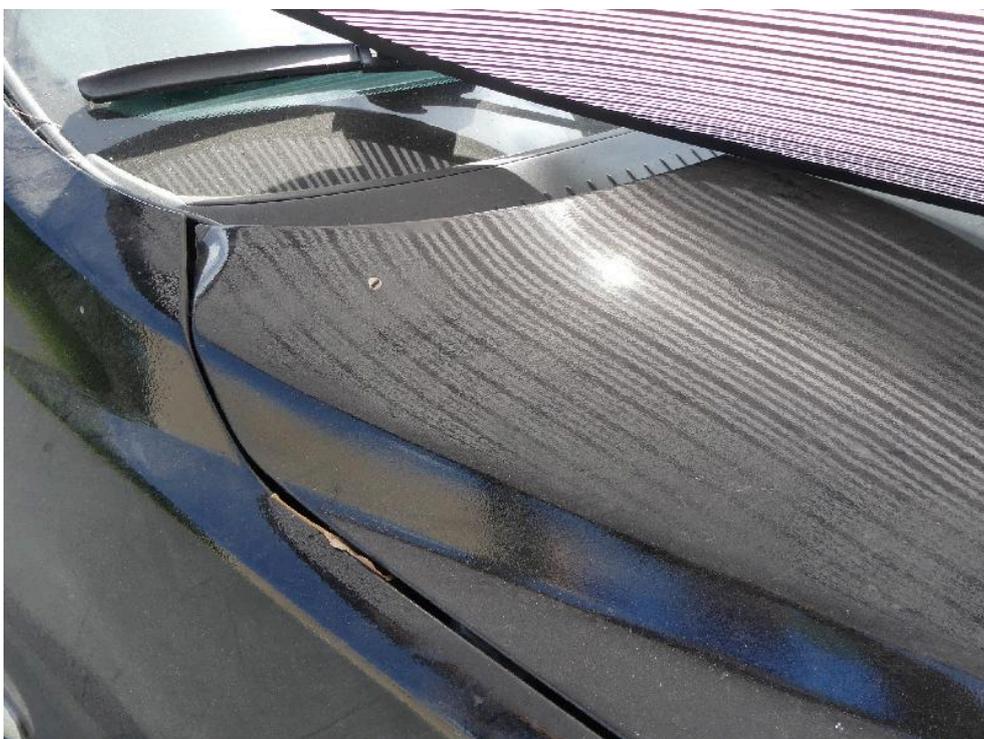


Bild: 38 Detaillierte Darstellung / zur visuelle Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels

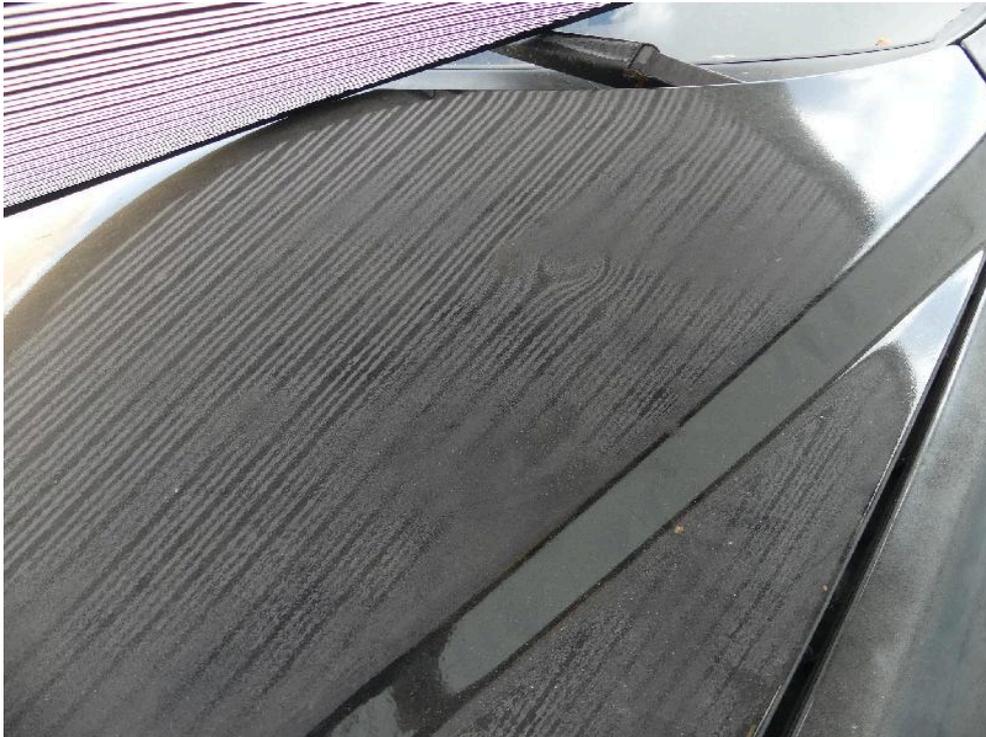


Bild: 39 Detaillierte Darstellung / zur visuelle Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels.



Bild: 40 Detailansicht Kotflügel vorn links



Bild: 41 Ansicht Seitenwand links



Bild: 42 Detaillierte Darstellung



Bild: 43 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 44 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 45 Detailansicht Schweller links hinten



Bild: 46 Detaillierte Darstellung



Bild: 47 Weitere Ansicht Seitenschweller links



Bild: 48 Detailansicht Heckverklebung



Bild: 49 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 50 Heckverkleidung rechts



Bild: 51 Übersichtsaufnahme Seitenwand rechts



Bild: 52 Detaillierte Darstellung



Bild: 53 Einzeldarstellung Schweller rechts



Bild: 54 Detailansicht in geänderter Perspektive



Bild: 55 Übersichtsaufnahme Kotflügel vorn rechts ...



Bild: 56 ... dieser ist partiell deformiert.



Bild: 57 Detaillierte Darstellung / zur visuelle Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels



Bild: 58 Ansicht Fahrzeugdach dieses ist im vorderen Bereich verworfen.



Bild: 59 Detaillierte Darstellung / zur visuelle Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels



Bild: 60 Einzeldarstellung Endschalldämpfer



Bild: 61 Detailansicht Unterboden



Bild: 62 Wie vor, weitere Detailansicht



Bild: 63 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 64 Ansicht Seitenschweller rechts

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Kia		
Modell	Carens (RS)(2003->), 1.8 16V, LX, 2003 - 2004		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	25.05.2023
Vorgangsname	04992WF23	Farbe	Schwarz
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 425 056 004 0001 DE001
Erstzulassung / HU	15.09.2003 /	KBA-Schlüssel	8253/345
Laufleistung (abgelesen)	253.867 km	Aufbau	Van
VIN	KNEFC523135291240	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	93 kW / 126 PS	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	1793 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Belshina	195/65R15		Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Barum	195/65R15	91 T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

175,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 03.07.2023 zum 25.05.2023

Datenstand

07/2023



Bezeichnung	04992WF23	Besichtigungsdatum	25.05.2023
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	01 425 056 004 0001 DE001 4054
Fahrzeug-Ident.Nr	KNEFC523135291240	KBA-Schlüssel	8253/345

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Antenne mechanisch
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- > Dachreling
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Fernentriegelung Tankklappe
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Getriebe 5-Gang
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaanlage
- > Kühlergrill Wagenfarbe
- > Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- > Motor 1,8 Ltr. - 93 kW 16V KAT
- > Nebelschlussleuchte
- > Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Schmutzfänger
- > Seitenairbag
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- > Servolenkung
- > Stoßfänger Wagenfarbe
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zeituhr (digital)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zusatzausstattung

- > Radio/CD/MP3-Player
- > Scheibentönung Fondbereich

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.

Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.
Die am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.