



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Fahrzeugbewertung

05275WF24

vom 23.02.2024



Chrysler

Voyager (RG)(2001->) / 2.8 CRD LX

1A8GYB35X6Y [REDACTED]



schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 23.02.2024

Gutachten

05275WF24

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch

Besichtigungsdatum

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Anwesend

Fahrzeugbewertung

20.12.2023 / Auftraggeber

18.01.2024 10:30 Uhr

Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden

01936 Laußnitz

Falk Schmalfuß

Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung

Zeitwert (steuerneutral)

Fahrzeugbewertung

EUR

200,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Van
Fabrikat	Chrysler
Typ / Untertyp	Voyager (RG)(2001->) / 2.8 CRD LX
KBA-Nummer	1004/555
Fahrzeug-Ident-Nummer	1A8GYB35X6 [REDACTED]
	identifiziert anhand Original Zulassungskarte Tschechien
Erste / Letzte Zulassung	09.03.2006 / 21.05.2019
Hubraum / Leistung	2.776 cm³ / 110 kW
Motor	Motor 2,8 Ltr. - 110 kW CRD KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 4
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	2.015 / 2.515 / 500 kg
Länge / Breite / Höhe	4.808 / 1.997 / 1.803 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	271.844 km
Farbe	Bright Silver Metallic Clear Coat
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	mangelhaft
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	keine erkennbar bzw. repariert
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - keine Nachlackierung feststellbar

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Matador	215/65 R16 98H MP62 All Weather EVO FR M+S
2	Michelin	215/65 R16 98H Latitude Tour HP
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
3	3
5	5

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstellfenster hinten elektr. betätigt, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, CD-Wechsler, Dachkonsole, Dachreling, Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Frontscheibe Verbundglas, Gepäckraumabdeckung / Rollo,

KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (4-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Edelholz, Innenausstattung: Teilleder, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Metallic-Lackierung, Mittelkonsole herausnehmbar, Motor 2,8 Ltr. - 110 kW CRD KAT, Nebelscheinwerfer, Niveauregulierung, Reifen 215/65 R16 ..H, Reifen T 145/90 - D16 (Notrad), Scheibenbremse hinten, Scheinwerfer H4, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag, Seitenschutzleisten, Seitenschutzleisten Wagenfarbe, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitzanordnung 2-2-3, Sitzheizung vorn links, Sitzheizung vorn rechts, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), TRIP-Computer, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Klimaanlage 2-Zonen

Zusatzausstattung

Dachgepäckträger, Haubenabweiser

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 20.12.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer 1A8GYB35X6 [REDACTED] durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	123 µm
Kotflügel, vorn rechts	115 µm
Tür, vorn rechts	112 µm
Tür, hinten rechts	100 µm
Seitenwand, hinten rechts	99 µm
Heckklappe	115 µm
Seitenwand, hinten links	117 µm
Tür, hinten links	166 µm
Tür, vorn links	146 µm
Kotflügel, vorn links	109 µm
Dach	118 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Kfz-Zulassung Tschechien !!!
- Halteranzahl unbekannt
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe erfolgt - Fahrzeug startet nicht !!!
- Motorlauf dementsprechend nicht geprüft / keine Probefahrt durchgeführt
- Motor - Ölverlust !!
- Laufrad hinten links - drucklos
- Außenspiegel links beschädigt.
- Fahrzeug hat einen erheblichen Hagelschaden
- Heckverkleidung im Grundmaterial durchstoßen
- Innenraumhimmel großflächig abgelöst
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

200,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 18.01.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

200,00 EUR (steuerneutral)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 42 Seiten inkl. 69 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 23.02.2024

Falk Schmalfuß
KFZ-Sachverständiger
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Seitenansicht hinten rechts.

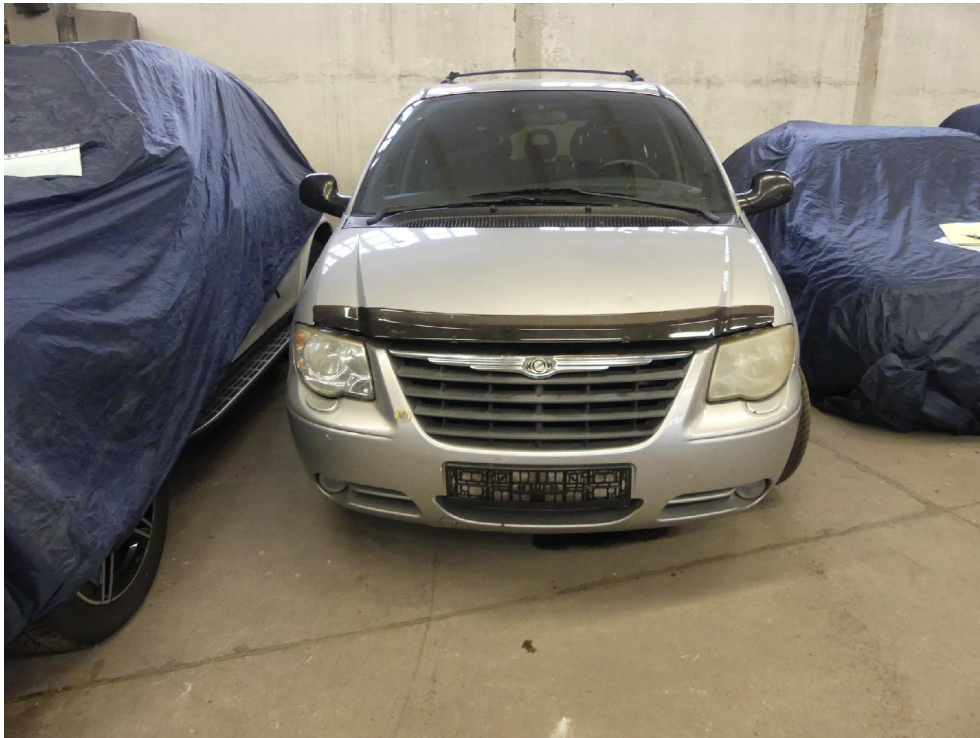


Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Detaillierte Darstellung Front.



Bild: 7 Fahrzeug ist mit Dachträger ausgestattet.



Bild: 8 Ansicht Antriebsaggregat

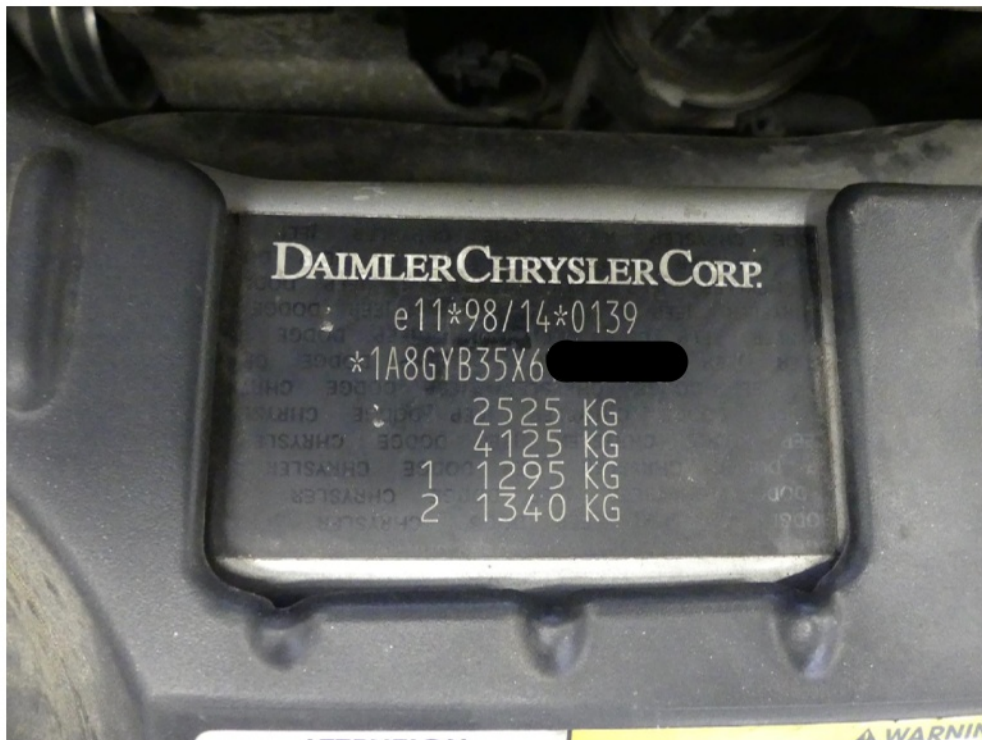


Bild: 9 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 10 Zulassungsbescheinigung Tschechien



Bild: 11 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 12 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden



Bild: 13 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 14 Innenraum, vorn links



Bild: 15 Innenraum, vorn links



Bild: 16 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 17 Detailansicht Innenraum



Bild: 18 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 19 Innenraum, hinten links



Bild: 20 Detailansicht Fondbank



Bild: 21 Detailansicht Innenhimmel.



Bild: 22 Detailansicht Innenhimmel hinten links.



Bild: 23 Detailansicht Innenraum



Bild: 24 Fondbank Ansicht von rechts



Bild: 25 Innenraum, hinten rechts



Bild: 26 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 27 Innenraum, vorn rechts



Bild: 28 Scheinwerfer links blind / matt !



Bild: 29 Vergleichsdarstellung zur gegenüberliegenden Seite.

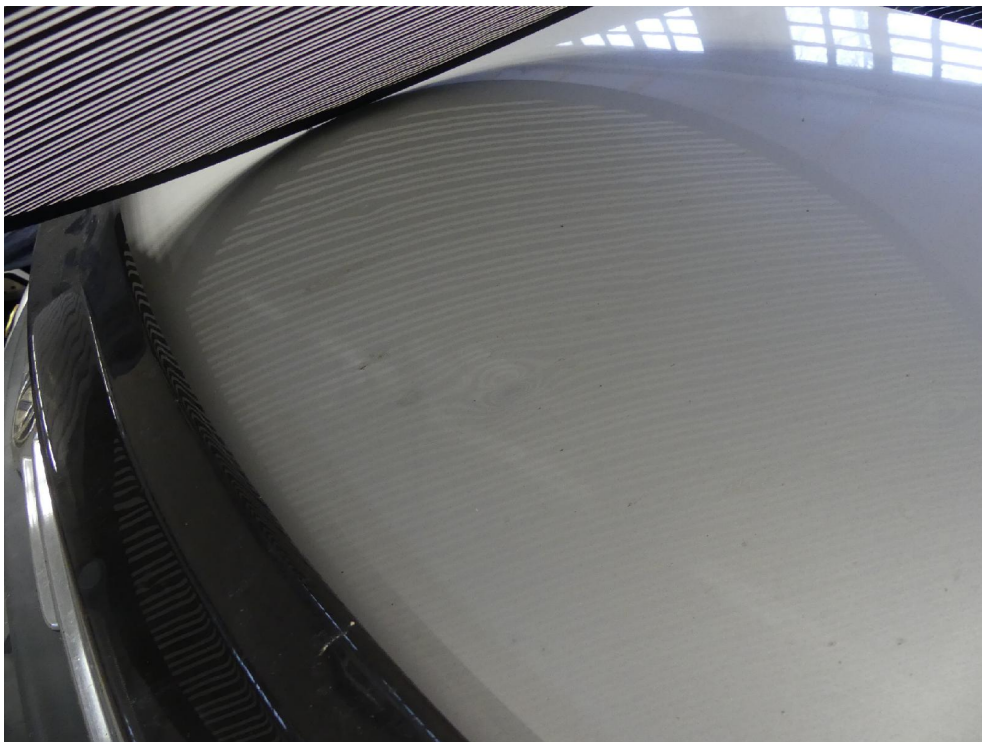


Bild: 30 Fahrzeug hat einen Hagelschaden, Karosseriebauteile sind signifikant punktuell deformiert.



Bild: 31 Detaillierte Darstellung

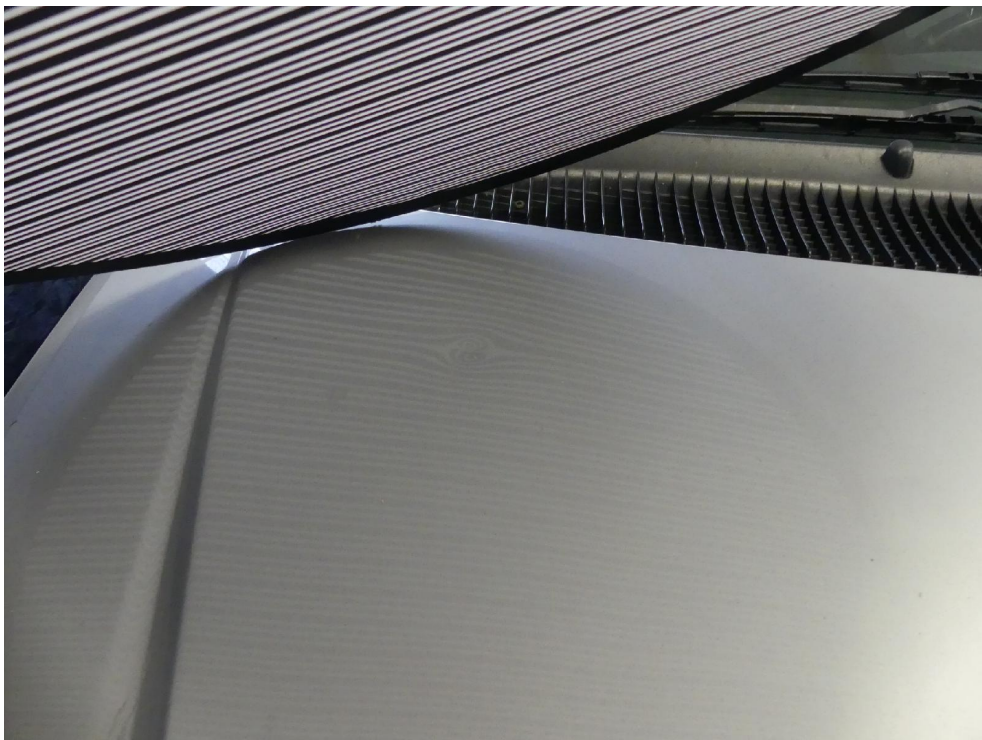


Bild: 32 Detailansicht Motorhaube

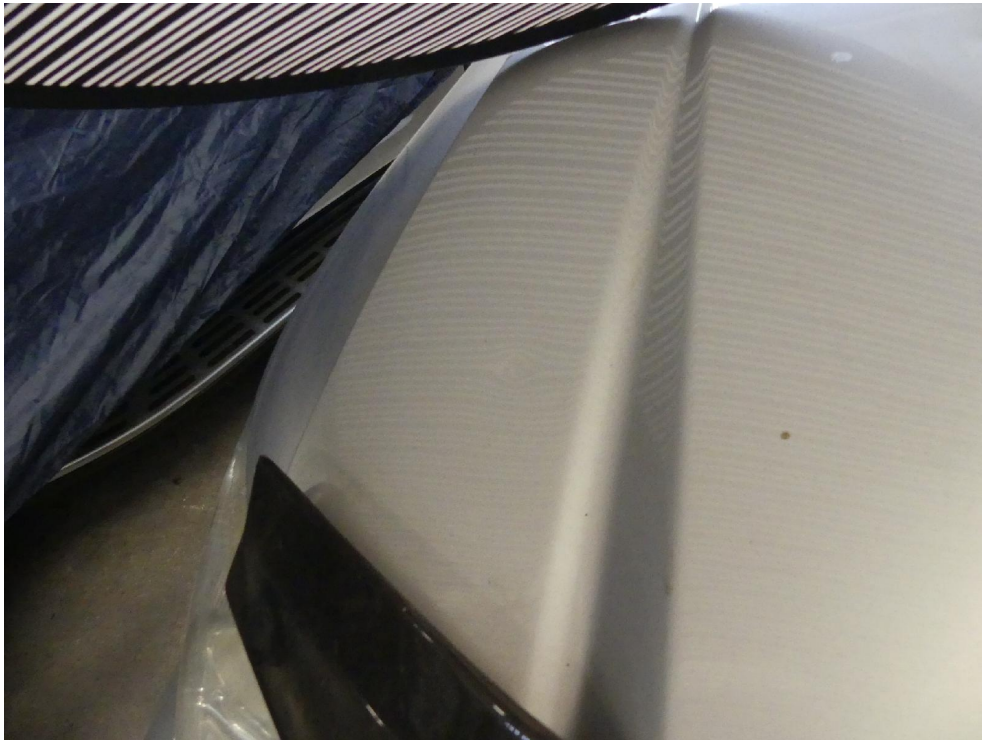


Bild: 33 Ansicht wie vor

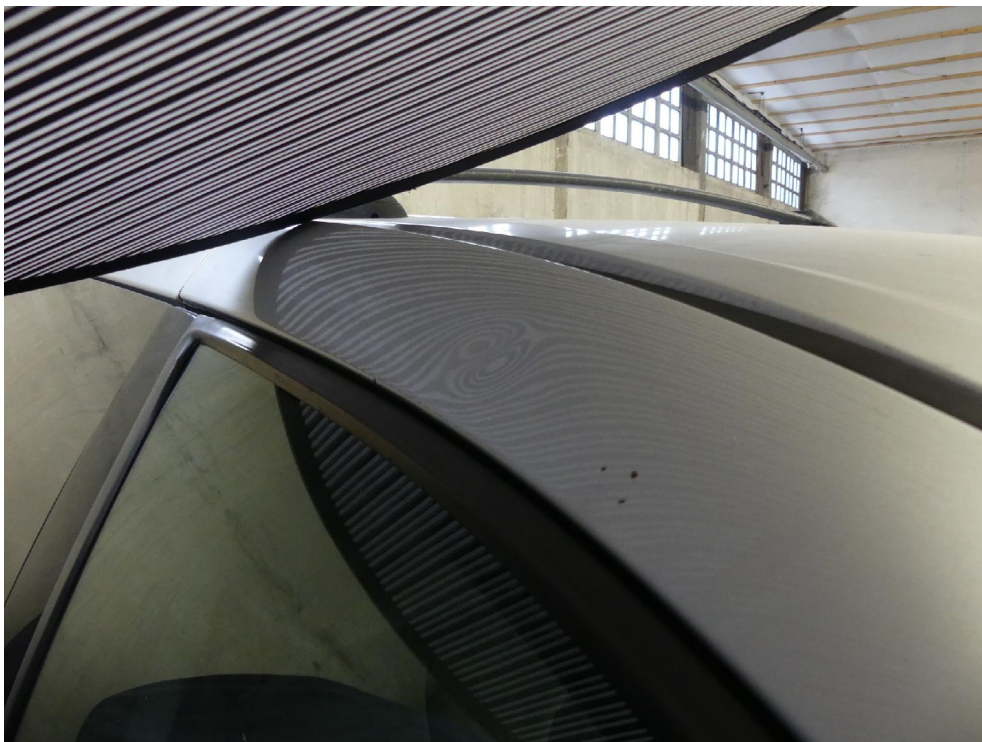


Bild: 34 Ansicht Türrahmen Beifahrertür

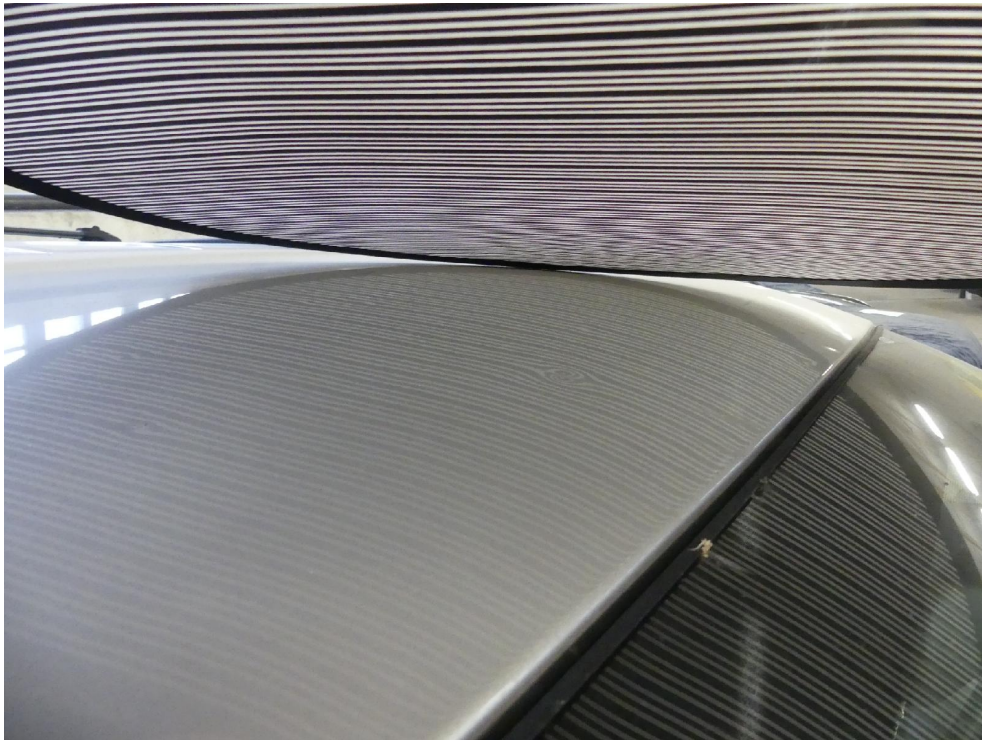


Bild: 35 Ansicht Fahrzeugdach

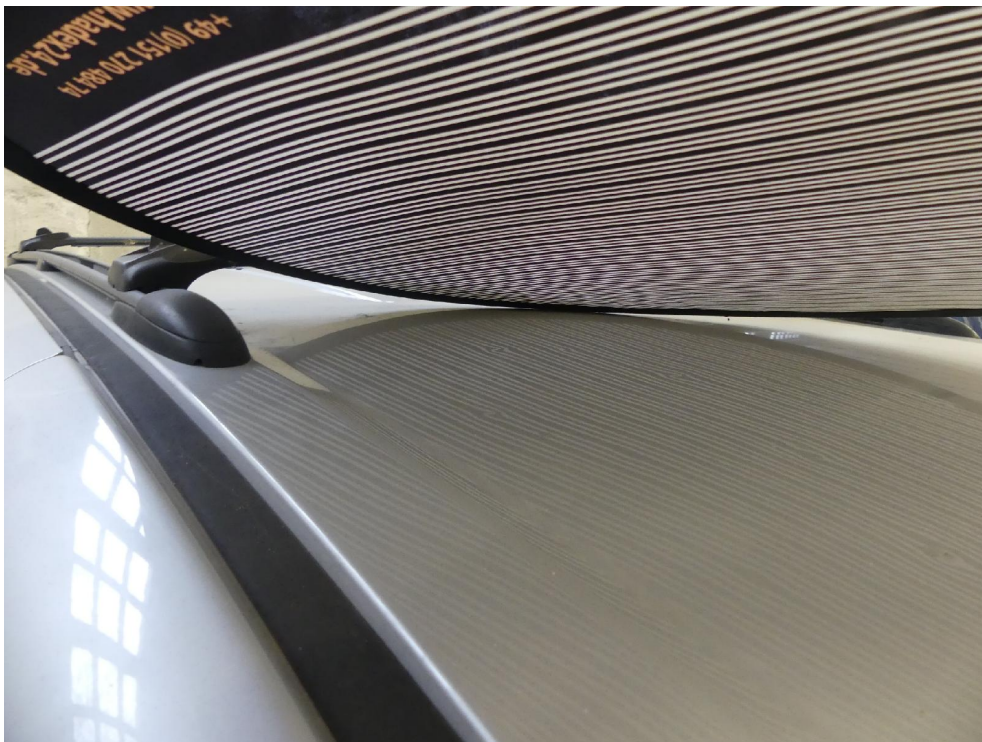


Bild: 36 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 37 Detailansicht Dach hinten rechts

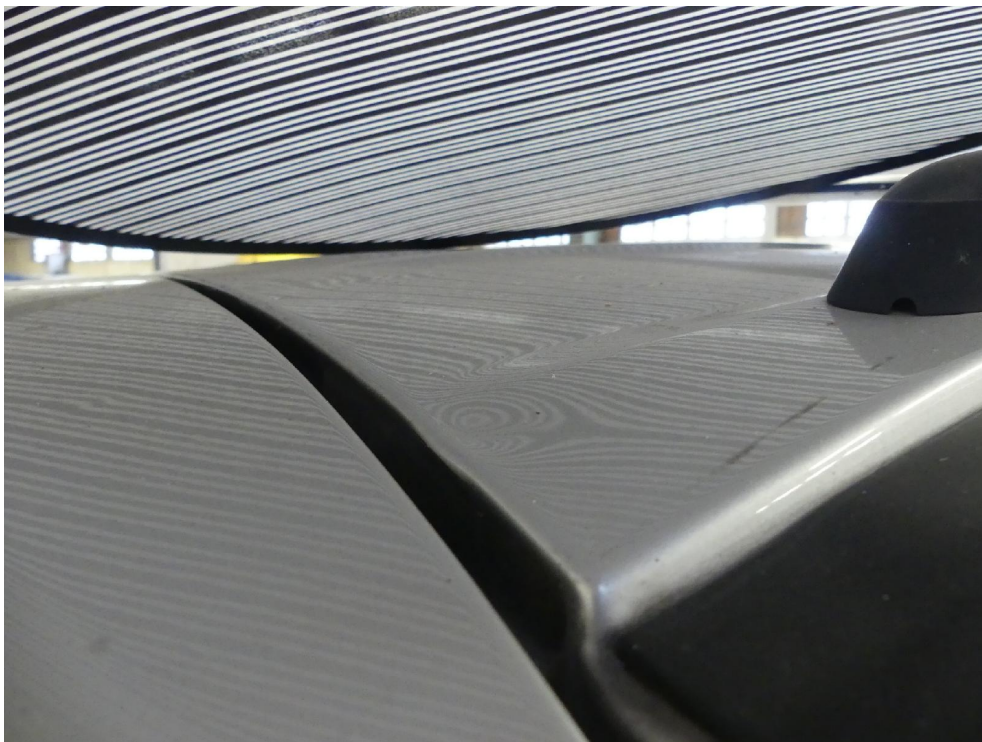


Bild: 38 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive

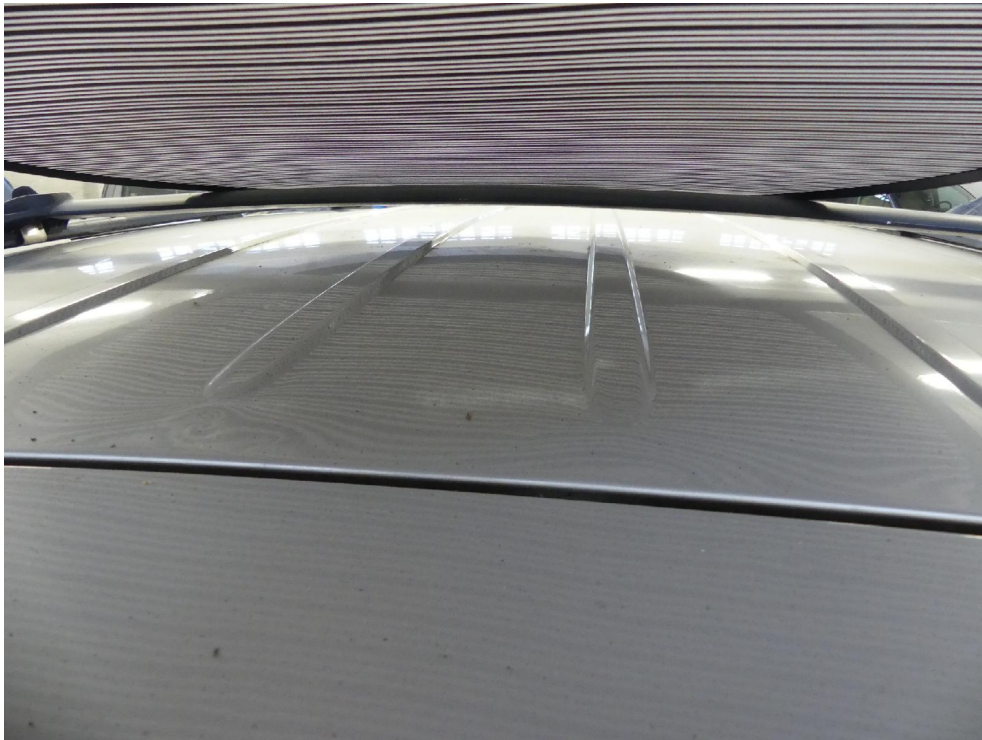


Bild: 39 Detailansicht Fahrzeugdach



Bild: 40 Detaillierte Darstellung Dach

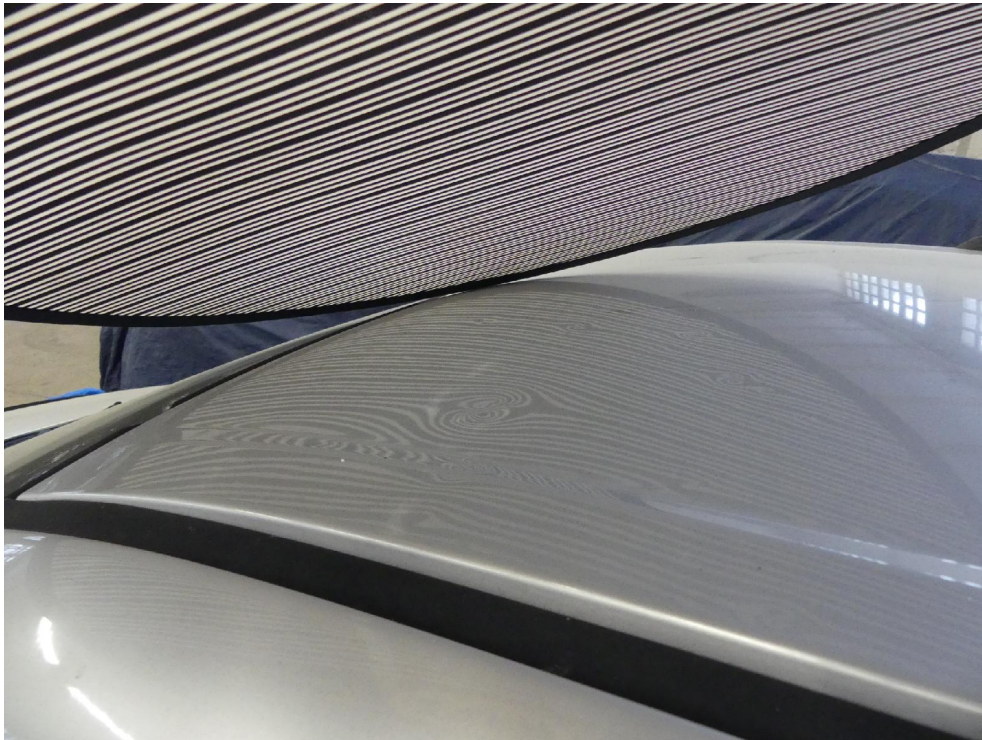


Bild: 41 Detaillierte Darstellung Fahrzeugdach



Bild: 42 Ansicht Schiebetür rechts



Bild: 43 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive

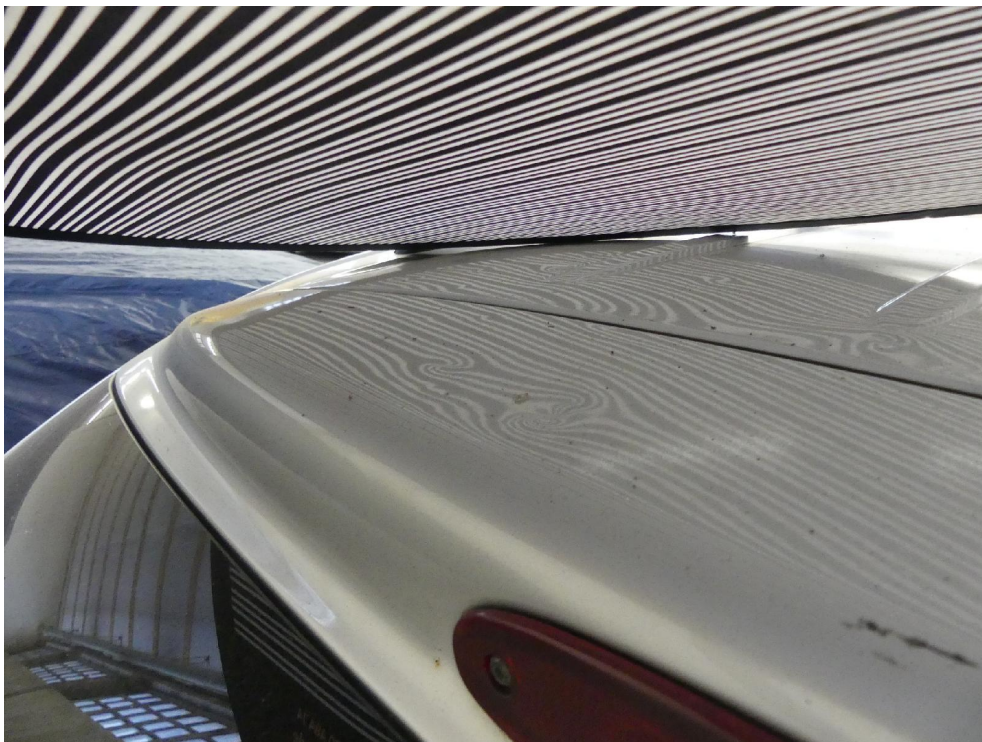


Bild: 44 Ansicht Heckklappe oberhalb - Übergang Fahrzeugdach.



Bild: 45 Einzeldarstellung Heckklappe



Bild: 46 Detailansicht Frontverkleidung, diese ist punktuell im Grundmaterial durchstoßen.



Bild: 47 Abdeckung SWA partiell ausgebrochen.



Bild: 48 Frontverkleidung rechtsseitig im Lackaufbau markiert.



Bild: 49 Außenspiegel links beschädigt, Einbaulage versetzt.



Bild: 50 Türöffner mit Abtragung Lackaufbau



Bild: 51 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive Schiebetür links



Bild: 52 Einzelansicht Heck....



Bild: 53 ... die Heckverkleidung ist im Grundmaterial durchstoßen.



Bild: 54 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 55 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 56 Ansicht wie vor, Reifen ist drucklos !



Bild: 57 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 58 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 59 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 60



Bild: 61 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 62 Ansicht Vorderachse links



Bild: 63 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 64 Ölaustritt vorhanden.



Bild: 65 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive



Bild: 66 Detaillierte Darstellung



Bild: 67 Ansicht Mittelschalldämpfer



Bild: 68 Ausweisung Notrad



Bild: 69 Ansicht Endschalldämpfer

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:	1A8GYB35X6 [REDACTED]	Datum: 24.01.2024
Hersteller	Chrysler	
Haupttyp	Voyager (RG)(2001->)	
Untertyp	2.8 CRD LX	
Herstellercode:		
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	011700600140001	
Bauzeit:	04.09.2005 (4291)	
Motorvariante:	Motor 2,8 Ltr. - 110 kW CRD KAT	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
-35F Protection Anti-Freeze	XFA	
12V Auxiliary Power Outlet	JKP	
12V DC Front & Rear Power Outlets	XHL	
160 Amp Alternator	BAB	74285
16X6.5 Aluminum Wheels	WNB	47506
1NTL 37 DAY SCHEDULE	4AL	
2 Additional Gallons of Diesel Fuel	YG9	
2.68 OVERALL TOP GEAR RATIO	DLL	
2.8L 4 Cyl Turbo Diesel Engine	ENGINEENR	
20 Gallon Fuel Tank	NFA	
215/65R16 BSW TOURING TIRES	TMM	
220 KPH Primary Speedometer	JDG	
4-Spd. Auto 41TE/41AE Transmission	GEARDGL	
4-Wheel Disc Brakes	BRE	
700 Amp Maintenance Free Battery	BCV	
AIR COND ATC W/DUAL ZONE/MODE CNTRL	HAJ	29003
AM/FM COMPACT DISC RDS RADIO	REK	
Air Filtering	JMA	
All 4-Speed Automatic Transmissions	DGB	
Anti-Lock Brakes	BGF	40000
Auxiliary Transmission Oil Cooler	NHB	
BRT. SILVER MET. C/C - MOLDING - BO	K4S	
BUCKETS/REAR BENCH SEATS	CYS	
Body Color Door Handles	MNK	36404
Body Color License Plate Brow	MNN	
Brake/Park Interlock	XSL	

Bright Silver Metallic Clear Coat	QS2	
Bright Silver Metallic Clear Coat	PS2	11000
Build To Export Mkt. Specifications	YAB	
CIGAR LIGHTER	LBE	
Cargo Compartment Cover	CSC	27400
Carpets - Floor and Cargo Area	CKA	
Certificate of Conformance	6CT	
Child Seat Anchor System-LATCH Ready	CGU	
Chrysler Badge	MU3	
Cigar Lighter	JJA	
Cloth Door Trim Panel w/Map Pocket	CBV	
Cloth Low-Back Bucket Seats	*X8	
Common Rail Diesel Badge	MZR	
Compact Spare Tire	TBC	
Coso Wt. & D.M.	3HG	
Customer Preferred Package 24N	24N	
Customer Preferred Package 2LN	2LN	
Delete Domestic Warranty Manual	4XT	
Deluxe Insulation Group	HGD	
Door Ajar Warning Lamp	LAM	
Door Courtesy Lamps	LCB	
Drvr Inflatable Knee-Bolster Air Bag	CGY	26701
Dual Note Electric Horns	JJB	
ELECTROLUMINESCENT INSTR CLUSTER	JA6	
Engine Oil Cooler	NHA	
Euro Stage III Emission Vehicle	NB3	
Euro Suspension	SDF	
European Equipment Group	ABB	
European Region	895	
European Tail Lamps	LPC	
Export Emissions	NA1	
Export Homologated	1AU	
Export Insurance	3HZ	
Export Ocean Freight	3HW	
Export Option Requirements	4YB	
FRONT BODY COLOR FASCIA	MLU	
Fog Lamps	LNJ	18300
Front & Rear Ash Trays	CUX	
Front & Rear Floor Mats	CLE	
Front Air Dam	MXA	
Front European Turn Signal	LMD	
Front and Rear Stabilizer Bars	SHC	
GVW/Payload Rating	Z1C	
Goodyear Brand Tires	TZA	

Grille Chrysler Wing Badge	MSN	
Halogen E Marked Headlamps	LMH	
Headlamp Leveling System	JKL	18205
Headlamp Off Time Delay	LHD	
Headlamp Washer	JHS	19000
Headlamps On Warning Chimes	LAK	
Hood Insulation	HGA	
IGNITION TIME DELAY LAMP	LAA	
INFINITY SPEAKERS	RCE	
Illuminated Entry	LAC	37609
Instrument Panel	JAP	
Instrument Panel Woodgrain Bezel	JBJ	
Intl. Price Protection B	3D2	
Italian Language	XLX	
Italy Country Code	8DB	
JET BLACK - MOLDING - SPAT, ACCENT	K7D	
Keyless Entry	GXR	
LIFTGATE FLOOD LAMPS	LDG	
LOCKING FUEL FILLER CAP	XJH	
LT Sliding Door w/Glass	GKD	
LX Badge	MGJ	
Label - European E Mark	6EM	
Leather Wrapped Steering Wheel	SCL	69009
Left Hand Drive (LHD)	5I8	
Lock-Up Torque Converter	DHA	
Lockable Underseat Storage Drawer	CUW	
Low Washer Fluid Warning Signal	LAL	
MANUAL DRIVER LUMBAR ADJUST	CDL	
Map/Dome Reading Lamps	LCD	
Market Homologation	3HQ	
Med Slate Gray	-D5	
Model: YP52 - CHRYSLER VOYAGER LX FWD FWD 113.3		
Monotone Paint	APA	
Next Generation Front Air Bags**	CGW	
OVERHEAD CONSOLE W/TRIP COMPUTER	CUS	
Overhead Ash Tray/Cupholder Lamp	LBT	
POWER 8-WAY DRIVER SEAT	JPR	
Plate - Manufacturer	6MP	
Popular Equipment Group	AJY	
Power Heated Mirrors, Fold-Away	GT5	
Power Locks	JPB	
Power Quarter Vented Windows	JKG	
Power Rack and Pinion Steering	SBA	
Power Windows, Driver One-Touch	JPD	

RG-Vehicle Family	5Z9	
Rear Body Color Fascia	MLN	
Rear Courtesy/Reading Lamps	LCE	
Rear License Plate w/Lamp Bracket	LPB	
Rear View Day/Night Mirror	GNA	
Rear Window Defroster	GFA	22800
Rear Window Wiper/Washer	JHB	19300
Right Sliding Door w/Fixed Glass	GKB	
Roof Rack	MWG	
Sentry Key Theft Deterrent System	GXX	38000
Short Wheel Base (SWB)	593	
Side Repeater Lens	LMF	
Smoker's Group	AWS	4408
Special Scheduling Condition III	4HC	
Speed Control	NHM	26708
Spring - Left Front	ZBK	
Spring - Left Rear	ZBW	
Spring - Right Front	ZPH	
Spring - Right Rear	ZPW	
Steering Wheel Mounted Audio Ctrls	RDZ	
Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors	GNC	
Sunscreen Glass	GAE	22202
Supp. Side Curtain All Rows Air Bags	CJ5	
Tilt Steering Column	SUA	
Tow Hooks	XEA	
Trip Computer	LEJ	
VOYAGER BADGE	MSL	
Var Intermittent Windshield Wipers	JHA	
Vehicle Order Tracking	594	
WS-IC: 0		
Western Europe Region Group	878	
Zone 06-Export	106	
	BODY52	
	MARKETCODE:B	
	VIN10:6	
	VIN11:Y	
	WHC:1A8	
		75503
		91900

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
-------------	-------------	----------	------------

Bright Silver Metallic Clear Coat
Med Slate Gray
Cloth Low-Back Bucket Seats

A1	PS2
I1	-D5
PM	*X8

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Chrysler		
Modell	Voyager (RG)(2001->), 2.8 CRD, LX, 2004 - 2005		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	18.01.2024
Vorgangsname	05275WF24	Farbe	Bright Silver Metallic Clear Coat
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 170 060 014 0001 DE001 4329
Erstzulassung / HU	09.03.2006 /	KBA-Schlüssel	1004/555
Laufleistung (abgelesen)	271.844 km	Aufbau	Van
VIN	1A8GYB35X6 [REDACTED]	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	110 kW / 150 PS	Schadstoffklasse EU	
Hubraum	2776 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Getriebe	Getriebe Automatik - (4-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Matador	215/65R16	98	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 /	3,0 mm /--
Reifen Achse 2	Michelin	215/65R16	98	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert		200,00 EUR	
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	23.02.2024	zum	18.01.2024
		Datenstand	02/2024

SilverDAT valuateExpert V. 1.38.07 D 02/2024 23.02.2024 | BewertungSV

Bezeichnung 05275WF24
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr 1A8GYB35

Besichtigungsdatum 18.01.2024
DAT Europa-Code® 01 170 060 014 0001 DE001 4329
KBA-Schlüssel 1004/555

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Audiobedienung am Lenkrad
- > Ausstellfenster hinten elektr. betätigt
- > Außenspiegel elektr. anklappbar
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > CD-Wechsler
- > Dachkonsole
- > Dachreling
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
Zentralverriegelung
- > Frontscheibe Verbundglas
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe Automatik - (4-Stufen)
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Edelholz
- > Innenausstattung: Teilleder
Sitzheizung vorn links, Sitzheizung vorn rechts
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
Seitenairbag
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen Scorpion)
- > Metallic-Lackierung
- > Mittelkonsole herausnehmbar
- > Motor 2,8 Ltr. - 110 kW CRD KAT
- > Nebelscheinwerfer
- > Niveauregulierung
- > Scheinwerfer H4
- > Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links elektr. verstellbar
- > Sitzanordnung 2-2-3
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > TRIP-Computer
- > Verglasung getönt
- > Verglasung hinten abgedunkelt
- > Wegfahrsperre

Zusatzausstattung

- > Dachgepäckträger
- > Haubenabweiser

Bemerkungen

durchgeführt von: Falk Schmalfuß |



Bezeichnung	05275WF24	Besichtigungsdatum	18.01.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 170 060 014 0001 DE001 4329
Fahrzeug-Ident.Nr	1A8GYB35	KBA-Schlüssel	1004/555

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.