

Fahrzeugbewertung

vom 29.07.2025



BMW

Baureihe 3 Touring (F31N) / 320 d Sport Line



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 29.07.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	23.06.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	24.07.2025 11:30 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 3.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	Baureihe 3 Touring (F31N) / 320 d Sport Line
KBA-Nummer	0005/CDK
Fahrzeug-Ident-Nummer	XXXXXXXXXX identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	09.03.2017
Hubraum / Leistung	1.995 cm ³ / 140 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / 8
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.605 / 2.125 / 595 kg
Länge / Breite / Höhe	4.633 / 1.811 / 1.467 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	4
nächste HU	09/2026
Laufleistung abgelesen	253.538 km
Farbe	ALPINWEISS III
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	normaler Zustand
Verkehrssicherheit	keine Angabe
Karosseriezustand	normaler Zustand
Zustand des Innenraumes	normal
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, vorübergehend stillgelegt
Besichtsungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	Fondtür links nachlackiert
Nichtreparierte Vorschäden	Radhausverkleidung vorn rechts + links beschädigt oder zerstört, Frontspoiler beschädigt. Motorhaube + Seitenwand rechts eingedellt, Gebrauchsschäden
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Fondtür links

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Lauffenn	225/45 R18 95V i FIT+ LW31 XL
2	Lauffenn	225/45 R18 95V i FIT+ LW31 XL
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5,5	5,5

Serienausstattung

Ablage-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig), Auspuffblende verchromt, schwarz, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsassistent, Check-Control-System, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traktions Control (DTC), Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium, Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter, Farbmonitor (6,5 Zoll), Fernentriegelung Heckklappe, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Getränkehalter, Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Licht- und Regensensor, Licht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn verstellbar, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel KAT (B47), Multifunktion für Lenkrad, NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Park-Distance-Control (PDC), Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner, Sport Line, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich, Tagfahrlicht LED, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Alarmanlage, Alpinweiß-Lackierung (Uni), Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Audio-Navigationssystem Professional, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Blinkleuchten LED, Dachreling schwarz, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterter Smartphone-Anbindung, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Instrumentenkombination (erweiterter Umfang), Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Nebelscheinwerfer LED, Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive, Panoramadach (Glas), Scheinwerfer LED, Service-System: Concierge Services, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Service-System: Remote Services, Sitzheizung vorn, Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt), LM-Felgen vorn/hinten: 8x18 / 8,5x18 (Doppelspeiche 397)

Zusatzausstattung

FK-Fahrwerk verbaut, Performance Frontspoiler nachgerüstet, M Style Spiegelkappen nachgerüstet, Frontverkleidung, Heckverkleidung und Schwellerverkleidung modifiziert

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 23.06.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- normal --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als normal zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	141 µm
Kotflügel, vorn rechts	148 µm
Tür, vorn rechts	125 µm
Tür, hinten rechts	114 µm
Seitenwand, hinten rechts	118 µm
Heckklappe	104 µm
Seitenwand, hinten links	124 µm
Tür, hinten links	2160 µm
Tür, vorn links	133 µm
Kotflügel, vorn links	115 µm
Dach	110 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II vorhanden
- Laut Aktenlage 4 Fahrzeughalter
- 1 x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Frontverkleidung, Heckverkleidung und Schwellerverkleidung modifiziert
- Motorlauf geprüft / Motorgeräusche vorhanden - starkes quietschen hörbar
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

3.000,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 24.07.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 40 Seiten inkl. 65 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

Der Sachverständige

Dresden, 29.07.2025






Bild: 1 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 2 Diagonalansicht hinten links



Bild: 3 Diagonalansicht vorn links



Bild: 4 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 11 Innenraum, vorn links



Bild: 12 Ansicht Armaturenbrett



Bild: 13 Detailansicht Innenraum



Bild: 14 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 15 Detailansicht Mittelkonsole im geöffneten Zustand



Bild: 16 Nachfolgend Ausweisung Service Historie laut Fahrzeugdaten



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19 "Alle Angaben zur Fahrzeughistorie ohne Gewähr"



Bild: 20



Bild: 21



Bild: 22



Bild: 23



Bild: 24



Bild: 25



Bild: 26 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 27 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 28 Innenraum, hinten links



Bild: 29 Ansicht Kofferraum



Bild: 30 Ausweisung die im Lieferumfang enthaltenen Pflegeprodukte ...



Bild: 31 ... sowie die ÜTRAI Starthilfe.



Bild: 32 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 33 Innenraum, hinten rechts



Bild: 34 Ansicht Dachhimmel von rechts



Bild: 35 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 36 Innenraum, vorn rechts



Bild: 37 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 38 Ausweisung Hinweisschild Motorraum. "Alle Angaben zum Fahrzeugservice ohne Gewähr"



Bild: 39 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 40 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 41 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 42 Lackbeschädigung Leichtmetallfelge hinten links



Bild: 43 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 44 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 45 Beschädigung LM-Felge vorn rechts



Bild: 46 Ausweisung Steinschläge Frontscheibe



Bild: 47 Ausweisung Eindellung Motorhaube



Bild: 48 Ausweisung modifizierte Frontverkleidung



Bild: 49 Frontspoiler materialbelastend beschädigt



Bild: 50 Frontverkleidung im Lackaufbau abgetragen



Bild: 51 Modifizierung Frontverkleidung nicht fachgerecht (Fahrerassistenzsysteme teilweise nicht vorhanden)

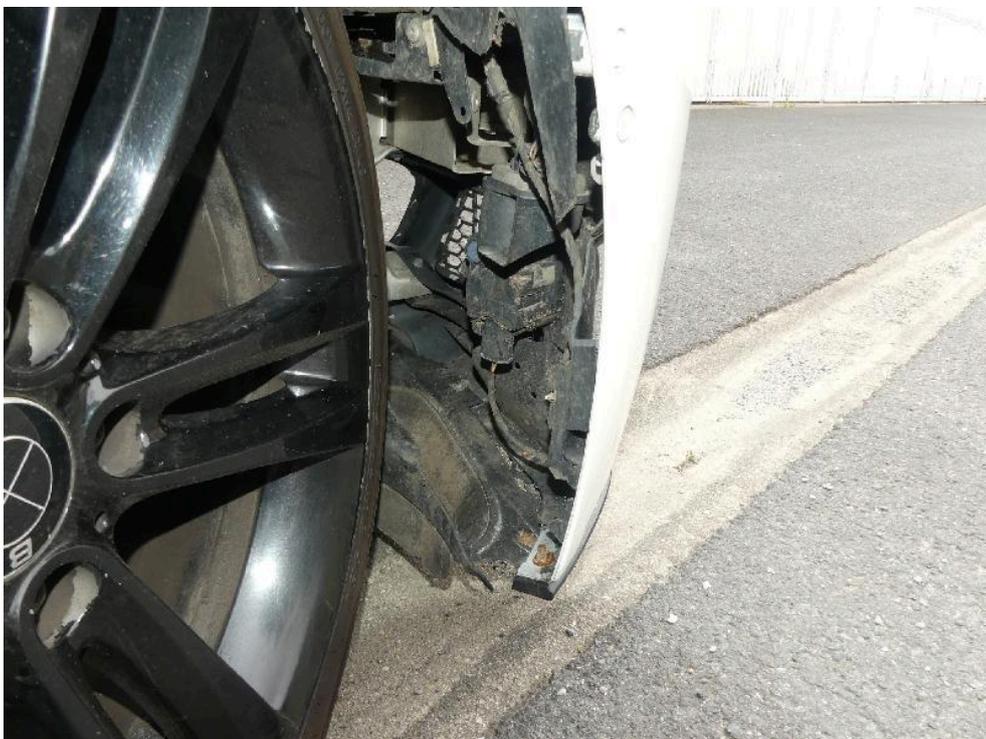


Bild: 52 Ansicht Frontverkleidung rechts ohne Radhausverkleidung



Bild: 53 Ansicht Radhausverkleidung Frontverkleidung links



Bild: 54 Ausweisung Spiegelkappen (Zubehör)



Bild: 55 Ausweisung ...



Bild: 56 ... Nachlackierung Fondtür mit Qualitätsdefiziten



Bild: 57 Die Heckverkleidung ...



Bild: 58 ... ist mehrfach im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 59 Ansicht Heckdiffusor

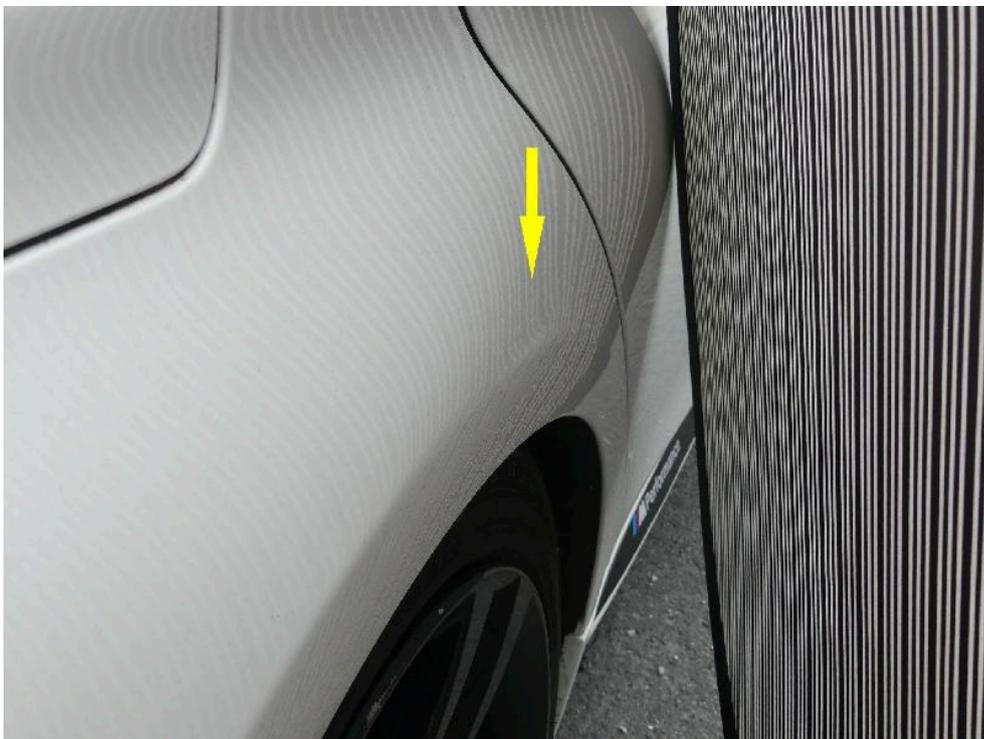


Bild: 60 Ausweisung Eindellung Seitenwand rechts



Bild: 61 Ausweisung Fahrwerk



Bild: 62 Ausweisung vorhandener Fahrzeugschlüssel

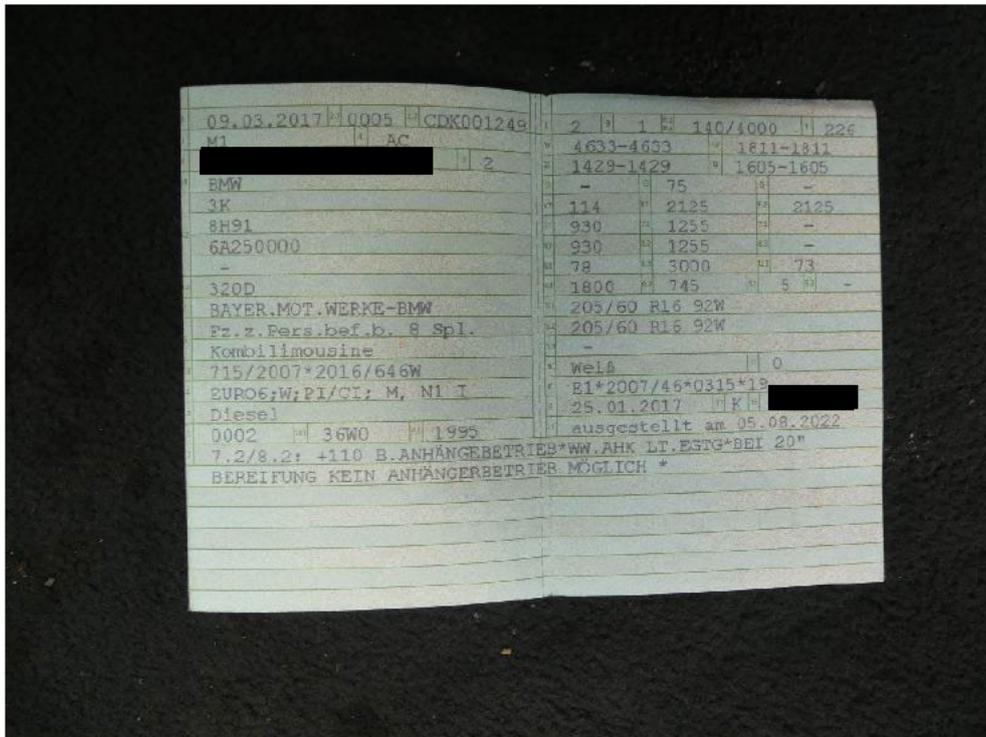


Bild: 63 Zulassungsbescheinigung Teil I vorhanden

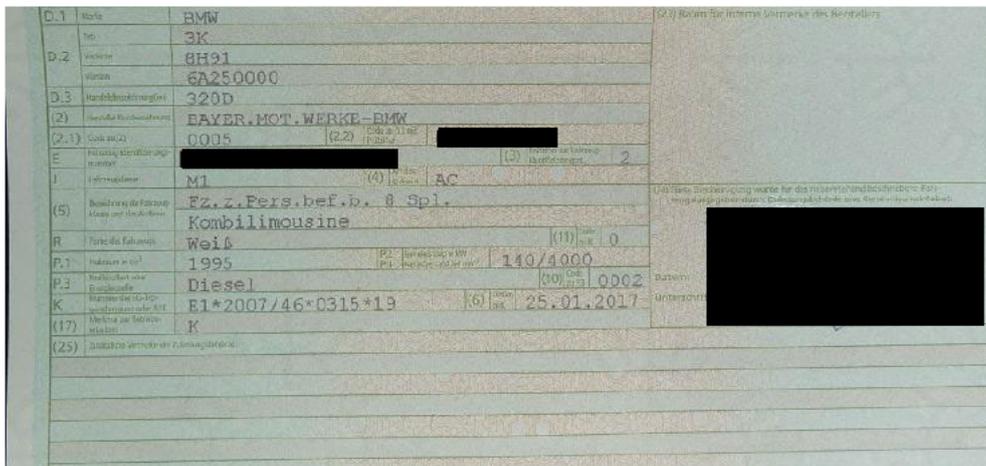


Bild: 64 Zulassungsbescheinigung Teil II vorhanden



Bild: 65 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	BMW	Besichtigungsdatum	24.07.2025
Modell	Baureihe 3 Touring (F31N), 320 d Sport Line,	Farbe	ALPINWEISS III
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 130 143 450 0002 DE001 5669
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0005/CDK
Anzahl Halter	4	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	09.03.2017 / 09.2026	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung (abgelesen)	253.538 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6
VIN		Zustand	normal
Leistung	140 kW / 190 PS	Unfallschaden	ja
Hubraum	1995 ccm		
Motorart	Diesel		
Getriebe	Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Lauffenn	225/45R18	95	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	5,0 /	5,0 mm /--
Reifen Achse 2	Lauffenn	225/45R18	95	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,5 /	5,5 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

3.000,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 28.07.2025 zum 24.07.2025

Datenstand

07/2025

durchgeführt von: |



Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr



Besichtigungsdatum **24.07.2025**
DAT Europa-Code® **01 130 143 450 0002 DE001 5669**
KBA-Schlüssel **0005/CDK**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Ablage-Paket
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Ambiente-Beleuchtung
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- > Auspuffblende verchromt, schwarz
- > AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Bordcomputer
- > Bremsassistent
- > Check-Control-System
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Dynamische Bremsleuchte
- > Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- > Dynamische Traction Control (DTC)
- > Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium
- > Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- > Farbmonitor (6,5 Zoll)
- > Fernentriegelung Heckklappe
- > Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- > Fußmatten Velours
- > Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- > Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- > Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- > Getränkehalter
- > Heckklappenbetätigung automatisch
- > Heckleuchten LED
- > Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- > Kopf-Airbag-System hinten
- > Kopf-Airbag-System vorn
- > Kopfstützen hinten klappbar
- > Lenkrad (Sport/Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Licht- und Regensensor
- > Licht-Paket
- > Mittelarmlehne hinten
- > Mittelarmlehne vorn verstellbar
- > Modellpflege
- > Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- > Multifunktion für Lenkrad

- > NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- > Park-Distance-Control (PDC)
- > Personalisierungssystem (Personal Profile)
- > Reifendruck-Kontrollsystem
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- > Seitenairbag hinten
- > Seitenairbag vorn
- > Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- > Servolenkung Servotronic
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Corner
- > Sport Line
- > Sportsitze vorn
- > Start-Stop-Knopf
- > Start/Stop-Anlage (Funktion)
- > Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- > Tagfahrlicht LED
- > Wegfahrsperrung
- > Wärmeschutzverglasung getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Alarmanlage
- > Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- > Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- > Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
 - Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Memoryfunktion und Bordsteinautomatik, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Dachreling schwarz
- > Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- > LM-Felgen vorn/hinten: 8x18 / 8,5x18 (Doppelspeiche 397)
- > Nebelscheinwerfer LED
- > Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
 - Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung, Service-System: ConnectedDrive Services, Audio-Navigationssystem Business, Audio-Navigationssystem Professional, Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem), Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Panoramadach (Glas)
- > Scheinwerfer LED
 - Blinkleuchten LED
- > Sitzheizung vorn
- > Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Zusatzausstattung

- > FK-Fahrwerk verbaut
- > Frontverkleidung, Heckverkleidung und Schwellerverkleidung modifiziert
- > M Style Spiegelkappen nachgerüstet
- > Performance Frontspoiler nachgeüstet

durchgeführt von: |

Seite 2 von 3

Bezeichnung	██████████	Besichtigungsdatum	24.07.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 130 143 450 0002 DE001 5669
Fahrzeug-Ident.Nr	████████████████████	KBA-Schlüssel	0005/CDK

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.