

Fahrzeugbewertung

vom 26.11.2025



Mercedes-Benz
C T-Modell / C 350 T CDI BlueEfficiency



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 26.11.2025

G u t a c h t e n

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	13.08.2025 / Auftraggeber
Besichtigungsdatum	28.08.2025 11:30 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz

Zusammenfassung des Gutachtens:

Beurteilung	Fahrzeugbewertung
Zeitwert (differenzbesteuert)	EUR 3.500,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	C T-Modell / C 350 T CDI BlueEfficiency
KBA-Nummer	1313/BVC
Fahrzeug-Ident-Nummer	[REDACTED]
Erste Zulassung	identifiziert anhand nach Aktenlage
Hubraum / Leistung	18.03.2013
Motor	2.987 cm ³ / 195 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
Abgascode	Diesel / 6 / V-Motor
Getriebe / Anzahl der Gänge	Euro 5
Türen / Sitze	Automatik / 7
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	5 / 5
Länge / Breite / Höhe	1.760 / 2.290 / 530 kg
Anzahl Achsen / davon angetrieben	4.606 / 1.770 / 1.459 mm
Antriebsart	2 / 1
Anzahl Vorbesitzer	Heckantrieb
Laufleistung abgelesen	7
Farbe	226.806 km
Lackart	POLARWEISS - UNILACK
Lackzustand	uni (kratzfesterer Klarlack)
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	dem Alter und der Laufleistung entsprechend ausreichend
Karosseriezustand	keine Angabe
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	normaler Zustand
Besichtigungsbedingungen	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht repariert
Reparierte Vorschäden	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Bemerkung	sämtliche Lackierausführungen am Fahrzeug sind mittels Spraydose erfolgt !
	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Seitenwand links & rechts, Kotflügel vorn links & rechts , Fahrertür

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Dunlop	225/45 R17 91H Winter Sport 5 MFS M+S
2	Dunlop	225/45 R17 91H Winter Sport 5 MFS M+S
Reifenzustand		verkehrssicher II DOT 3915

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
7	7

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Ausstattung BlueEfficiency, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 95 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Heckleuchten LED, Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik (Thermatic), Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, Kraftstofftank: vergrößert, Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion, Lenkrad (Leder Nappa), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT, Reifen 225/45 R17 ..W, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Scheibenwischer mit Regensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steuer-AV (1) für Ersatzteile / Arbeitswerte, Tempomat, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattenavigation inkl. DVD-Wechsler integriert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Scheibenwaschanlage beheizt, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schiebedach (Varianten), Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, Sitzheizung vorn, Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System, Spiegel-Paket, Tagfahrlicht LED, Winterreifen/M+S, Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung, Änderungsjahr mit Code 803

Zusatzausstattung

LM-Felgen 7,5x17 Autec / Typ F7517

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 13.08.2025 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- ausreichend --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellte Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	115 µm
Kotflügel, vorn rechts	730 µm
Tür, vorn rechts	141 µm
Tür, hinten rechts	127 µm
Seitenwand, hinten rechts	1230 µm
Heckklappe	128 µm
Seitenwand, hinten links	716 µm
Tür, hinten links	123 µm
Tür, vorn links	203 µm
Kotflügel, vorn links	269 µm
Dach	124 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!!
- Halteranzahl 8
- 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- 1x FB Standheizung vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- LM-Felgen 4x beschädigt
- Seitenwand rechts + Heckverkleidung rechts + Kotflügel rechts provisorisch nachlackiert
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert	EUR	3.500,00
-----------------	------------	-----------------

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 25.11.2025 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.500,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigstellung

Dieses Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußereren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfasst 41 Seiten inkl. 68 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, wenn vorhanden Protokoll der VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 26.11.2025





Bild: 1 Diagonalansicht



Bild: 2 Diagonalansicht



Bild: 3 Diagonalansicht



Bild: 4 Diagonalansicht



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Fahrzeugdach



Bild: 10 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 11 Ausweisung vorhandene Fahrzeugschlüssel + 1 Fernbedienung Standheizung

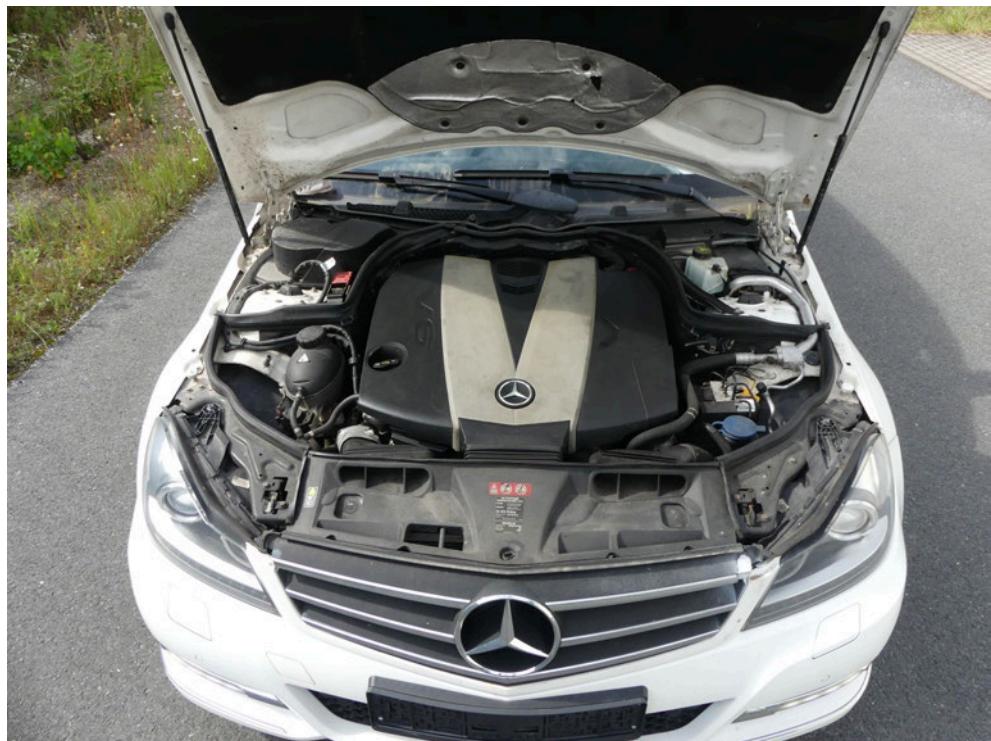


Bild: 12 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 13 Ansicht Vorderachse links

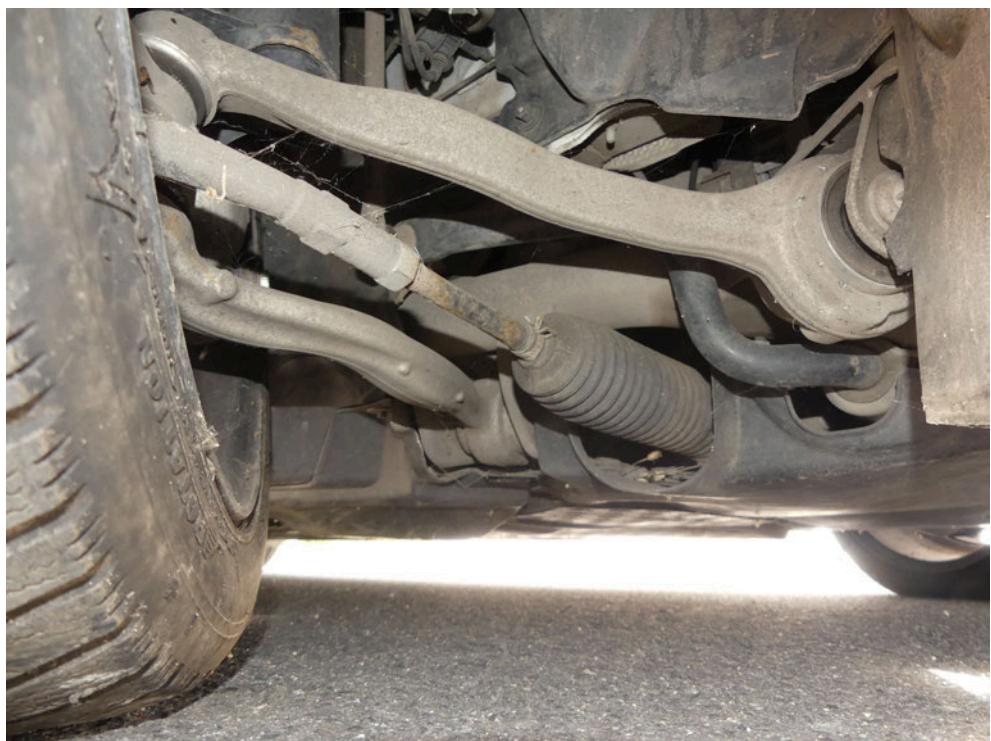


Bild: 14 Ansicht Vorderachse rechts



Bild: 15 Ansicht Abgasanlage links



Bild: 16 Ansicht Abgasanlage rechts



Bild: 17 Detailansicht Unterboden.



Bild: 18 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 19 Detailansicht, Ausweisung Harman Kardon Akustiksystem



Bild: 20 Innenraum, vorn links



Bild: 21 Detailansicht Innenraum



Bild: 22 Ausweisung der abgelesenen Gesamlaufleistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 23 Übersichtsaufnahme Innenraum



Bild: 24 Einzelansicht Innenhimmel, dieser ist verschmutzt.



Bild: 25 Detailansicht in geänderter Perspektive.



Bild: 26 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 27 Innenraum, hinten links



Bild: 28 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 29 Ansicht Kofferraum



Bild: 30 Detailansicht Kofferraum innen.



Bild: 31 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 32 Innenraum, hinten rechts



Bild: 33 Einzelansicht Rücksitzbank



Bild: 34 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 35 Innenraum, vorn rechts



Bild: 36 Detailansicht Innenraum



Bild: 37 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 38 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 39 Detailansicht LM-Felge, diese ist streifend in der Oberfläche beschädigt.



Bild: 40 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 41 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive, LM-Felge beschädigt.



Bild: 42 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 43 LM-Felge streifend in der Farbgebung markiert.



Bild: 44 Sprührückstände an dem Radialreifen sowie an der LM-Felge anhaftend.



Bild: 45 Ausweisung KBA Nummer LM-Felgen.



Bild: 46 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 47 Detailansicht, die LM-Felge ist beschädigt.



Bild: 48 Detailansicht, die LM-Felge ist streifend beschädigt.



Bild: 49 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 50 Kühlergrill partiell ausgebrochen, Motorhaube in der Endspitze nachlackiert.



Bild: 51 Ansicht Hauptscheinwerfer rechts, dieser weist partiell ein Farbantrag auf.



Bild: 52



Bild: 53 Kotflügel instandgesetzt und nachlackiert. (nicht fachgerecht nachlackiert)



Bild: 54 Schwellerabdeckung rechts



Bild: 55 nachbearbeitet und nachlackiert.



Bild: 56 Ansicht Abdeckung Außenspiegel rechts.



Bild: 57 Ansicht Seitenwand rechts



Bild: 58 diese ist im Bereich Radlaufbogen instandgesetzt und mittels Spraydose nachlackiert worden.



Bild: 59 auslaufend ist die Heckverkleidung rechts ebenfalls mittels Spraydose überlackiert worden.



Bild: 60 Einzeldarstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 61 Ansicht Seitenwand links ...



Bild: 62 ... diese ist ebenfalls mittels Spraydose nachlackiert worden.



Bild: 63 Fensterschachtleiste Tür hinten links partiell gestaucht.



Bild: 64 Ansicht Türverkleidung links, diese ist mehrfach



Bild: 65 ... ist mehrfach ...



Bild: 66 ... sichtbar beschädigt.



Bild: 67 Detailansicht Fahrersitz ...



Bild: 68 ... das Sitzpolster ist im Bereich der seitliche Sitzwange beschädigt.

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz		
Modell	C T-Modell, C 350 T CDI BlueEfficiency,		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	28.08.2025
Vorgangsnr	[REDACTED]	Farbe	POLARWEISS - UNILACK
Anzahl Halter	7	DAT Europa-Code®	01 570 058 223 0002 DE002 5193
Erstzulassung / HU	18.03.2013 /	KBA-Schlüssel	1313/BVC
Laufleistung (abgelesen)	226.806 km	Aufbau	Kombi
VIN	WDD2042[REDACTED]	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	195 kW / 265 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	2987 ccm	Zustand	ausreichend
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe Automatik - (7-Stufen)		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Dunlop	225/45R17	91 H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,0 /	6,0 mm /--
Reifen Achse 2	Dunlop	225/45R17	91 H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Zeitwert

3.500,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

Besteuerungsart: Differenzbesteuerung

Wertfeststellung am 26.11.2025 zum 25.11.2025

Datenstand 11/2025

Bezeichnung **[REDACTED]**
Amtl. Kennzeichen **[REDACTED]**
Fahrzeug-Ident.Nr. **WDD20422 [REDACTED]**

Besichtigungsdatum **28.08.2025**
DAT Europa-Code® **01 570 058 223 0002 DE002 5193**
KBA-Schlüssel **1313/BVC**

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Adaptives Bremslicht
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Ausstattung BlueEfficiency
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- > Außentemperaturanzeige
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
 - Innenraumlicht-Paket, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Dachreling (Aluminium), Nebelscheinwerfer, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico, LM-Felgen 7,5x17 (5-Doppelspeichen), LM-Felgen, Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion
- > Drehzahlmesser
- > Einschaltautomatik für Fahrlicht
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Getriebe Automatik - (7-Stufen)
Tempomat
- > Heckleuchten LED
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Klimaautomatik (Thermatic)
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- > Kopfstützen vorn NECK-PRO
- > Kraftstofftank: vergrößert
- > Lenkrad (Leder Nappa)
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- > Mittelarmlehne hinten mit Fach
- > Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- > Reifendruckwarner
- > Reiserechner
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Scheibenwischer mit Regensor
- > Seitenairbag (Sidebag) vorn
- > Servolenkung
- > Sitz vorn links elektr. verstellbar
- > Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Start/Stop-Anlage
- > Verglasung getönt
- > Wegfahrsperre
- > Wärmeschutzverglasung
- > Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- > Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND mit Festplattenavigation inkl. DVD-Wechsler integriert
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
Tagfahrlicht LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- > Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- > Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- > Scheibenwaschanlage beheizt
- > Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- > Sitzheizung vorn
- > Sound-System Harman-Kardon mit Logic7-Surround-System
- > Spiegel-Paket
 - Außenspiegel elektr. anklappbar, Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- > Zusatzheizung (Standheizung) mit Fernbedienung

Zusatzausstattung

- > LM-Felgen 7,5x17 Autec / Typ F7517

Bezeichnung **[REDACTED]**
Amtl. Kennzeichen **[REDACTED]**
Fahrzeug-Ident.Nr. **WDD2 [REDACTED]**

Besichtigungsdatum **28.08.2025**
DAT Europa-Code® **01 570 058 223 0002 DE002 5193**
KBA-Schlüssel **1313/BVC**

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 25.11.2025
Hersteller	Mercedes-Benz	
Haupttyp	C T-Modell (BM 204)(01.2011->)	
Untertyp	C 350 T CDI BlueEfficiency (204.223)	
Herstellercode:	204223	
Motorkennung:		
Getriebekennung:		
SilverDAT identifyCODE ®:	015700582230002	
Bauzeit:	10.03.2013 (5193)	
Motorvariante:	Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT	
Connected Car Funktionen:		

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
3 JAHRE KOSTENFREIE KARTENDATEN-UPDATES	502	
ABGASREINIGUNG MIT EURO 5 TECHNIK	928	77225
ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND	K11	18899
AEJ 12/0; 12/2; 13/0	053	289
AEJ 12/1	803	283
AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH	260B	
AUSSENSPIEGEL LI. U. RE. ABKLAPPBAR	500	15002
AUSSTATTUNGSPAKET AVANTGARDE	954	2506
AUTOMATIK PAKET	P47	1316
AUTOMATIK PAKET	P47	3535
AUTOMATISCHE FERNLICHTSCHALTUNG (IHC)	608	18610
AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER	890	11365
AUTOMATISCHE RUECKWANDTUER	890	36100
AVANTGARDE-/STANDARDFAHRWERK.	677	42113
BAUREIHE 204	F204	
BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSHEFT-DEUTSCH	202B	
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2XXL	
COC-PAPIER EURO5 TECH. MIT ZULASS.BESCHEIN. TEIL 2	967	
COMAND APS MIT DVD-WECHSLER	512	24123
COMAND APS MIT DVD-WECHSLER	512	25737
DACHINNENVERKLEIDUNG STOFF GRAU	58U	28016
DACHRELING IN CHROMOPTIK	725	16203
DEUTSCHLAND	229L	
DIESELPARTIKELFILTER	474	77403
DIESELPARTIKELFILTER	474	77602

DIREKTSTART	A20	42217
DIREKTSTART / ECO START-STOP-FUNKTION	B03	77601
DURCHLADEMOEGLICHKEIT	287	33508
DURCHLADEMOEGLICHKEIT	287	33512
DURCHLADEMOEGLICHKEIT	287	33601
DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN	U72	
FE-WANDLER 19MM	A66	
FE-WANDLERGEH. 19	A62	
FENSTERHEBER ELEKTRISCH	584	35003
FERNBEDIENUNG FUER ZUSATZHEIZUNG	B24	29400
FONDGURTSTATUSANZEIGE	U01	37110
GELENKFLANSCH 4-ARM 120	A24	
GENERATORMANAGEMENT	909	6410
GETRIEBE AUTOMATISCH	GA	
GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG	427	75908
GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 03	G903	
HINTERACHSE	HA	
HUBRAUM 3,0 LITER	M30	96137
IDENTIFIKATION UND KULANZ FUER DIESEL-UPDATE	O12	
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	15801
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	37809
INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR	249	37901
KLIMAANLAGE	580	28802
KLIMAANLAGE	580	28808
KLIMAANLAGE	580	28900
KNIEBAG	294	26701
KOMBI - WAGEN	FS	
KRAFTSTOFFBEHAELTER MIT ERHOEHTEM INHALT	916	77405
KUEHLERGRILL MIT ZENTRALSTERN	4U4	12887
LED-TAGFAHRLICHT	240	18913
LED-TAGFAHRLICHT	240	25702
LEDERKOMBINATION - SCHWARZ / ANTHRASIT	721A	30237
LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL	280	39205
LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL	280	69009
LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL	280	69012
LEDERLENKRAD UND LEDERSCHALTHEBEL	280	69108
LEISTUNG REPOSITIONIERT	M019	
LINKS-LENKUNG	L	
LM-RAD 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" MISCHBEREIFUNG	R95	48397
LM-RAD 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" MISCHBEREIFUNG	R95	49791
MB-MOIBO MIT DSB UND GGD	255B	
MOTOR LEISTUNGSGESTEIGERT	M014	96184
MULTIFUNKTIONSLENKRAD (12 TASTEN)	442	26801
MULTIFUNKTIONSLENKRAD (12 TASTEN)	442	69000

MULTIFUNKTIONSENKRAD (12 TASTEN)	442	69599
Model: T-Modell C 350 CDI BlueEFFICIENCY		
NACHRUESTUNG DIESEL (ZPD)	03O	
NOTRUFSYSTEM ECALL EUROPA	347	
OEL-OFFSETMENGE +500ML OEL	05A	
PARKFUEHRUNG	230	25800
POLARWEISS - UNILACK	149U	11309
REGENSENSOR	345	19101
REIBUNGSREDUIZIERT	A89	
REIFENDRUCKVERLUST-WARNER	477	25906
SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT	875	19107
SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE	600	19000
SCHEINWERFER MIT ILS RECHTSVERKEHR	622	18619
SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG	414	16606
SCHNEEGITTER	1U2	12876
SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS	873	29500
SOUNDSYSTEM	810	24205
SOUNDSYSTEM	810	24669
SOUNDSYSTEM	810	24699
SOUNDSYSTEM	810	24700
SPEED- + LOADINDEX 91H	V21	
SPIEGEL PAKET	P49	2610
SPRACHE HEADUNIT - DEUTSCH	302B	
SPRACHE KOMBIINSTRUMENT/ HU - DEUTSCH	332B	
STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM	K13	
STEUERCODE WERK BREMEN	NB6	
STEUERCODE WERK BREMEN	NO2	
T-SCHALTPLATTE MIT VGS 3	A86	
TEMPOMAT	440	26708
TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL	260	789
V6-DIESELMOTOR OM642	M642	96164
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG	513	25704
VERKEHRSZEICHENERKENNUNG	513	41161
VORDERACHSHAELFTE LINKS	VL	
VORDERACHSHAELFTE RECHTS	VR	
WINTERREIFEN M + S	645	44103
WINTERREIFEN M + S	645	68800
WS-IC: 0		
ZIERELEMENTE - ALUMINIUM	739	26207
ZUSATZCODE FUER DAEMMMATTE	J52	
ZUSATZHEIZUNG	228	2400
ZUSATZHEIZUNG	228	29308
ZUSATZHEIZUNG	228	29401

VIN10:1

VIN11:G
WHC:WDD
aDesig:722903,204460
eDesig:642834
fin:2 [REDACTED]
720A 30237
COUNTRY:DE 99954

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
POLARWEISS - UNILACK	A1	149	
LEDERKOMBINATION - SCHWARZ / ANTHRAZIT	I1	721	
	I2	720	