

Fahrzeugbewertung



Vom 14.08.2026

 **Mercedes-Benz Vito Kasten (639)**

Auftraggeber

Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C

Händlerverkaufspreis
MwSt. ausweisbar

945 €

zzgl. MwSt.

Händlerverkaufspreis
regelbesteuert

1.681 €

zzgl. MwSt.

1.125 €

inkl. MwSt.

2.000 €

inkl. MwSt.

Stichtag 13.08.2026

Sachverständiger



[REDACTED]
Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C
Lothringer Straße 1
01069 Dresden

Dresden, 14.08.2026

UKRAINISCHE ZULASSUNG

Aktenzeichen
BETL26315

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	Staatsanwaltschaft Dresden Abteilung I C Lothringer Straße 1 01069 Dresden
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Auftraggeber [REDACTED] 01458 Ottendorf-Okrilla [REDACTED] Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	13.08.2026 Auftraggeber

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	UKRAINISCHE ZULASSUNG
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	Vito Kasten (639)
Untertyp	109 CDI extralang (639.605)
Baujahr	2008
Erstzulassung	05.10.2012
Fahrzeugart	Transporter
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	0999/AZT,1313/AKR
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung /Hubraum	70 kW / 2.148 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	9
Besonderheiten	Ukrainische Zulassung, ein Fahrzeugschlüssel vorhanden, Standzeit seit 2022
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 4)

Allgemeinzustand	mäßig
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend, leichte Schimmelbelastung
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	ARKTIKWEISS Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	232.532 km

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Heckantrieb
- ✓ Ausführung: Vito Kasten
- ✓ Außenspiegel asphärisch, beide
- ✓ Batterie 74 Ah
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fensterheber elektrisch 2-fach
- ✓ Generator 200 A
- ✓ Getriebe 6-Gang - NSG
- ✓ Heckklappe
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Karosserie/Aufbau: extra lang
- ✓ Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- ✓ Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- ✓ LKW-Zulassung
- ✓ Motor 2,1 Ltr. - 70 kW CDI
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Partikelfilter
- ✓ Radstand 3430 mm
- ✓ Reifen 195/65 R16C 100/98 T
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- ✓ Servolenkung
- ✓ Stahlfelgen 6x16
- ✓ Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- ✓ Wegfahrsperrung
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- ✓ Breitband Lautsprecher vorn
- ✓ Handschuhfach abschließbar
- ✓ Heckklappe mit Verglasung
- ✓ Radiovorbereitung
- ✓ Raucher-Paket
- ✓ Reserverad mit Wagenheber
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- ✓ Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- ✓ Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/55 R 16 95 T
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Respa
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	225/55 R 16 95 T
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Respa
Art	Winter

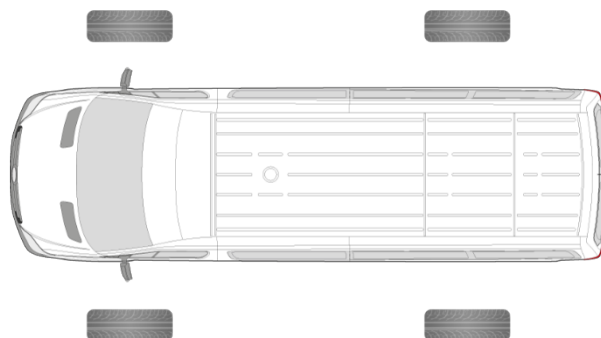

Reifen vorne links

Dimension	225/55 R 16 95 T
Profiltiefe	6,5 mm
Hersteller	Respa
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	225/55 R 16 95 T
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	Respa
Art	Winter

Reparierte Vorschäden

Instand gesetzter Schaden linke Fahrzeugseite, instand gesetzter Schaden rechte Fahrzeugseite;


Nicht reparierte Vorschäden

Sitze verschlissen, Frontblende gebrochen, Korrosion an Schiebetür und Radlauf hinten links, Heckverkleidung verkratzt und gebrochen, linkes Rücklicht gebrochen, Stoßleisten linke Fahrzeugseite unsachgemäß verschraubt, Schimmelbefall Innenraum, Korrosion Batteriefach, Schalter im Innenraum eigenverlegt, allgemeine Gebrauchsspuren, das Fahrzeug steht seit 2022 dadurch sind weitere Standschäden wahrscheinlich;

Schadenbeschreibung

Das Fahrzeug konnte am Besichtigungstag nicht gestartet werden. Das Zündschloss oder der Transponder im Zündschlüssel sind vermutlich defekt. Der Kilometerstand wurde von der Akte der Fahrzeugeinlagerung übernommen.

Lackschichtdicke

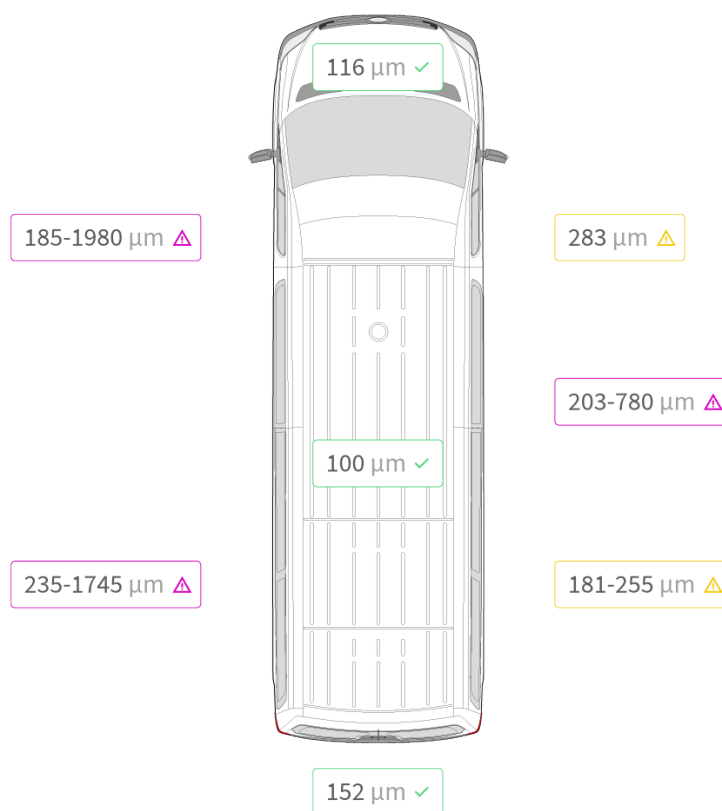

Bauteil	Messwerte (µm)
Motorhaube	116 ✓
Fahrtür	185, 1980 ⚠
Beifahrtür	283 ⚠
Dach	100 ✓
Fondtür rechts	203, 780 ⚠
Seitenwand links	235, 1200, 1745 ⚠
Seitenwand rechts	181, 219, 255 ⚠
Hinten mittig	152 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⛔ nicht messbar

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 25 Seiten
- 37 Fotos

Dresden, den 14.08.2026

Der Sachverständige





Fotoanlage

Foto 1



Diagonalansicht von vorn links

Foto 2



Diagonalansicht von vorn rechts

Foto 3



Diagonalansicht von hinten rechts

Foto 4



Linke Fahrzeugseite

Foto 5



Linke Fahrzeugseite

Foto 6



Fahrzeugidentnummer / Typschild

Foto 7



Motorraum

Foto 8



Innenraum vorn

Foto 9



Innenraum vorn

Foto 10



Bedienteil

Foto 11



Fahrersitz

Foto 12



Türtafel v.l.

Foto 13



Innenraum hinten

Foto 14



Innenraum hinten

Foto 15



Innenraum hinten

Foto 16



Dachhimmel

Foto 17



Rad v.l.

Foto 18



Rad v.r.

Foto 19



Rad h.r.

Foto 20



Rad h.l.

Foto 21



Kotflügel aus Kunststoff

Foto 22



Blende gebrochen

Foto 23



Korrosion rechte Schiebetür

Foto 24



Korrosion Türscharnier

Foto 25



Heckverkleidung verkratzt

Foto 26



Heckklappe deformiert

Foto 27



Heckverkleidung gebrochen

Foto 28



Heckverkleidung verkratzt

Foto 29



Korrosion linke Seitenwand

Foto 30



Rücklicht gebrochen

Foto 31



Spachtelauftrag linke Seitenwand

Foto 32



Schutzleisten links geschraubt

Foto 33



Schimmelbefall

Foto 34



Korrosion Batterieaufnahme/Fahrersitz

Foto 35




Kabel/Schalter eigens verlegt, Funktion unbekannt

Foto 36



Ukrainische Zulassung

Foto 37

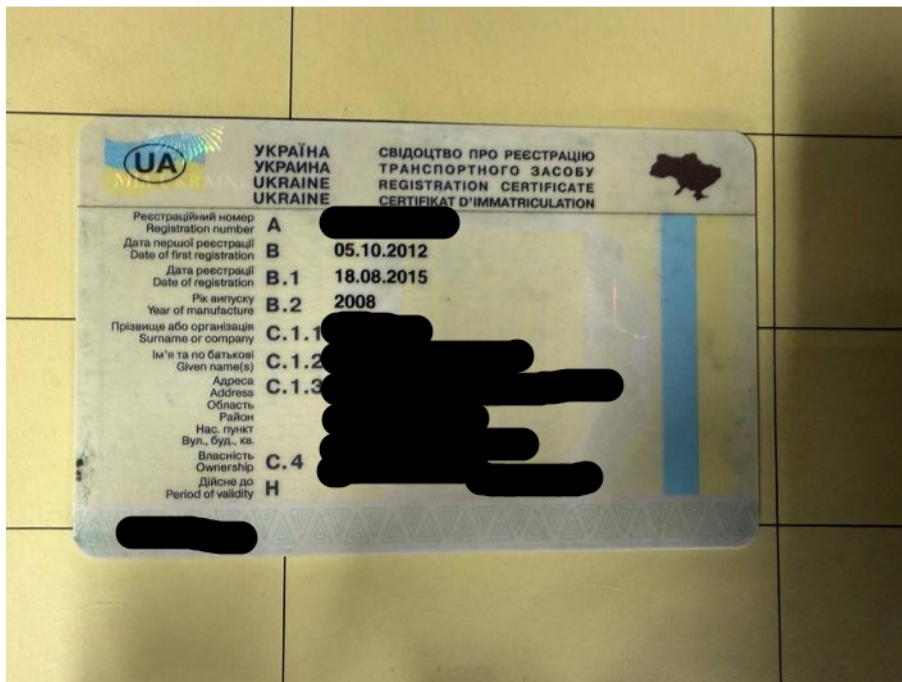

Ukrainische Zulassung

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz		
Modell	Vito Kasten (639)(06.2003->), 109 CDI, extralang DPF, 2007 - 2011		
Amtl. Kennzeichen	UKRAINISCH	Besichtigungsdatum	14.08.2026
Vorgangsname	BETL26315 - 32250	Farbe	ARKTIKWEISS
Anzahl Halter	1	DAT Europa-Code®	02 570 030 013 0003 DE003 4616
Erstzulassung / HU	05.10.2012 /	KBA-Schlüssel	0999/AZT
Laufleistung (abgelesen)	232.532 km	Karosserie/Aufbau	Kastenwagen
VIN		Antriebsart	Heckantrieb
Leistung	70 kW / 95 PS	Zul. Gesamtgewicht	2770 kg
Hubraum	2148 ccm	Schadstoffklasse EU	E4
Motorart	Diesel	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
Getriebe	Getriebe 6-Gang - NSG	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Radstand	3430 mm	Zustand	mangelhaft
Sitzplätze / Türen	/ 4		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Siehe Anhang Bereifung

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermitteln sich folgende Werte:

Händlerereinkaufswert	1.125,00 EUR
(inklusive 19,00 % MwSt. 179,62 EUR)	
Händlerverkaufswert	2.000,00 EUR
(inklusive 19,00 % MwSt. 319,33 EUR)	

Währungsbeträge sind brutto
Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Wertfeststellung am 14.08.2026 zum 13.08.2026

Datenstand 08/2026

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

UKRAINISCH

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

14.08.2026
02 570 030 013 0003 DE003 4616
0999/AZT

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrerseite
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Ausführung: Vito Kasten
- > Außenspiegel asphärisch, beide
- > Batterie 74 Ah
- > Bremsassistent
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Anti-Blockier-System (ABS)
- > Fensterheber elektrisch 2-fach
- > Generator 200 A
- > Getriebe 6-Gang - NSG
- > Heckklappe
- > Innenraumfilter: Pollenfilter
- > Karosserie/Aufbau: extra lang
- > Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- > Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- > LKW-Zulassung
- > Motor 2,1 Ltr. - 70 kW CDI
- > Nebelscheinwerfer
- > Nebelschlussleuchte
- > Partikelfilter
- > Radstand 3430 mm
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III
- > Servolenkung
- > Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- > Wegfahrsperre
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- > Breitband Lautsprecher vorn
- > Handschuhfach abschließbar
- > Radiovorbereitung
- > Raucher-Paket
- > Reserverad mit Wagenheber
- > Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder
- > Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz

Bereifung

Montierte Reifen

Reifen Achse 1	Respa	225/55R16	M+S 95	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Respa	225/55R16	M+S 95	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,5 /	3,5 mm /--

Protokoll zur GW-Bewertung (nach DAT- System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungsdatum	14.08.2026
Modell	Vito Kasten (639)(06.2003->), 109 CDI, extralang DPF, 2007 - 2011	Farbe	ARKTIKWEISS
Amtl. Kennzeichen	UKRAINISCH	DAT Europa-Code®	02 570 030 013 0003 DE003 4616
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	0999/AZT
Auftragsnummer		Karosserie/Aufbau	Kastenwagen
Vertragsnummer		Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Halter		Zul. Gesamtgewicht	2770 kg
Erstzulassung / HU	05.10.2012 /	Schadstoffklasse EU	E4
Laufleistung (abgelesen)	232.532 km	Laderaum L/B/H	- / - / - mm
VIN		Zustand	mangelhaft
Leistung	70 kW / 95 PS	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Hubraum	2148 ccm	Besteuerungsart	Regelbesteuert
Motorart	Diesel	Letzter Kundendienst	
Getriebe	Getriebe 6-Gang - NSG	nächster Kundendienst	
Radstand	3430 mm		
Sitzplätze / Türen	/ 4		

Wertermittlung zum 13.08.2026

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Brutto

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	27.632,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	942,48 EUR
Listenneupreis gesamt (inklusive 19,00 % MwSt.)	28.574,48 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	4.618,39 EUR
Bezugsfahrstrecke: 262.000 km	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz : 232.532 km / -29.468 km	
Korrektur durch Laufleistung	+ 250,01 EUR
Korrektur durch Erstzulassung	+ 322,80 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	5.191,20 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 13,30 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	5.204,50 EUR
Aufwertung	+ 1.750,00 EUR*
Abwertung	- 5.000,00 EUR*
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+ 55,76 EUR
Restwert der unmontierten Reifen	+ 0,00 EUR
Zwischensumme I	2.010,26 EUR
Korrektur durch Anzahl Halter (1)	0,0% - 0,00 EUR
Anpassungsfaktor	100,0% + 0,00 EUR
Zwischensumme II	2.010,26 EUR
Reparaturkosten (inkl. 19,00 % MwSt. 0,00 EUR)	- 0,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (inklusive 19,00 % MwSt.)	2.000,00 EUR 2.010,26 EUR
Handelsspanne (inkl. 19,00 % MwSt. 140,56 EUR)	- 875,00 EUR - 880,32 EUR
Händlereinkaufswert DAT (inklusive 19 % MwSt. 180,41 EUR)	1.125,00 EUR 1.129,94 EUR

(*) Manuelle Änderung durchgeführt von: |



Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Respa	225/55R16	M+S 95	T	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 /	6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Respa	225/55R16	M+S 95	T	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	3,5 /	3,5 mm /--
Differenz zur Serienbereifung							55,76 EUR

Auftragsdaten

Amtliches Kennzeichen	UKRAINISCH	Kundenart
Auftragsnummer		Ort der Besichtigung
Vertragsnummer		Besichtigt von