

Fahrzeugbewertung

vom 03.07.2024



Audi

A4 Avant (8K5)(04.2008->) / Ambiente



Staatsanwaltschaft Dresden
Abteilung I C
Lothringer Str. 1
01069 Dresden

Dresden, den 03.07.2024

Gutachten

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fahrzeugbewertung
22.05.2024 / Auftraggeber
23.05.2024 10:20 Uhr
Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden
01936 Laußnitz
Vertretungsperson von Auftraggeber

Anwesend

Zusammenfassung des Gutachtens:

Zeitwert (differenzbesteuert)

EUR

3.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	A4 Avant (8K5)(04.2008->) / Ambiente
KBA-Nummer	0588/AHA
Fahrzeug-Ident-Nummer	 identifiziert anhand nach Aktenlage
Erste Zulassung	03.09.2012
Hubraum / Leistung	1.968 cm³ / 105 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.610 / 2.105 / 495 kg
Länge / Breite / Höhe	4.699 / 1.826 / 1.436 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	1
nächste HU	01/2022
Laufleistung abgelesen	137.066 km
Farbe	Lavagrau Perleffekt
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)
Lackzustand	ausreichend
Allgemeinzustand	mangelhaft
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher im Sinne der StVZO
Karosseriezustand	ausreichend
Zustand des Innenraumes	ausreichend
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt, nicht fahrbereit
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Nichtreparierte Vorschäden	Gebrauchsspuren / Gebrauchsschäden Unfallschaden rechte Fahrzeugflanke Dachaußenhaut leicht gestaucht Heckklappe öffnet nicht von außen und innen.
Bemerkung	Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Nachlackierung feststellbar: Motorhaube, Tür hi.re + Tür vo.li.

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Dunlop	205/60 R16 92H Winter Sport 5 M+S
2	Dunlop	205/60 R16 92H Winter Sport 5 M+S
Ersatzrad	Notrad	
Reifenzustand	verkehrssicher II DOT 3920	

Profiltiefe in mm

links	rechts
8,5	8,5
9	7

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Paket: Ambiente, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Dachreling verchromt, Einparkhilfe hinten (APS), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Licht-Paket, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2013, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Nebelscheinwerfer integriert, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Silhouette, Sitzheizung vorn, Tagfahrlicht, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audiosystem Concert (Radio/CD-Player), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist), Fahrer-Informationen-System (FIS), Licht- und Regensensor, Perleffekt-Lackierung, Reserverad als Notrad, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Zusatzausstattung

Fahrwerksfeder Fa. Supersport 40/35mm, Scheibentönung Fondbereich

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 22.05.2024 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

Zustandsbeschreibung

-- mangelhaft --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als mangelhaft zu beurteilen.

Technische Daten

Die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer [REDACTED] sowie durch die bereitgestellten Aktenlage durch den aufnehmenden SV überprüft.

Lackschichtdicke

Motorhaube	193 µm
Kotflügel, vorn rechts	147 µm
Tür, vorn rechts	255 µm
Tür, hinten rechts	148 µm
Seitenwand, hinten rechts	140 µm
Heckklappe	159 µm
Seitenwand, hinten links	157 µm
Tür, hinten links	219 µm
Tür, vorn links	159 µm
Kotflügel, vorn links	158 µm
Dach	187 µm

Sachverständige Hinweise

- optischer Zustand: Fahrzeug ungereinigt, nicht sauber
- !!! Deutsche Zulassung !!! vorübergehend stillgelegt ab 12.2020
- Sicherstellung seit November 2020
- 2x Halteranzahl
- 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- Starterbatterie leer -> Starthilfe notwendig
- Motorlauf geprüft / Probefahrt - 100m durchgeführt
- weitere Mängel / Schäden der Bildanlage entnehmen !!!

Zeitwert

EUR

3.000,00

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 23.05.2024 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

3.000,00 EUR (differenzbesteuert)

Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 42 Seiten inkl. 72 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung, Protokoll VIN-Abfrage

Der Sachverständige

Dresden, 03.07.2024






Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 3 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht



Bild: 6 Heckansicht Hinweis: Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen !!!



Bild: 7 Seitenansicht von rechts



Bild: 8 Seitenansicht von links



Bild: 9 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn links



Bild: 10 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten links



Bild: 11 Ansicht Rad/Reifenkombination hinten rechts



Bild: 12 Ansicht Rad/Reifenkombination vorn rechts



Bild: 13 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 14 Ansicht Bremsanlage, signifikante Standschäden vorhanden.



Bild: 15 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 16 Detailansicht Antriebsaggregat



Bild: 17 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 18 Detaillierte Darstellung Fahrzeugdach



Bild: 19 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 20 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 21 Innenraum, vorn links



Bild: 22 Detailansicht Innenraum



Bild: 23 Einzelansicht Fahrersitz



Bild: 24 Detailansicht Innenraum



Bild: 25 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 26 1x Fahrzeugschlüssel vorhanden



Bild: 27 Übersichtaufnahme Innenraum



Bild: 28 Ansicht Türverkleidung hinten links



Bild: 29 Innenraum, hinten links



Bild: 30 Detailansicht Fondsitzbank



Bild: 31 Ansicht Türverkleidung hinten rechts



Bild: 32 Innenraum, hinten rechts



Bild: 33 Detailansicht Fondbereich hinten rechts, Schimmelbildung - Standzeit



Bild: 34 Ansicht Kofferraum



Bild: 35 Detailansicht Kofferraum



Bild: 36 Ausweisung Notrad



Bild: 37 Detailansicht Innenhimmel



Bild: 38 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 39 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 40 Innenraum, vorn rechts

Gewährleistungsnachweis	
Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.	WAUZZZ [REDACTED]
Typ, Motorleistung, Getriebe, Herstellungsmonat/-jahr	8K5 CSC 2831694=7
Motor- und Getriebekennbuchstaben	A4 Avant TDI2.0 R4 105 KW M6S 07 / 12
Lack-Nr., Innenausstattungs-Nr.	CJCA MVS LZ7L / LZ7L N1N / FZ
Mehrausstattungs-Nr.	EOA 7A3 4UE 6XD 5SL 6TS 1KW JOB 1LT 1AT 1BA 3FA SMA 7X1 FOA 9G2 0G1 0YH 0JG TM4 3NZ 8BP U2A QZ7 2ZQ 8Q3 9Q7 8Z5 D92 7Q0 C9P 7K6 4X3 2K1 3L3 4KC 3Y0 4K4 5D7 1SA 7MG Q1A 4GF
Verbrauchswerte ¹⁾	5.6 4.2 4.7 124

Bild: 41 Ausweisung Datenträger Scheckheft.

20 Nachweise		21 Nachweise	
Nachweise Service-Nachweise Vorbemerkung Auf dem folgenden Nachweisfeldern bestätigen Ihnen Ihr Audi Service-Partner durch Ankreuzen der entsprechenden Kästchen (Ja / Nein), wann welcher Service durchgeführt bzw. nicht durchgeführt wurde. Das gibt Ihnen einen eindeutigen Überblick und vermittelt Missverständnisse.		Service-Nachweise Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☐ Bremsflüssigkeit ☐ Scheinwerfer ☒ Gew.- und Pleurfilter ☐ Wasserpumpe u. Öl ☐ Lichtmaschine ☐ Luftfilter ☐ Kurbelgehäuse-Ölwanne ☐ Halter. Öl ☐ 3-Wege-Ölwanne	
		Service-Nachweise Audi LongLife Service: Ja / Nein ☒ Ölwechsel ☒ Inspektion Audi Inspektions Service: Ja / Nein ☐ Ölwechsel ☒ Inspektion Zusatzarbeiten: Ja / Nein ☒ Bremsflüssigkeit ☐ Scheinwerfer ☒ Gew.- und Pleurfilter ☐ Wasserpumpe u. Öl ☐ Lichtmaschine ☐ Luftfilter ☒ Kurbelgehäuse-Ölwanne ☐ Halter. Öl ☐ 3-Wege-Ölwanne	
Am Stand: [REDACTED] Rechnungsnr.: [REDACTED] Nachweisende: [REDACTED]		Am Stand: [REDACTED] Rechnungsnr.: [REDACTED] Nachweisende: [REDACTED]	

Bild: 42 Scheckheft vorhanden

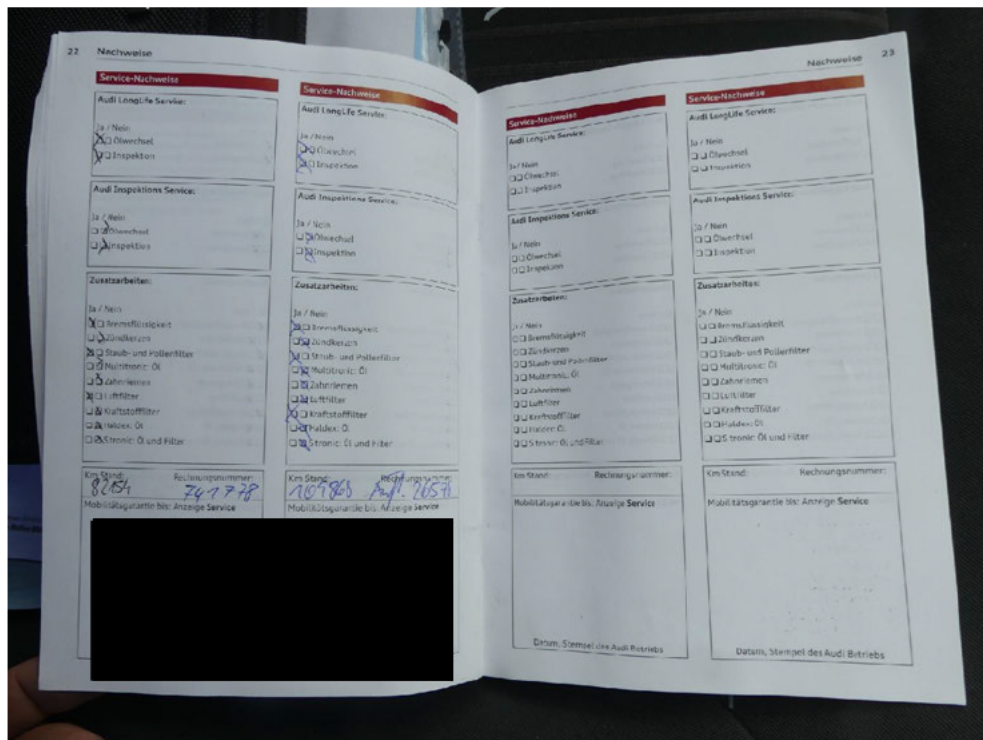


Bild: 43 Ausweisung Servicenachweis

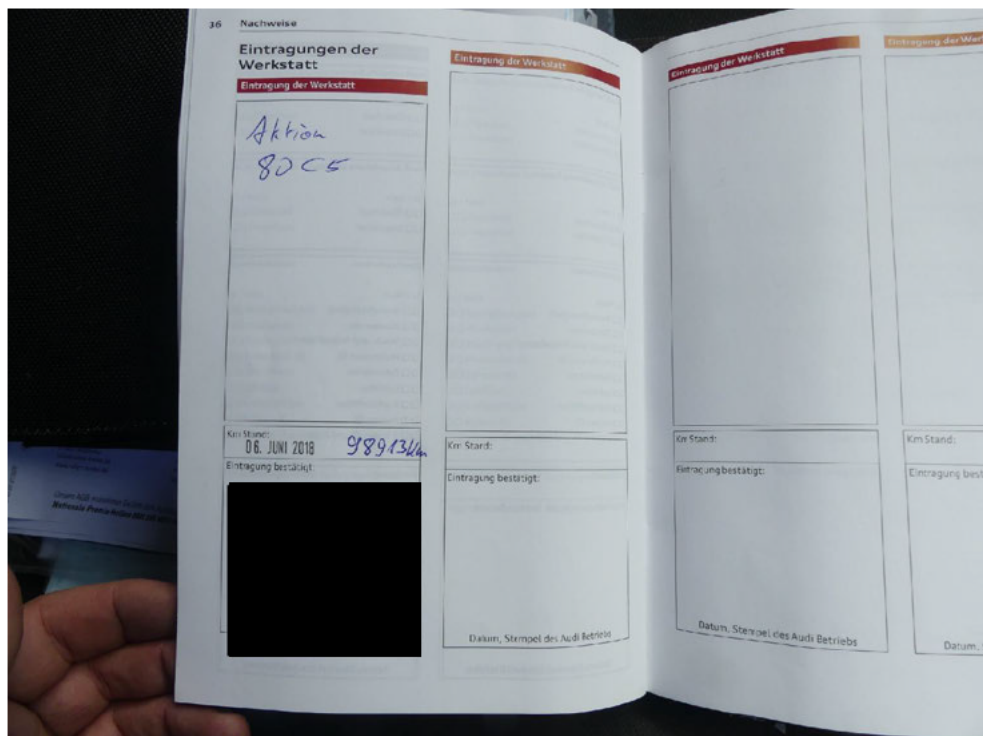


Bild: 44 Ausweisung Rückrufaktion

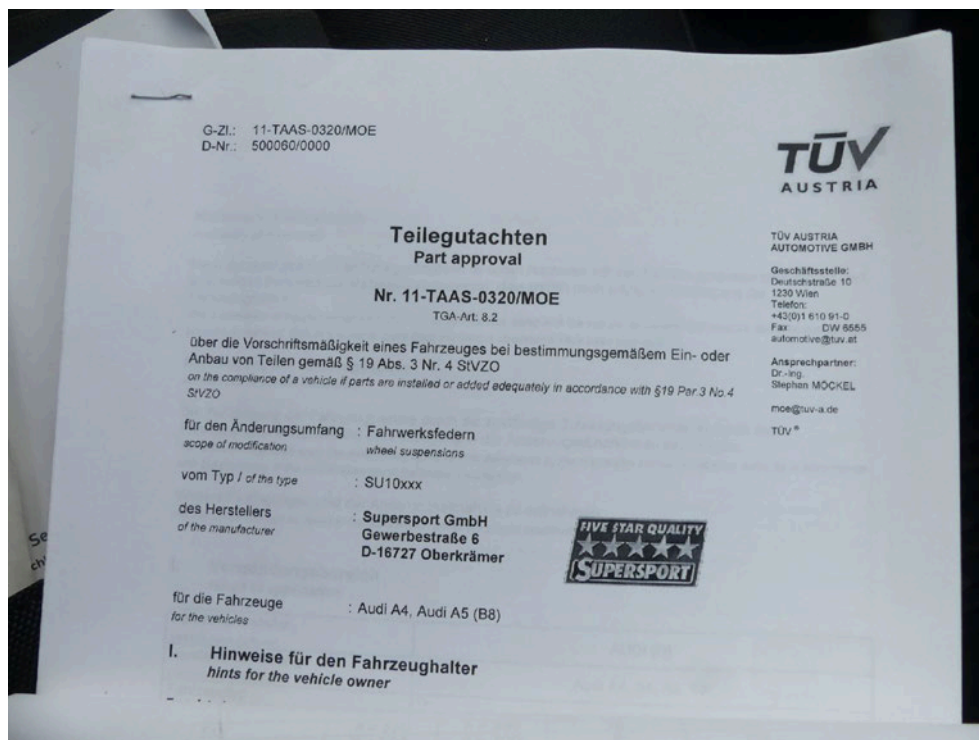


Bild: 45 ABE Tieferlegungsfedern

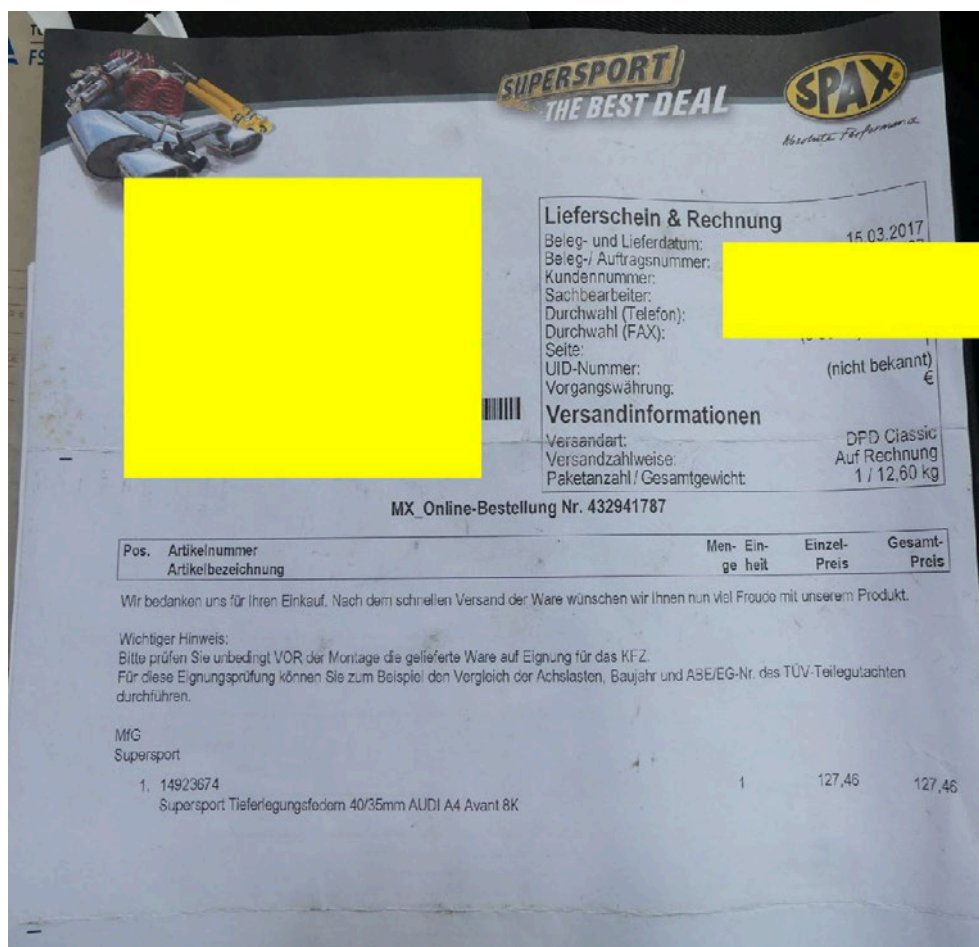


Bild: 46 Rechnung verbaute Fahrwerksfedern



Bild: 47 Ausweisung Bordliteratur



Bild: 48 Ausweisung Lackschichtdickenmessung vorgenommen, Messwerte dem beiliegenden Protokoll entnehmen.



Bild: 49 Spiegelglas rechts fehlt



Bild: 50 Türaußenhaut rechts durch auflaufen Spiegelglas im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 51 Explizite Detailansicht Beschädigung Lackaufbau.

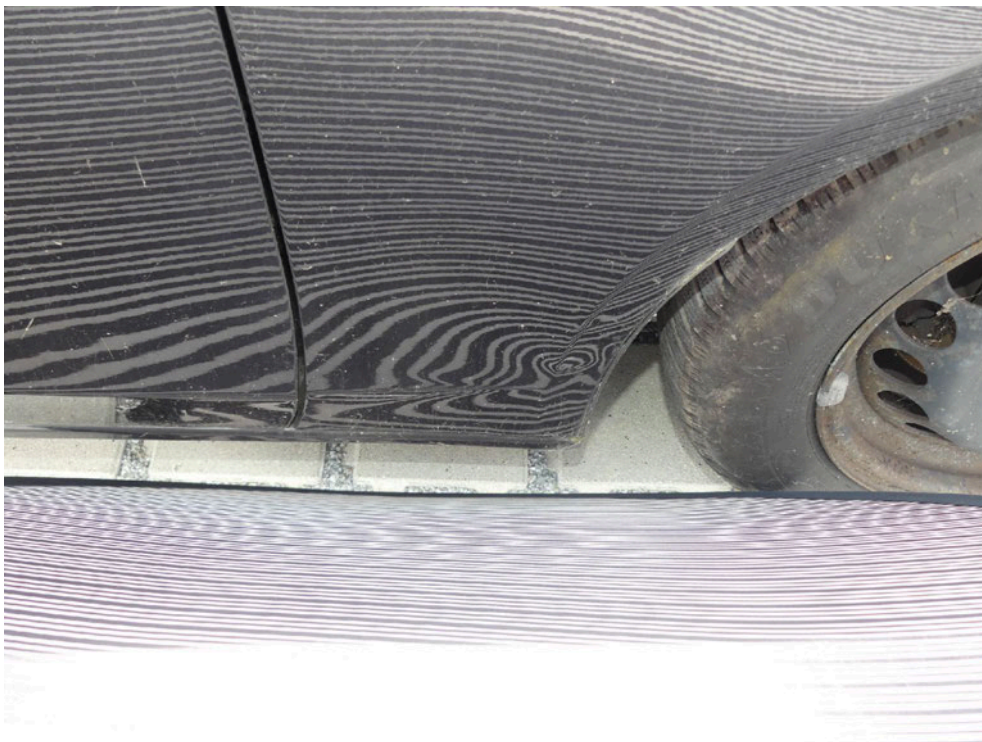


Bild: 52 Kotflügel vorn rechts im hinteren unteren Segment deformiert.



Bild: 53 Ausweisung Unfallschaden rechte Fahrzeugflanke.



Bild: 54 Ausweisung der Deformationstiefe



Bild: 55 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.

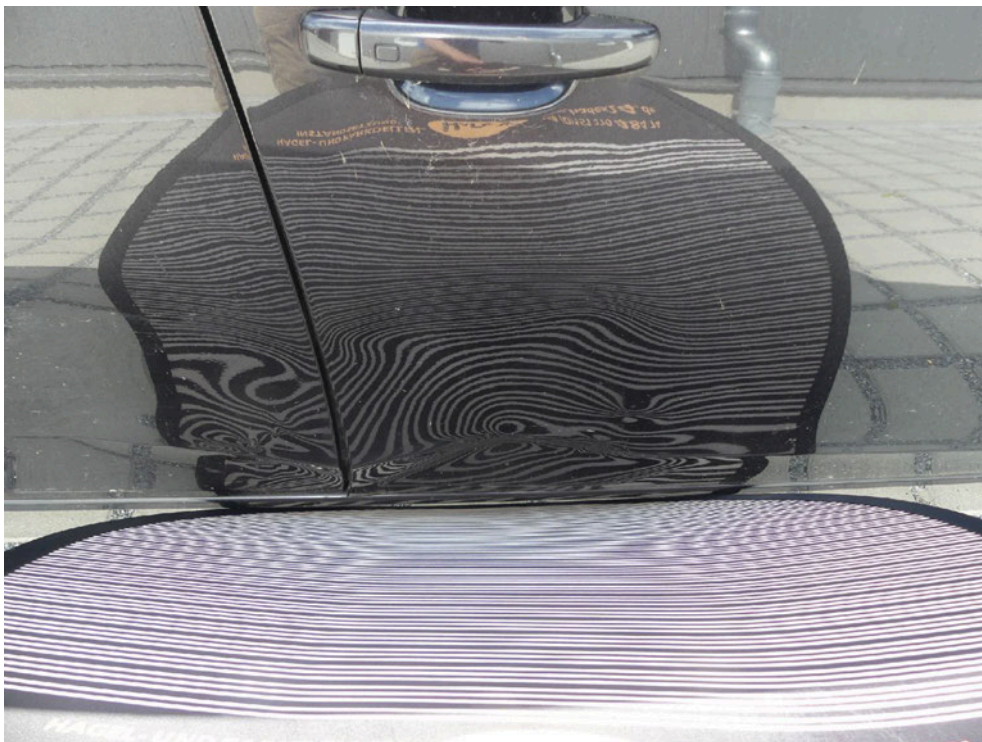


Bild: 56 Die Beifahrertür

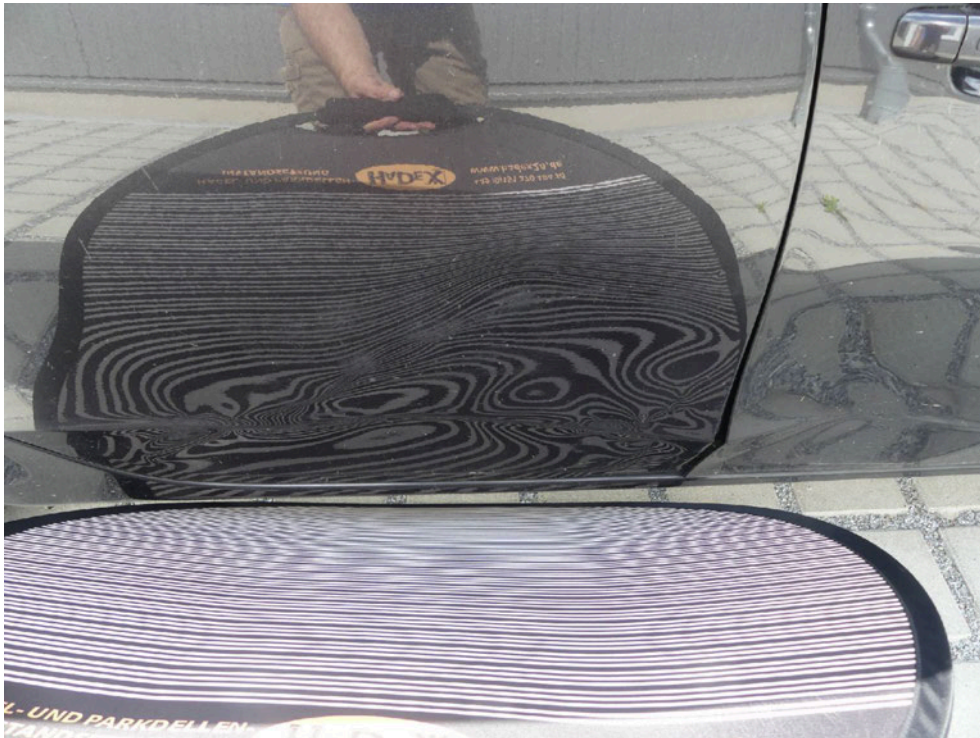


Bild: 57 ... sowie die Fondtür sind überstreckt deformiert und bleibend eingezogen.



Bild: 58 Radlaufbogen Seitenwand rechts beschädigt



Bild: 59 B-Säule rechts innen durch auflaufen der Beifahrertür punktuell gestaucht.



Bild: 60 Weitere Ausweisung Deformation Türeinstiegsschweller.



Bild: 61 Einstiegsschweller rechts mittig deformiert.



Bild: 62 Detaillierte Darstellung in genäherter Perspektive.



Bild: 63 Dachaußenhaut im hinteren Segment gestaucht.



Bild: 64 Ansicht wie vor in geänderter Perspektive.



Bild: 65 Ladekante Heckverkleidung im Lackaufbau markiert.



Bild: 66 Klarlackablösung Heckverkleidung unterhalb der Rückleuchteneinheit.



Bild: 67 Fahrertür punktuell deformiert.



Bild: 68 Ansicht Endschalldämpfer.



Bild: 69 Detaillierte Darstellung Kofferraummulde



Bild: 70 Ansicht Hinterachse links



Bild: 71 Ansicht Hinterachse rechts



Bild: 72 Ansicht Vorderachse links

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Audi		
Modell	A4 Avant (8K5)(04.2008->), 2.0 TDI DPF, Avant Ambiente, 2011 - 2013		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	23.05.2024
Vorgangsname		Farbe	Lavagrau Perleffekt
Anzahl Halter	2	DAT Europa-Code®	01 060 107 009 0004 DE00M 5113
Erstzulassung / HU	03.09.2012 / 01.2022	KBA-Schlüssel	0588/AHA
Laufleistung (abgelesen)	137.066 km	Aufbau	Kombi
VIN		Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	105 kW / 143 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	1968 ccm	Zustand	mangelhaft
Motorart	Diesel	Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Dunlop	205/60R16	92	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	8,5 /	8,5 mm /--
Reifen Achse 2	Dunlop	205/60R16	92	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	9,0 /	7,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der			
Zeitwert		3.000,00 EUR	
Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.			
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung			
Wertfeststellung am	03.07.2024	zum	23.05.2024
		Datenstand	07/2024

durchgeführt von: [redacted] |

Bezeichnung
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel

23.05.2024
01 060 107 009 0004 DE00M 5113
0588/AHA

Ausstattungen

Serienausstattung

- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstattungs-Paket: Ambiente
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Außentemperaturanzeige
- > Dachreling verchromt
- > Einparkhilfe hinten (APS)
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang
- > Getränkehalter in Mittelkonsole
- > Glanz-Paket
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen hochglänzend / Reflex
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klimaautomatik
- > Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- > Licht-Paket
 - Make-up-Spiegel beleuchtet
- > Mittelarmlehne vorn
- > Modellpflege
- > Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2013
- > Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- > Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Rußpartikelfilter
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Seitenairbag vorn
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Silhouette
- > Sitzheizung vorn
- > Tagfahrlicht
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Audiosystem Concert (Radio/CD-Player)
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
 - Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- > Fahrer-Informations-System (FIS)
- > Licht- und Regensensor
- > Perleffekt-Lackierung

- > Reserverad als Notrad
- > Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
 - Heckleuchten LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Zusatzausstattung

- > Fahrwerksfeder Fa. Supersport 40/35mm
- > Scheibentönung Fondbereich

durchgeführt von: [REDACTED] |



Bezeichnung		Besichtigungsdatum	23.05.2024
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	01 060 107 009 0004 DE00M 5113
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	0588/AHA

Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

VIN - Abfrageprotokoll

Fzg-Ident-Nr.:		Datum: 02.07.2024
Hersteller	Audi	
Haupttyp	A4 Avant (8K5)(04.2008->)	
Untertyp	Ambiente	
Herstellercode:	8K5CSC	
Motorkennung:	CJCA	
Getriebekennung:	MVS	
SilverDAT identifyCODE ®:	010601070090004	
Bauzeit:	10.07.2012 (5113)	
Motorvariante:	Motor 2,0 Ltr. - 105 kW 16V TDI	

Ausstattung:

Bezeichnung	M-Code (Hersteller)	AV-Code (DAT)
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 03L.M	TM4	
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/105 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: TH3/ TG3/TM4/TP4/TP5	D92	
6-Gang-Schaltgetriebe	G0K	75205
Abgasendrohre	0P0	77105
Abgaskonzept, EU5	7MG	77225
Abwicklung Serie	FA0	
Aluminium-Gußräder im 5-Speichen-Design,Größe 7,5J x 16 mit Reifen 225/55 R16	C9P	47920
Anfahrassistent	UH2	40906
Anschlussgarantie 1 Jahr, max. 60.000 km	EA2	
Audi AG	A51	
Audi AG, Ingolstadt	PLANTCODE:021	
Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder	0W1	
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	2KR	
Ausführung 4	FY4	
Außenspiegel beheizbar	6XD	15200
Außenspiegel beheizbar	6XD	15201
Außenspiegel beheizbar	6XD	19305
Außenspiegel links, asphärisch	5SL	15804
Außenspiegel rechts, asphärisch	6TS	15700
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	6FA	15807
Avant/allroad	K8D	
Batterie 520A (92Ah)	J0B	72201
Batterie 520A (92Ah)	J0B	72903
Batterie 520A (92Ah)	J0B	73022

Batterie/Generator Kapazität Standard	NY0	
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	B0A	
Betriebserlaubnis Nachtrag	C26	
Betriebsspannung 12 V	9Z0	
Bluetooth-Schnittstelle	9ZX	25037
Bluetooth-Schnittstelle	9ZX	25038
Bordliteratur in deutsch	0VC	
CD-Player	7A3	
CJCA	CJCA	86906
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27798
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27803
Dachhimmel in Stoff	6NJ	27804
Dachreling, blank	3S1	16200
Dachreling, blank	3S1	16203
Dachreling, blank	3S1	16205
Dekoreinlagen in Reflexlack stahlgrau oder moorbraun	5MA	26303
Drehstromgenerator 100-150 A	9G2	74240
Dynamikfahrwerk	1BA	42095
Dynamikfahrwerk	1BA	42096
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	1VG	
Einparkhilfe hinten	7X1	25802
Einstiegleisten mit Aluminiumeinlagen auf den Türschwrellern	7M1	13112
Elektrische Luftzusatzheizung	7E6	29404
Elektromechanische Servolenkung	QZ7	69800
Elektromechanische Servolenkung	QZ7	69816
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	1AT	70101
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)	1AT	70308
Entfall von Modellbezeichnung und Technologie Schriftzug	2Z0	789
Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	4E0	
Fahrerinformationssystem	9Q7	25805
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen	GP2	10310
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen	GP2	10311
Fahrzeugklassen-Differenzierung -8K0-	0HV	
Fertigungsablauf Standard	0FA	
Folienbeklebung	5K5	
Fullsize Airbags	4UE	26803
Funkfernbedienung	4K4	35301
Fußmatten vorn und hinten	0TD	28409
Gangschaltungshebel	0G1	
Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage	6Y8	26712
Geschwindigkeitsregelanlage	8T1	26708
Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	0YH	
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7	0JG	
Glanzpaket	4ZB	2809

Gurtanlegekontrolle	9P3	37107
Heckblende (ECE)	6V1	
Innenspiegel	4L2	
Instrumenteneinsatz	U2A	25232
Kein Selbstabholer	A00	
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	F0A	
Keine Aktionsausführung	E0A	
Kennzeichenträger vorn	6W6	
Kindersitzbefestigung ISOFIX	3B4	39307
Klimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung	9AK	28809
Klimaautomatik mit sonnenstandsabhängiger Regelung	9AK	28901
Kofferraumbodenmatte	6SS	28379
Kopfstützen hinten	3Q1	34806
Kraftstoffqualität < 50 ppm	0U2	
Kraftstoffsystem Diesel	0F3	
Kältemittel R134a	KK1	29101
LED-Heckleuchten	8SK	18802
Ladeboden	3GD	27695
Lavagrau Perleffekt	1R1R	11109
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	8Q3	18208
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	8Q3	18505
Licht-/Regensensor	8N6	18604
Licht-/Regensensor	8N6	18909
Licht-/Regensensor	8N6	19101
Lichtpaket	QQ1	1702
Lichtpaket	QQ1	1900
Lichtpaket	QQ1	3915
Linkslenker	L0L	11
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	0LW	
Mittelarmlehne vorn	6E3	27202
Mittelarmlehne vorn	6E3	27204
Mittelarmlehne vorn	6E3	27208
Mittelarmlehne vorn	6E3	27210
Motorabdeckung	NM1	
Multifunktions-Lederlenkrad im 4-Speichen-Design	2ZQ	69007
Nebelscheinwerfer	8WB	18300
Nebelscheinwerfer	8WB	18301
Nicht Heissland	8Z5	78062
Normalsitze vorn	Q1A	4264
Normalsitze vorn	Q1A	32200
Ohne "drive select"	2H0	
Ohne Ablagenpaket/box	QE0	
Ohne Aktion	2D0	
Ohne Aktivkohlebehälter	1E0	

Ohne Anhängervorrichtung	1D0	
Ohne Bedienthörer / Telefonie (Telefon)	QF0	
Ohne Beleuchtung	7HA	
Ohne CD/DVD für Navigation	7QA	
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	3FA	
Ohne Dekorfolien/Embleme	6F0	
Ohne Garagentoröffner	VC0	
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	6M0	
Ohne Heckspoiler	5J0	
Ohne Hinterachsgetriebe	GH0	
Ohne Individualeinbau	FC0	
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	3G0	
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	7P0	
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	9WC	
Ohne Navigationsgerät	7Q0	
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)	0NA	
Ohne Sonnenschutzrollo	3Y0	
Ohne Spurwechselassistent	7Y0	
Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang	QV0	377
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	7G0	
Ohne Wartungsvertrag	EW0	
Ohne Zusatz-/Standheizung	9M0	
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	5C0	
Ohne besondere Reifenmontage	VG6	
Ohne elektrische Schnittstelle	UF0	
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)	6EA	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	1SA	
PKW-Ausführung	3M3	
Passiv Lautsprecher	8RX	
Radioanlage concert	8UD	24198
Radioanlage concert	8UD	24199
Radschrauben Standard	1PA	
Rechtsverkehr	AV1	11
Reifen 225/55 R16 Y	HE3	61106
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	V0A	
Reifendruck-Kontrollanzeige	7K6	25906
Reserverad platzsparend	1G5	68707
Räder der Serie	FQ0	
Rücksitzlehne umklappbar	3NZ	33508
Rücksitzlehne umklappbar	3NZ	33806
Schalt-/Wählhebelknopf	7F9	39205
Schalt-/Wählhebelknopf	7F9	39222
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22304
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	4KC	22310

Scheibenbremsen hinten	1KW	40816
Scheibenbremsen hinten	1KW	40824
Scheibenbremsen hinten	1KW	40843
Scheibenbremsen vorn	1LT	40604
Scheibenbremsen vorn	1LT	40683
Scheibenbremsen vorn	1LT	40802
Scheinwerfer-Reinigungsanlage	8X1	19000
Schloß-Sperrsystem	0RC	69511
Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag	4X3	26901
Seitenairbags vorn, mit Kopfairbag	4X3	26903
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	1Z0	
Serienqualität	AQ0	
Sitzheizung vorn	4A3	29500
Sonnenblenden auf Fahrer und Beifahrerseite	5XK	
Standard	0C0	
Standard-Ausstattung	A8S	
Standard-Klimazonen	0Y1	78065
Start-Stop-System	7L8	40320
Start-Stop-System	7L8	77601
Start-Stop-System	7L8	78430
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum (Avant)	7B3	39007
Steuerung (werksintern)	SA3	
Steuerungsnummer 8	YBS	
Stoff Silhouette	N1N	29722
Stoff Silhouette	N1N	29731
Stoßfänger verstärkt	2K1	21706
Tagfahrlicht	8K4	18904
Tagfahrlicht	8K4	18913
Transportschutz (Ausf.1)	NT0	
Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button	5D7	
Typprüfand Deutschland	B01	
Variante Grundausstattung	FM0	
Verbandmaterial mit Warndreieck	1T3	39530
Vorderradantrieb	1X0	70600
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32580
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32705
Vordersitze mit Höheneinstellung	3L3	32706
Wagenheber	1S1	39533
Wegfahrsperre elektronisch	7AA	38106
Winter-Stahlräder, Größe 7 J x 16 mit Reifen 205/60 R 16	2WE	60504
Wärmeschutzverglasung	4GF	22304
Wärmeschutzverglasung	4GF	22515
Wärmeschutzverglasung	4GF	22717
Xenon plus	8BP	18505

Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	PX1	18008
Xenon plus inklusive Scheinwerfer- Reinigungsanlage	PX1	18505
ohne Sprachdialogsystem	QH0	
ohne Tasche	3X0	
schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber	FZ	
spezielles Typschild EU	1EX	
	COUNTRY:DE	
	EXT.ENG:S	
	EXT.GEAR:C	
	VIN10:D	
	VIN11:A	
	WHC:WAU	

Farben:

Bezeichnung	Farbcode ID	Farbcode	Lackart ID
Lavagrau Perleffekt	A1	1R	
Lavagrau Perleffekt	A2	1R	
	L1	LZ7L	
schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber	I1	FZ	
schwarz-schwarz	PF		
Stoff Silhouette	PM	N1N	