



# Gutachten

## Fahrzeugbewertung

04952WF23

23.05.2023



# schmalfuß

kfz sachverständigenbüro

Kfz-Sachverständigenbüro Schmalfuß, Burgkstraße 1, 01159 Dresden

Staatsanwaltschaft Dresden

Abteilung I C

Lothringer Str. 1

01069 Dresden

Dresden, den 23.05.2023

## Gutachten

**04952WF23**

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Auftrag vom / durch	26.04.2023 / Auftraggeber per E-Mail
Besichtigungsdatum	27.04.2023 9:40 Uhr
Besichtigungsort	Verwahrstelle Staatsanwaltschaft Dresden 01936 Laußnitz
Besichtigt durch	Falk Schmalfuß
Anwesend	Vertretungsperson von Auftraggeber

<b>Zeitwert steuerneutral</b>	<b>EUR</b>	<b>1.850,00</b>
-------------------------------	------------	-----------------

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	up! (121)(08.2011->2016) / high up!
KBA-Nummer	0603/BGU
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZAAZCD034623
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste Zulassung	16.04.2012
Hubraum / Leistung	999 cm <sup>3</sup> / 44 kW
Motor	Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	3 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	929 / 1.290 / 436 kg
Länge / Breite / Höhe	3.540 / 1.641 / 1.489 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
nächste HU	06/2022
Laufleistung abgelesen	120.746 km
Farbe	white
Lackart	uni (2-Schicht)
Lackzustand	normale Gebrauchsspuren
Allgemeinzustand	ausreichend
Karosseriezustand	normale Gebrauchsspuren
Zustand des Innenraumes	normale Gebrauchsspuren
Besichtigungszustand	unveränderter Zustand, unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung
Reparierte Vorschäden	+ Seitenwand rechts ersetzt
Nichtreparierte Vorschäden	+ Heckklappenschloß ohne Funktion - nur manuelle Öffnung möglich

### montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Continental	185/55 R15 82H EcoContact 6
2	Continental	185/55 R15 82H EcoContact 6
Ersatzrad		Notrad
Reifenzustand		verkehrssicher

### Profiltiefe in mm

links	rechts
6,5	6,5
6,5	6,5

### Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Bremsassistent, Cool & Sound-Paket 1, Doppeltonhorn, Drehzahlmesser, Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Fzg. ohne Start/Stop-Anlage,

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgkstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumboden verschiebbar, Getriebe 5-Gang, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach mit Klappe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 2-türig, Komfort-Paket, Kopfstützen hinten (2-fach), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Nebelscheinwerfer integriert, Nebelschlussleuchte, Radstand 2421 mm, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank umklappbar, Rücksitzlehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

## **Sonderausstattung**

Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Raucher-Paket, Sonderlackierung Candy-weiss, Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich), Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

## Auftrag

Gemäß Auftrag vom 26.04.2023 durch den Auftraggeber soll das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Zeitwertes besichtigt und darüber eine schriftliche Dokumentation erstellt werden.

## Zustandsbeschreibung

-- ausreichend --

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht dem Alter sowie der Laufleistung und ist als ausreichend zu beurteilen.

## Technische Daten

Die Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der vorhandenen Fahrgestellnummer WVVZZZAAZCD034623 durch den aufnehmenden SV überprüft.

## Lackschichtdicke

Motorhaube	99 µm
Kotflügel, vorn rechts	142 µm
Tür, vorn rechts	186 µm
Tür, hinten rechts	--- µm
Seitenwand, hinten rechts	197 - 1120 µm
Heckklappe	--- µm
Seitenwand, hinten links	120 µm
Tür, hinten links	--- µm
Tür, vorn links	109 µm
Kotflügel, vorn links	113 µm
Dach	114 µm

## Sachverständige Hinweise

- + optischer Zustand: Fahrzeug ungewaschen / nicht gereinigt
- + 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden
- + Deutsche Zulassungsbesch. Teil I vorhanden
- + Zulassungsbesch Teil II fehlt
- + Halteranzahl unbekannt
- + HU 06-2022 fällig
- + Motor - Starthilfe notwendig
- + Motorlauf geprüft - Probefahrt (klein) durchgeführt
- + Heckklappenschloß ohne Funktion - manuelle Öffnung von innen möglich
- + Seitenwand rechts ersetzt
- + Beifahrertür ersetzt / Korrosionsansatz unten
- + Schweller rechts deformiert

**Zeitwert**

**EUR**

**1.850,00**

Der Zeitwert beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Sonderausstattung und Zubehör, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage bezogen auf den Bewertungstag, den 27.04.2023 ermittelt sich der Fahrzeugwert wie folgt:

**1.850,00 EUR (steuerneutral)**

### Hinweis:

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigenseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt. Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren. Der am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

## Gutachtenfertigungstellung

Diese Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Besichtigung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach entsprechender umfangreicher Demontage diverser Bauteile erkennbar, dann genauer zu beurteilen wäre. Die Begutachtung erfolgt ohne Zuhilfenahme von weiteren technischen Einrichtungen, wie z.B. Hebebühne, Grube und Prüfständen. Es wurde keine in dem Rahmen mögliche Probefahrt mit dem Fahrzeug durchgeführt. Der Sachverständige versichert, dass das Fahrzeug nach bestem Wissen und Gewissen im Rahmen des Möglichen durchgeführt wurde. Weitere Schäden können angesichts des Alters und der Laufleistung an dem Fahrzeug nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Diese Fahrzeugbewertung umfasst 39 Seiten inkl. 62 Fotos.

- Anlagen: DAT-Gebrauchtfahrzeugbewertung

*Der Sachverständige*

Dresden, 23.05.2023

Falk Schmalfuß  
KFZ-Sachverständiger  
Karosserie- u. Fahrzeugbaumeister



Bild: 1 Diagonalansicht vorn links



Bild: 2 Diagonalansicht vorn rechts



Bild: 3 Diagonalansicht hinten rechts



Bild: 4 Diagonalansicht hinten links



Bild: 5 Frontansicht

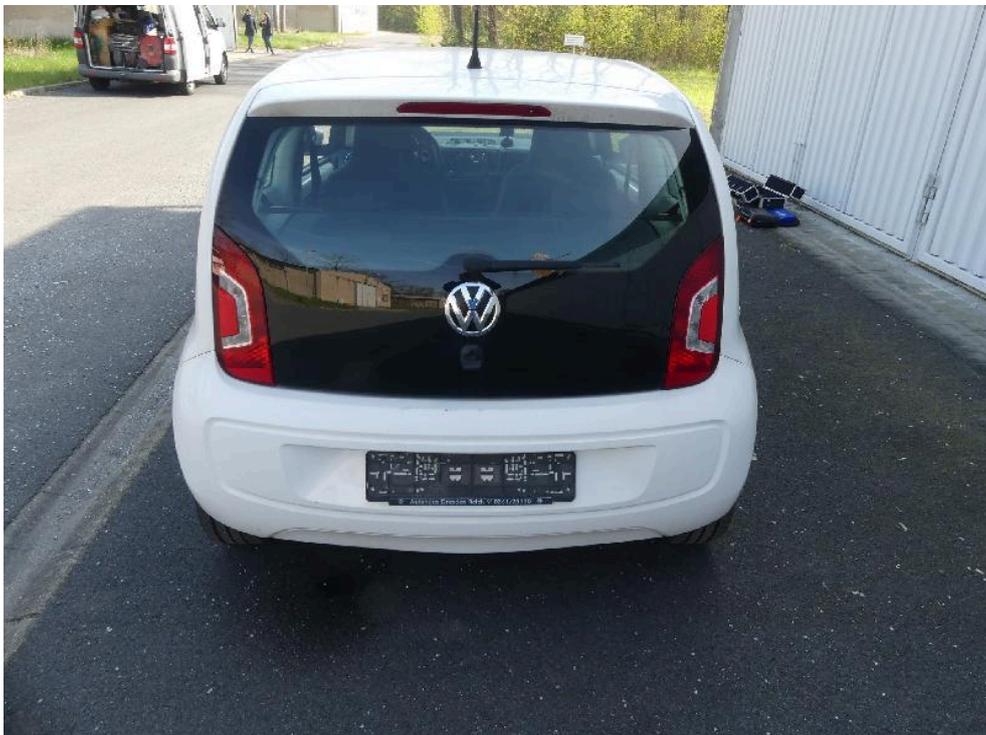


Bild: 6 Heckansicht



Bild: 7 Seitenansicht von links



Bild: 8 Seitenansicht von rechts



Bild: 9 Ansicht Türverkleidung vorn links



Bild: 10 Innenraum, vorn links



Bild: 11 Detailansicht Innenraum.



Bild: 12 Detailansicht Innenraum.



Bild: 13 Innenraum, vorn rechts



Bild: 14 Ansicht Türverkleidung vorn rechts



Bild: 15 Detailansicht Innenraum.



Bild: 16 Detailansicht Innenraum.



Bild: 17 Detailansicht Innenraum.



Bild: 18 Ausweisung der abgelesenen Gesamtlauflistung zum Zeitpunkt der Besichtigung.



Bild: 19 Ausweisung Fahrzeugidentnummer



Bild: 20 Übersicht Innenraum.



Bild: 21 Detailansicht Innenraum



Bild: 22 Ansicht Kofferraum



Bild: 23 Ansicht Verkleidung Kofferklappe



Bild: 24 Kofferraum von innen



Bild: 25 Ausweisung Ersatzrad



Bild: 26 Heckabschlussblech weist signifikante Beschädigung auf.



Bild: 27 Ausweisung der am Fahrzeug verbauten Rad/Reifenkombination, hier Ansicht Laufrad hinten rechts



Bild: 28 Ausweisung der DOT Nummer der Radialreifen



Bild: 29 Ansicht Laufrad vorn rechts



Bild: 30 Wie vor, Detailansicht.



Bild: 31 Ansicht Laufrad vorn links



Bild: 32 Wie vor, Detailansicht.



Bild: 33 Ansicht Laufrad hinten links



Bild: 34 Wie vor, Detailansicht.



Bild: 35 Kotflügel vorn links ....



Bild: 36 ... ist partiell verworfen, Lackaufbau abgetragen.



Bild: 37 Ansicht Hinterachse rechts ....



Bild: 38 ... und links.

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

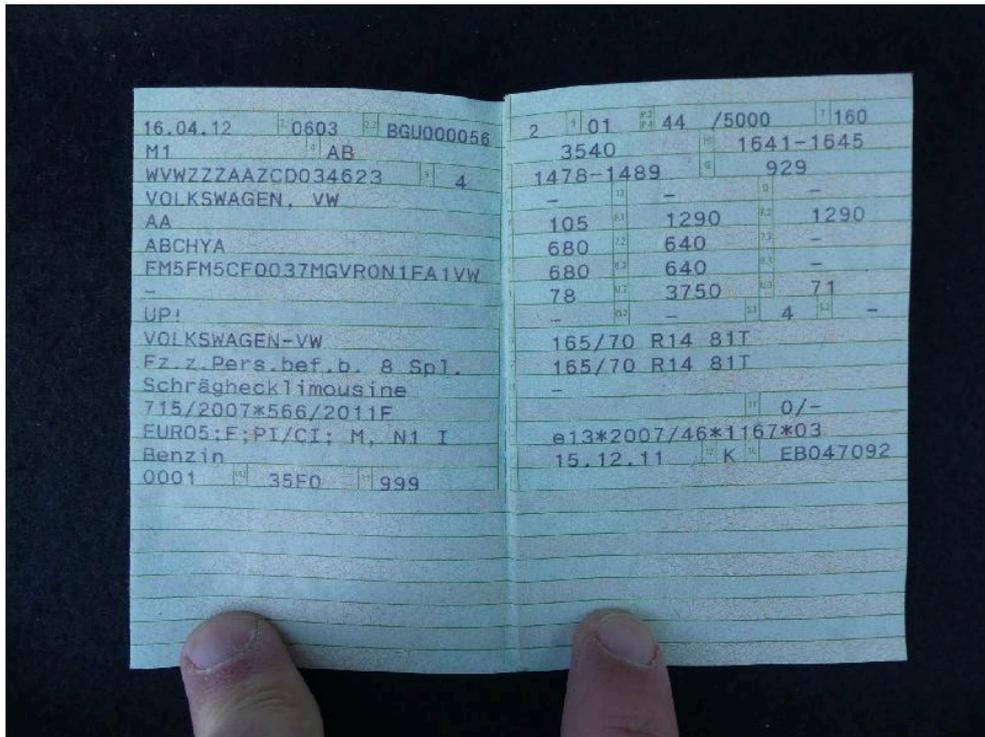


Bild: 39 Ausweisung Zulassungbescheinigung Teil I



Bild: 40 HU-Nachweis: 06-2022 fällig gewesen



Bild: 41 Heckabschlussblech partiell im Lackaufbau beschädigt.



Bild: 42 Heckverkleidung im Lackaufbau markiert



Bild: 43 Beifahrertür in der Türaußenhaut beschädigt.



Bild: 44 Detaillierte Darstellung / zur visuelle Verdeutlichung des Materialeinzuges mittels Liniensegels



Bild: 45 Dachholm rechts punktuell gestaucht



Bild: 46 Detaillierte Darstellung Kotflügel v.l.

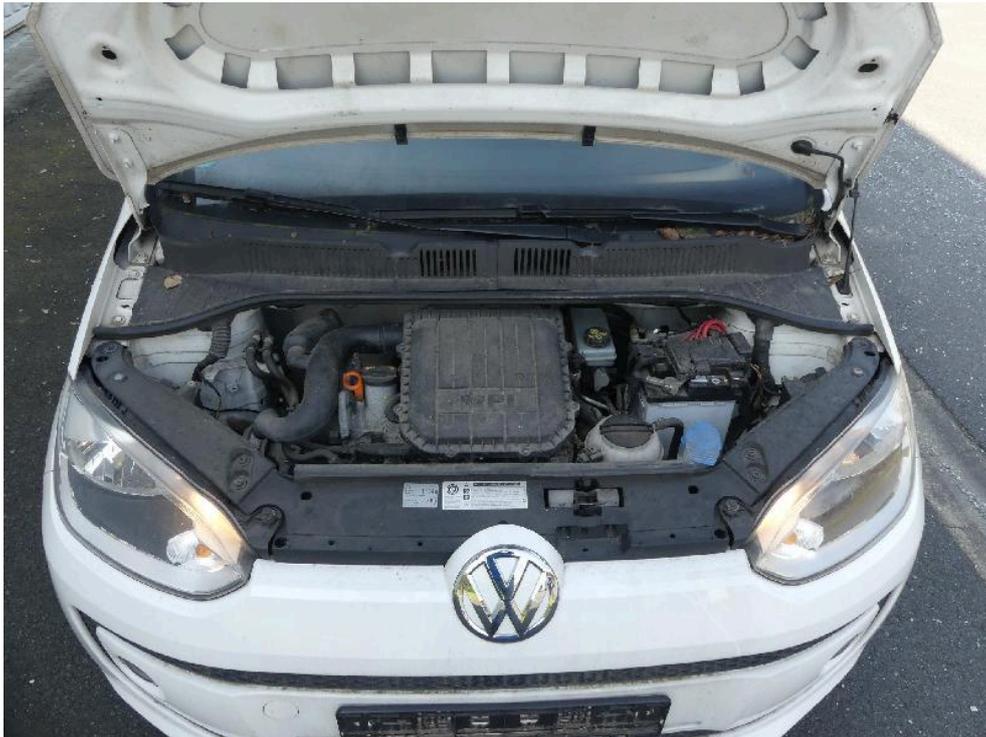


Bild: 47 Ansicht Antriebsaggregat



Bild: 48 Detaillierte Darstellung



Bild: 49 Detaillierte Darstellung



Bild: 50 Tierkörperreste im Motorraum



Bild: 51 Detailansicht Seitenwand rechts unten, ...



Bild: 52 .... wie vor, in genäherter Perspektive.



Bild: 53 Korrosionsansatz Beifahrertür



Bild: 54 Detailansicht Türeinstieg rechts



Bild: 55 Lackschichtdicke Seitenwand rechts



Bild: 56 Seitenscheibe rechts veränderte Einbaulage



Bild: 57 Seitenschweller rechts deformiert



Bild: 58 Ansicht Seitenschweller links



Bild: 59 2x Fahrzeugschlüssel vorhanden



Bild: 60 Ausweisung Bordliteratur


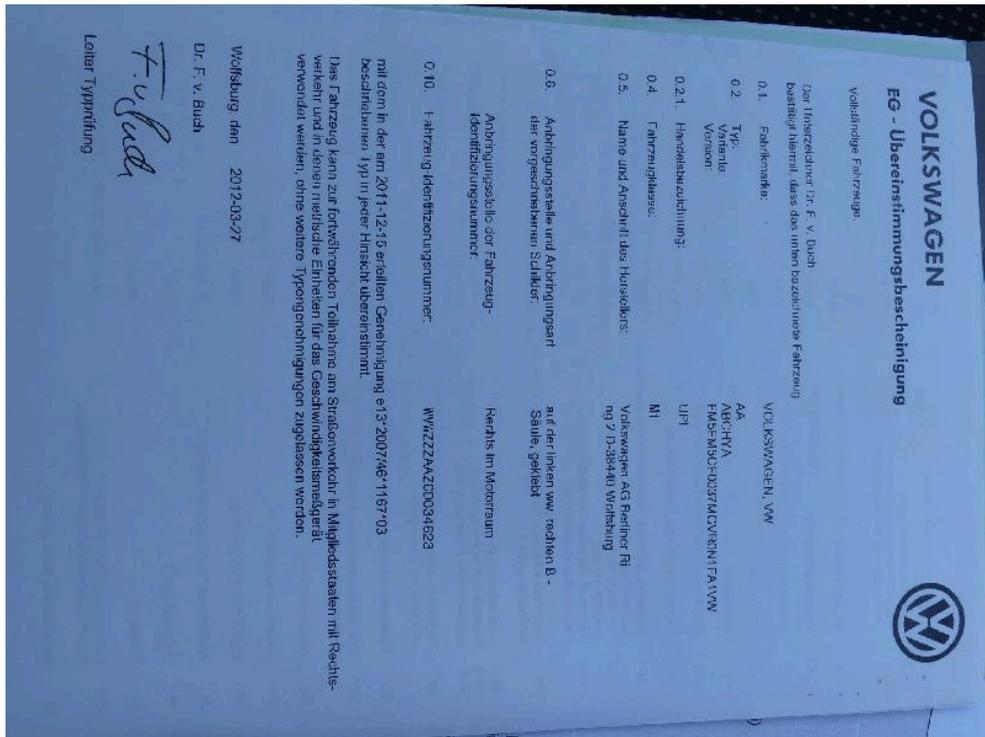


Bild: 61 Detailansicht EG-Bescheinigung

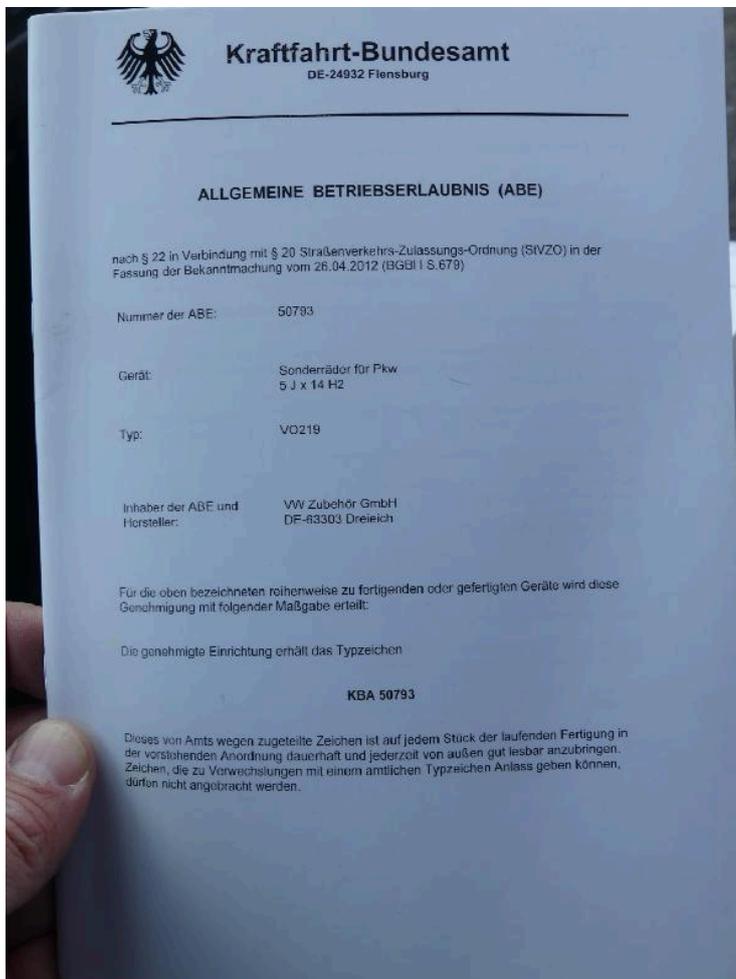

# KFZ-Sachverständigenbüro Schmalfuß

Burgstraße 1 in 01159 Dresden, Tel.: 0351-32340008 Fax: 0351-32340047

Bild: 62 ABE LM-Felgen

## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	up! (121)(08.2011->2016), 1.0, high up!, 2011 - 2015		
Amtl. Kennzeichen	OHNE	Besichtigungsdatum	27.04.2023
Vorgangsname	04952WF23	Farbe	white
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	01 905 101 007 0001 DE001
Erstzulassung / HU	16.04.2012 / 06.2022	KBA-Schlüssel	0603/BGU
Laufleistung (abgelesen)	120.746 km	Aufbau	Lim. Schrägheck
VIN	WVWZZZAAZCD034623	Sitzplätze / Türen	4 / 3
Leistung	44 kW / 60 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	999 ccm	Zustand	normal
Motorart	Benzin	Unfallschaden	Unfallschaden (repariert)
Getriebe	Getriebe 5-Gang		

### Ausstattungen

Siehe S.2

### Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Continental	185/55R15	82	H	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	6,5 / 6,5 mm /--
Reifen Achse 2	Continental	185/55R15	82	H	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,5 / 6,5 mm /--

### Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

#### Zeitwert

**1.850,00 EUR**

Dieses Fahrzeug wird überwiegend differenzbesteuert gemäß §25a UStG angeboten.

**Besteuerungsart: Differenzbesteuerung**

**Wertfeststellung am 23.05.2023 zum 27.04.2023**

**Datenstand 05/2023**



Bezeichnung **04952WF23**  
Amtl. Kennzeichen **OHNE**  
Fahrzeug-Ident.Nr **WVWZZZAAZCD034623**

Besichtigungsdatum **27.04.2023**  
DAT Europa-Code® **01 905 101 007 0001 DE001 5074**  
KBA-Schlüssel **0603/BGU**

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player)  
Dachantenne, Multimediabuchse AUX-IN
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel lackiert
- > Bremsassistent
- > Cool & Sound-Paket 1  
Audiosystem RCD 215 MP3 (Radio/CD-Player), Dachantenne,  
Multimediabuchse AUX-IN, Klimaanlage Climatic
- > Dachantenne
- > Doppeltonhorn
- > Drehzahlmesser
- > Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Fernbedienung für Zentralverriegelung
- > Fzg. ohne Start/Stop-Anlage
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Gepäckraumboden verschiebbar
- > Getriebe 5-Gang
- > Handbremshebelgriff Leder
- > Handschuhfach mit Klappe
- > Heckscheibe heizbar
- > Heckscheibenwischer
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Innenspiegel abblendbar
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 2-türig
- > Klimaanlage Climatic
- > Komfort-Paket
- > Kopfstützen hinten (2-fach)
- > Lenkrad (Leder)
- > Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- > LM-Felgen 5,5x15 (Spoke)
- > Motor 1,0 Ltr. - 44 kW
- > Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Nebelschlussleuchte
- > Radstand 2421 mm
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rücksitzbank umklappbar
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- > Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sonnenblende links mit Spiegel
- > Sonnenblende rechts mit Spiegel
- > Stoßfänger lackiert
- > Tagfahrlicht
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Wegfahrsperrung (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

- > Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- > Raucher-Paket
- > Sonderlackierung Candy-weiss
- > Sound-System Sound plus (Lautsprecher zusätzlich)
- > Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)



Bezeichnung	04952WF23	Besichtigungsdatum	27.04.2023
Amtl. Kennzeichen	OHNE	DAT Europa-Code®	01 905 101 007 0001 DE001 5074
Fahrzeug-Ident.Nr	WVWZZZAAZCD034623	KBA-Schlüssel	0603/BGU

## Bemerkungen

Der ausgewiesene Fahrzeugwert wurde sachverständigseits unter Berücksichtigung der wertbeeinflussenden Faktoren wie Baujahr, Laufleistung, Besitzverhältnisse, Allgemeinzustand, Sonderausstattung, technischer Zuverlässigkeit, Angabe über werterhaltende bzw. werterhöhende Aufwendungen, möglicher Unfalleinwirkungen und unter Maßgabe der örtlichen Marktlage und Marktgängigkeit ermittelt.

Die Bewertung erfolgte in Anlehnung an das DAT Prüf- und Schätzverfahren.

Die am Fahrzeug vorhandene Gebrauchsspuren wurde bei der Ermittlung des Zeitwertes berücksichtigt und in Abzug gebracht.

## Wertminderung

Nr.	Beschreibung	Betrag (EUR)
1	HU - Fällig	130,90
2	Wertminderung reparierter Schaden	416,50
Abwertung (Summe)		547,40
Abwertung (benutzerdefiniert)		547,00