

KFZ

Schadengutachten und Bewertungen für:

Sachverständigenbüro

- ✓ PKW/ LKW / Nutzfahrzeuge
- ✓ Wohnmobile
- ✓ Oldtimer
- ✓ Krafträder

Karosserie-/ Fahrzeugbaumeister
Karosserie-/ Fahrzeugbautechniker

Fahrzeugbewertung

26-02/040



Lamborghini

Urus / Urus S (MY24)

KFZ

Sachverständigenbüro

Schadengutachten und Bewertungen für:

- ✓ PKW/ LKW / Nutzfahrzeuge
- ✓ Wohnmobile
- ✓ Oldtimer
- ✓ Krafträder

Karosserie-/ Fahrzeugbaumeister
Karosserie-/ Fahrzeugbautechniker

Staatsanwaltschaft Mannheim, N 7, 19
68161 Mannheim



Köln, den 11.02.2026

F a h r z e u g b e w e r t u n g

26-02/040

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betreff

Fahrzeugbewertung

Schadennummer

Fahrzeughalter

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom / durch

11.02.2026 / schriftlich durch Frau Jill Bruckmann,
Gerichtsvollzieherin

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum

11.02.2026 15:30 Uhr

Besichtigt durch

Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	5.000,00
Reparaturkosten mit 19,00 % MwSt.	EUR	5.950,00
Händlerverkaufswert ohne MwSt.	EUR	200.000,00
Händlerverkaufswert mit 19,00 % MwSt.	EUR	238.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Pkw, SUV
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Lamborghini
Typ / Untertyp	Urus / Urus S (MY24)
Fahrzeug-Ident-Nummer	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 2
Erste / Letzte Zulassung	05.09.2024 / 05.09.2024
Hubraum / Leistung	3.996 cm³ / 490 kW
Motorart / Zylinder	Benzin / 8
Abgascode	Euro 6
Getriebe	Automatik
Türen / Sitze	5 / 4
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allrad
Anzahl Vorbesitzer	0
nächste HU	09/2027
Laufleistung abgelesen	13.026 km
Farbe	Grau Matt (Grigio Telesto Matt)
Lackzustand	gut
Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Zustand des Innenraumes	gut
Besichtigungszustand	unzerlegt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Pirelli	285/35 ZR23 107Y PZero
2	Pirelli	325/30 ZR 23 109Y PZero
Reifenzustand	gut	

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
6	6

Sonderausstattung

Alcantara Dachhimmel, Auspuffendrohre Schwarz Matt, Heckspoiler in Hochglanzschwarz, DAB Radio Digital Radioempfang, ohne Unterhaltung auf den Rücksitzen, Dachreling Schwarz, Wärmereflektierende Windschutzscheibe, Einsätze in Schwarz Klavierlack, Fortgeschrittenes 3D "Bang&Olufsen Sound System", Freihändige Heckklappe, Gestickte Lamborghini-Wappen auf der Armlehne, Ambientelicht-Paket, Head-Up Display, Hutablage aus Alcantara und Sitzbank aus Kunstleder, Karosseriefarben-Paket mit Frontsplitter, Klimaautomatik, Lamborghini Emblem in Hochglanzschwarz, Panoramadach, LM-Felgen Rims Taigete 23" Shiny Black (V: 10Jx23 H: 11,5Jx23)), Off-Road: Lamborghini Anima 4 mode Leather, Parkassistent-Paket mit Fernparkassistent und Nachsicht, Premium Luftqualitätssystem, Radkästen in Wagenfarbe, Sanftes Schließen, Sichtschutzglas, Schall-und Wärmeisoliert, Unicolor Leder Schwarz, gelbe Ziernähte, gelbe Haltegurte, Vollelektrische, beheizbare Vordersitze mit Belüftung und Massagefunktion, Vorbereitung für VTS (Vehicle Tracking System), Wartungs-Paket (für die ersten 3 Jahre inklusive / kostenlos), Wischerblätter mit integrierten Düsen

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlerein- und verkaufswert erstellt.

Die Erteilung des Auftrages erfolgte schriftlich, per Email, durch Frau Jill Bruckmann, Gerichtsvollzieherin, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mannheim.

Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.02.2026 um 15:30 durch den Unterzeichne

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt Außen und Innen nicht gesäubert und verschmutzt. Das Fahrzeug wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht möglich.

Im Rahmen der Besichtigung konnte mit Starthilfe ein Probelauf des Motors durchgeführt werden.

Die am Fahrzeug abgelesene Fahrzeug-Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug-/ Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

-1 Hauptschlüssel

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

-Fzg.-Brief / Zul.Bescheinigung Teil II

-Beauftragungsschreiben, Jill Bruckmann, Gerichtsvollzieherin, vom 11.02.2026

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fehlerspeicherergebnisse können erst nach eingehender Prüfung bewertet werden. Die Bordmappe samt Serviceheft /-nachweis(e) waren zum Besichtigungszeitpunkt vorhanden.

Die im vorliegenden Gutachten unter technischen Daten und Fahrzeugbeschreibung aufgeführten Serien- und Sonderausstattungsmerkmale erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung:

Abgesehen von den beschriebenen Schäden / Mängel weist das Fahrzeug einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis war lt. Serviceheft nicht durchgeführt.

Das Wartungs-Paket (für die ersten 3 Jahre inklusive / kostenlos) gilt noch bis zum 05.09.2027.

Reparierte Vorschäden:

-keine be-/erkannt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen (Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg):

-Fahrertürscheibe zerstört, -erneuern-; -diverse Glassplitter im Innenraum entfernen; -Rad/Reifen VL drucklos -samt Reifen VR erneuern-; -Batterie tiefentladen -erneuern-; -Fahrzeug rundum verschmutzt und mit diversen Ölflecken, -Aufbereitung-

Fehlende Teile:

1 Schlüssel -erneuern + codieren-

Hieraus ergeben sich kalkulierte Reparaturumfänge und -kosten in Höhe von ca. Euro 5.000,00 ohne MwSt..

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Köln, 11.02.2026

Der Sachverständige

Dieses Gutachten umfasst 21 Seiten inkl. 30 Fotos.



Bild: 1 Diagonale / Übersicht



Bild: 2 Diagonale / Übersicht



Bild: 3 Diagonale / Übersicht



Bild: 4 Diagonale / Übersicht



Bild: 5 Innenraumbereich



Bild: 6 Innenraumbereich



Bild: 7 Cockpitbereich



Bild: 8 Cockpit / Wegstreckenzähler



Bild: 9 Mittelkonsolenbereich



Bild: 10 Innenraumbereich Fond



Bild: 11 Innenraumbereich Fond



Bild: 12 Beifahrertürbereich



Bild: 13 Fahrertürscheibe zerstört (prov. abgeklebt) + Glassplitter an der Türinnenverkleidung u. Innenraumbereich



Bild: 14 Fond-Türbereich Innen HR



Bild: 15 Fond-Türbereich Innen HL



Bild: 16 Motorraumbereich



Bild: 17 Schaden: Fahrertürscheibe zerstört + prov. abgeklebt



Bild: 18 Schaden: Rad / Reifen VL drucklos



Bild: 19 Ölflecken im Bereich Motorhaube + Kotflügel VL + A-Säule



Bild: 20 Ölflecken Dachrahmen L



Bild: 21 Ölflecken hinten Links



Bild: 22 Ölflecken im Heckbereich / Heckspoiler + Scheibe



Bild: 23 diverse Ölflecken im Heckbereich HR (Heckscheibe, Seitenteil + Dachrahmen)



Bild: 24 Ölflecken HR (Seitenteil + Fondtür)



Bild: 25 Ölflecken Beifahrertür- und Kotflügelbereich VR



Bild: 26 Bremsscheibenbereich VR



Bild: 27 Bremsscheibenbereich HR



Bild: 28 Kofferraumbereich

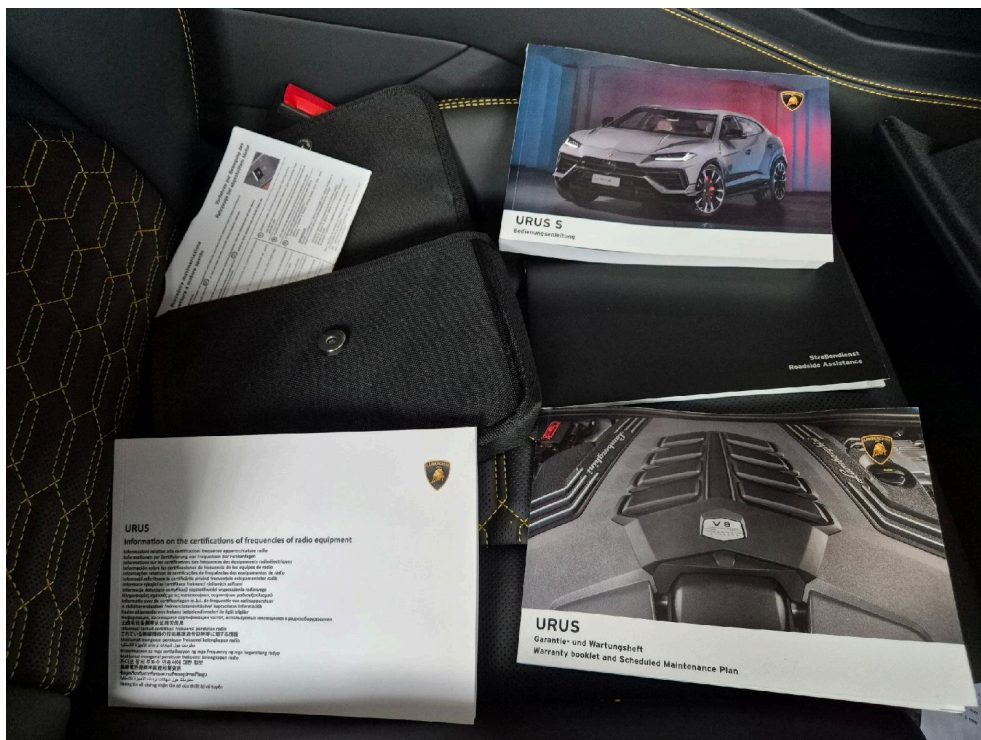


Bild: 29 Bordmappe mit div. Heften



Bild: 30 Fahrzeugidentnummer