

DEKRA-Nr:

vom 21.07.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH
Gewerbeweg 7, 03044 Cottbus

DEKRA Automobil GmbH

Axel Rommer Obergerichtsvollzieher
Alte Poststr. 66
03172 Guben

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN

Aktenzeichen

5 DR-II 0212/26

Auftraggeber

Axel Rommer Obergerichtsvollzieher, Alte Poststr. 66, 03172 Guben

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	3.378,15 EUR	4.020,00 EUR

Duplikat

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 09.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Axel Rommer. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.06.2026 um 12:00 Uhr durch [REDACTED] erson.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 310 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger vorn
- Motorhaube 310µm
- Kotflügel vorn links 214µm
- Tür vorn links 163µm
- Tür hinten links 159µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

[REDACTED]
27.02.2013
21.11.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

11 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	B (BM 246)(11.2011->) / B 200 BlueEfficiency
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1313 / BXU
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Uni / 761
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	115 kW / 1595 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	130.951

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 V	Continental / SportContact 5 MO FR	S / O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 V	Continental / SportContact 5 MO FR	S / S	6 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 V	Continental / SportContact 5 MO FR	S / O	4 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 V	Continental / SportContact 5 MO FR	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2017			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Armauflage vorn mit Fach, Ausstattung BlueEfficiency, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Design- und Ausstattungslinie Standard, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Feststellbremse elektrisch, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang, Innenausstattung: Matrix-Optik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen hinten (3-fach), Lastenverankerung / Verzurösen, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Motor 1,6 Ltr. - 115 kW KAT, Reifen 205/55 R16 ..V, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Reifendruckwarner, Reiserechner, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, rund, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar), Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraum-Paket, Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder / 3-Speichen), Licht- und Sicht-Paket, Navigationsmodul Becker MAP Pilot, Scheibenwaschanlage beheizt, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Sport-Paket

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Service A1 191 Tage überfällig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe Steinschlag Sichtbereich, erneuern (Bild 6, 7); Stoßfänger vorn verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9, 10); Tür hinten links Kratzer, polieren (Bild 11); Stoßfänger hinten verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Heckklappe Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14); Seitenwand links Delle, instandsetzen (Bild 15); Tür hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Seitenwand rechts Kratzer, smart repair (Bild 18); Kotflügel vorn rechts matte Lackoberfläche, lackieren (Bild 19, 20, 21); Seitenschwellerverkleidung rechts verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23); Sitzbezug vorn links Abrieb, erneuern (Bild 24); Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 25, 26); Abschirmblech Unterbodenbeich hinten rechts abgelöst, erneuern (Bild 27); 1. Achse Bremsscheiben korrodiert, mangelhaftes Tragbild, erneuern (Bild 28); 2. Achse Bremsscheiben korrodiert, mangelhaftes Tragbild, erneuern (Bild 29); Fehler Motorstörung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 30); Fehlermeldung Einparkhilfe defekt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich. Tirefit 01/2027 abgelaufen, erneuern (Bild 31). Hauptuntersuchung 11/2025 überfällig, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Alufelge hinten rechts Kratzer; Tür vorn links Kratzer an Kantung.

Fehlende Teile

Zweitschlüssel

Austausch PKW-Schlosssatz erforderlich.

Duplikat

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn

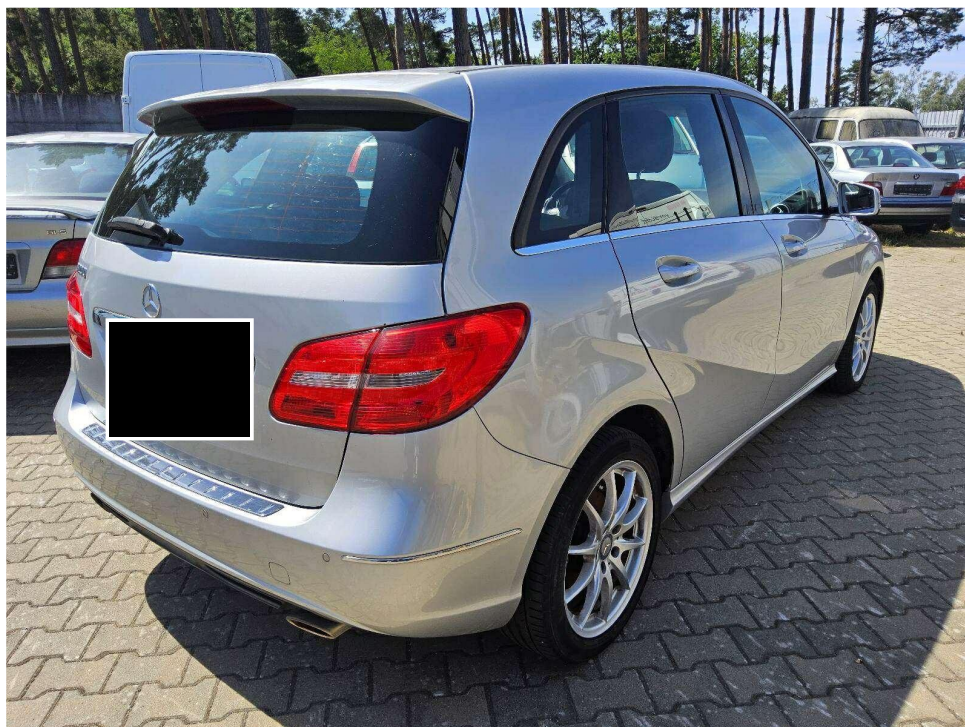


Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum

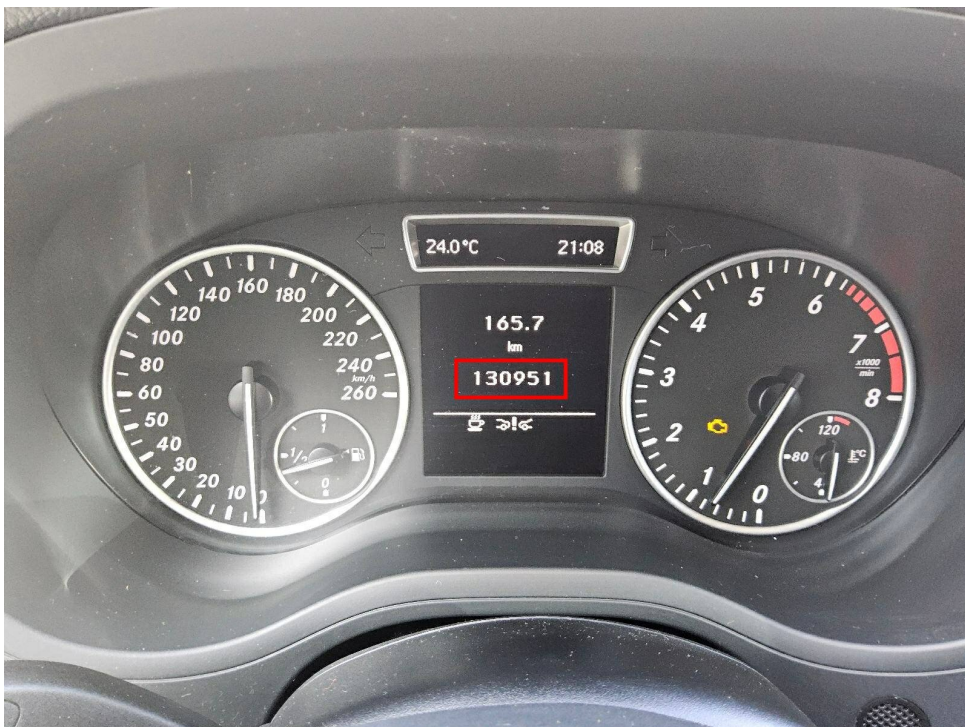


Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat

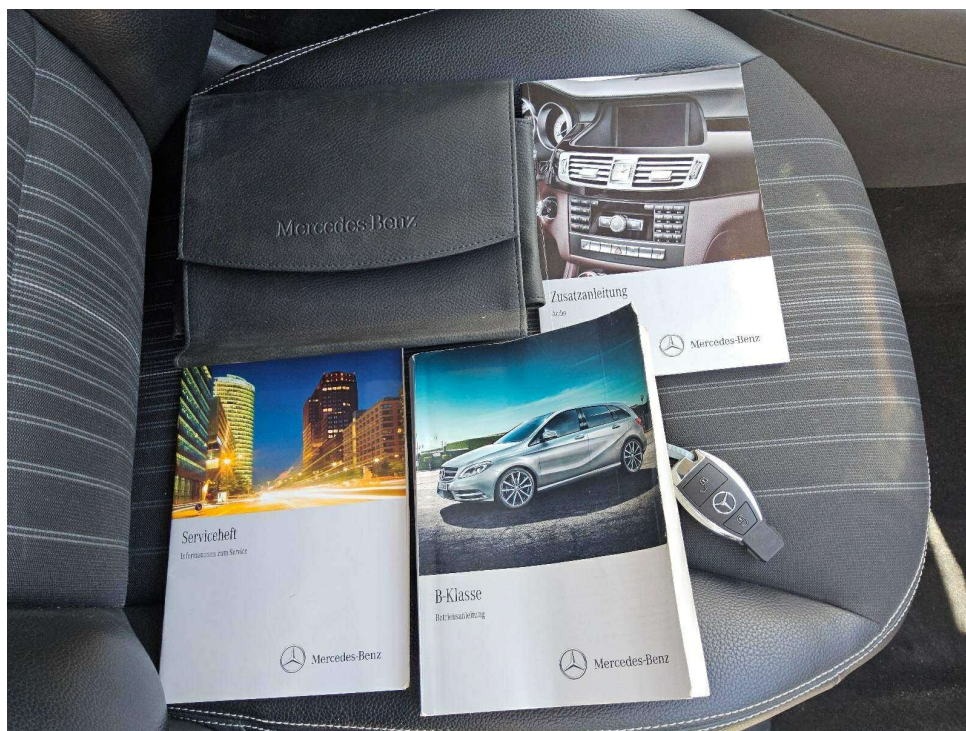


Bild 5 : Bordmappe Betriebsanleitung Serviceheft Schlüssel



Bild 6 : Frontscheibe Steinschlag Sichtbereich

Duplikat

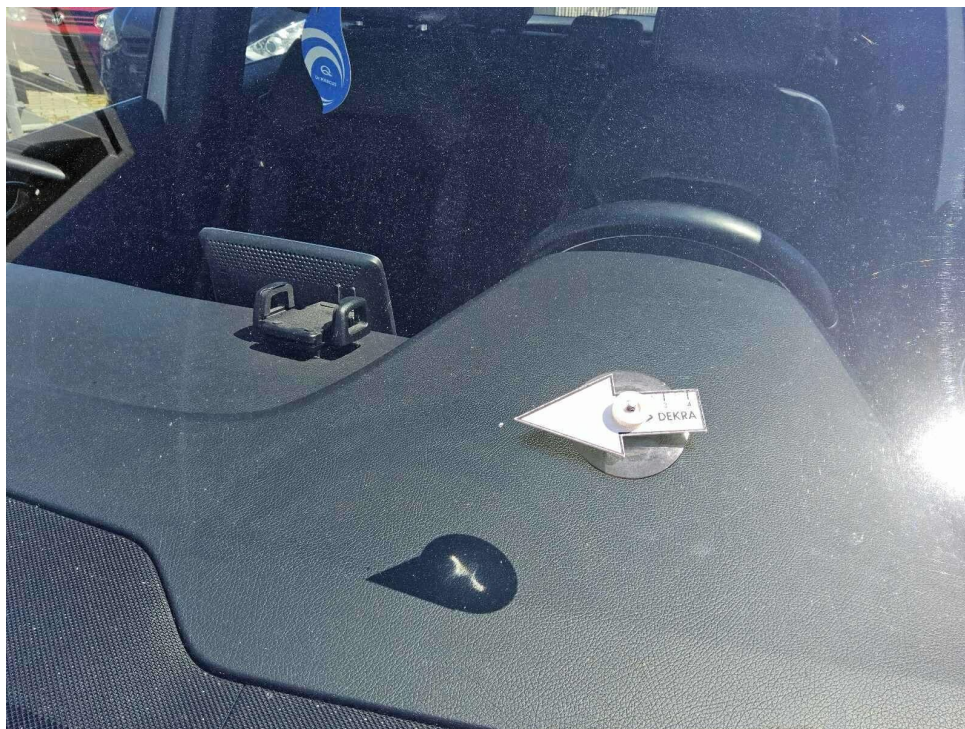


Bild 7 : Frontscheibe Steinschlag Sichtbereich



Bild 8 : Stoßfänger vorn verkratzt

Duplikat



Bild 9 : Stoßfänger vorn verkratzt



Bild 10 : Stoßfänger vorn verkratzt

Duplikat

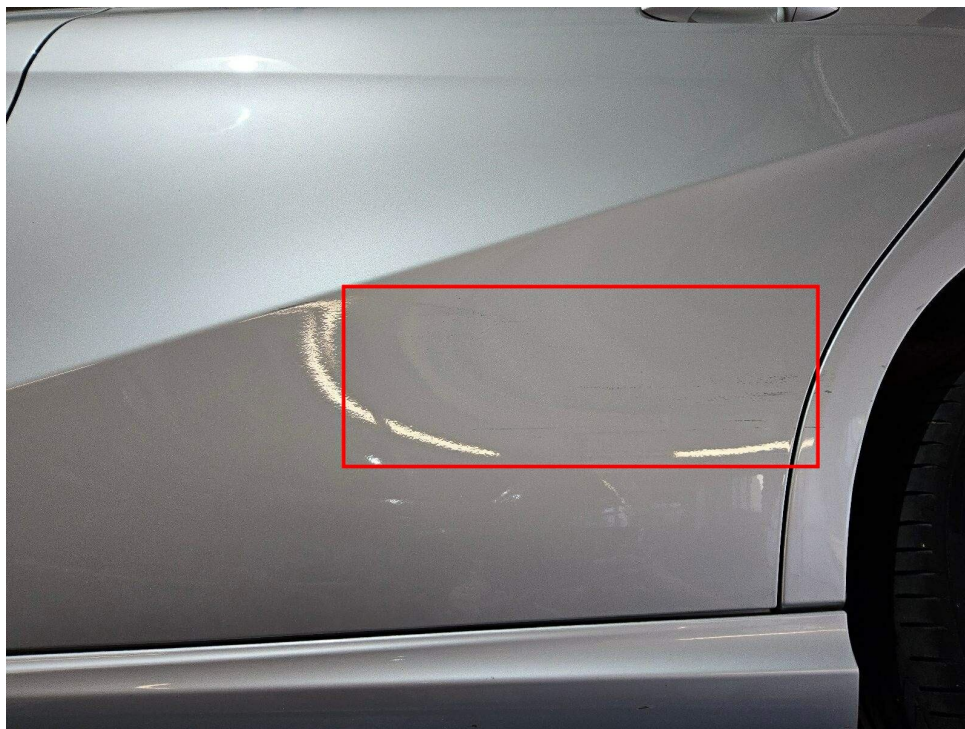


Bild 11 : Tür hinten links Kratzer



Bild 12 : Stoßfänger hinten verkratzt

Duplikat

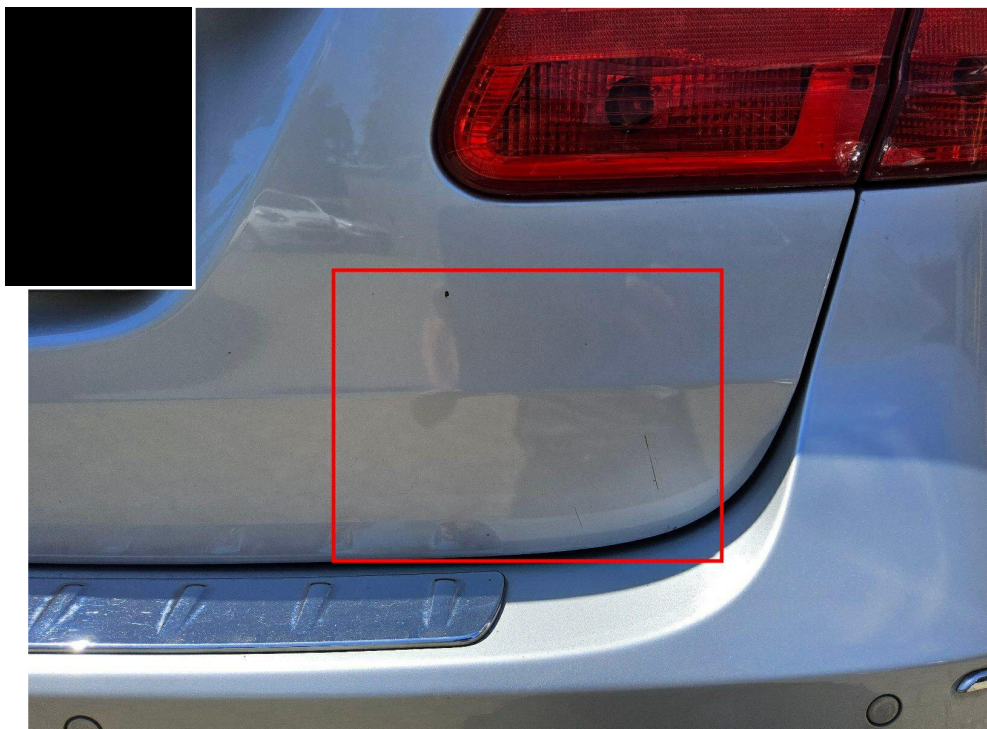


Bild 13 : Heckklappe Kratzer



Bild 14 : Heckklappe Kratzer

Duplikat

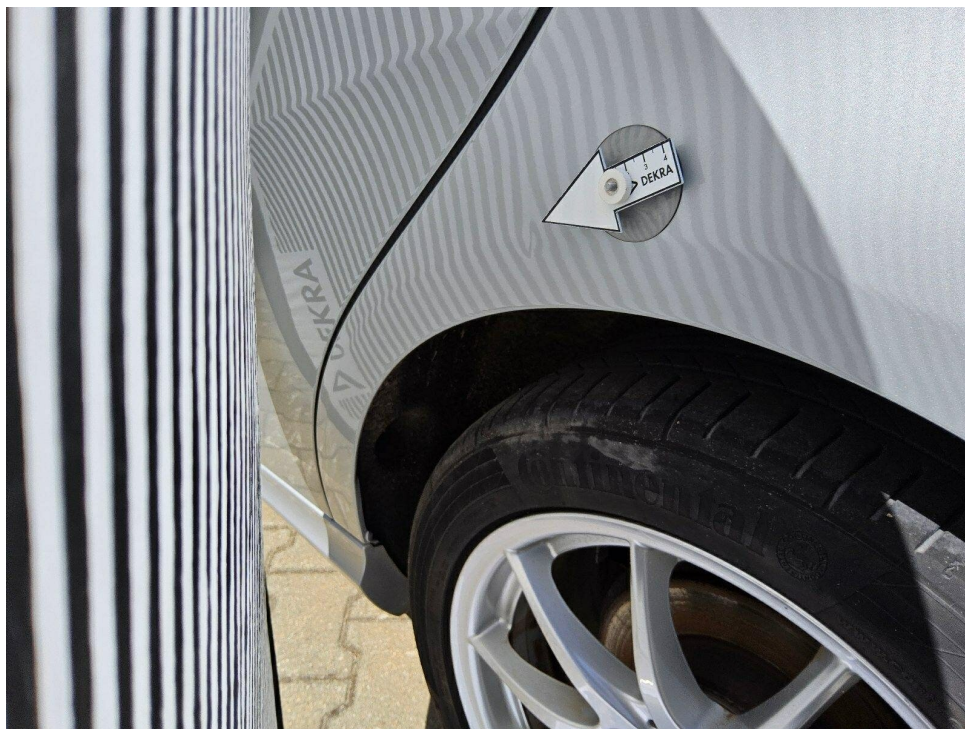


Bild 15 : Seitenwand links Delle



Bild 16 : Tür hinten rechts Kratzer

Duplikat



Bild 17 : Tür hinten rechts Kratzer



Bild 18 : Seitenwand rechts Kratzer

Duplikat

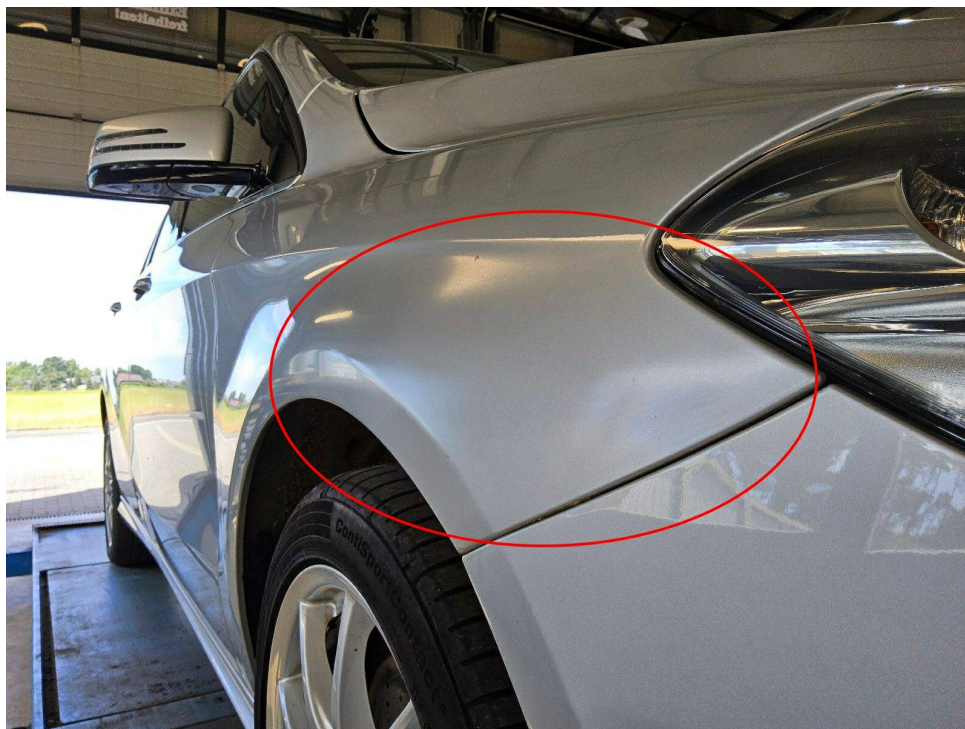


Bild 19 : Kotflügel vorn rechts matte Lackoberfläche



Bild 20 : Kotflügel vorn rechts matte Lackoberfläche

Duplikat



Bild 21 : Kotflügel vorn rechts matte Lackoberfläche

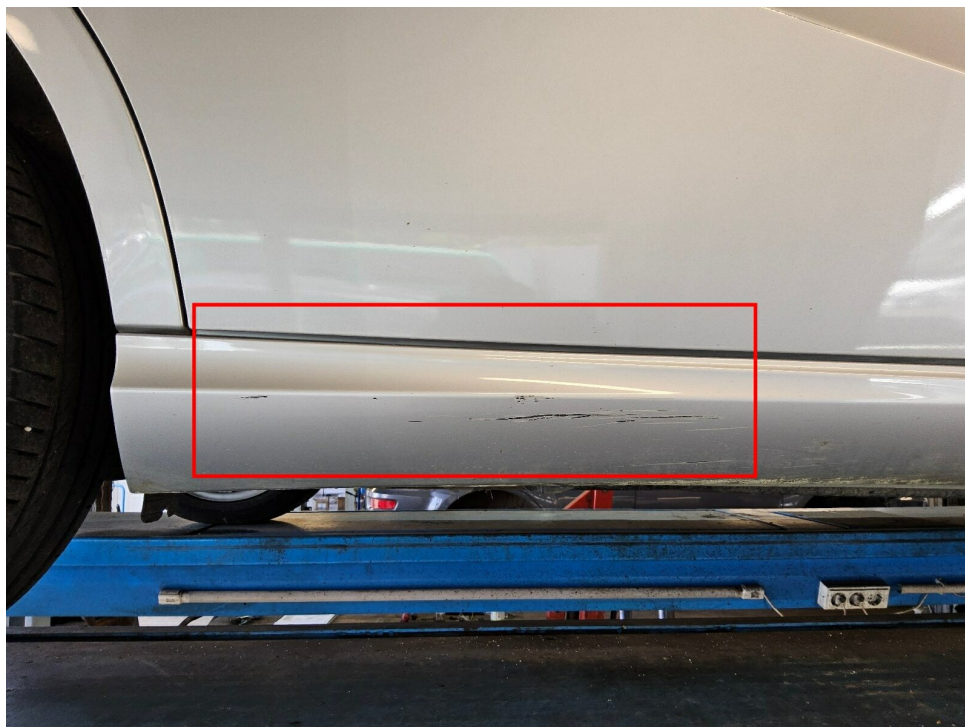


Bild 22 : Seitenschwellerverkleidung rechts verkratzt

Duplikat



Bild 23 : Seitenschwellerverkleidung rechts verkratzt



Bild 24 : Sitzbezug vorn links Abrieb

Duplikat

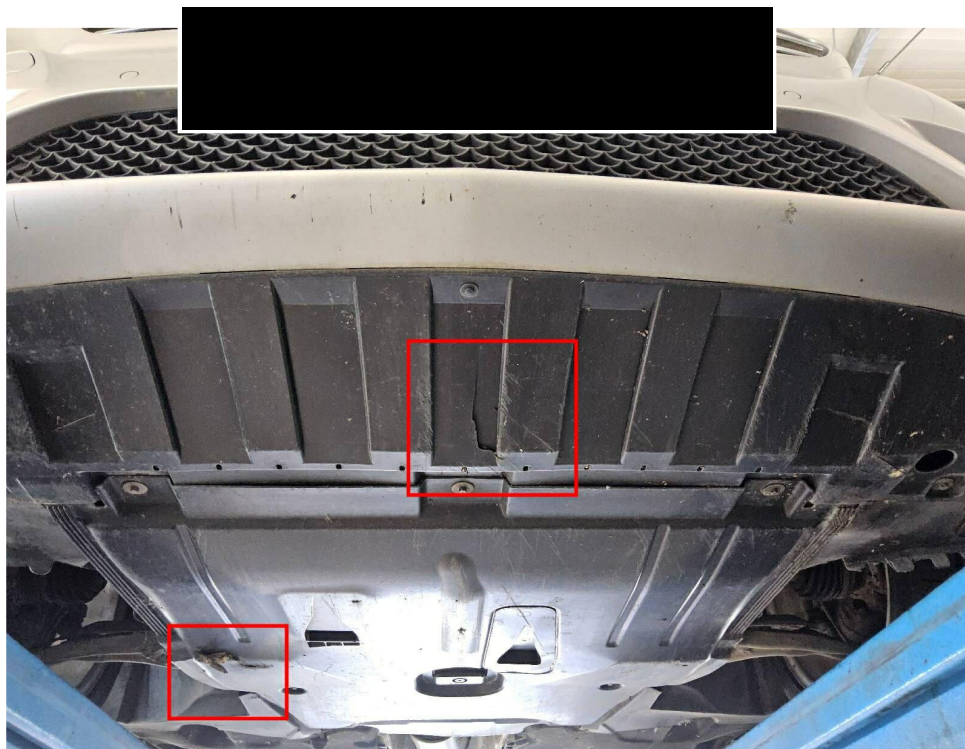


Bild 25 : Unterbodenverkleidung gebrochen



Bild 26 : Unterbodenverkleidung gebrochen

Duplikat

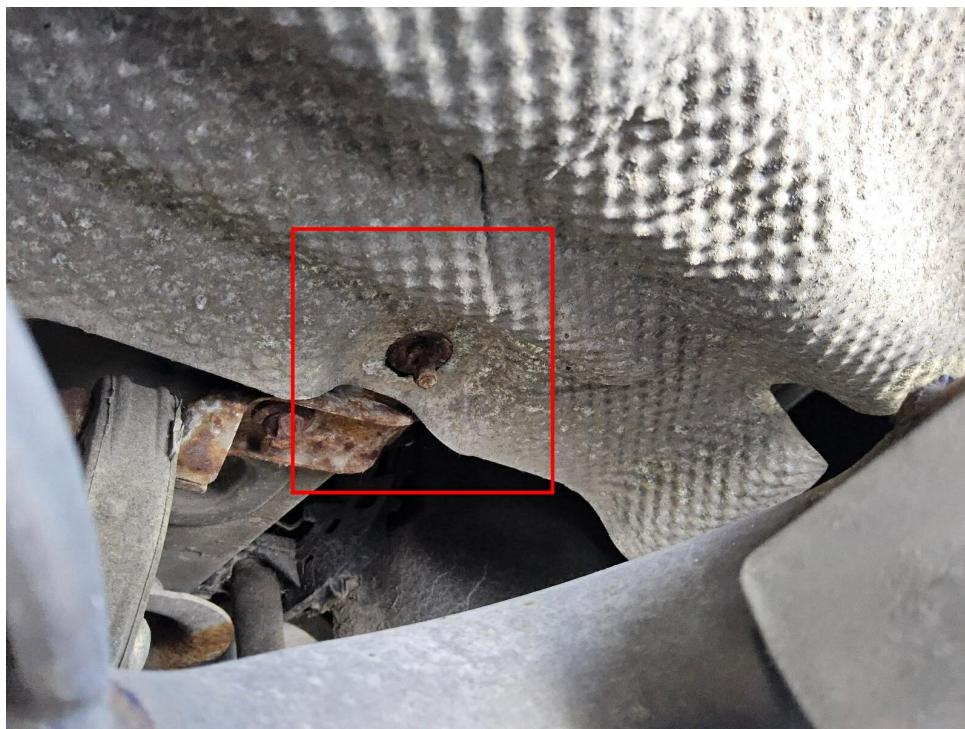


Bild 27 : Abschirmblech Unterbodenbeich hinten rechts abgelöst



Bild 28 : 1. Achse Bremsscheiben korrodiert, mangelhaftes Tragbild

Duplikat



Bild 29 : 2. Achse Bremsscheiben korrodiert, mangelhaftes Tragbild



Bild 30 : Fehler Motorstörung

Duplikat



Bild 31 : Tirefit 01/2027 abgelaufen