

Fahrzeugbewertung



Akte GA- 2026-04-13-BE02680

Vom 15.04.2026

Honda S2000 (AP)

Auftraggeber

Frau  Plazanic, Gerichtsvollzieherin

Schätzwert

11.500,00 €

Stichtag 15.04.2026

Sachverständiger



Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024

B. Eng. Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechnikermeister

1 von 16

Tscherter Sachverständigen- & Ingenieurbüro – Mühlweg, 3/2 – 77743 Baden-
Württemberg - Neuried

Frau

[REDACTED], Gerichtsvollzieherin

Hermann-Dietrich-Straße 15 A

77694 Kehl

Baden-Württemberg - Neuried, 15.04.2026

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen

GA- 2026-04-13-BE02680

Auftraggeber	Name	Frau [REDACTED], Gerichtsvollzieherin
	Straße	Hermann-Dietrich-Straße 15 A
	PLZ Ort	77694 Kehl
	Telefon	0176/44686878
	E-Mail	gvplazanic@gmx.de
Besichtigung	Besichtigung bei	
	Datum	18.02.2026 - 10:00 Uhr
	Ort	Querbacher Straße 55, 77694 Kehl
	Sachverständiger	[REDACTED]
	Anwesende	Sachverständiger, D. Plazanic
	Bedingungen	eingeschränkt
Auftrag	Datum	09.02.2026
	Erteilt durch	[REDACTED], Gerichtsvollzieherin
	Beauftragung	schriftlich

Laut Auftrag soll der Schätzwert des gegenständlichen Fahrzeugs unter Berücksichtigung der zum Besichtigungszeitpunkt erkennbaren Schäden bzw. Mängel ermittelt werden.

Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung, dass im Zuge einer Veräußerung keine Gewährleistungsansprüche bestehen. Der Schätzwert ergibt sich auf Basis einer Internetmarktanalyse, Wertermittlungen aus der Restwertbörse, und regionaler Befragung von Werkstätten und Ersatzteilhändlern basierend auf dem Händlereinkaufswert sowie unter Berücksichtigung der Fahrzeugausstattung und der offensichtlich erkennbaren Schäden bzw. Mängel.

2 von 16

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Honda
Modell/Haupttyp	S2000 (AP)
Untertyp	Cabrio
Baujahr	2000
Erstzulassung	29.05.2001
Letzte Zulassung	25.09.2015
Fahrzeugart	Cabriolet
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	████████████████████
Schlüssel-Nr.	7100/AAJ,7100/521
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung /Hubraum	177 kW / 1.997 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.320 kg / 1.535 kg
Länge / Breite / Höhe	4.135 mm / 1.750 mm / 1.285 mm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	dem Alter entsprechend
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	Effektlack Flip Flop Sonderlackierung
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung geschätzt	90.000 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 17 91 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/40 ZR 17 94 Y
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

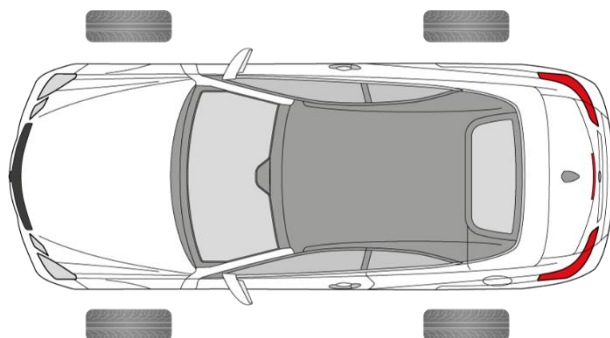

Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 17 91 W
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	255/40 ZR 17 94 Y
Profiltiefe	6 mm
Hersteller	Pirelli
Art	Sommer

Schadenbeschreibung

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in teilzerlegtem Zustand.
- Die Innenausstattung ist teilweise ausgebaut.
- Ein Motor ist teilweise eingebaut.
- Das Verdeck hat einen Riss.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich!
- Der Kilometerstand konnte nicht abgelesen werden, er wird vom Sachverständigen auf < 100.000 km geschätzt.
- Sonstige Beschädigungen und Zustände sind den Bildern zu entnehmen.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Querbacher Straße 55, 77694 Kehl

Während der Besichtigung am 18.02.2026 war das Fahrzeug teilzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Folgende Hilfsmittel standen zur Verfügung: Digitalkamera, Lackschichtdickenmessgerät, Profiltiefe-Messgerät, Dellensegel.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 16 Seiten
- 19 Fotos

Baden-Württemberg - Neuried, den 15.04.2026

Der Sachverständige



Zertifizierter Sachverständiger für KFZ-Schäden & Bewertungen nach DIN EN ISO/IEC 17024

B. Eng. Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechnikermeister

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



7 von 16

Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

