

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

7.250 EUR

Wert in Buchstaben

SIEBENTAUSENDZWEIHUNDERTFÜNFZIG EURO

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	MINI
Modell	Clubman (F54)(2015->), Cooper 1.5, Cooper, 2015 - 2018
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	1499 ccm
Motorart	Benzin
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	01.07.2016
Laufleistung	87.830 km
DAT Europa-Code®	01 580 013 010 0001 DE001 5590
VIN	WMWLN5C58G2B35258
Amtl. Kennzeichen	HAM I2005
KBA-Schlüssel	0005/CEP
Aufbauart	Kombi
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Suntrop
Palsherm GmbH
Lange Str. 287
59067 Hamm

Urkundenummer	1047003-5JHN81AQ0FP/000
Gutachtennummer	P-26020153-H
Wertfeststellung am	10.02.2026
Wertfeststellung zum	10.02.2026
Datenstand	02/2026

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Document-Identity-Code:
1047003-5JHN81AQ0FP/000



Kfz-Sachverständigenbüro Palsherm GmbH, Lange Str. 287, 59067 Hamm

Gerichtsvollzieher G. Kaiser

Hohe Straße 78

59065 Hamm

PRÜFGUTACHTEN

P-26020153-H

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT	Fahrzeugbewertung
Auftrag vom / durch	02.02.2026 / Herr Kaiser
Sachverständiger	Michael Suntrop
Besichtigungsdatum	05.02.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang: 13 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht / Fotos

Bewertungsdatum: 10.02.2026

Hamm, den 10.02.2026

Michael Suntrop

Bankverbindung:

Bank: Sparkasse Hamm
IBAN: DE27 4105 0095 0000 1763 21
BIC: WELADED1HAM

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	MINI
Typ / Untertyp	Clubman (F54)(2015->) / Cooper
Fahrzeug-Ident-Nummer	WMWLN5C58G2B35258 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Amtliches Kennzeichen	HAM I2005
Erste / Letzte Zulassung	01.07.2016 / 01.10.2024
Hubraum / Leistung	1.499 cm ³ / 100 kW (136 PS)
Motor	Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Benzin / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.300 / 1.870 / 530 kg
Länge / Breite / Höhe	4.253 / 1.800 / 1.441 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	12/2025
Laufleistung abgelesen	87.830 km
Besichtigungszustand	Motortestlauf durchgeführt, Probefahrt nicht durchgeführt
Besichtigungsbedingungen	von außen verschmutzt, allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne/Grube zur Verfügung
Sonstiges	Eine Lackschichtmessung ergab Abweichungen im Bereich der Motorhaube und der linken Fahrzeugseite

Es handelt sich um ein US Reimport

BEREIFUNG

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Orium	225/40R18 92V
2	Orium	225/40R18 92V

Profiltiefe in

links	rechts
4	4
4	4

Bereifung Achse 1: Winterreifen

Bereifung Achse 2: Winterreifen

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Tristar	225/45R18 95W
2	Tristar	225/45R18 95W
















Profiltiefe in

links	rechts
6	6
6	6

Bereifung Achse 1: Sommerreifen

Bereifung Achse 2: Sommerreifen

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Standard		
Fahrzeug diagonalen vorne		
Fahrzeug diagonalen hinten		
Lackschichtdicke	geprüft - nicht o.k. Die gesamte linke Seiten und die Motorhaube wurden nachlackiert. Wertminderung	
Typenschild		
Kombiinstrument / KM-Stand		
Klimaanlage	witterungsbedingt nicht prüfbar	
Innenraum allgemein	Abnutzung entsprechend dem Alter- bzw. der km-Laufleistung,	
Koffer-/Laderaum/Aufbau		
Motorraum/Kapselung		
Kundendienst	kein Nachweis Allerdings wurde ein Ölwechsel bei der Motoreninstandsetzung durchgeführt,	
HU/AU/SP §57B	fällig - durchführen	
Innen/Kofferraum		
Bordmappe / Serviceheft / Bedienungsanleitungen	fehlt	
Fahrzeugschlüssel / Fernbedienung		
Bremse/Reifen		
Betriebsbremse VA	Standspuren freibremsten	
Betriebsbremse HA	Standspuren freibremsten	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Fahrzeug diagonalen vorne



Bild: Fahrzeug diagonalen vorne



Bild: Fahrzeug diagonalen hinten



Bild: Fahrzeug diagonalen hinten



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Typenschild



Bild: Kombiinstrument / KM-Stand

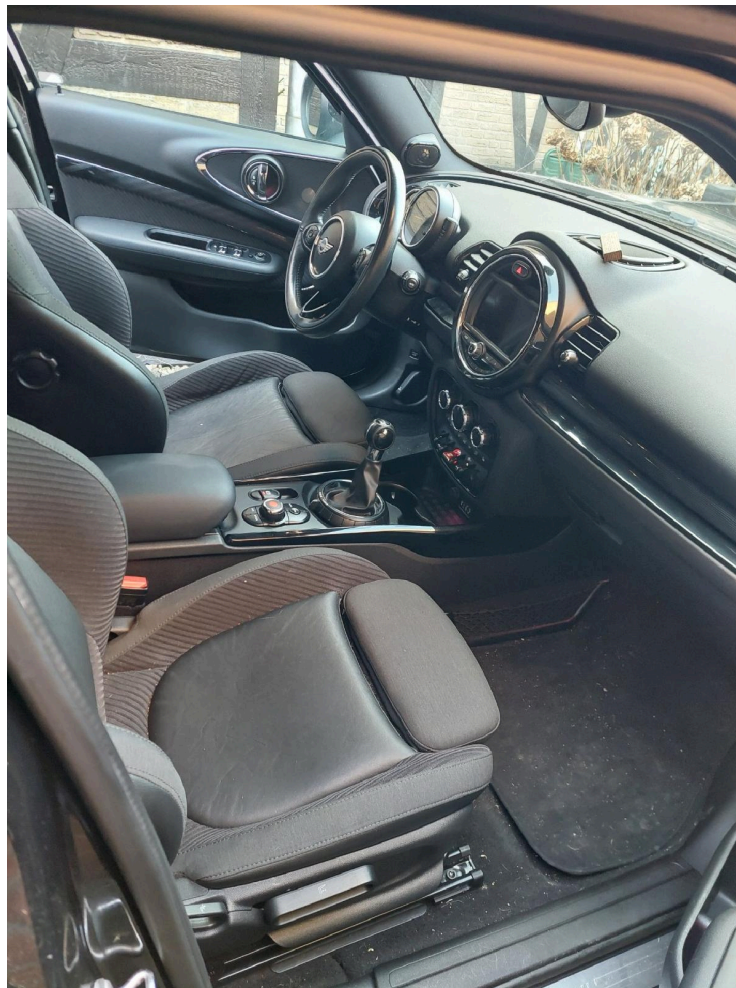


Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein

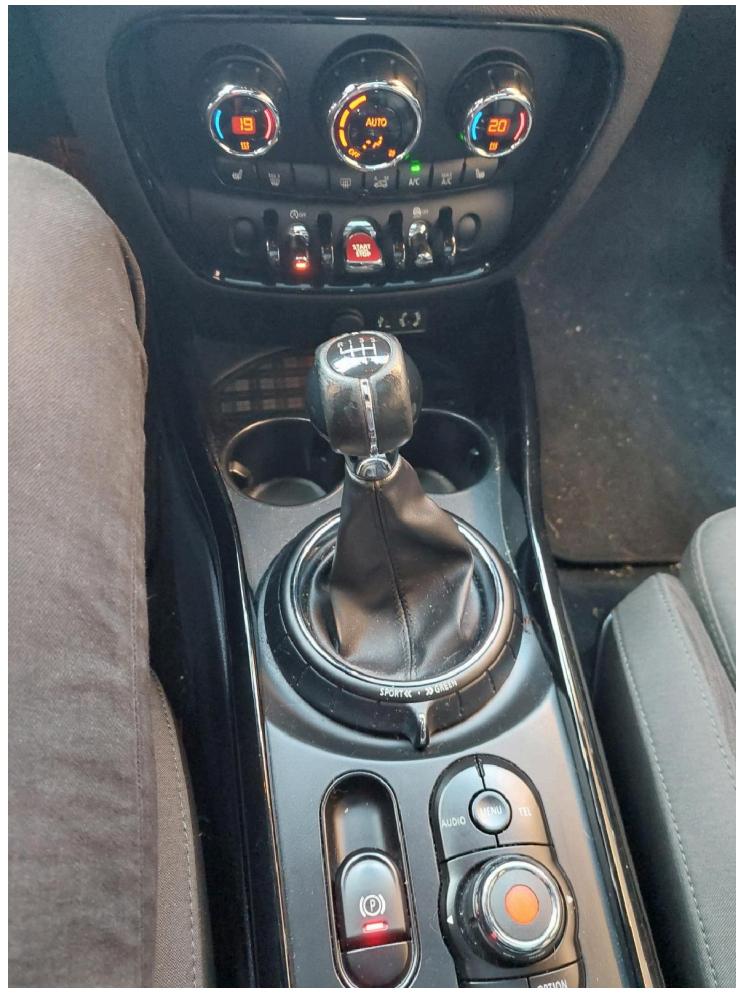


Bild: Innenraum allgemein



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Motorraum/Kapselung



Bild: Fahrzeugschlüssel / Fernbedienung