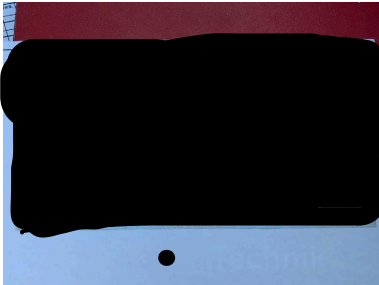


PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein			ohne Befund	●
				

Dokumentation				
Zulassungsbescheinigung			Kopie vorhanden, ohne Befund	●
				

Fahrzeugschlüssel			komplett vorhanden	●
-------------------	--	--	--------------------	---

Karosserie außen				
Stoßfänger vorne	2.300,00	300,00	beschädigt	●
				

Kühlergrill 1.300,00 150,00 gebrochen



Scheinwerfer links 1.750,00 150,00 Kratzer



Motorhaube 900,00 150,00 verkratzt



Kotflügel vorn links 600,00 0,00 Kratzer (Gebrauchsspur)



Kotflügel vorn rechts

600,00

150,00 Kratzer



Außenspiegel links

150,00

150,00 Blinker gebrochen



Tür vorn recht

800,00

150,00 Kratzer



Tür hinten rechts

1.500,00

300,00 beschädigt



Seitenwand rechts

1.300,00


150,00 Kratzer



Stoßfänger hinten

1.100,00

200,00 verschrammt

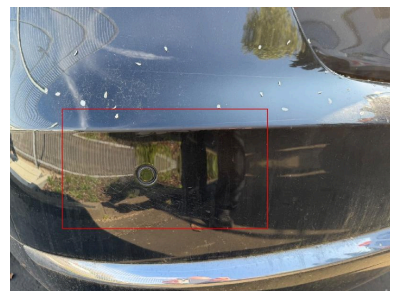

Verkleidungen


200,00

200,00 Abdeckung Wasserkasten gebrochen



Fahrzeug innen


Innenraum allgemein

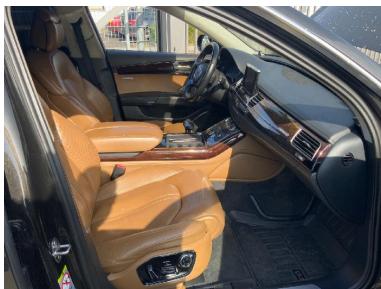

Lenkrad



Mittelkonsole

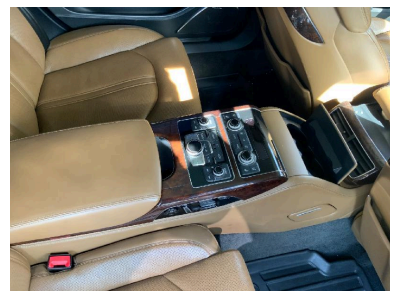

Laderaum



Verkleidungen

300,00

100,00



Zierleiste Stoßfänger hinten beschädigt / lose



Prüfungen



Motor

ölflecht

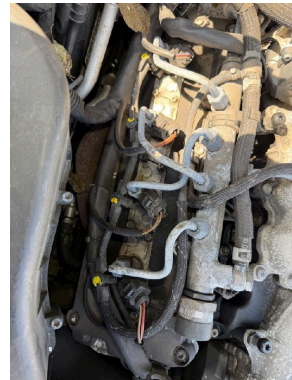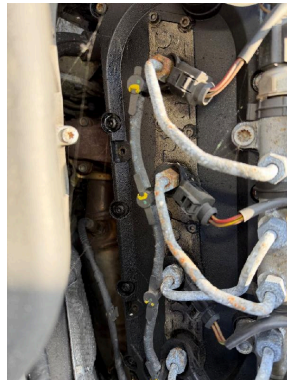

Bremsanlage

Oberflächenrost an Bremsscheiben vorne und hinten - Freibremsen erforderlich

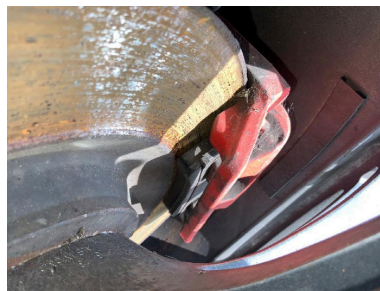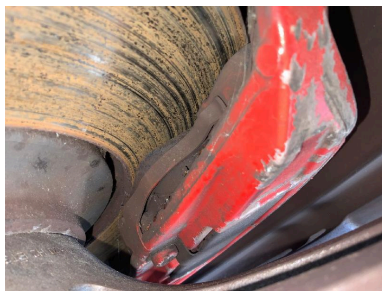


Batterie

280,00

280,00

defekt (Motorstart ohne Starthilfe nicht möglich)

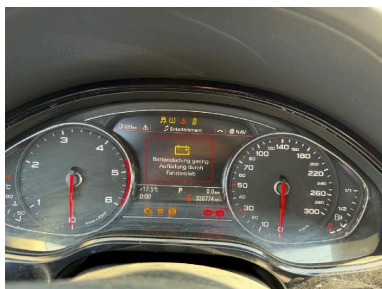

Rangierfahrt

durchgeführt



Kühlsystem

Kühlmittelverlust (Kühlmittelbehälter komplett leer) - Diagnose erforderlich




Fahrwerk

200,00

200,00

Luftfederung vorne ohne Funktion (komplett runtergefahren) - Diagnose erforderlich

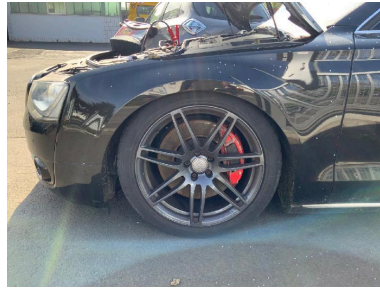

Nacklackierungen

Erhöhte Lackschichtdicke festgestellt an: Motorhaube, Tür vorne links, Heckklappe, Seitenteil hinten rechts, Tür vorne rechts, Kotflügel vorne rechts.



Hebebühne

nicht vorhanden



Sonstiges

Besichtigungsbedingungen

Fahrzeug verschmutzt



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt	EUR	13.280,00
Davon überdurchschnittlich	EUR	2.630,00
Reparaturkosten im Wert berücksichtigt (Minderwert)	EUR	2.630,00