

Gerichtsvollzieherin
Frau
Judith Enderle
Salierstr. 53-55
75177 Pforzheim

den 15.06.2026

Wertgutachten

Bei Rückfragen bitte anrufen.

Betrifft

: Wertgutachten



Auftraggeber

: Frau Judith Enderle
Salierstr. 53-55, 75177 Pforzheim

Fahrzeughalter

: nicht bekannt

Amtliches Kennzeichen Auftraggeber

: nicht bekannt

Auftrag vom / durch

: 10.06.2026 / Frau Judith Enderle

Besichtigt und erstellt durch

: Herrn Benjamin Jägel (KFZ-Sachverständiger)

Zusammenfassung des Gutachtens


Händlereinkaufswert (inkl. MwSt.)

EUR 41.338,00



den 15.06.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: nicht bekannt
Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Limousine
Fabrikat	: Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	: E-Klasse Limousine / E 63s AMG
Fahrzeug – Ident. – Nummer	: W1K2130891A [REDACTED]
HSN / TSN	: 2222 / AIE
Leistung	: 515 kW
Motorart	: Otto
Plätze	: 5
Reifendimensionen	: Continental VA 265/30 ZR21 96V XL HA 305/25 ZR21 96V XL
Profiltiefe in mm	6.50 6.70  6.50 6.70
Erstzulassung	: 14.07.2021
Nächste HU	: 12.2026
Laufleistung in km abgelesen	: 42.181 km
Farbe	: Grau
Lackart	: 2 – Schicht - Matt
Besichtigungszustand	: unzerlegt
Bemerkung	: Keine Kfz-Fahrzeugpapiere vorhanden, nur ein Kfz-Schlüssel vorhanden Fahrzeug hat einen eingetragenen „Brabus 700“ Umbau

Wertermittlung

Auftragserteilung

Sie erteilten uns am 10.06.2026 den Auftrag eine Kfz.-Wertgutachten über die Höhe des Fahrzeugwerts und zur Sicherung der Beweise zu erstellen.

Auftrag

Gemäß Auftrag vom 10.06.2026 wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Fahrzeugwerts besichtigt und ein Gutachten erstellt.

Das Gutachten ist digital oder auf postalischem Weg, nach Fertigstellung, falls nicht gesondert vereinbart, an den Fahrzeughalter / Auftraggeber versendet worden.

Zustandsbeschreibung

Das in diesem Gutachten näher bezeichnete Fahrzeug befand sich vor Schadeneintritt in einem ungepflegten Zustand.

Darstellung der Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Wertermittlung ausreichend.

Zur besonderen Beachtung

Bei der Besichtigung des in Rede stehenden Fahrzeugs lagen keine Fahrzeugpapiere (Fahrzeugschein ZLB I und Fahrzeugbrief ZLB II) vor. Somit konnte die vollständige Identität des Fahrzeugs nicht überprüft werden. Das Herkunftsland des Fahrzeugs konnte nicht bestimmt werden. Dadurch anfallende Zölle oder Steuern können nicht vollumfänglich ausgeschlossen werden.

Schadenbeschreibung

Bei der Besichtigung des näher bezeichnenden Fahrzeugs wurden folgende Mängel bzw. Schäden festgestellt. Zusätzlich wird neben der hier aufgeführten Schadenbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen.

- Motorhaube Dellen
- Frontspoilerlippe beschädigt
- Türe hinten rechts Kratzer und Dellen
- C-Säule rechts Dellen
- Türe hinten links schlecht eingestellt

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte durch den Unterzeichner persönlich.

Händlerereinkaufswert (inkl. MwSt.)

EUR 41.338,00

Der Wert für das in Rede stehende Fahrzeug wurde unter Einbeziehung der WinValue Restwertbörse ermittelt. Die Angebotsliste ist beigefügt. Das Höchstgebot entspricht dem eingesetzten Händlerereinkaufswert.

Aufgrund der Besichtigung und unter Berücksichtigung des äußerlich erkennbaren Zustandes und aller den Wert beeinflussenden Umstände sowie der dem Sachverständigen gegenüber gemachten Angaben über den Zustand des Objektes, wurde der Wert auf dem hiesigen Händlermarkt und unter besonderer Beachtung der Bewertungsmaßstäbe für Kraftfahrzeuge ermittelt.

Die **Bindefrist** für das Gebot aus der Restwertbörse WinValue ist dem Beiblatt zu entnehmen.

Schlusswort

Dieses Gutachten besteht aus 23 Seiten.

Dem Originalgutachten sind 35 Lichtbilder beigelegt.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Gewissen erstellt.

Mit der Unterschrift auf dieser Seite wird die neutrale und unabhängige Erstellung des Gutachtens versichert.

Graben-Neudorf, den 15.06.2026

Das Gutachten wurde durch den Kfz-Sachverständigen Herrn Benjamin Jägel erstellt.

Dieses Gutachten ist ausschließlich zur Verwendung durch den Auftraggeber und den regulierenden Versicherer bestimmt. Eine Weitergabe dieses Gutachtens, zur Gänze oder teilweise, ist nach DSGVO nur zulässig nach vorheriger Zustimmung des Verfassers.

Fotoanlage



Bild 1

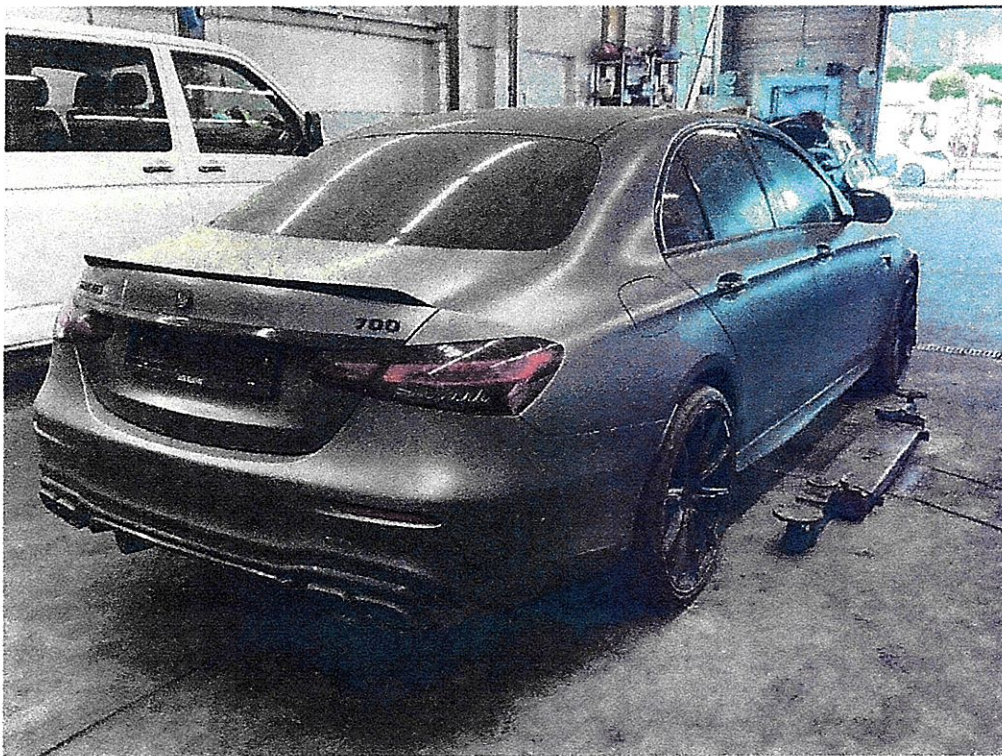


Bild 2



Bild 3



Bild 4

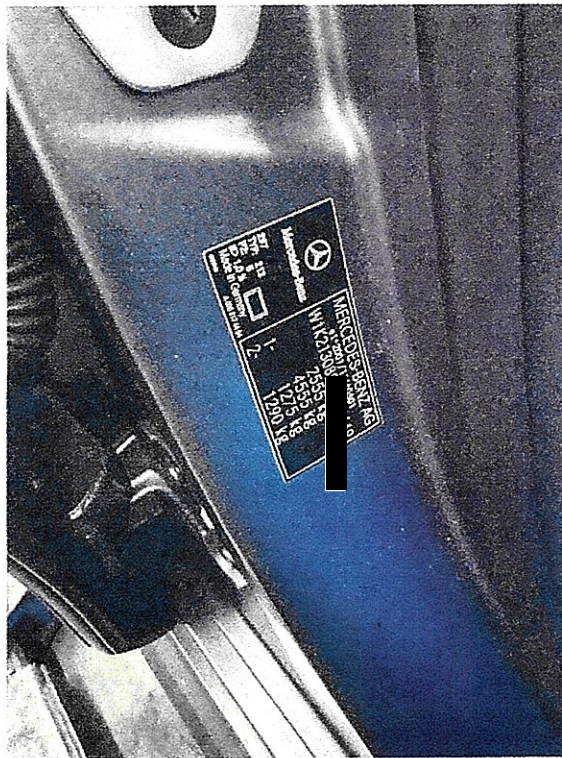


Bild 5 Fahrgestellnummer



Bild 6 Laufleistung in km



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12

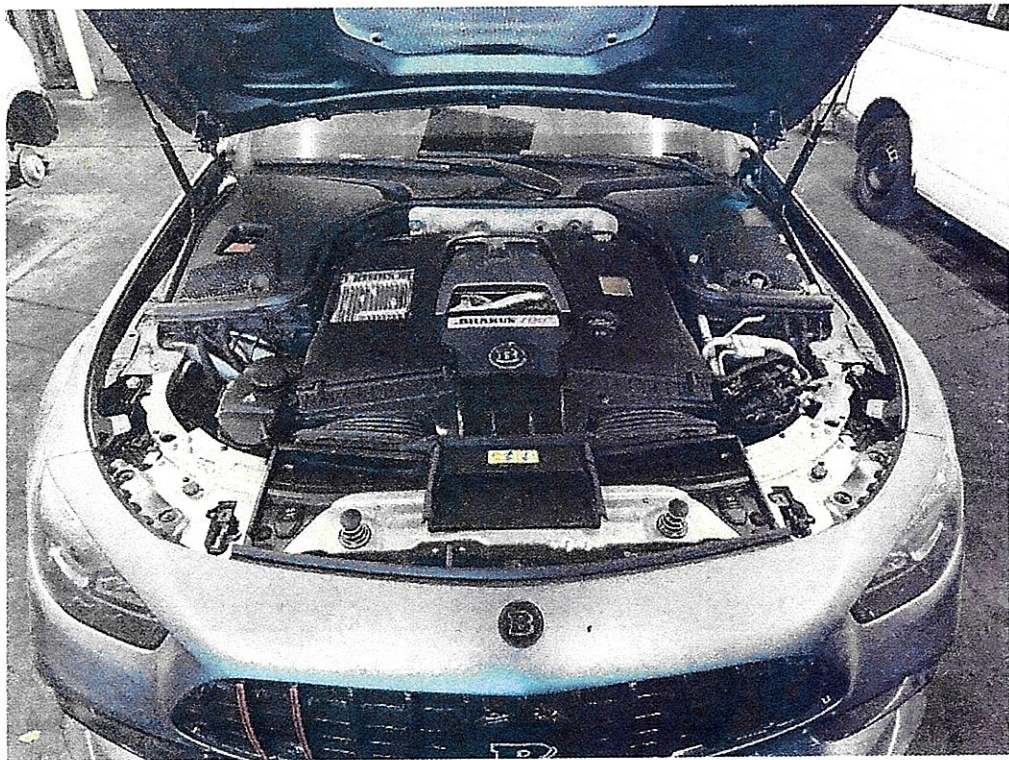


Bild 13



Bild 14



Bild 15

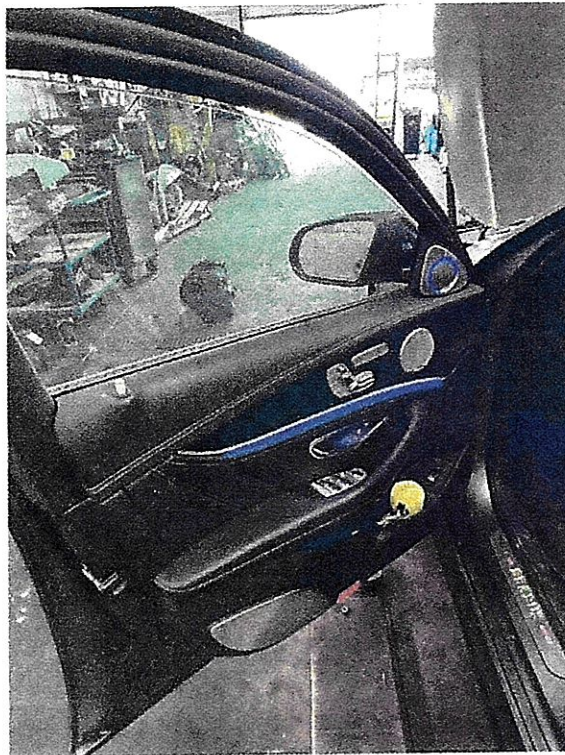


Bild 16

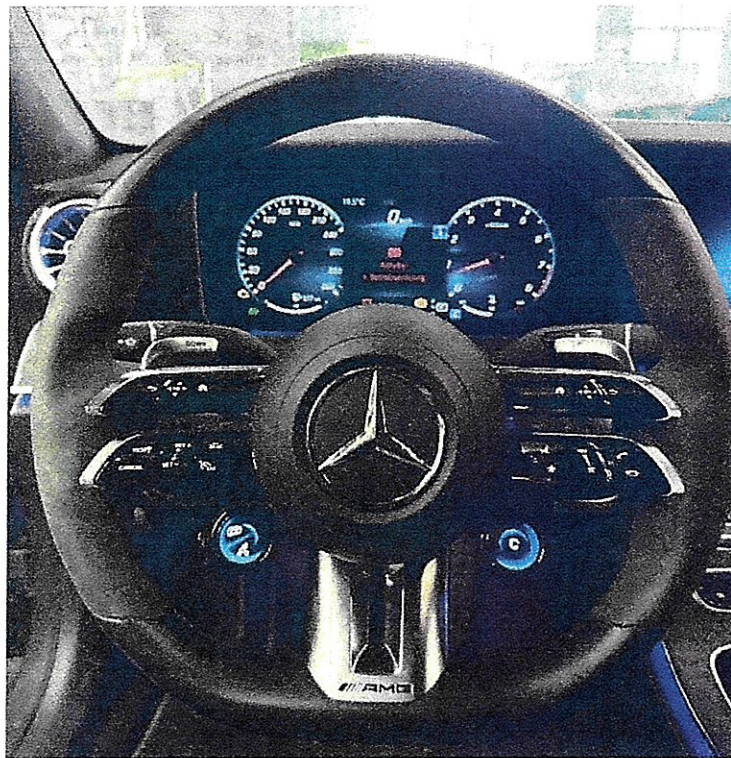


Bild 17

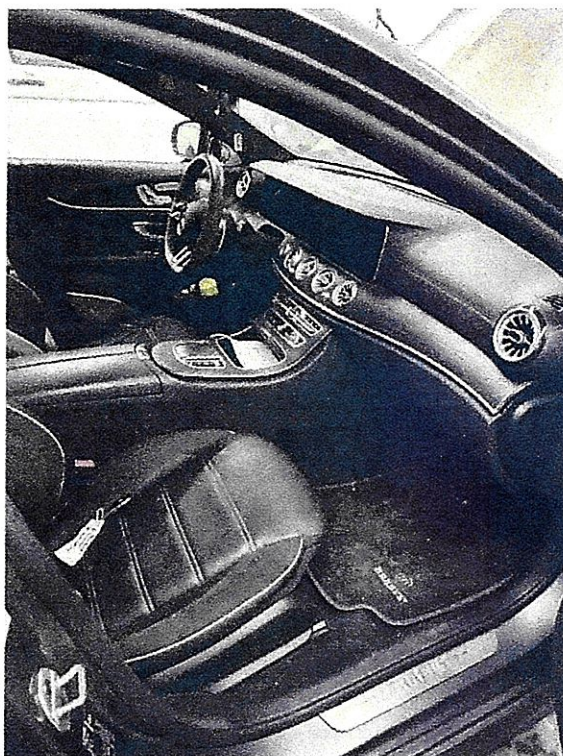


Bild 18

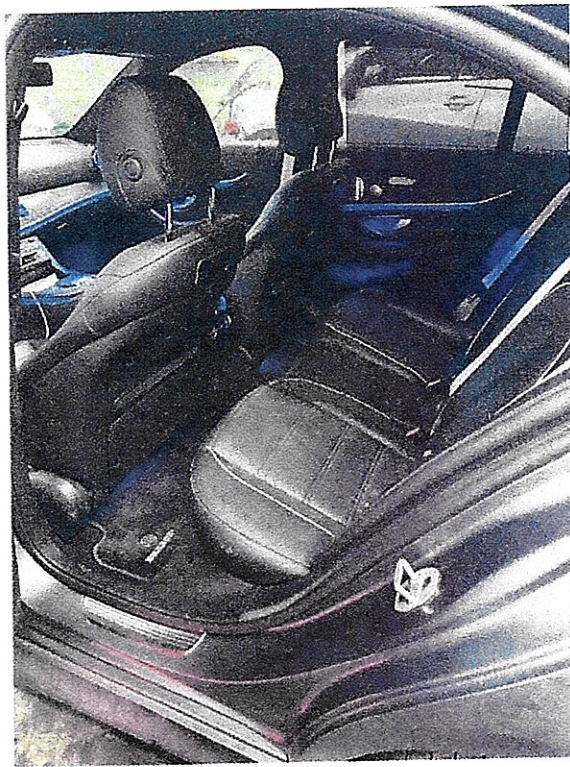


Bild 19

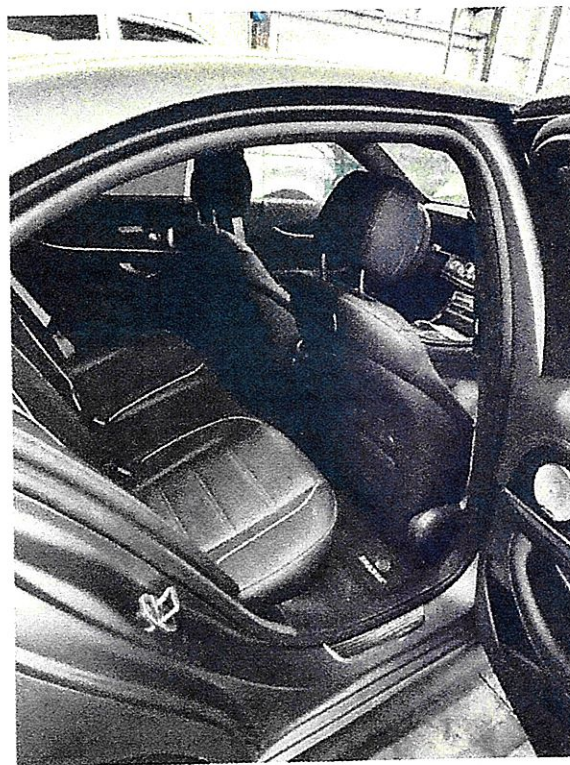


Bild 20

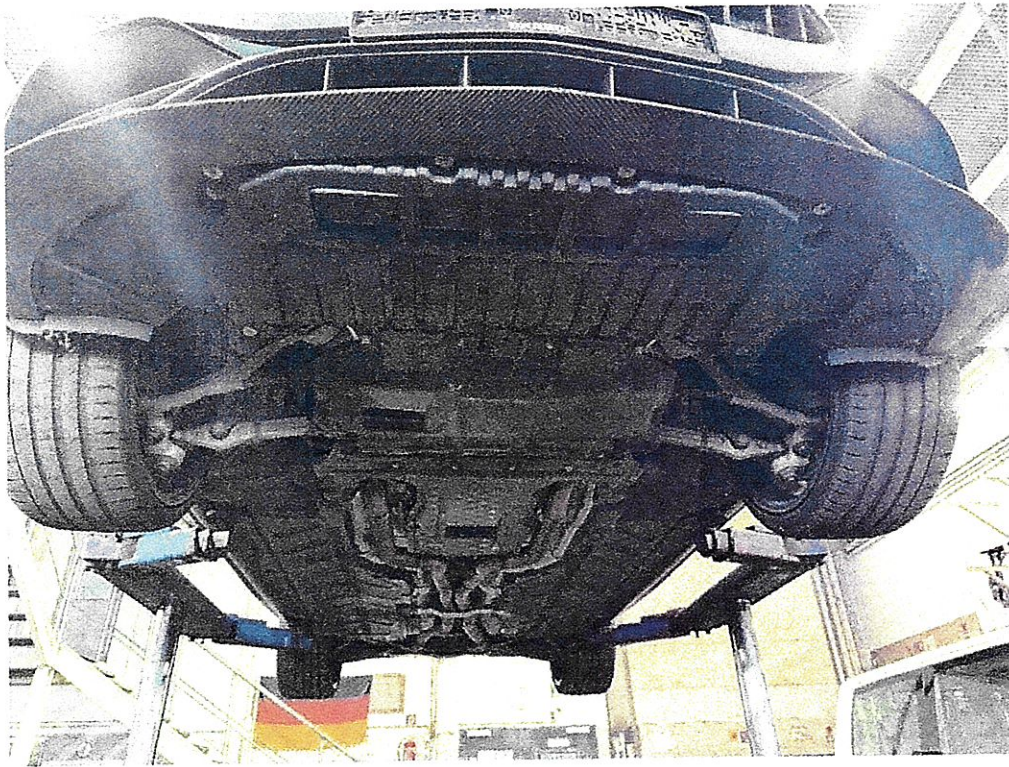


Bild 21



Bild 22

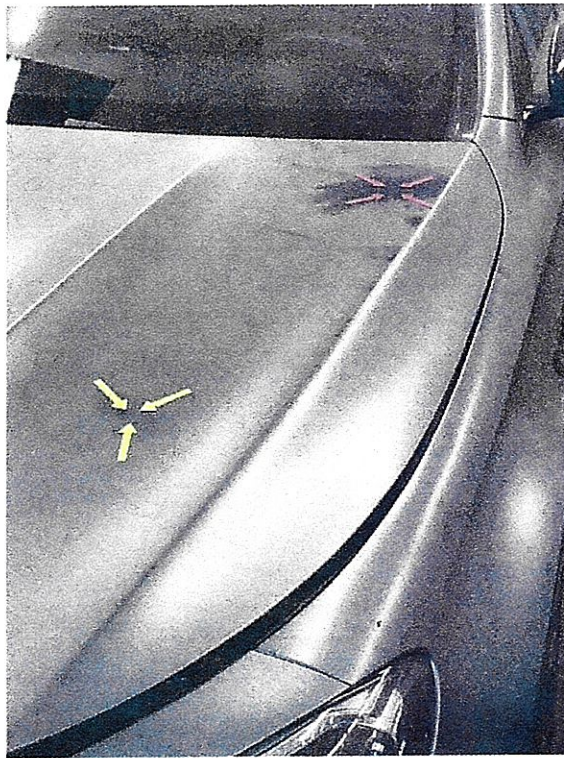


Bild 23

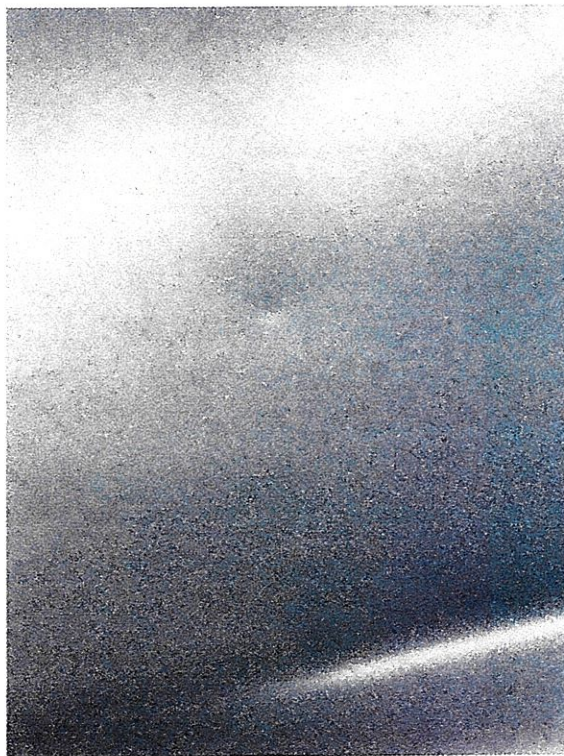


Bild 24

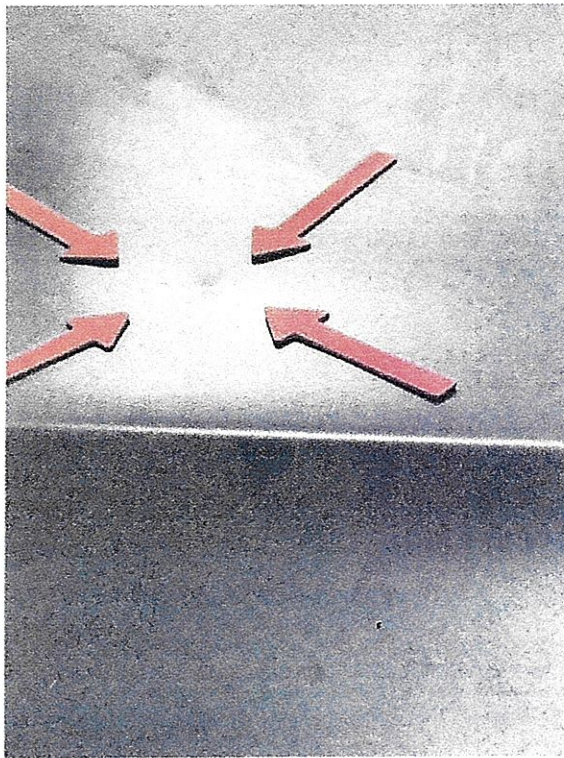


Bild 25

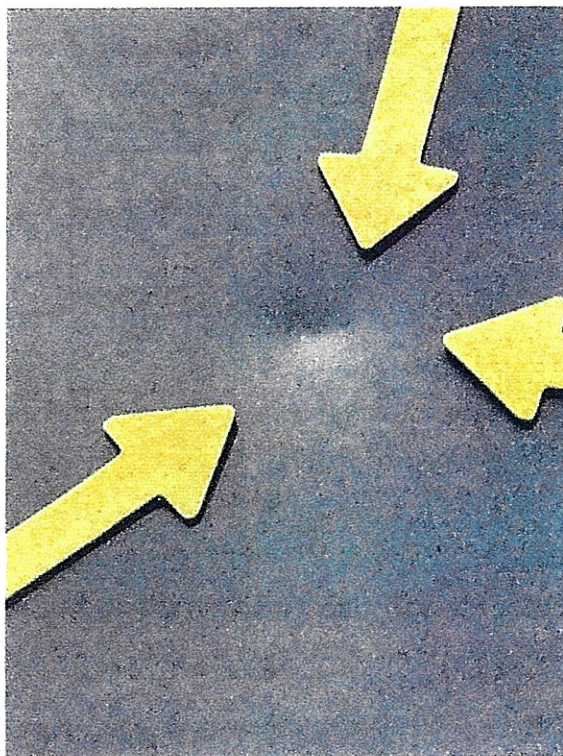


Bild 26

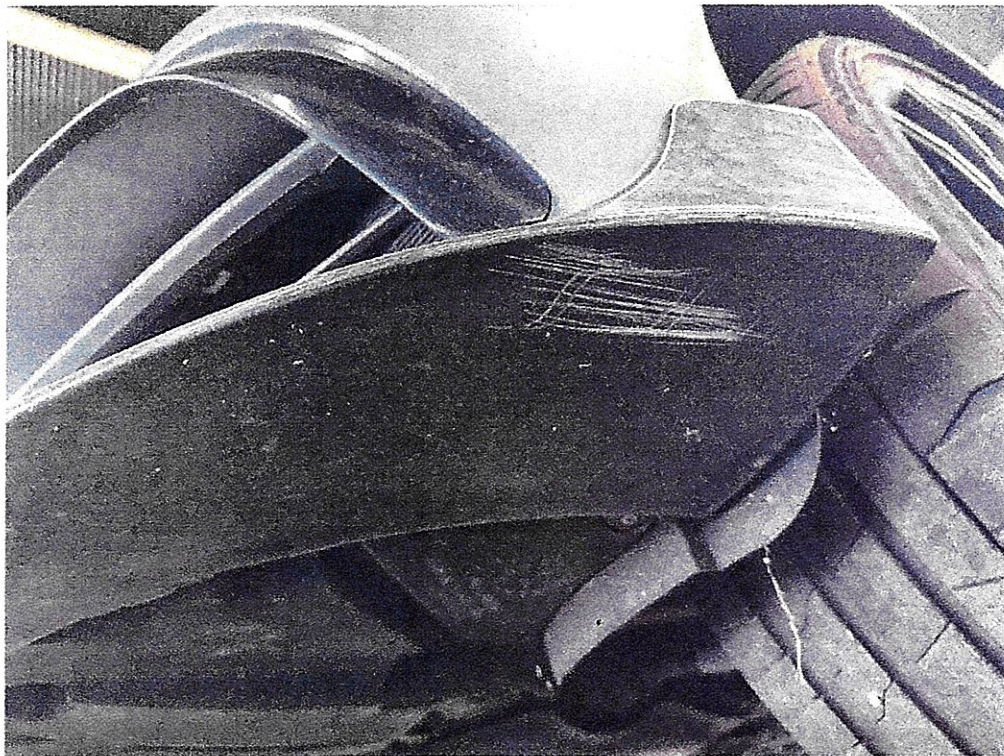


Bild 27

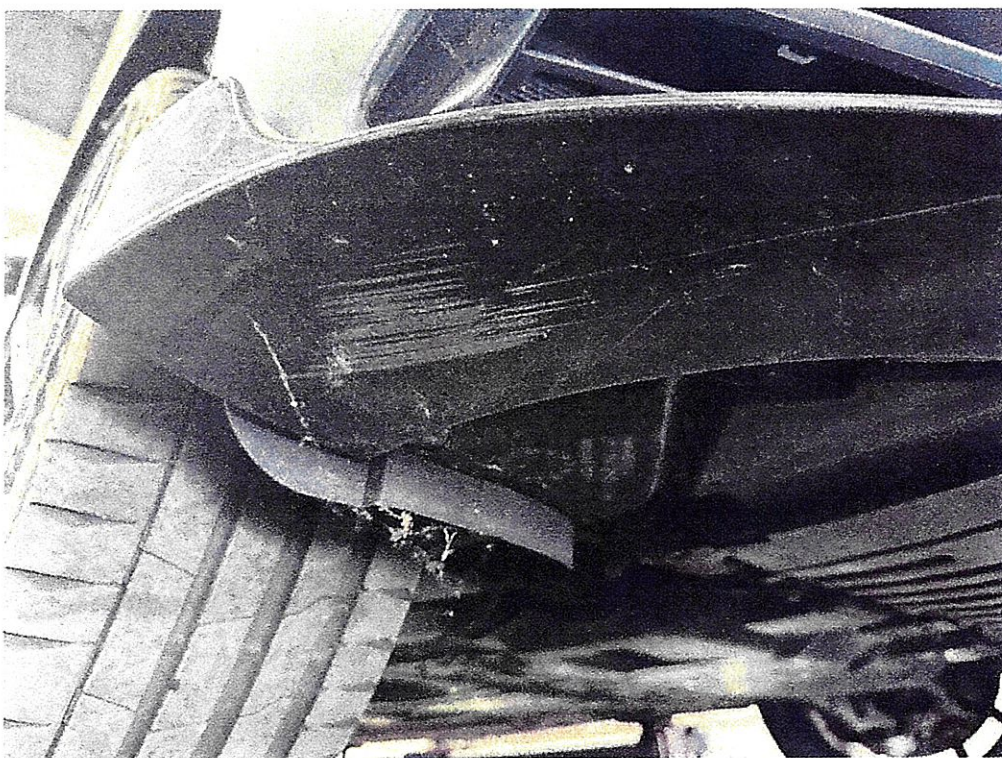


Bild 28

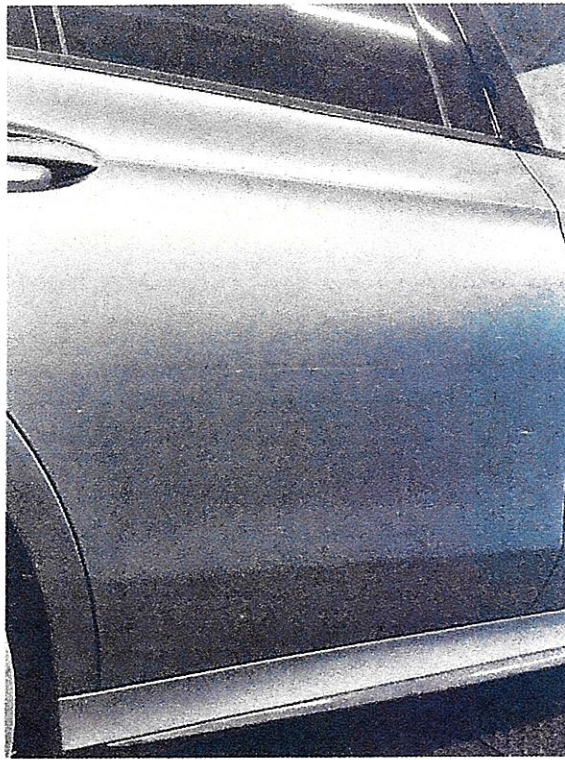


Bild 29

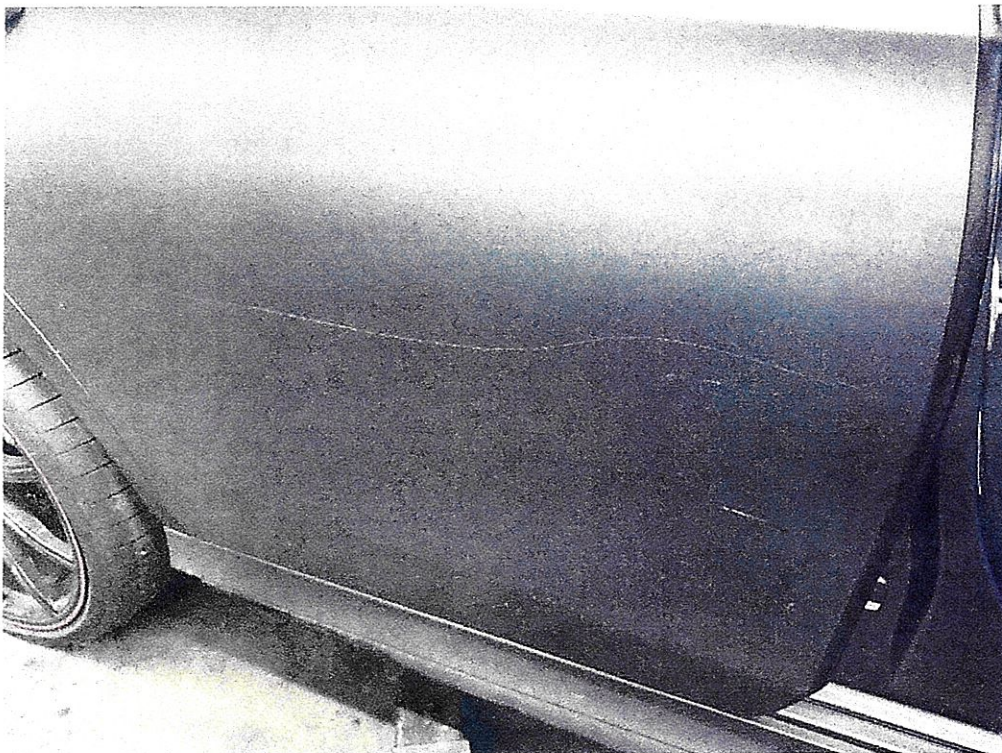


Bild 30



Bild 31

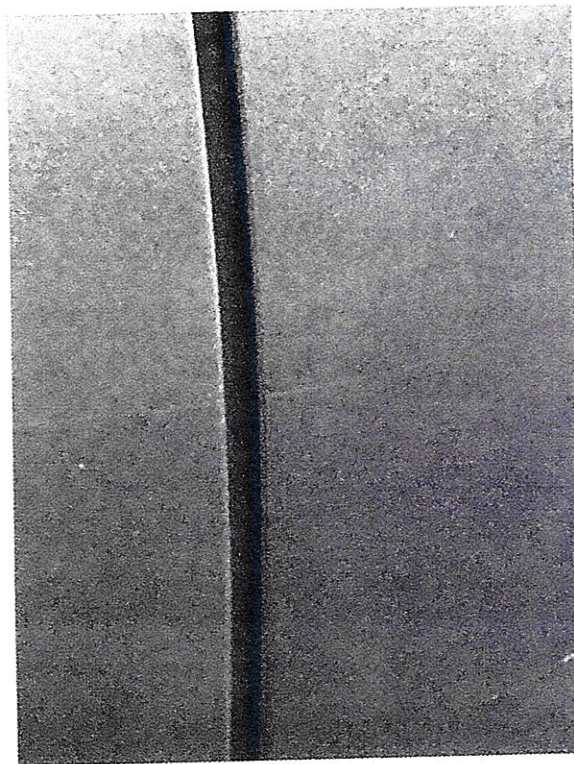


Bild 32

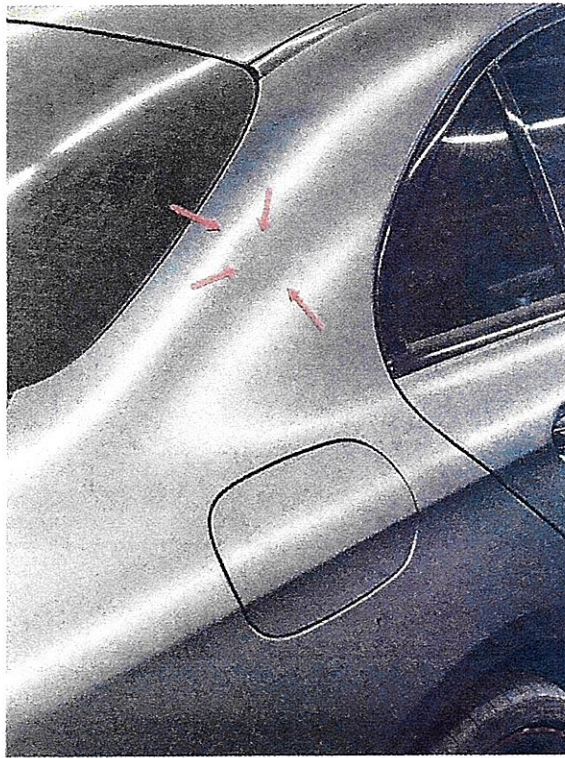


Bild 33

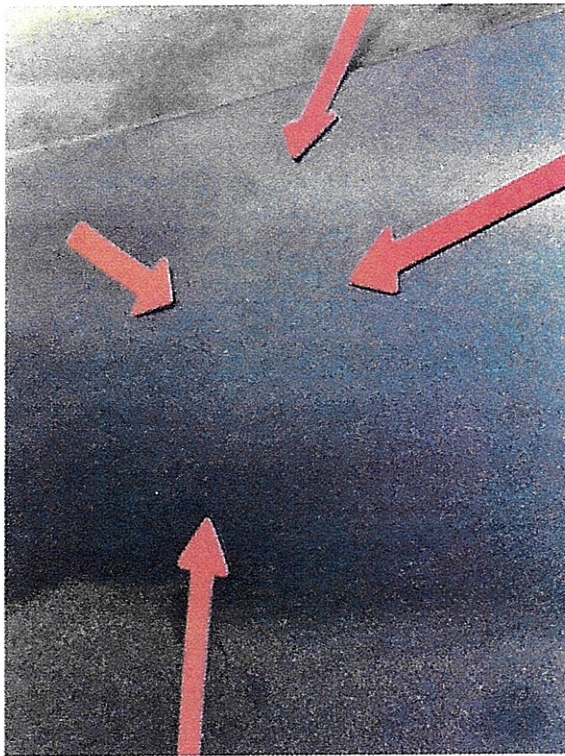


Bild 34

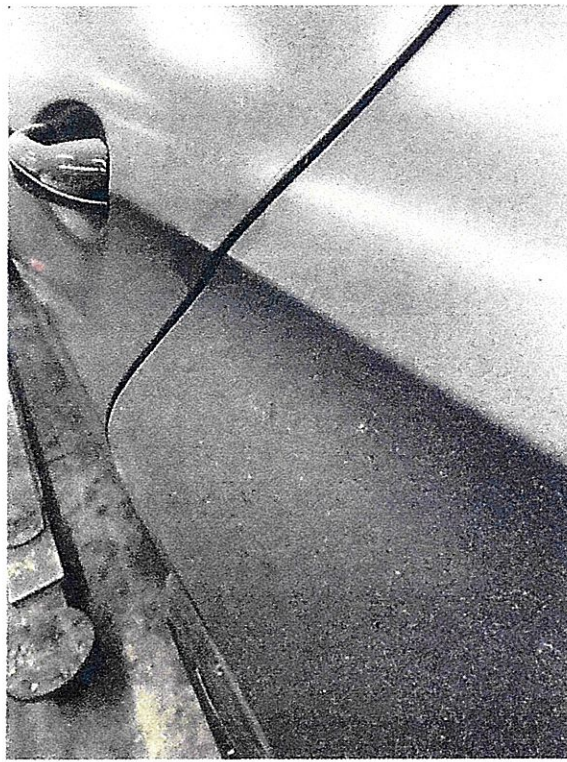


Bild 35