

DEKRA Automobil GmbH
Dr.-Geiger-Weg 3a, 94032 Passau

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Passau
Dr.-Geiger-Weg 3a
94032 Passau

E-Mail passau.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

PA

FIN

1GYFK13209R126739

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 10.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.563,03 EUR	9.000,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	9.453,78 EUR	11.250,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 10.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 10.01.2024 um 10:45 Uhr durch, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 2 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 180 µm bis 310 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	PA
Tag der Erstzulassung	13.07.2011
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	19.10.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2024
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	GENERAL MOT-GMC(USA)
Marke	Cadillac
Typ / Verkaufsbezeichnung	GMT926 / Escalade 6.2 V8 Sport Luxury
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1006 / AAP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	1GYFK13209R126739
Radstand	2946
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Weiß
Polster / Farbe	Leder / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 8
Leistung / Hubraum	301 kW / 6162 cm ³
Schadstoffklasse	98/69/EG III;B
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	208.170

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	285 / 45 R 22 110 H	Bridgestone / Dueler H/L Alenza FSL	S/S	3.5 mm
rechts	285 / 45 R 22 110 H	Bridgestone / Dueler H/L Alenza FSL	S/O	3.5 mm
2 links	285 / 45 R 22 110 H	Bridgestone / Dueler H/L Alenza FSL	S/O	4.5 mm
rechts	285 / 45 R 22 110 H	Bridgestone / Dueler H/L Alenza FSL	S/O	4.5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

Serienausstattung

ABS, Ablagefächer, Airbags, zweistufig Fahrer und Beifahrer, Allradantriebsystem, Aschenbecher mit Zigarettenanzünder/12V Anschluss, Automatische Niveauregulierung, Außenspiegel, elektrisch verstellbar, anklappbar und beheizt, Bordcomputer, Diebstahlschutz-System PASS-Key III, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Felgen: 22" x 9, 7-Speichen verchromtes Aluminium, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten, vorn und hinten, Getriebe: 6-Gang-Automatik, Glasschiebedach elektrisch, Grundausrüstung: Cadillac ESCALADE, Heckklappe, elektrisch öffnend und schließend, Heckscheibenwischer mit Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel automatisch abblendend, Klimatisierungsautomatik, LED-Rückleuchten, Lackierung: Uni, Lenkrad beheizt, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkung: Elektronische Lenkunterstützung, Nebelscheinwerfer vorn, Paket: Memory-Package, Polster: Teillederausstattung, Radio: Audio-System inklusive Navigation, Regensensor, Reifendruckkontrolle, Reserve-Notrad, Rückfahrkamerasystem, Sitze: 2.Reihe Einzelsitze, Sitze: 3.Reihe 50/50 teilbar, Sitze: Vordersitze, 14-facher Sitzverstellung, Sitzheizung hinten, StabiliTrak, Tempomat, Trittbretter für leichteres Ein-/Aussteigen, Ultraschall-Einparkhilfe hinten, Vorrichtung für Anhängerkupplung, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, im Fond stark getönt, Zentralverriegelung, programmierbar, selbstsperrendes Differential hinten

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Aufbereitung innen sowie aussen, polieren (Bild 10); Bremsscheiben vorne und hinten stark korrodiert, erneuern (Bild 13); Außenspiegel rechts lose und ohne Funktion, erneuern (Bild 14); Dämmung Motorrhaube beschädigt, erneuern (Bild 8); Lose Kabel und Schläuche im Motorraum, instandsetzen (Bild 7); Wischwasserbehälter undicht, erneuern (Bild 9); Fensterheber hinten rechts defekt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 11);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur; Armaturenbrett, zerkratzt, Gebrauchsspur; Außenspiegel rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Dach, eingedellt, Gebrauchsspur.

Fehlende Teile

Abdeckung Türverkleidung vorne rechts, Gasanlage

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

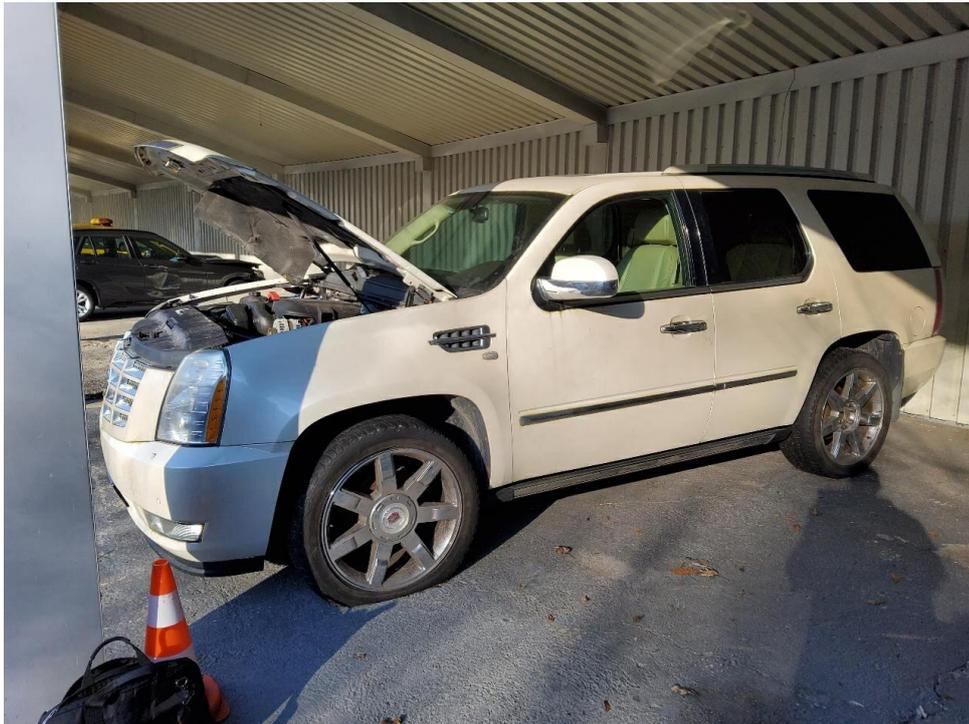


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe / Fahrzeugschlüssel

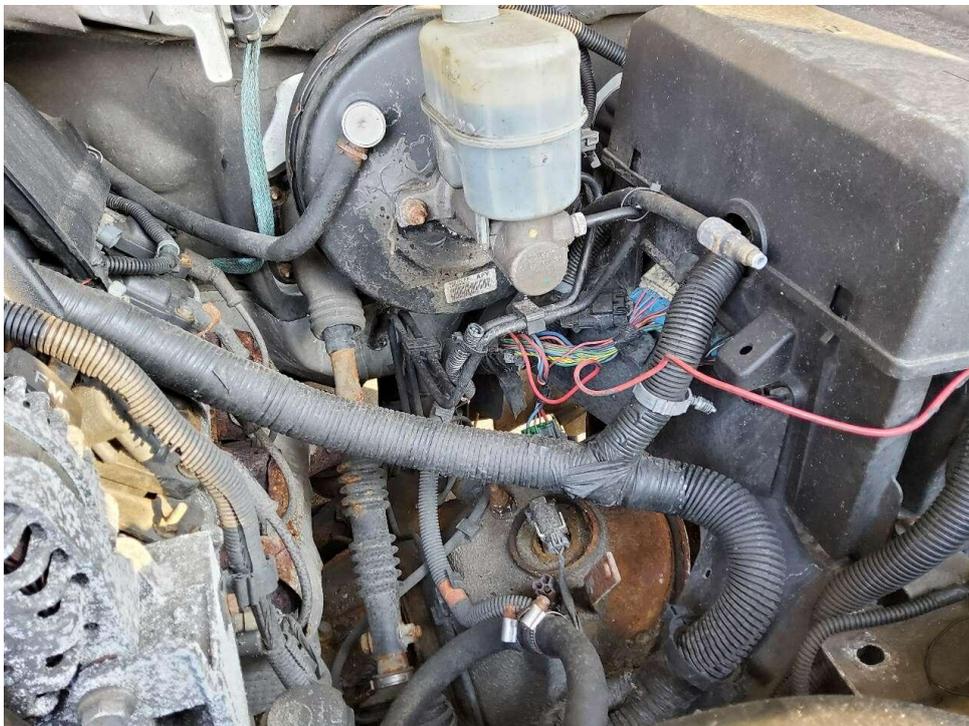


Bild 6 : Gasanlage

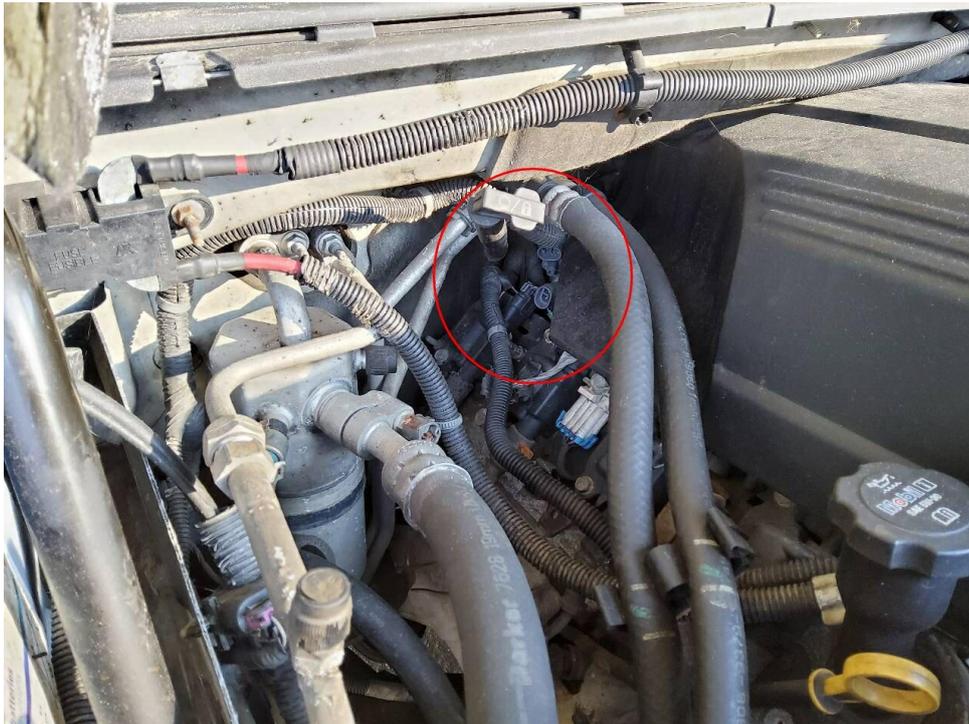


Bild 7 : Lose Kabel und Schläuche im Motorraum



Bild 8 : Dämmung Motorrhaube beschädigt

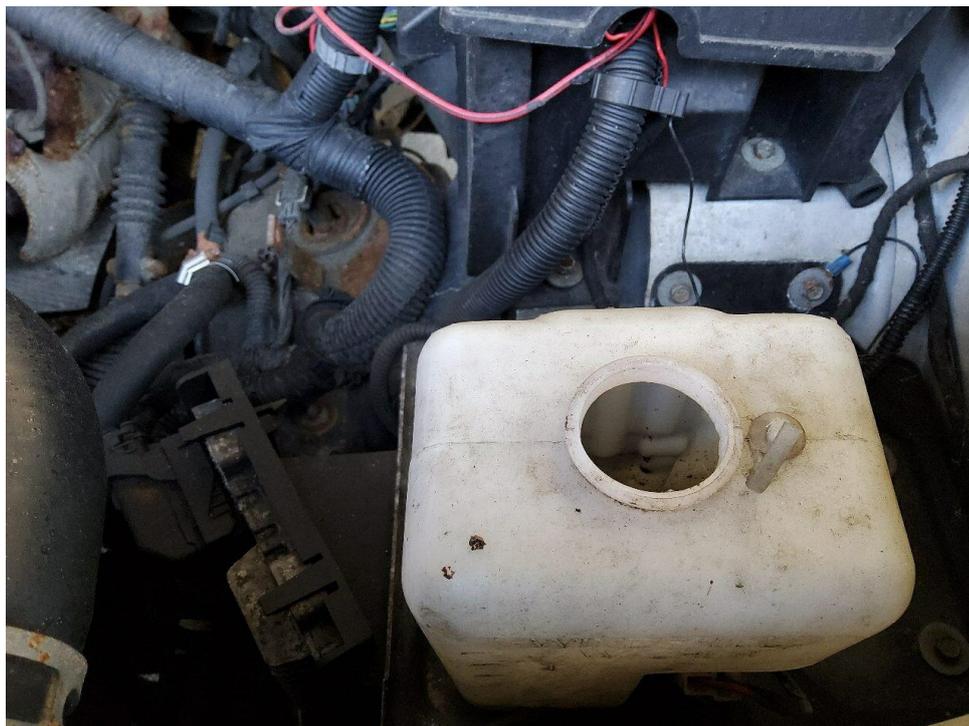


Bild 9 : Wischwasserbehälter undicht



Bild 10 : Aufbereitung innen sowie aussen



Bild 11 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 12 : Abdeckung Türverkleidung vorne rechts fehlt



Bild 13 : Bremsscheiben vorne und hinten stark korrodiert



Bild 14 : Außenspiegel rechts lose und ohne Funktion



Bild 15 : Abdeckung Außenspiegel rechts unten verschrammt



Bild 16 : Achse 1, Reifen Links 1