

Wertgutachten



Gutachten Nr.
59-0114/26/RP

Hersteller
Nissan 

Vom
16.02.2026

Modell
Qashqai +2 (J10)

Auftraggeber

Aufleger - Innung Speditions- & Möbeltransport GmbH



Inhaber Ralf Perner ist von der IHK für
Niederbayern in Passau öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kfz-Schäden und -Bewertung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag.....	3
Fahrzeugdaten	4
Fahrzeug	4
Zustand	4
Bereifung.....	5
Ausstattung.....	6
Beauftragung	7
Besichtigungsbedingungen.....	7
Vorschäden	7
Sachverständigen Feststellung:	7
Neupreis.....	8
Wertschätzung	8
Gutachtenfertigstellung	8
Fotoanlage.....	9




Inhaber Ralf Perner ist von der IHK für Niederbayern in Passau öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertung



Aktenzeichen

59-01 

Beteiligte, Besichtigungen & Auftrag

Auftraggeber	Name	
	Straße	
	PLZ Ort	
Besichtigung	Besichtigung bei	
	Datum	
	Ort	
	Sachverständiger	
	Anwesende	
	Bedingungen	
Auftrag	Datum	
	Erteilt durch	
	Beauftragung	



Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	
Hersteller	Nissan
Modell/Haupttyp	Qashqai +2 (J10)
Untertyp	Tekna 4X4
Baujahr	2012
Erstzulassung	29.03.2012
Letzte Zulassung	14.02.2014
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	SJNJENJ10U
Schlüssel-Nr.	1329/AFY
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung / Hubraum	96 kW / 1.598 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	7
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 5)

Zustand

Allgemeinzustand	gut
Lackzustand	Die Türe hinten rechts ist nachlackiert.
Lack	schwarz Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	114.017 km
Nächste HU	04.2026


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	215/60 R 17 96 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	215/60 R 17 93 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Rotalla
Art	Winter

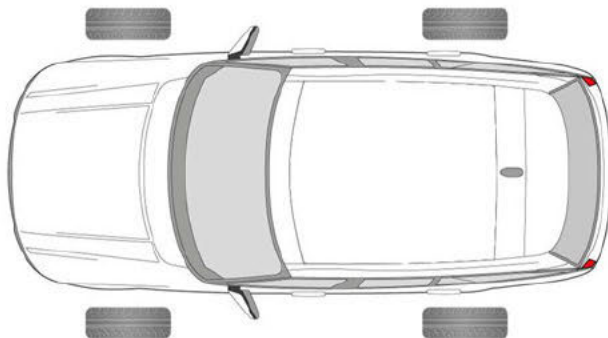

Reifen vorne links

Dimension	215/60 R 17 96 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	215/60 R 17 93 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Rotalla
Art	Winter

Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Ersatzrad
-----	-----------



Inhaber Ralf Perner ist von der IHK für
Niederbayern in Passau öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kfz-Schäden und -Bewertung

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- ✓ Aktive Kopfstützen vorn
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- ✓ Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- ✓ Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung
- ✓ Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Bordcomputer
- ✓ CD-Wechsler (6-fach)
- ✓ Dachreling (Edelstahl)
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Freisprechanlage Bluetooth
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Komfort-Paket
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Modellpflege
- ✓ Nebelscheinwerfer integriert
- ✓ Panorama-Glasdach
- ✓ Pedale Aluminium
- ✓ Radstand 2766 mm
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzbank (3.Reihe) geteilt, klappbar (1/2 - 1/2)
- ✓ Rücksitzbank verschiebbar
- ✓ Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- ✓ Rußpartikelfilter
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Schließ-/Startsystem intelligent key
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
- ✓ Sitzheizung hinten
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- ✓ Sound-System BOSE
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Xenon-Scheinwerfer
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT

Zusatzausstattung

- ✓ LM-Räder (KBA 49295)

Beauftragung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwerts besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Besichtigungsbedingungen

Besichtigungsort: Aufleger - Innung Speditions- & Möbeltransport GmbH (Auftraggeber), Tuchwalkerstr. 5, 84034 Landshut

Die Besichtigungsbedingungen zum Zeitpunkt der Begutachtung waren ausreichend.

Folgende Hilfsmittel wurden zur Besichtigung verwendet: Lackschichtdickenmessgerät.

Vorschäden

Der vordere Stoßfänger ist durchgedrückt, der rechte Scheinwerfer ist gebrochen, Kotflügel und Radlaufblende sind nach außen gebogen.

Sachverständigen Feststellung:

ZB I und ZB II sind nicht vorhanden

Schlüssel sind nicht vorhanden

Fahrzeug abgemeldet

Besitzverhältnisse unbekannt

Fahrzeug kann so nicht angemeldet, verschrottet oder in das Ausland verbracht werden

Motorlauf und Probefahrt nicht möglich

Wartung ist nur sporadisch nachgewiesen

Fahrzeug in gebrauchtem Allgemeinzustand

Innenraum verschmutzt und mit beginnendem Schimmelbefall

Lenkrad stark verschmutzt und abgegriffen

laut Lackmessung rechte Hintertüre nachlackiert

beide rechte Türen und der rechte Kotflügel stärker verschrammt

der vordere Stoßfänger ist durchgedrückt, der rechte Scheinwerfer ist gebrochen, Kotflügel und Radlaufblende sind nach außen gebogen

Motorhaube und Frontscheibe mit deutlichem Steinschlag

Windlauf steht rechts ab

Eine Wertschöpfung aus dem Fahrzeug kann so nur durch den Verkauf von Ersatzteilen gezogen werden



Inhaber Ralf Perner ist von der IHK für Niederbayern in Passau öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kfz-Schäden und -Bewertung

Neupreis

Der Neupreis des Fahrzeugs betrug: 34.600,-- € (inkl. MwSt.)

Wertschätzung

Unter Berücksichtigung der Erstzulassung, der Ausstattung, des Pflege- und Erhaltungszustandes, der Kilometerlaufleistung und der speziellen Marktlage für diesen Fahrzeugtyp schätze ich den Zeitwert für den Tag seiner Untersuchung am 09.02.2026 auf

1.000,-- € inkl. MwSt.
(i.W.: eintausend)


Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 19 Seiten
- 20 Fotos

Altdorf, den 16.02.2026

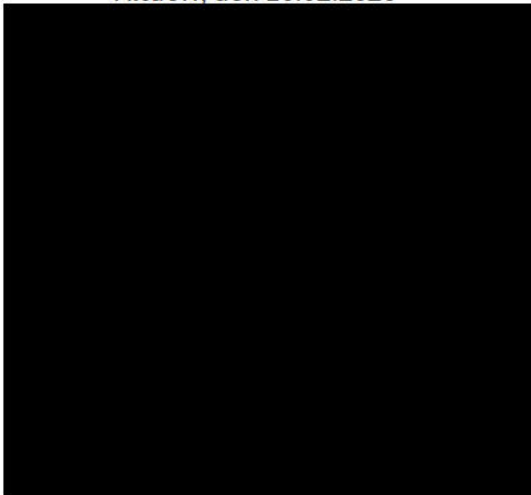

Fotoanlage



Fahrzeugübersicht




Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht



Fahrzeugübersicht

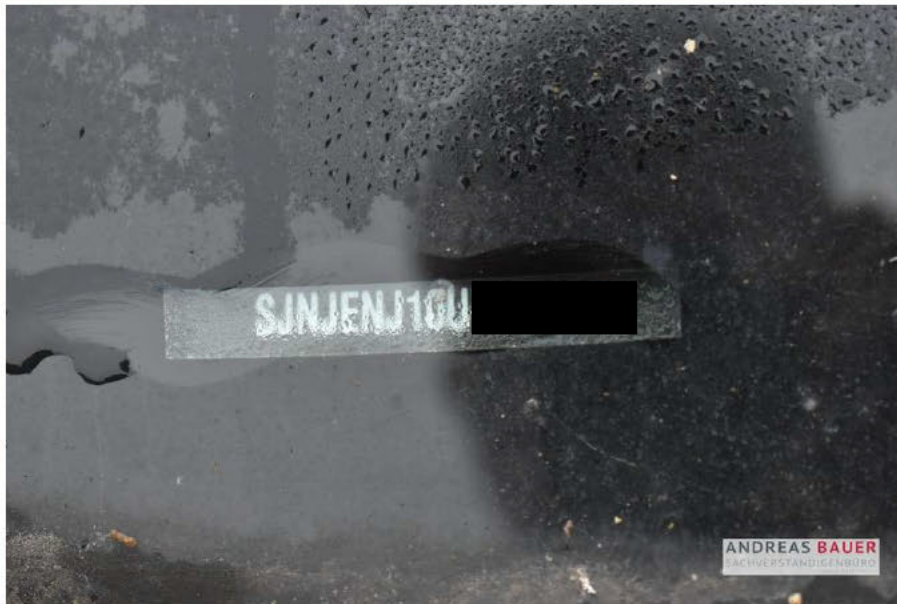

FIN



Laufleistung abgelesen




Ansicht Fahrgastraum vorne, beginnende Schimmelbildung auf dem Beifahrersitz



Lenkrad stark verschmutzt und abgenutzt



Ansicht Fahrgastraum hinten

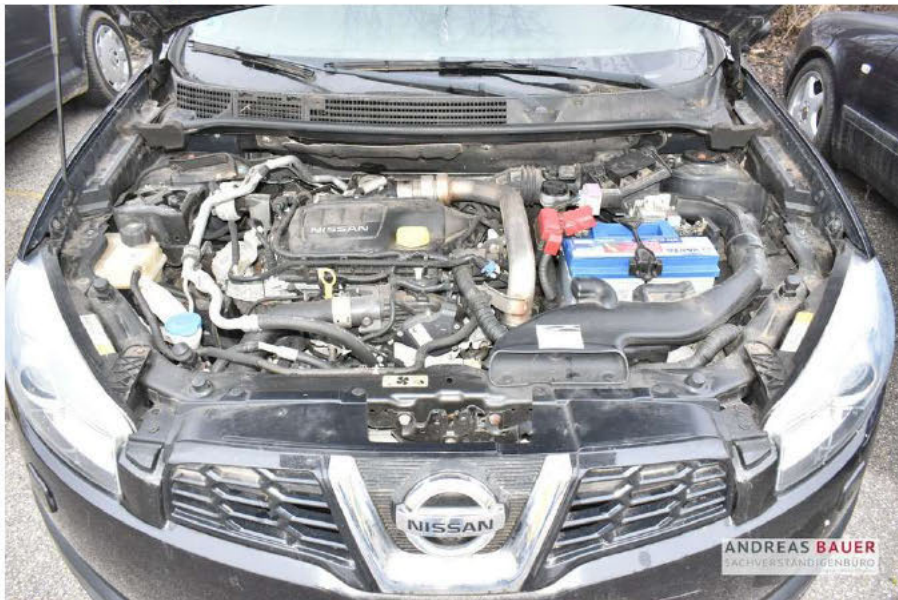

Ansicht Motorraum



Ansicht Kofferraum



Stoßfänger verformt und abgeschabt



Scheinwerfer gebrochen



Kotflügel und Radlaufblende gebogen



deutlicher Steinschlag an der Motorhaube




rechte Hintertüre nachlackiert und verschrammt




Beifahrertüre verschrammt



rechter Kotflügel verschrammt

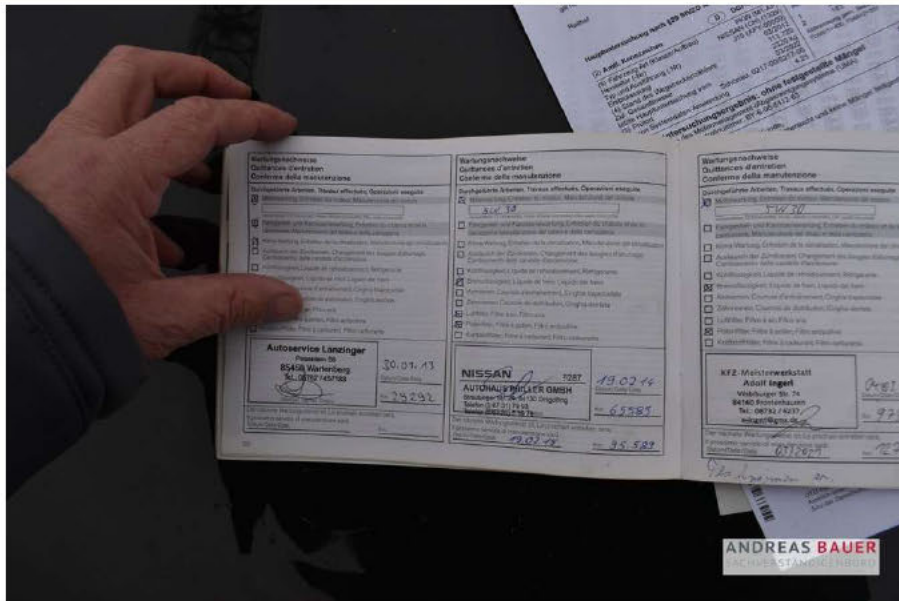

Service nachweise nur lückenhaft vorhanden

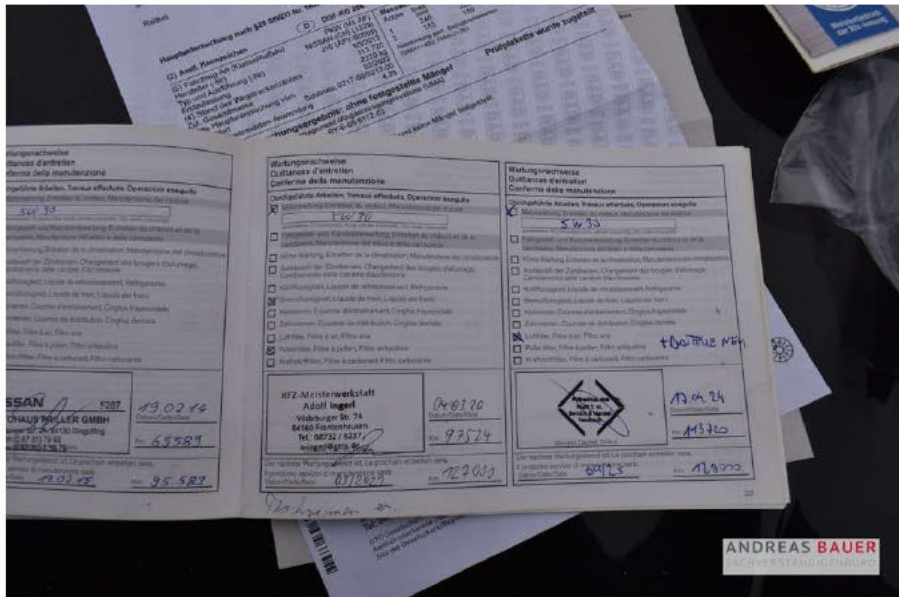

Service nachweise nur lückenhaft vorhanden