



Landshut, den 17.04.2025

Fahrzeugbewertung

Bei Rückfragen bitte angeben : Gutachten-Nr. 03042025EA


Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersenden wir Ihnen die in Auftrag gegebene

Fahrzeugbewertung und deren Kopie.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

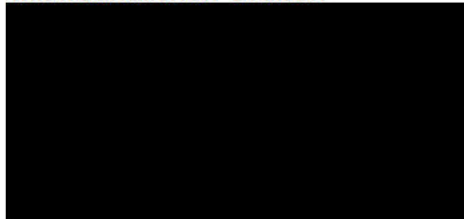

Anlagen

Fahrzeugbewertung

Duplikat Fahrzeugbewertung

Rechnung

Bayern

Auftrag vom:
01.04.2025

Besichtigungsdatum / Ort:
03.04.2025 / 84030 Landshut

bei der Besichtigung anwesend:
Werkstattmeister



Zusammenfassung

Reparaturkosten ohne MwSt.	6.692,93 €
19 % MwSt. aus den Reparaturkosten	1.271,66 €
Reparaturkosten inkl. 19 % MwSt.	7.964,59 €
Zeitwert (Händler-Einkaufswert)	6.300,00 €

Dieses Gutachten umfasst:	20 Seiten
	28 Bilder

Fahrzeugdaten

		(produziert für Deutschland)		
Fahrzeugart LKW/Nutzfahrzeug		Aufbau LKW/Transport bis 3,5 t		
Fabrikat NISSAN	Typ und Ausführung NV400 Pritsche Doppelkabine (X62)(2012->) L4H1 3,5t PRO			
Fahrzeugidentnummer VNVM2000158	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ 1329/AIP	EDV-Abruf-Code 022250370200002DE003	Bauzeit	
Motorart Diesel R 4 Zyl. Start/Stop-Anlage		Katalysator bzw. Schadstoffklasse EU6	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe Heckantrieb / Manuell 6-Gang		Leistung 120 kW	Hubraum 2.299 ccm	
Erste Zulassung 03.08.2017	Letzte Zulassung 27.03.2024	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) 2.625 / 3.500	Anzahl Türen 4	Anzahl Plätze 7
Fahrzeuglänge (mm) 7.048	Fahrzeugbreite (mm) 2.070	Fahrzeughöhe (mm) 2.375	Radstand (mm) 4.332	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
1. Achse		Torque - M+S 195/75R16C	4,0	- - 4,0 Stahl
2. Achse		Semperit - M+S 195/75 R16C	4,0	- - 4,0 Stahl
Anz. Vorbesitzer 1	nächste HU 03.2026	Tacho abgelesen 152.405 km	Tacho geschätzt 152.405 km	Tacho angegeben 152.405 km
Allgemeinzustand mäßig		Farbe weis / schwarz		
Bemerkung				
Serien-Ausstattung , Ablagegalerie, Airbag Fahrers., ABS, Heckantrieb, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. mit integrierter Blinkleuchte, Außentemperaturanzeige, Begrenzungsleuchten seitlich, Drehzahlmesser, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), ESP inkl. Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Bergabfahr-Assistent, Fensterh. elektr. vorn, Getriebe 6-Gang, Holzboden im Laderaum (beschichtet), Karosserie/Aufbau: Pritsche Doppelkabine, Kraftstofftank: 80 Ltr., Lenksäule (Lenkrad) höhenverst., Motor 2,3 Ltr. - 120 kW dCi Diesel KAT, Nebelschlussl., Radstand 4332 mm, Reifen: Zwillingsbereifung Hinterachse, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schaltpunktanzeige, Servolenkung, Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: 2.Reihe 4er-Sitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrereinzelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverst., Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Start/Stop-Anlage Motor, Steckd. 12V im Lade-/Fahrgastraum, Wärmeschutzvergl. mit UV-Schutz, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit FB				
Sonderausstattung Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Differentialsperre				

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte einen Vorbesitzer.

Die Vorsteuerabzugsberechtigung konnte nicht geprüft werden.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt. Das Fahrzeug konnte von seinem Standort nicht wegbewegt werden. Die Durchführung eines Probelaufes bzw. einer Probefahrt war nicht möglich. Eine Hebebühne stand nicht zur Verfügung.

Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Das Fahrzeug weist folgende reparierte Vorschäden auf:

- Fahrzeug auf schwarz umlackiert.

Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:


Auspuffkrümmer und Auspuffanlage fehlt	im Schadenb.	0,00 €
Fahrersitz durchgerissen	im Schadenb.	0,00 €
fehler Eispurzanlage	im Schadenb.	0,00 €
Fahrzeug startet nicht	im Schadenb.	0,00 €

Hinweis


Auf Grund der starken Abnutzung und nicht reparierten Schäden ist der Wert des Fahrzeuges dem Restwert gleichzusetzen.

Restwertgebote

Angebote der Restwertbörse – siehe Anlage zum Gutachten.



Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.



FABRIKAT	NISSAN	NV400 (X62)	PRO
FZ-IDENT-NR	VNVM2000158	AMTL KZ LA-EA 114	TYP-CODE 71 8C 05
ERSTE ZUL	03.08.2017	NAECH HU 03.2026	LAUFLEIST 152405

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB 12.2017 ANHAENGEVORR STARR GETRIEBE 6-GANG REIFEN 195/75 R 16 C ZUL GESAMTGEW 3500KG PRITSCH	NORMALDACH RADSTAND 4332MM HECKANTRIEB WINTERREIFEN ESP	FAHRZEUG LANG 6848MM 2299CCM 120/121KW ABS FELG 5.5JJ X 15 SILB FAHRGEST MIT DOPPELK
--------------------	--	---	--

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS =154.00	EUR/STD
-----------------------	-----------	-------------	---------------	---------

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	AW	ARB.- PREIS
UA10A4	STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	6	92.40
KN	STOSSFAENGER V ERSETZEN (STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	7	107.80
	UMFASST: NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN UND GGF ERSETZEN		
KN	EINMALIGE VORBEREITUNGSZEIT	5	77.00
VE12A4	SITZKISSENBEZUG V L AB-/AUFZIEHEN	5	77.00
KN	EINLASSROHR LADER A-E	3	46.20
KN	DECKEL O MOTOR AUS-/EINBAUEN	1	15.40
DA10A1	LUFTFILTER AUS-/EINBAUEN	2	30.80
DA16A2	LUFTANSAUGSCHLAUCH AUS-/EINBAUEN	9	138.60
AR12A1)	AUSPUFFKRUEMMER AUS-/EINBAUEN	9	138.60
DH10A1)	TURBOLADER AUS-/EINBAUEN	6	92.40
KN	AUSPUFFKRUEMMER / KATALYSATOR AB-/ANFL	2	30.80
KN	KATALYSATOR V LOES-BEF	3	46.20
FD20A1)	KATALYSATOR AUS-/EINBAUEN	5	77.00
FD34A1)	VOR-/NACHSCHALLDAEMPFER AB-/ANFLANSCHEN	3	46.20
FD34A1)	NACHSCHALLDAEMPFER AUS-/EINBAUEN	3	46.20
9854	FEHLERSPEICHER AUSLESEN	3*	46.20

E R S A T Z T E I L E	PREISSTAND	: 01.04.2025 / 01
-----------------------	------------	-------------------

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0281	STOSSFAENGER V	62022 00Q0D	447.13
0317	HALTER L STOSSF V	62221 00Q0D	64.14
0318	HALTER R STOSSF V	62220 00Q0C	53.00
0319	BLINDNIET L	01461 00Q1L	2.20
0320	BLINDNIET R	01461 00Q1L	2.20
4535	SITZBEZUG V L	+87370 00Q1E	171.53
8801	AUSPUFFKRUEMMER	14004 00Q1A	172.86
8820	KATALYSATOR	;20020 00Q1J	1920.20
8822	AUSPUFFTOPF KPL	20100 00Q5K	2239.58
8827	NACHSCHALLDAEMPFER	;20100 00Q5F	225.00

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 03042025EA 17.04.2025

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.04.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
8834	DRUCKSENSOR AUSLASS	;20827 00Q0J	176.80

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

ARBEITSLOHN	ZEITBASIS 10 AW = 1 STD	
GESAMT	72 AW X 154.00 EUR/STD	1 108.80
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		1 108.80
ERSATZTEILE		5 474.64
KLEINERSATZTEILE (2.0%)		109.49
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		5 584.13
REPARATURKOSTEN	OHNE MWST.....	6 692.93
MWST 19.00 %		1 271.66
REPARATURKOSTEN	MIT MWST.....	7 964.59

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
+ = FARB-NR BESTIMMEN
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = CEGUEMMA

* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Fotodokumentation



Foto 5:



Foto 6:

Fotodokumentation



Foto 7:



Foto 8:

Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

Fotodokumentation



Foto 11:



Foto 12:

Fotodokumentation

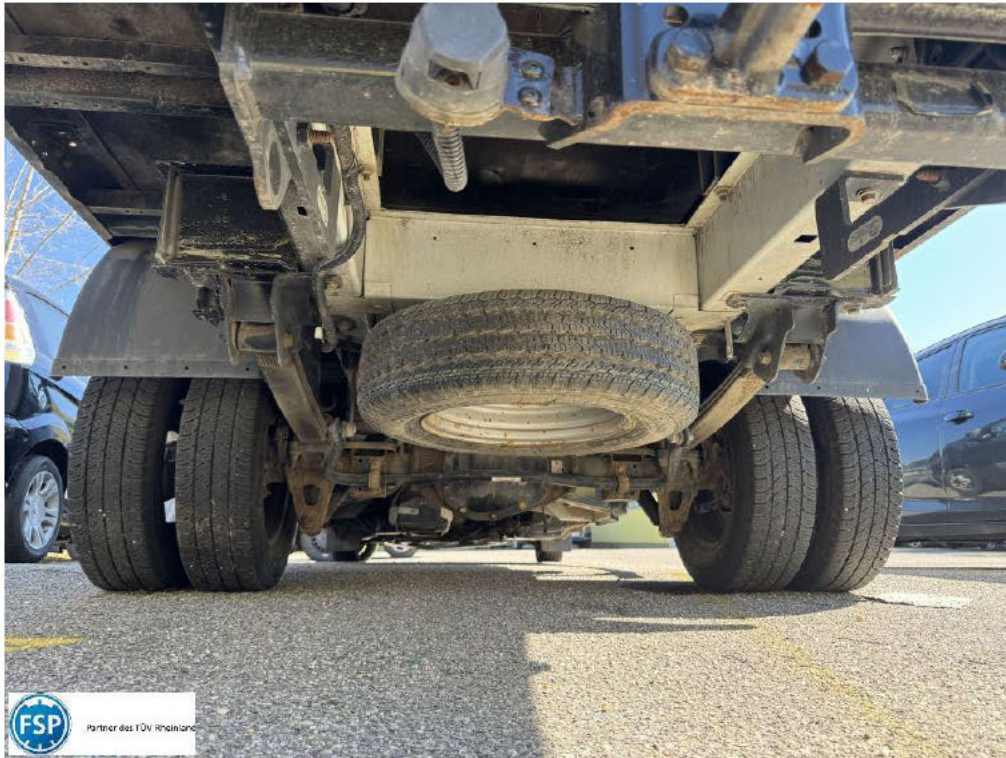


Foto 13:

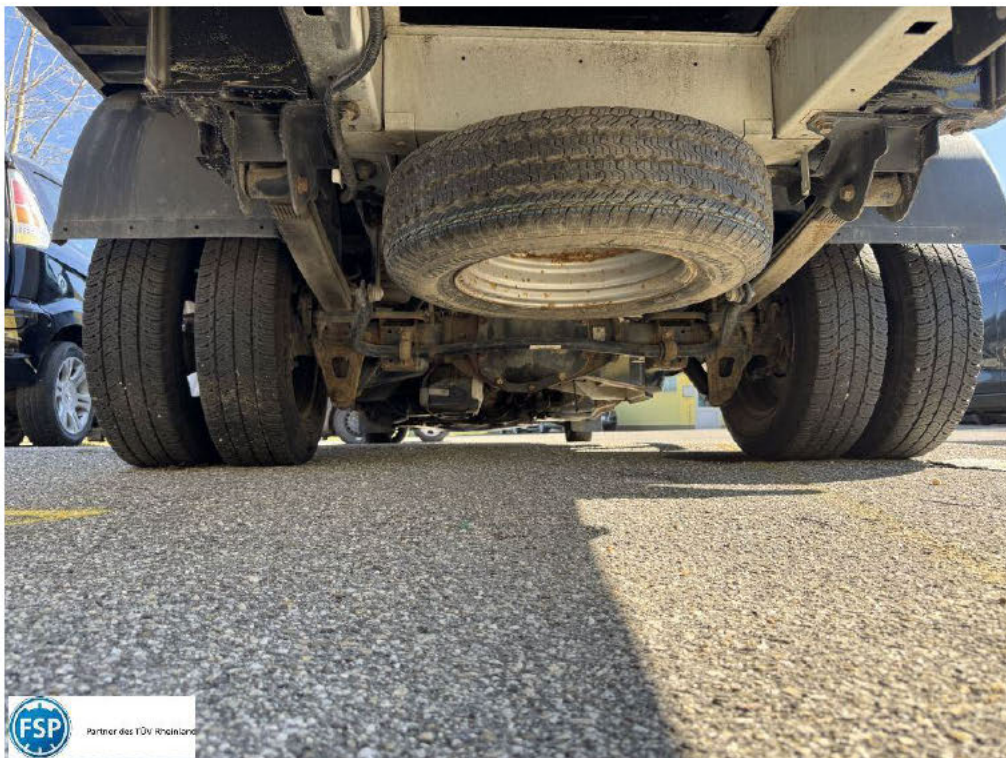


Foto 14:

Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

Fotodokumentation



Foto 17:

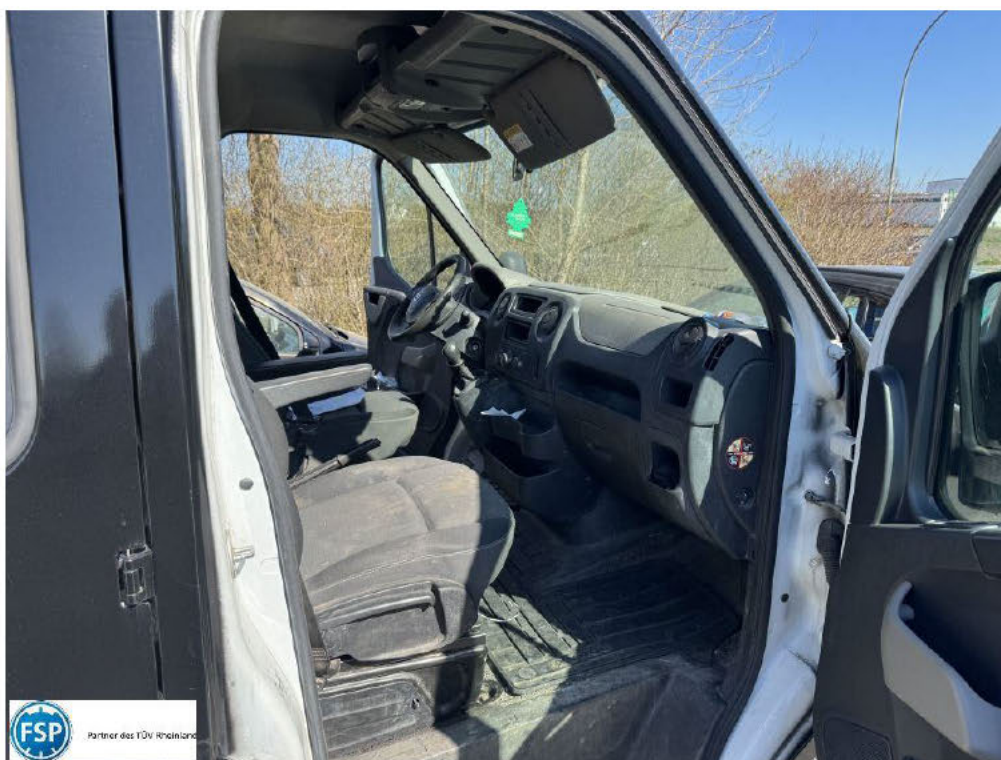


Foto 18:



Foto 19:



Foto 20:

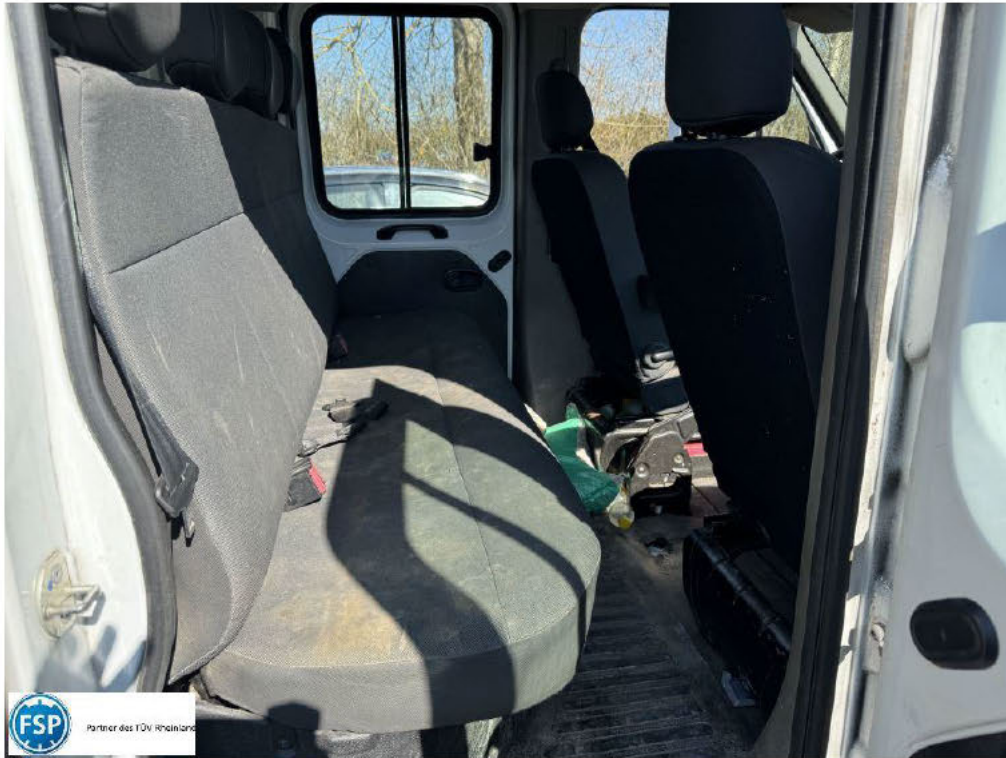


Foto 21:



Foto 22:



Foto 23:



Foto 24:



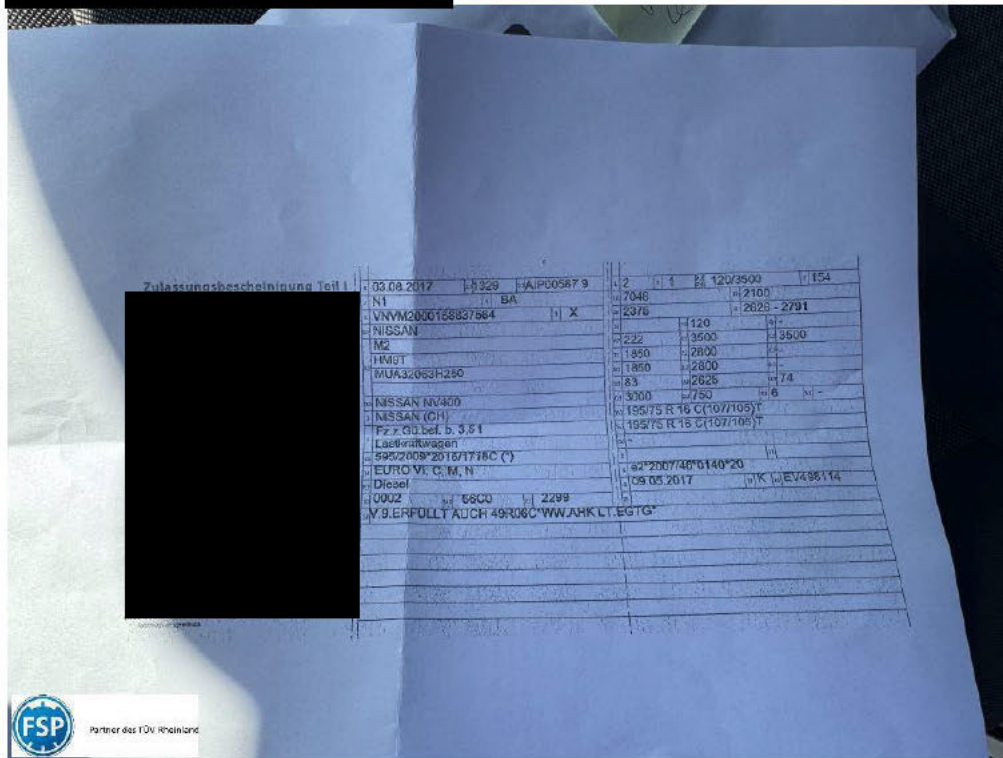


Foto 27:




Foto 28:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



.....

UR

wSt)

UR

wSt)

UR

wSt)

UR

wSt)