

DEKRA Automobil GmbH
Rottstr. 41, 52068 Aachen

Frank Maletzke Obergerichtsvollzieher
Hüttenstr. 33
52355 Düren

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Aachen
Rottstr. 41
52068 Aachen
Telefon 0241 / 9420-0
Fax 0241 / 9420-299
E-Mail aachen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jürgen Hermanns
Tel. direkt 0241 9420-0
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN

[REDACTED]

Aktenzeichen	DR II 315/25
Auftraggeber	Frank Maletzke Obergerichtsvollzieher, Hüttenstr. 33, 52355 Düren
Ihr Auftrag vom	04.04.2025, telefonisch durch Herrn Maletzke
Besichtigung	09.04.2025 um 09:00 Uhr Spedition Krahe, Auerbachstr. 21, 52249 Eschweiler

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.04.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	5.966,39 EUR	7.100,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	7.226,89 EUR	8.600,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 04.04.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Maletzke. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.04.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.04.2025 um 09:00 Uhr durch Herrn Jürgen Hermanns bei Spedition Krahe, Auerbachstr. 21, 52249 Eschweiler, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt: 2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	14.07.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom Fahrzeug	14.07.2022 stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	PDE / i30 1.5 Pure
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	ENGINE RED
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	81 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	26.928

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Dunlop / All Season 2	A /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Dunlop / All Season 2	A /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Dunlop / All Season 2	A /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Dunlop / All Season 2	A /O	6 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Abbieglicht statisch, Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Assistent: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA) inkl. Frontkollisionswarner Fußgängererkennung, Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Bremsassistent, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent (LKAS) aktiv, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar, beheizbar und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer 3,5"-Monochrom-Display, Drehzahlmesser, Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESC) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Fensterheber elektrisch vorn, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Interieur: Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaanlage, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Kühlergrill schwarz matt, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktion Dreispeichenlenkrad, Leseleuchte vorn und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: RDS-Radio mit USB-Anschluss, Radiozubehör: Lautsprecher (4), Reifenreparaturset, Räder: Bereifung 195/65 R15 auf Stahlfelgen 6,0 J x 15, Räder: Reifendruckkontrollsystem, Servolenkung, Sicherheitsgurte i30, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne, asymmetrisch geteilt umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, Start/Stop-Automatik, Steckdose, 12 Volt, zweifach vorne, Steckdose, 12-Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperrung elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tagfahrleuchte feucht, erneuern (Bild 20); Fehlermeldung Blinkleuchte links, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7); Fehlermeldung Nebelscheinwerfer links, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6); Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen (Bild 5); Scheinwerfer links, verschrammt, erneuern (Bild 16); Frontspoiler, verschrammt, erneuern (Bild 19); Stoßfänger vorne, gerissen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18); Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken (Bild 15); Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 14); Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 8); Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13); Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jürgen Hermanns

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen



Bild 6 : Fehlermeldung Nebelscheinwerfer links



Bild 7 : Fehlermeldung Blinkleuchte links



Bild 8 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 9 : Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Seitenteil hinten rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 15 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, drücken innen



Bild 16 : Scheinwerfer links, verschrammt, erneuern



Bild 17 : Stoßfänger vorne, gerissen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne, gerissen, erneuern und lackieren mit Lackaufbau

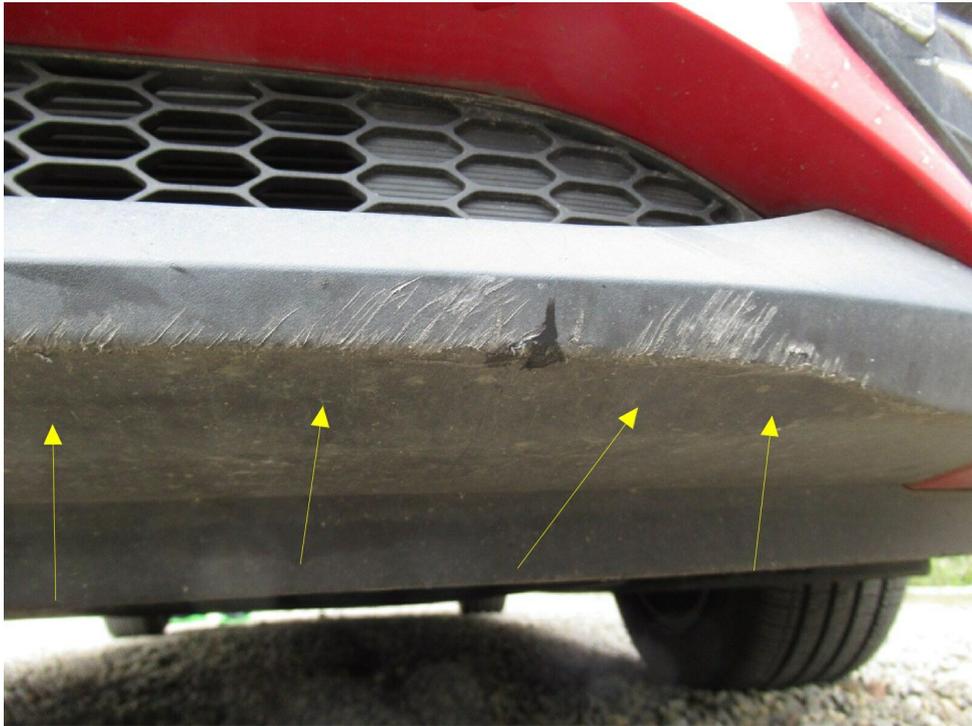


Bild 19 : Frontspoiler, verschrämmt, erneuern



Bild 20 : Tagfahrleuchte feucht