



Hamburger Str. 4
50321 Brühl

Telefon 02232 / 941994
Telefax 02232 / 941996

Geschäftsführer: Sascha Legill
Sebastian Senden

e-mail: info@kfzschaden.nrw
Internet: www.kfzschaden.nrw
Steuernummer: 224/5726/1277
UStIdrNr.: DE324966440

Legill & Senden Kfz. SV-Büro GmbH * Hamburger Str. 4 * 50321 Brühl

Herrn
Obergerichtsvollzieher Christian Köhler
Bachstr. 15
50171 Kerpen

Brühl, 30.04.2024

Gutachten-Nr.: **10115K0124L-N1**
Bei Rückfragen bitte angeben!

**Fahrzeugbewertung
über Ihren PKW Ford Mustang, amtl. Kennzeichen:** [REDACTED]

Fahrzeughalter : [REDACTED]
Auftrag vom / durch : 06.03.2024 / Fahrzeughalter
Besicht.-Datum / - Ort : 06.03.2024 / Brühl

Auftragsgemäß erstatte ich folgendes

BEWERTUNGS - GUTACHTEN

ER G E B N I S:

Die auf den 06.03.2024 bezogene Bewertung des auf den Seiten 2 und 3 beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.

7.500,00 EUR

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen: [REDACTED]
Fahrzeugart: PKW
Aufbau: Cabrio-Limousine
Fabrikat: Ford
Typ / Untertyp: Mustang
KBA-Nummer: 1028/000
Fzg. Ident.-Nummer: 1ZVBP8EM7E5281607
Erstzulassung: 11.12.2013
Letzte Zulassung: 15.01.2020

Motorart: Benzin
Getriebe / Anzahl Gänge: Automatik /
Feinstaubplakette: vorhanden (grün)
Leistung in kW: 227 kw
Hubraum in ccm: 3720 ccm
Nächste HU: 04.2025
Laufleistung in km abgelesen: 60038 milen
Laufleistung in km geschätzt: 60038 milen

Bereifung: v.l. 6,0 mm 255/35 ZR20 97Y Nankang
v.r. 6,0 mm 255/35 ZR20 97Y Nankang
h.r. 5,0 mm 255/35 ZR20 97Y Nankang
h.l. 5,0 mm 255/35 ZR20 97Y Nankang

Farbe / Lackart weiß uni (2-Schicht)

Vorschäden: Diverse Karosseriebauteile sind nachlackiert.

Nicht reparierte Vorschäden: Wassereintritt im Innenraum, einige Teile verschimmelt;
alle Felgen angestoßen; ansonsten normale alters- und
laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren.

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

2. Z U S T A N D S B E S C H R E I B U N G

a) Allgemeines:

Die technischen Daten wurden der vorgelegten Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I/II entnommen bzw. - soweit wie möglich - unmittelbar am Objekt abgelesen. Das Fahrzeug wurde erstmals am 11.12.2013 zugelassen.

Die Besichtigung des nachstehend beschriebenen Fahrzeuges durch den Unterzeichner erfolgte am 06.03.2024 bei Stotzheimer Weg 4, 50321 Brühl.

b) Fahrzeugzustand:

Für das Alter und die Laufleistung, befindet sich das Fahrzeug technisch in einem durchschnittlichen Zustand, die Wartungsanzeige ist an. Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt.

Nachfolgende Mängel wurden bei der Begutachtung festgestellt:

Alle Alufelgen weisen Bordsteinschäden auf.

Im Innenraum ist ein Wassereintritt zu vermuten, im Unterboden innen ist Feuchtigkeit. Diverse Kabelstränge am Unterboden sind innen nass und könnten in der Zukunft zu elektrischen Problemen führen.

3. W E R T F E S T S T E L L U N G :

In der Wertfeststellung wurden die vorhandenen Vor- und Altschäden und der Fahrzeugzustand entsprechend berücksichtigt.

Die am 30.04.2024 durchgeführte und auf diesen Tag bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung aller sonstigen wertrelevanten Faktoren nach dem DAT-Bewertungssystem zu folgendem Ergebnis geführt:

Einkaufswert ohne MwSt.

7.500,00 EUR

In Anlehnung an § 9 Abs. 2 BEWG (Bewertungsgesetz) entspricht der ermittelte Einkaufswert dem Verkehrswert, der durch den Preis bestimmt wird, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer Veräußerung an den Händler zu erzielen wäre.

Vorstehendes Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet.

Boris Krutov
Kfz. Sachverständiger

Brühl, den 30.04.2024

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift und Stempel gültig.
Dieses Gutachten umfasst incl. der Schadenkalkulation und 27 Farblichtbildern 17 Seiten.

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 001



Übersichtsfoto vorn links

Bild Nr. 002



Übersichtsfoto hinten links

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 003



Übersichtsfoto hinten rechts

Bild Nr. 004



Übersichtsfoto vorn rechts

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Übersichtsfoto Heck

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 007



Übersichtsfoto Front

Bild Nr. 008



Übersichtsfoto Dach/Verdeck

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 009



Detailfoto Kofferraum

Bild Nr. 010



Detailfoto Motorraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 011



Detailfoto Reifen

Bild Nr. 012



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 013



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 014



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 015



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 016



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 017



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 018



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 019



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 020



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1


Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 021



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 022

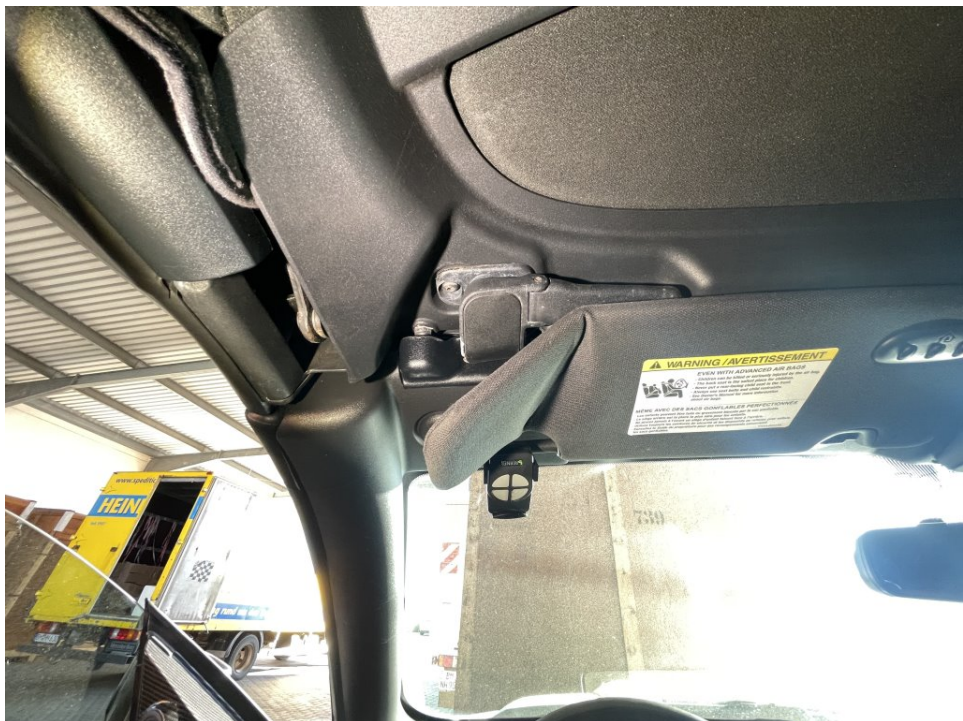

Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 023



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 024



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 025



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Bild Nr. 026



Detailfoto Fahrzeuginnenraum

Nr.: 10115K0124L-N1

Datum: 30.04.2024

Bild Nr. 027



Detailfoto Fahrzeuginnenraum