

Marktanalyse Nr. [REDACTED]

Suchanfrage

Fahrzeugtyp	Pkw, SUV, Kleintransporter	Anfragedatum	21.07.2025 15:17
Hersteller	BMW	Erstzulassung	03/2011 (03/2010 - 03/2012)
Haupttyp	Baureihe 5 Touring (F11)(2010->) 520 d	Laufleistung	202.924 Km (100.000 - 305.000)
Aufbau	Kombi	Region	56828 ± 200 km
Anzahl Türen	4/5	Land	Deutschland
Motor	135 kW	Unfallfahrzeuge	Nicht anzeigen
Kraftstoff	Diesel	Angebote	Händler- und Privatangebote
Getriebe	6-Gang		

ABS, Airbag, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Beifahrer Airbag, Bordcomputer, Brake Energy Regeneration, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), El. Wegfahrsperre, Elektrische Sitze, Fensterheber elektrisch 4-fach, Gepäckraumabdeckung, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Katalysator, Klimaautomatik, Leichtmetallfelgen, Lenksäule verstellbar, Lichtsensor, Mittelarmlehne, Mittelarmlehne hinten, Multifunktionslenkrad, Nebelscheinwerfer, Niveauregulierung, Partikelfilter, Radio/CD, Regensensor, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbags, Servolenkung elektronisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Start/Stop-Anlage, Xenonscheinwerfer, Zentralverriegelung

Der Durchschnittswert liegt bei


8.150,- EUR

Der WinValue Marktwert Korridor der gefundenen Fahrzeuge liegt im Bereich



von **7.600,- bis 8.950,- EUR**

Manuell korrigierter WinValue Marktwert

3.000,- EUR



Preisverteilung

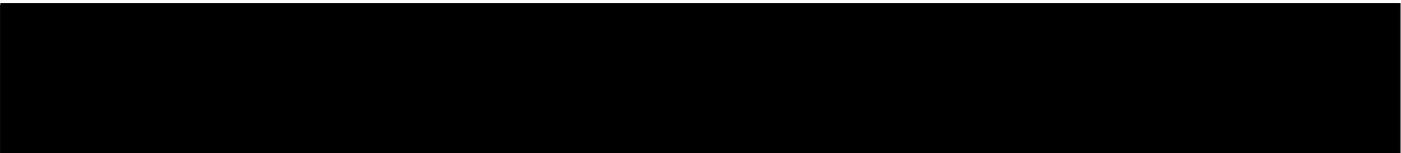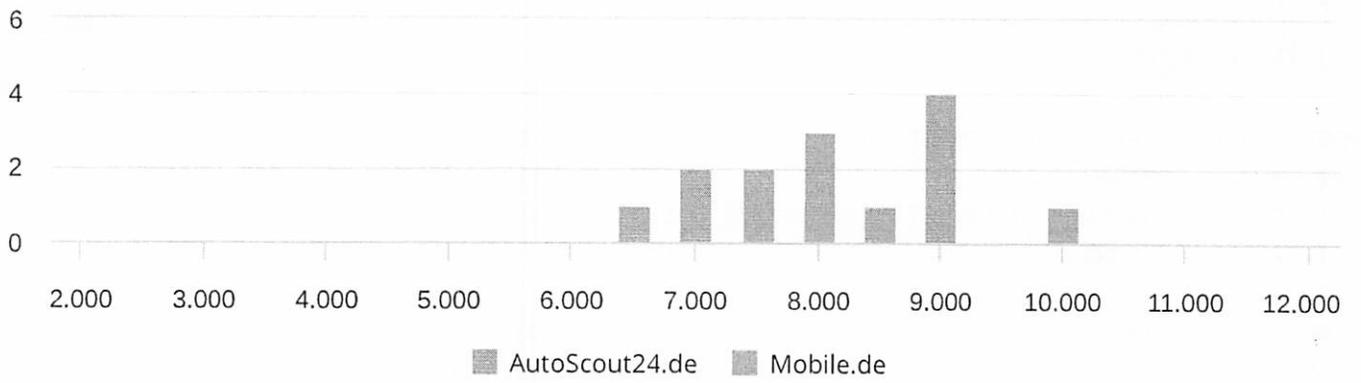

Wertkorrektur

Wertangaben in EUR (Brutto)

Bezeichnung	Originalpreis	Werterhöhung
Laufleistungskorrektur von rund 25.500 Kilometern		255,-
Summe Werterhöhung		255,-

Bezeichnung	Originalpreis	Wertminderung
Korrektur für 4 Vorhalter und 5. Fahrzeugbesitzer (6%)		505,-
Service / Inspektion und Hauptuntersuchung seit Januar 2025 fällig		700,-
Reifen vorne außen blank abgefahren unter 1 mm und hinten lediglich 2 mm		500,-
Stoßfänger vorne mehrfach beschädigt und an Aufnahme rechts verformt (Erneuerung erforderlich)		1.000,-
Standschäden: Bremsscheiben VA und HA verrostet (Bauteile müssen erneuert werden)		600,-
Standschäden: Lackierung matt und Grünspan in Falzen (aufwändige Aufbereitung erforderlich)		500,-
Niveauregulierung / Luftfahrwerk ohne Funktion mit Fehler im Display (System muss instandgesetzt werden)		250,-
Starterbatterie tiefenentladen (Bauteil muss erneuert werden)		300,-
Leichtmetallfelgen durch Bordsteinschäden beschädigt (Abzug für Beschädigungen)		400,-
Innenraum ungepflegt mit Flecken in den Sitzen und Kratzern in Verkleidungen etc. (aufwändige Aufbereitung erforderlich und Abzug für Kratzer)		500,-
Achsvermessung mit Einstellung der Vorderachse erforderlich		150,-
Summe Wertminderung		5.405,-

Ermittelter WinValue Marktwert	8.150,-
Summe Werterhöhung	255,-
Summe Wertminderung	-5.405,-
Manuell korrigierter WinValue Marktwert	3.000,-

Statistische Auswertung

Wertangaben in EUR