

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen

Vom
13.07.2026

Hersteller

Mercedes-Benz 

Modell

E Limousine

Auftraggeber

Marktwert

1.500,00 €

Auftraggeber	Name
	Straße
	PLZ Ort
	Vorsteuerabzug
Sachverständige	Name
	Straße
	PLZ Ort
	E-Mail
	Telefon
	Mobil
Auftrag	Datum
	Erteilt durch
	Beauftragung

Vorwort

Gemäß Auftrag vom 22.06.2026 durch Auftraggeber wurde das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug am 24.06.2026 besichtigt. Auftragsgemäß soll der Marktwert des Fahrzeuges ermittelt werden. Das Fahrzeug wurde lediglich im abgestellten Zustand besichtigt. Eine vollständige Untersuchung des Unterbodens war nicht möglich, der Unterboden konnte nur im sichtbaren Bereich und im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten in Augenschein genommen werden. Eine Probefahrt wurde im Zuge der Begutachtung nicht durchgeführt, sodass keine Aussagen zum Fahrverhalten, zu möglichen Geräuscentwicklungen unter Last oder zum Zustand der fahrdynamisch relevanten Bauteile gemacht werden können. Beurteilungen hinsichtlich der betriebstechnischen Funktionen und Systeme beruhen ausschließlich auf einer Sichtprüfung. Eine weitergehende Diagnose oder Prüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Komponenten war nicht Bestandteil der Untersuchung.

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	E Limousine
Untertyp	E 320 CDI
Baujahr	2003
Erstzulassung	02.05.2003
Letzte Zulassung	01.10.2024
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	
Schlüssel-Nr.	
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang automatisch
Leistung /Hubraum	150 kW / 3.222 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)

Bemerkungen zum Fahrzeug

- Fahrzeugschein Teil II ist nicht vorhanden
- Fahrzeug nicht fahrfähig

Quelle der technischen Daten

Der Fahrzeugschein lag bei der Besichtigung im Original vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen am Fahrzeug überprüft.

Ausstattung

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde mit dem DAT System durchgeführt.

Serienausstattung

- ✓ Adaptives Bremslicht
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Ausstiegsleuchten
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Drehzahlmesser
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- ✓ Kraftstofftank: vergrößert
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ LM-Felgen
- ✓ LM-Felgen 7,5x16
- ✓ Mittelarmlehne hinten mit Fach
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Motor 3,2 Ltr. - 150 kW CDI KAT
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Parameterlenkung
- ✓ Reifen 225/55 R16 ..W
- ✓ Reifendruckwarner
- ✓ Reiserechner
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag (Sidebag) vorn
- ✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- ✓ Tempomat
- ✓ Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

- ✓ Änderungsjahr mit Code 803
- ✓ Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- ✓ Bi-Xenon-Scheinwerfer
- ✓ Dachantenne
- ✓ Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- ✓ Feuerlöscher
- ✓ Innenausstattung: Edelholz Vogelaugenahorn
- ✓ Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- ✓ Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik)
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- ✓ Memory-Paket
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Mobiltelefon/Handy (GSM) mit Freisprechanlage
- ✓ Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- ✓ Reserverad als Notrad
- ✓ Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Sender für Garagentoröffner (integriert)
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Wärmeschutzverglasung blau getönt

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter und Laufleistung entsprechend
Lack	BRILLANTSILBER Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Laufleistung abgelesen	153.629 km
Nächste HU	09/2026


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/55 R 16
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Accelera
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	225/55 R 16
Profiltiefe	4,2 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Winter

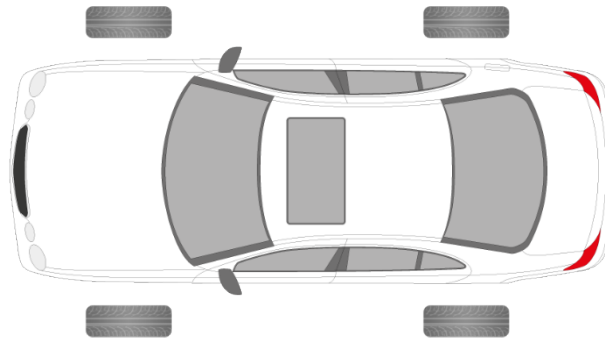

Reifen vorne links

Dimension	225/55 R 16
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Accelera
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	225/55 R 16
Profiltiefe	4,2 mm
Hersteller	Goodyear
Art	Winter

Schadenbeschreibung

Das Fahrzeug weist diverse optische Beschädigungen auf. Festgestellt wurden Kratzer an Kotflügel und Motorhaube, Lackkratzer an der vorderen Stoßfängerverkleidung links und rechts, insbesondere im unteren Bereich, sowie matte Scheinwerfer vorne. Weiterhin bestehen Lackkratzer am linken Kotflügel, an den linken Türen, an der hinteren Stoßfängerverkleidung links sowie an Tür und Seitenwand rechts im unteren Bereich. Die hintere Stoßfängerverkleidung links ist beschädigt. Zudem wurden eine Delle an der Tankklappe, Lackkratzer an der Tür hinten rechts sowie ein Steinschlag in der Windschutzscheibe festgestellt. Darüber hinaus sind am Fahrzeug allgemein mehrere kleinere Kratzer und Dellen vorhanden.

Wertermittlung

Der ermittelte Fahrzeugwert berücksichtigt das Baujahr, sowie den Allgemeinzustand und die Festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeugs zum Bewertungsdatum und die Annahme, dass die betriebstechnischen Einrichtungen funktionieren in die Wertermittlung eingeflossen.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 21 Seiten
- 30 Fotos

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Kratzer Kotflügel und Motorhaube

Foto 5



Lackkratzer Stoßfänger vorne rechts

Foto 6



Lackkratzer Stoßfänger vorne links und rechts unterhalb

Foto 7



Foto 8

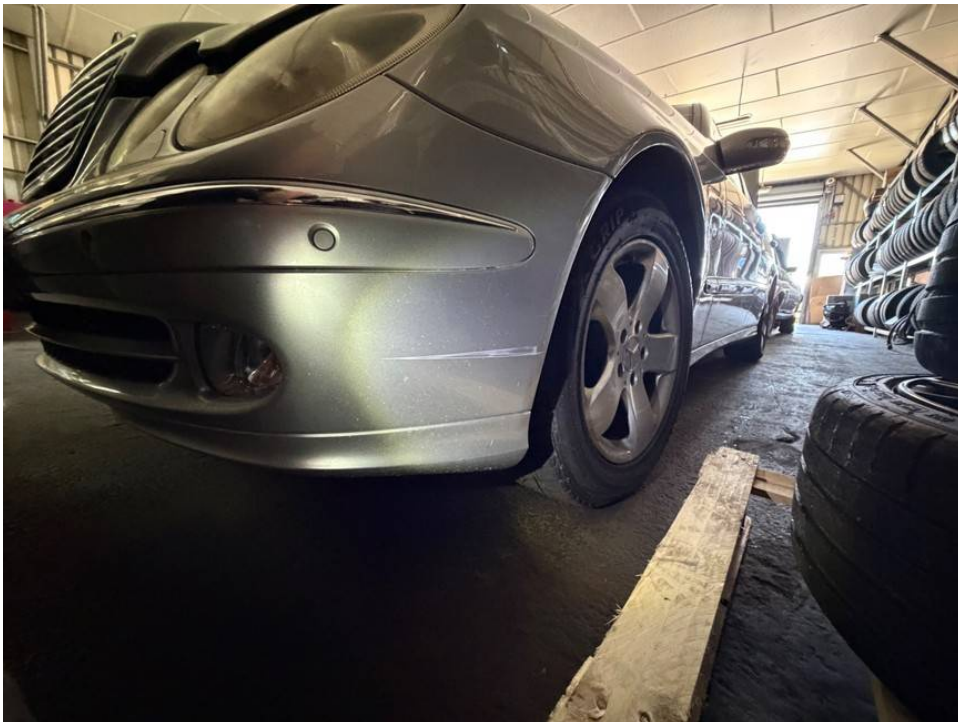


Foto 9



Lackkratzer Stoßfänger vorne links

Foto 10



Scheinwerfer vorne matt

Foto 11



Lackkratzer Kotflügel links

Foto 12



Lackkratzer Türen links

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Lackkratzer Stoßfänger hinten links

Foto 16



Stoßfänger hinten links beschädigt

Foto 17



Foto 18



Delle Tankklappe

Foto 19



Foto 20



Lackkratzer Tür und Seitenwand rechts unterhalb

Foto 21



Foto 22



Lackkratzer Tür hinten rechts

Foto 23



Foto 24



Foto 25



Steinschlag Windschutzscheibe

Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30

