

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer:
Sachverständiger:



Auto Service

Expertise PKW
Vertragsnummer:

FIN:
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Mercedes Benz	KBA-Schlüssel (HSN/TSN)	2222 AXS 00232
Typ / Modell	GLE 300 d 4-Matic	Hubraum (ccm) / Zylinder	1993 / R 4
Aufbau / Ausführung	PKW / SUV	Motorleistung (kW)	200
Anzahl der Türen	5	Getriebe	autom. 9-Stufen
Farbe	grau-met.	Kraftstoff	Hybrid /Diesel
Antriebsart	Allrad	Leergewicht (kg)	2.280
Erstzulassung	15.06.2022	Gesamtgewicht (kg)	3.020
Laufleistung abgelesen (km)	147.612	Radstand (mm)	2.995
Gesamtlaufleistung (km)		Schadstoffeinstufung	Euro 6
Anzahl der Besitzer	1	Umweltplakette	grün
nächste HU / AU	06.25 / 06.25	Federung	Luft

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1	235/60 R18 103V	Michelin	7 / 7
2	235/60 R18 103V	Michelin	7 / 7

Reserverad

Wertrelevante Ausstattung:

Mild-Hybrid System, LED-Scheinwerfer, Klimaautomatik, Sitzheizung vorne, Airmatic, LM-Felgen 18", Festplatten-Navigation Radioempfang digital, Sprachbedienung MBUX, Einparkhilfe vorne und hinten m. 360°-Kamera, Sitzbezug Stoff-Ledernachbildung, Sitze vorne el. verstellbar, Totwinkelass., Spurhalteass., Anhängerkupplung schwenkbar, Standheizung

Fahrzeugwert

Zum Zeitpunkt der Besichtigung unter Einbeziehung aller wertrelevanten Faktoren und der aufgeführten Mängel wurde nachfolgender Wert ermittelt
Mehrwertsteuer nicht ausweisbar nach § 25a UStG.

Händler-Verkaufswert
28.900 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

en

Erstellungsdatum: 24.07.2026

Besichtigungsdatum 09.07.2026

Protokoll-Nummer:

Sachverständiger:



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Motorprobelauf Motorprobelauf durchgeführt.

Wartungsnachweis letzter Service am bei km durchgeführt.

Besichtigungsbedingung ausreichend, ohne Bühne

Sonstiges

Fahrzeugdokumente: Es lag die Zulassungsbescheinigung Teil I und II in Kopie vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, fällig, durchführen	1.200 €	1.200 €
2 Sonstiges	HU fällig, durchführen	170 €	170 €
3 Innenraum	Innenraum und Gepäckraum verschmutzt, reinigen	200 €	160 €
4 Karosserie	Motorhaube Steinschlag, lackieren	1.150 €	805 €
5 Karosserie	Stoßfänger vorne und hinten verkratzt, verschürft, inst./ lackieren	1.900 €	1.300 €
6 Karosserie	Heckklappe Dellen, verkratzt, inst./lackieren	520 €	360 €
7 Karosserie	Kotflügel links verkratzt, lackieren	530 €	370 €
8 Karosserie	Tür vorne links und hinten rechts verkratzt, inst./lackieren	1.600 €	1.150 €
9 Karosserie	Einstieg vorne links und rechts verkratzt, Smart Repair	160 €	160 €
10 Karosserie	Einstieg hinten rechts verkratzt, Delle, Smart Repair	100 €	100 €
11 Karosserie	Radlaufblende vorne links Kratzer, erneuern	150 €	100 €
12 Spiegel	Spiegelkappe rechts verkratzt, Smart Repair	50 €	50 €

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 7.730 € 5.925 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (incl. Mwst.) 7.730 € 5.925 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]




Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild /FIN



Ansicht Instrumenteneinheit / Laufleistung

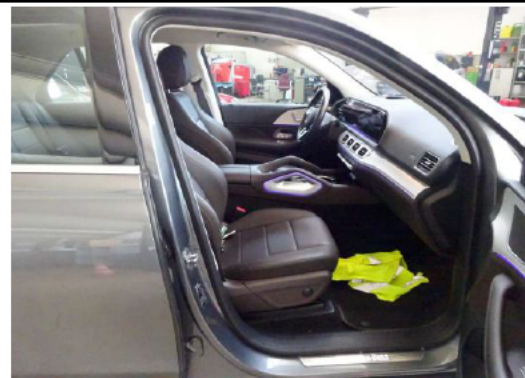

Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Fahrgastraum



Ansicht Mittelkonsole

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandtstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort
[REDACTED]

Erstellungsdatum: 24.07.2026
Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokoll-Nummer: [REDACTED]
Sachverständiger: [REDACTED]



Auto Service



Ansicht Gepäckraum



Ansicht Motorraum



Ansicht Navigation



Ansicht Unterlagen



Wartung überfällig



Innenraum / Gepäckraum verschmutzt



Stoßfänger vorne verschürft



Stoßfänger vorne verschürft



Stoßfänger hinten verschürft



Heckklappe Delle



Heckklappe verkratzt



Kotflügel vorne links und Radlaufblende verkratzt



Tür vorne links verkratzt



Tür hinten rechts verkratzt



Einstieg vorne links Delle, Kratzer



Einstieg vorne rechts Delle, Kratzer



Einstieg hinten rechts verkratzt



Spiegelkappe rechts verkratzt